# SDMMC SDIO eMMC开发指南

发布版本: 1.0

作者邮箱: <u>lintao@rock-chips.com</u>

日期: 2017.02

文件密级:公开资料

# 前言

#### 概述

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
全系列	4.4

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-12-15	V1.0	林涛	

#### SDMMC SDIO eMMC开发指南

前言

DTS配置

SDMMC的DTS配置说明 SDIO的DTS配置说明 eMMC的DTS配置

常见问题排查

硬件问题分析

波形分析

LOG分析

## DTS配置

### SDMMC的DTS配置说明

#### 1. max-frequency = <150000000>;

此配置设置SD卡的运行频率,虽然设置为150M,但是还要根据SD卡的不同模式进行调整。这部分不需要用户关心,实际运行频率和模块的关系软件会关联。最大不超过150MHz。

#### 2. supports-sd;

此配置标识此插槽为SD卡功能,为必须添加项。否则无法初始化SD卡。

#### 3. bus-width = <4>;

此配置标识需要使用SD卡的线宽。SD卡最大支持4线模式,如果不配置就模式使用1线模式。另外,这个位只支持的数值为1,4,配置其他数值会认为是非法数值,强制按照1线模式进行使用。

#### 4. cap-mmc-highspeed; cap-sd-highspeed;

此配置为标识此卡槽支持highspeed的SD卡。如果不配置,表示不支持highspeed的SD卡。

#### 5. 配置使用SD3.0

首先确保芯片支持SD3.0模式(3288,3328,3399,3368),并且需要配置vqmmc这一路的SDMMC控制器的IO电源,并添加如下一些SD3.0的速度模式

```
1 sd-uhs-sdr12: 时钟频率不超过24M
2 sd-uhs-sdr25: 时钟频率不超过50M
3 sd-uhs-sdr50: 时钟频率不超过100M
4 sd-uhs-ddr50: 时钟频率不超过50M,并且采用双沿采样
5 sd-uhs-sdr104: 时钟频率不超过208M
```

#### 6. 配置SD卡设备的3V3电源

如果硬件上使用的电源控制引脚是芯片上SDMMC控制器默认的电源控制脚: sdmmc\_pwren,那么只需要在pinctrl上配置为sdmmc\_pwren的功能脚,并在sdmmc节点内引入到default的pinctrl内即可,例如以RK312X为例:

```
sdmmc_pwren: sdmmc-pwren {
    rockchip,pins = <1 RK_PB6 1 &pcfg_pull_default>;
};

pinctrl-0 = <&sdmmc_pwr &sdmmc_clk &sdmmc_cmd &sdmmc_bus4>;
```

如果硬件是使用其他GPIO作为SD卡设备的3V3电源控制引脚,则需要将其定义成regulator来使用,并在sdmmc的节点内将其引用到vmmc-supply内,例如:

```
sdmmc_pwr: sdmmc-pwr {
    rockchip,pins = <7 11 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
};

vcc_sd: sdmmc-regulator {
```

```
6
        compatible = "regulator-fixed";
 7
        gpio = <&gpio7 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        pinctrl-names = "default";
 8
        pinctrl-0 = <&sdmmc_pwr>;
9
        regulator-name = "vcc_sd";
10
        regulator-min-microvolt = <3300000>;
11
12
        regulator-max-microvolt = <3300000>;
        startup-delay-us = <100000>;
13
        vin-supply = <&vcc_io>;
14
15
    };
16
17
   &sdmmc {
18
        vmmc-supply = <&vcc_sd>;
19 | };
```

#### 7. 配置SD卡热拔插检测脚

如果检测脚是直接连接到芯片的SDMMC控制器的sdmmc\_cd脚,则请直接将该脚位配置为功能脚,并在sdmmc节点的default的pinctrl内进行引用即可。

如果检测脚是使用其他GPIO,则需要在sdmmc节点内使用cd-gpios来进配置,例如

#### cd-gpios = <&gpio4 24 GPIO\_ACTIVE\_LOW>;

如果使用GPIO的检测脚,但是又要求反向检测方式(即SD卡插入时检测脚为高电平),则需要追加 cd-inverted;

# SDIO的DTS配置说明

1. max-frequency = <150000000>;

此项同SD卡的配置,最大运行频率不超过150Mhz; SDIO2.0卡最大50M, SDIO3.0最大支持150M

2. supports-SDIO;

此配置标识此插槽为SDIO功能,为必须添加项。否则无法初始化SDIO外设。

3. bus-width = <4>;

此配置同SD卡功能。

4. cap-sd-highspeed;

此配置同SD卡功能,作为SDIO外设,也有区分是否为highspeed的SDIO外设。

5. cap-sdio-irq;

此配置标识该SDIO外设(通常是Wifi)是否支持sdio中断,如果你的外设是OOB中断,

请不要加入此项。支持哪种类型的中断请联系Wifi原厂确定。

6. keep-power-in-suspend;

此配置表示是否支持睡眠不断电,请默认加入该选项。Wifi一般都有深度唤醒的要求。

7. mmc-pwrseq = <&sdio\_pwrseq>;

此项是SDIO外设(一般是Wifi)的电源控制。为必须项,否则Wifi无法上电工作。请参考下面的例子,晶振时钟和复位-使能的GPIO的选择按照实际板级硬件要求进行配置。

```
1
             sdio_pwrseq:sdio-pwrseq {
 2
                     compatible ="mmc-pwrseq-simple";
 3
                     clocks = \langle \&rk808 1 \rangle;
 4
                     clock-names ="ext_clock";
                     pinctrl-names ="default";
 5
 6
                     pinctrl-0 =<&wifi_enable_h>;
 7
 8
                     * On the module itself this isone of these (depending
9
                     * on the actual cardpopulated):
                     * - SDIO_RESET_L_WL_REG_ON
10
11
                     * - PDN (power down when low)
12
                     */
13
                     reset-gpios = <&gpio0 10GPIO_ACTIVE_LOW>; /* GPIO0_B2 */
14
             };
```

8. non-removable;

此项表示该插槽为不可移动设备目此项为SDIO设备必须添加项。

9.  $num-slots = \langle 4 \rangle$ ;

此项同SD卡的配置。

10. sd-uhs-sdr104;

此项配置决定该SDIO设备是否支持SDIO3.0模式。前提是需要Wifi的IO电压为1.8v。

### eMMC的DTS配置

1. max-frequency = <150000000>;

eMMC 普通模式50M, eMMC HS200最大支持150M;

supports-emmc;

此配置标识此插槽为 emmc 功能,为必须添加项。否则无法初始化 emmc 外设。

3. bus-width = <4>;

此配置同 SD 卡功能。

4. mmc-ddr-1\_8v;

此配置表示支持50MDDR模式;

5. mmc-hs200-1\_8v;

此配置表示支持HS200模式;

6. mmc-hs400-1\_8v; mmc-hs400-enhanced-strobe

此两项配置表示支持HS400模式以及HS400ES模式,仅RK3399芯片支持。


7. non-removable;

此项表示该插槽为不可移动设备。此项为必须添加项。

# 常见问题排查

## 硬件问题分析

1. SD卡

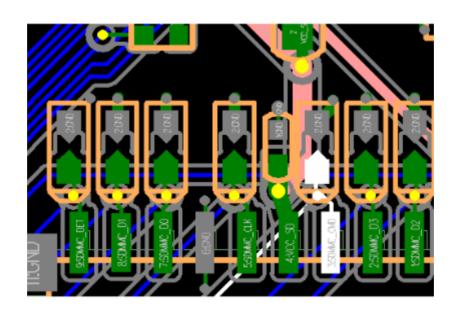

从左到右依次是:

DET ---- 检测脚

DATA1 ---- 数据线

DATA0

**GND** 

CLK ---- 时钟

VCC\_SD ---- SD卡供电电源

VCCIO\_SD ---- 数据线的IO供电电源


CMD ---- 命令线

DATA3

DATA2

除了DET/CLK/GND外,其它的DATA0-3/VCC\_SD/VCCIO\_SD/CMD必须都为3.3v左右,最小不能低于3v; DET脚插入为低,拔出为高; DATA0-3/CMD的电压都是VCCIO\_SD供给的,所以DATA0-3/CMD必须跟VCCIO\_SD保持一致,而VCC\_SD和VCCIO\_SD要保持一致(NOTE: SD 3.0,要求VCCIO\_SD为1.8v);

如果VCC\_SD/VCCIO\_SD的电源是长供电,那么请保证VCC\_SD和VCCIO\_SD在卡拔插时不会有塌陷;

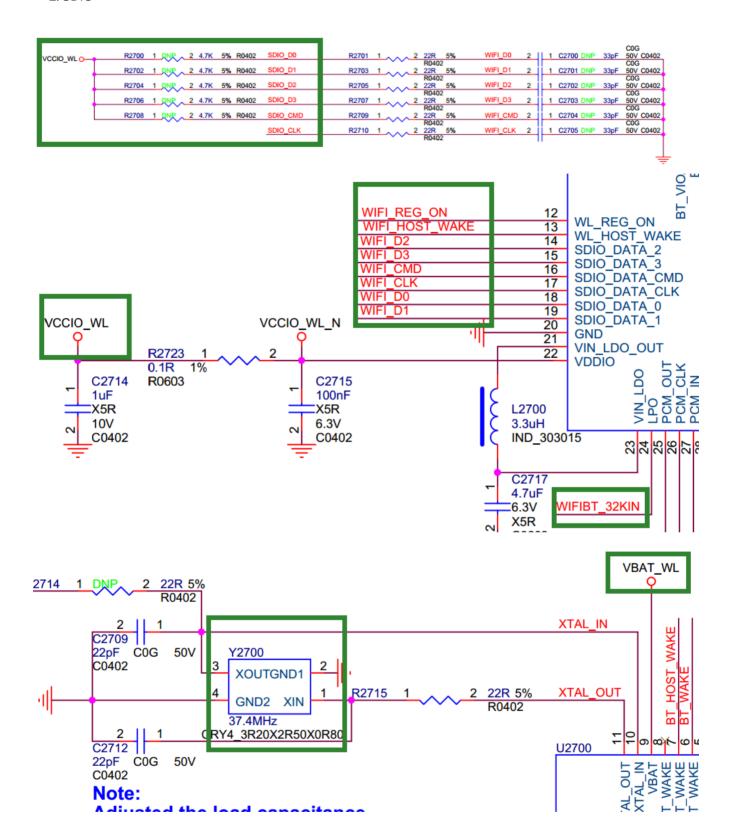

首先看下硬件: 主要的部分都在绿色方框内

WIFI\_D0~3:数据线,平时为高,电压取决于VCCIO\_WL的电压;

WIFI\_CMD: 命令线,平时为高,电压取决于VCCIO\_WL的电压;

WIFI CLK: 时钟,平时为低,电压取决于VCCIO WL的电压;

VBAT\_WL: WIFI模组供电电源,一直都为高,供电需打印3.3v;


VCCIO\_WL:给DATA/CMD/CLK的IO供电电源,可以为3.3或者1.8v,但SDIO3.0

必须为1.8v:

WIFI\_REG\_ON: 正常工作时为3.3v, WiFi关闭时为0v;

两个晶振: 32K和26M/37.4M,正常工作时都会有波形输出;

#### 3. eMMC

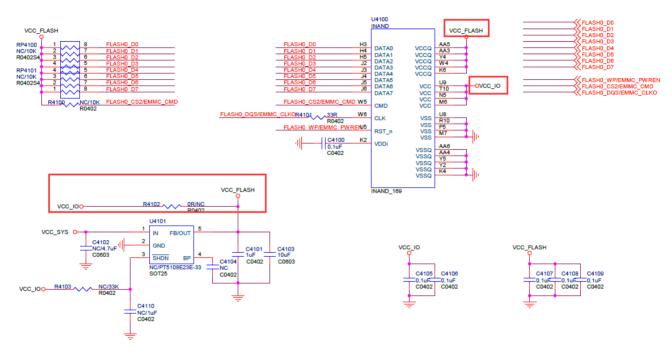

eMMC有效电压的组合:

Table 199 — e•MMC voltage combinations

Those 255 of the company of the comp						
		$ m V_{cco}$				
		1.1 V-1.3 V	1.70 V-1.95 V	2.7 V-3.6 V		
Q	2.7 V-3.6 V	Valid	Valid	Valid (1)		
V	1.7 V-1.95 V	Valid	Valid	NOT VALID		

NOTE 1 V<sub>CCO</sub> (I/O) 3.3 V range is not supported in either HS200 or HS400 devices

VCC\_FLASH 对应 VCC;

VCC\_IO 对应 VCCQ;

确保eMMC\_CMD/DATA0~7/VCC\_IO电压都一致(1.8或3.3v);

确保 VCC\_FLAHS/VCC\_IO的电压在开机和运行时或者休眠唤醒时必须保持稳定、不能有塌陷或者纹波过大的情况; 有条件的话,测下clk和cmd以及data的波形质量,确保波形正常;

## 波形分析

下图是SD卡识别模式时的波形时序图(sdio、emmc一样)

简单说一下识别SD卡的方式: 主控发出48clk并携带48bit的数据发给SD卡,而SD卡要回应给主控48clk加48bit的数据;如下图:


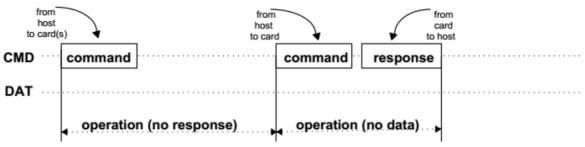


Figure 3-4: "no response" and "no data" Operations

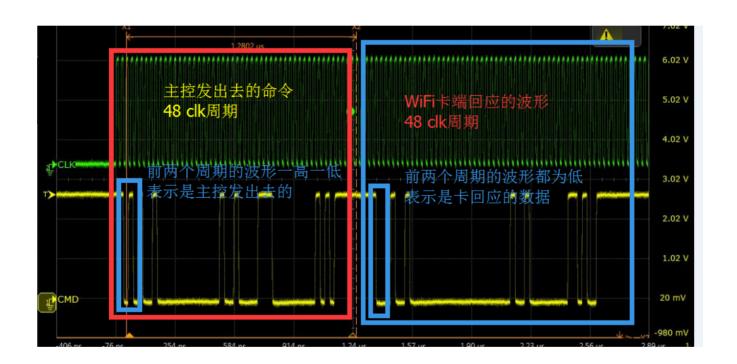

绿色: SDMMC\_CLK

黄色: SDMMC\_CMD: SDMMC\_CMD空闲时一直处于高电平;

主控发出的波形: 当最开始的两个电平有一高一低时, 是主控发出去的命令;

SD卡响应的波形: 当最开始的两个电平有连续的两个低电平是表示卡端有响应;

其次主控和响应一般包含48个bit的数据,所以48个clk为一个完整的包。要确认的就是:主控发出去命令包后,SD卡端是否有响应。

# LOG分析

#### 1. 正确识别SD卡的LOG

```
1 [ 293.194013] mmc1: new high speed SDXC card at address 59b4
2 [ 293.198185] mmcblk1: mmc1:59b4 00000 59.6 GiB
3 [ 293.204351] mmcblk1: p1
```

如果在内核看到这样的打印,说明SD卡已经被正确识别,并且已经有一个可用的分区p1。

如果在用户界面看不到SD卡设备或者设备不可使用,请排查用户态磁盘守护进程,如vold。

另外可手动验证分区是否可以使用

mount -t vfat /dev/block/mmcblk1p1 /mnt

或者

mount -t vfat /dev/block/mmcblk1 /mnt

然后到mnt目录下看下是否有SD卡里面的文件

2. 开机不读卡,运行时拔插OK: 大概率时电源问题

例如: 拔掉所有电源,发现查着HDMI发现有漏电到VCC SD卡里面;或者使用外接电源进行测试。

3. 挂载失败:

如果已经看到(1)中的LOG,但是看到如下挂载失败的LOG

```
1 [ 2229.405694] FAT-fs (mmcblk1p1): bogus number of reserved sectors
2 [ 2229.405751] FAT-fs (mmcblk1p1): Can't find a valid FAT filesystem
```

请格式化SD卡为FAT32文件系统;

或者NTFS: make menuconfig 选择NTFS文件系统的支持即可;

#### 4. 概率性不识别:

```
mmc1: new high speed SD card at address b368
mmcblk1: mmc1:b368 SMI     486 MiB

[mmc1] Data transmission error !!!! MINTSTS: [0x00002000]

dwmmc_rockchip ff0c0000.rksdmmc: data FIFO error (status=00002000)

mmcblk1: error -110 sending status command, retrying
need_retune:0,brq->retune_retry_done:0.
```

降频和增加卡检测延时增强电源稳定性,如果降频OK的话,请检查硬件layout;

```
1    &sdmmc {
2         card-detect-delay = <1200>;
3    }
```

- 5. TF卡已经mount,但不能访问TF卡目录,看起来是卡文件系统问题,但卡在Windows下可以访问。 请尝试使用fsck对TF卡做修复。
  - 6. 硬件问题,io电压异常
  - 1 Workqueue: kmmcd mmc\_rescan
  - 2 [<c0013e24>] (unwind\_backtrace+0x0/0xe0) from [<c001172c>] (show\_stack+0x10/0x14)
  - 3 [<c001172c>] (show\_stack+0x10/0x14) from [<c04fa444>] (dw\_mci\_set\_ios+0x9c/0x21c)
  - 4 [<c04fa444>] (dw\_mci\_set\_ios+0x9c/0x21c) from [<c04e7748>]

(mmc\_set\_chip\_select+0x18/0x1c)

- 5 [<c04e7748>] (mmc\_set\_chip\_select+0x18/0x1c) from [<c04ebd5c>]
   (mmc\_go\_idle+0x94/0xc4)
- 6 [<c04ebd5c>] (mmc\_go\_idle+0x94/0xc4) from [<c0748d80>]
   (mmc\_rescan\_try\_freq+0x54/0xd0)
- 7 [<c0748d80>] (mmc\_rescan\_try\_freq+0x54/0xd0) from [<c04e85d0>] (mmc\_rescan+0x2c4/0x390)
- 8 [<c04e85d0>] (mmc\_rescan+0x2c4/0x390) from [<c004d738>]
   (process\_one\_work+0x29c/0x458)
- 9 [<c004d738>] (process\_one\_work+0x29c/0x458) from [<c004da88>] (worker\_thread+0x194/0x2d4)
- 10 [<c004da88>] (worker\_thread+0x194/0x2d4) from [<c0052fb4>] (kthread+0xa0/0xac)
- 11 [<c0052fb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret\_from\_fork+0x14/0x3c)
- 12 1409..dw\_mci\_set\_ios: wait for unbusy timeout...... STATUS = 0x306 [mmc1]

请检查CMD线与DATA的电压是否在空载状态下为高电平。并且检测IO电压是否过低,以及IO电压与电源域的配置是否一致。如果是SDIO接口,建议排查VCCIO\_WL电压,VBAT\_WL和WIFI\_REG\_ON以及晶振是否正常。另可以尝试排查走线太长导致波形质量很差,降频进行测试。