# OST Ostschweizer Fachhoc hschule

 ${\bf Biomedizinische system technik\ Praktikum}$ 

# Ultraschall-Doppler

durchgeführt am 22. März 2021



Autoren Leona Köck Chris Rüttimann

# Inhaltsverzeichnis

1	Problem- und Zielvorstellung Problemlösung			1	
2				1	
	2.1	Vorbei	reitung	1	
	2.2	Messung			
		2.2.1	HiDop 360	1	
		2.2.2	Ausmessen des Dopplergerätes HiDop 360	2	
		2.2.3	Testmessung an Gefässen	2	
		2.2.4	FFT	2	
3	Ergebnisse			2	
		3.0.1	Ausmessen des Dopplergerätes HiDop 360	2	
		3.0.2	Testmessung an Gefässen	3	
		3.0.3	FFT	6	
Ei,	genst	ändigke	eitserklärung	6	

### 1 Problem- und Zielvorstellung

Ziel dieses Praktikums war es, die Vorteile der nichtinvasiven Messmethode nach dem Prinzip Continuous Wave Doppler kennenzulernen und sowie die bereits vorhandenen Kenntnisse aus der Vorlesung mit praktischen Versuchen zu vertiefen.

### 2 Problemlösung

#### 2.1 Vorbereitung

Das Praktikum wurden anhand der Angaben aus Labor Bioelektrische Technik, 2020 durchgeführt.

Für der Versuch wurden folgende Materialien benötigt:

- Dopplergerät HiDop 360
- PC mit der Software HiDop
- 4MHz und 8MHz Transducer
- 4MHz Test-Transducer
- Halterung für zwei Transducer
- Funktionsgenerator HMF 2550
- Gel

#### 2.2 Messung

#### 2.2.1 HiDop 360

Die erste Aufgabe bestand darin, sich mit dem Dopler-Messgerät vertraut zu machen und die wichtigsten Funktionen kennen zu lernen. Dazu gehörte unter anderem die zwei Sonden mit dem MEssgerät zu verbinden, das Messgerät wiederum mit dem PC zu verbinden sowie das Programm HiDop zu starten. Es wurde ein Patient angelegt um die folgenden Messungen speichern zu können und somit auch die ersten Messungen durchgeführt.

#### 2.2.2 Ausmessen des Dopplergerätes HiDop 360

Die zweite Aufgabe war es, mithilfe eines Sonogramms zu überprüfen, ob das Dopplergerät funktioniert und richtig geeicht ist. Dazu wurde der der 4MHz Transducer des Messgeräts sowie der Testtranducer in die Halterung mit ca. einem Millimeter Abstand eingespannt. Um eine gute Übertragung des Signals zu gewährleisten ist der Zwischenraum mit Gel gefüllt worden. Der Testtranducer war mithilfe eines Abschwächers an den Funktionsgenerator, der ein 4.001MHz Sinussignal liefert, angeschlossen. Die Verbindung mit dem PC wurde genutzt um das Sonogramm besser darzustellen und speichern zu könnnen. Am Gerät selbst wurde der 5kHz Messbereich, eine Zeitablenkung von 4s sowie die Sonogrammdarstellung gewählt.

#### 2.2.3 Testmessung an Gefässen

Um Messungen an den Gefässen der Probanden vorzunehmen wurde auf den 8MHz Transducer gewechselt. Am Dopplergerät wurdend ie Doppler-indizies S/D und RI eingestellt. Bei den beiden Probenden Chris Rüttimann und Leona Köck wurden Messungen sowohl an der Carotis Communis (Halsschalgader), als auch an der Arteria Carotis (Handgelenk) durchgeführt.


#### 2.2.4 FFT

### 3 Ergebnisse

#### 3.0.1 Ausmessen des Dopplergerätes HiDop 360

Wie nach lesen der Angabe zu erwarten war, stimmte die gemessene Frequenz des Dopplergeräts nicht genau mit der des Funtionsgenerators überein. Zu sehen ist dies in der Abbildung Das ist der Fall, weil der Funktionsgenerator genauer ist als des medizinischen Messgeräts. Die Frequenz des Quarzes vond dem Dopplergerät weicht aufrund von Temperatur und Alter ab. Diese Differenz wird in ppm angegeben, wobei 100ppm bei medizinischen Messgeräten dem Standard entspäricht. Berechnet man dies, würde das für diese Messung schon eine Differenz von 400Hz bedeuten. Die Abweichung ist bei dem Messgerät nicht von großer Bedeutung, da durch den verwendeten Demodulator lediglich das Differenzsignal (=Dopplerfrequenz) erhalten bleibt.

Um die angestrebten 4.001MHz zu erreichen wurden der das Signal des Funktionsgenerators um 180Hz erhöht.

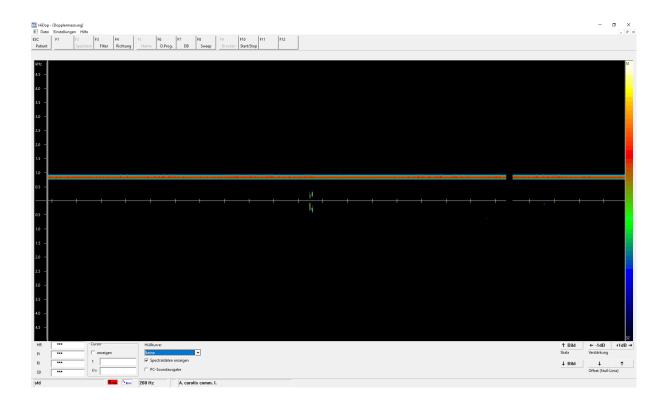

#### 3.0.2 Testmessung an Gefässen

Bei der Messung selbst ist die gemessene Frequenz kaum von Bedeutung, das Hauptaugenmerk liegt auf dem Muster. Dieses Musterïst sehr komplex variiert je nach Messstelle und so werden auch zur deutung erfahrene Ärzte benötigt.


Die Untersuchung der Halsschlagader mit Ultraschall wird in den meisten Fällen zur Kontrolle oder Diagnostizierung einer Verengung, einer sogennanten Karotisstenose, durchgeführt. Dadurch könnten präventive Massnamen gegen einen Schlaganfall eingeleitet werden.


Beim Proband Rüttimann war es sowohl am Hals auch am Handgelenk sehr einfach ein passendes Signal zu erhalten.

Bei Frau Köck war es leider nicht so einfach ein durchgehendes Signal an der Halsschlagader zu erhalten. Schliesslich konnte nach Beachtung des 60° Winkels des Transducers am Vorderrand gemessen werden.


Es ist sehr auffallend, dass bei


#### ULTRASCHALL - DOPPLER

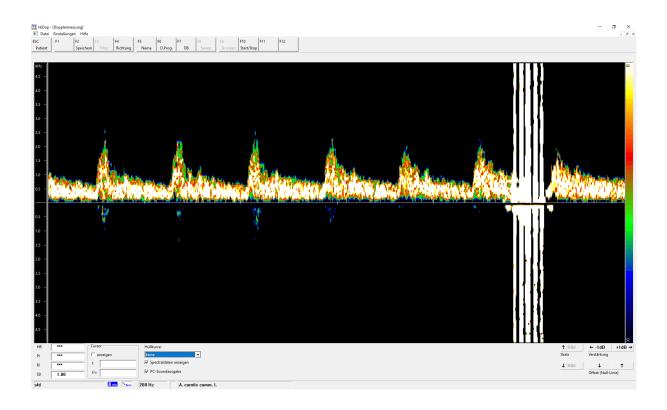

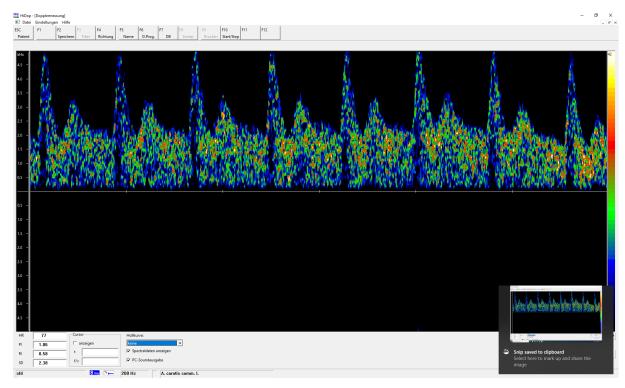

#### ULTRASCHALL - DOPPLER

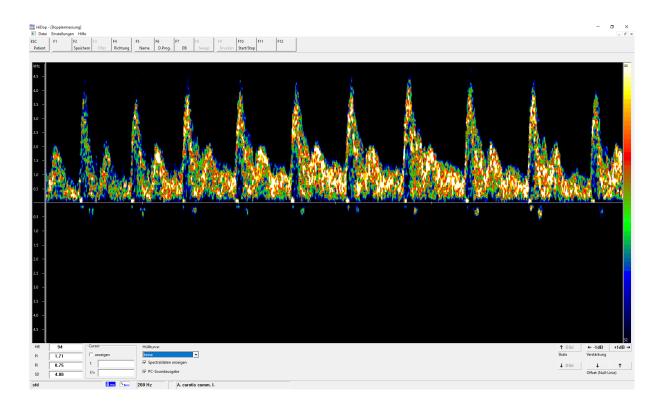

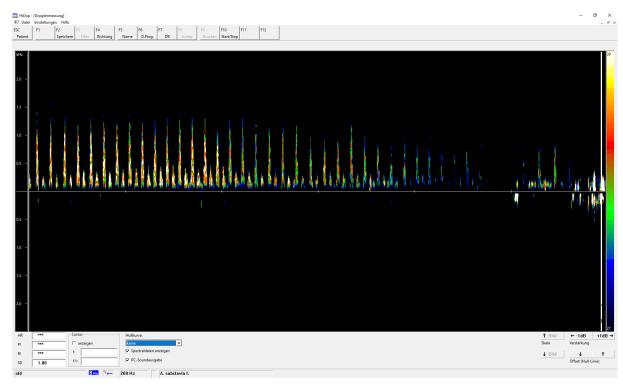

#### 3.0.3 FFT

# Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass wir diesen Bericht selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst haben. Alle verwendeten Quellen wurden entsprechend dem APA-Standard gekennzeichnet.

Jeons J. Kock

Leona Köck

C. Ruttimenn

Chris Rüttimann