
NORM

Energieausweis vom 12. Februar 2024

Plantaweg 6
7000 Chur

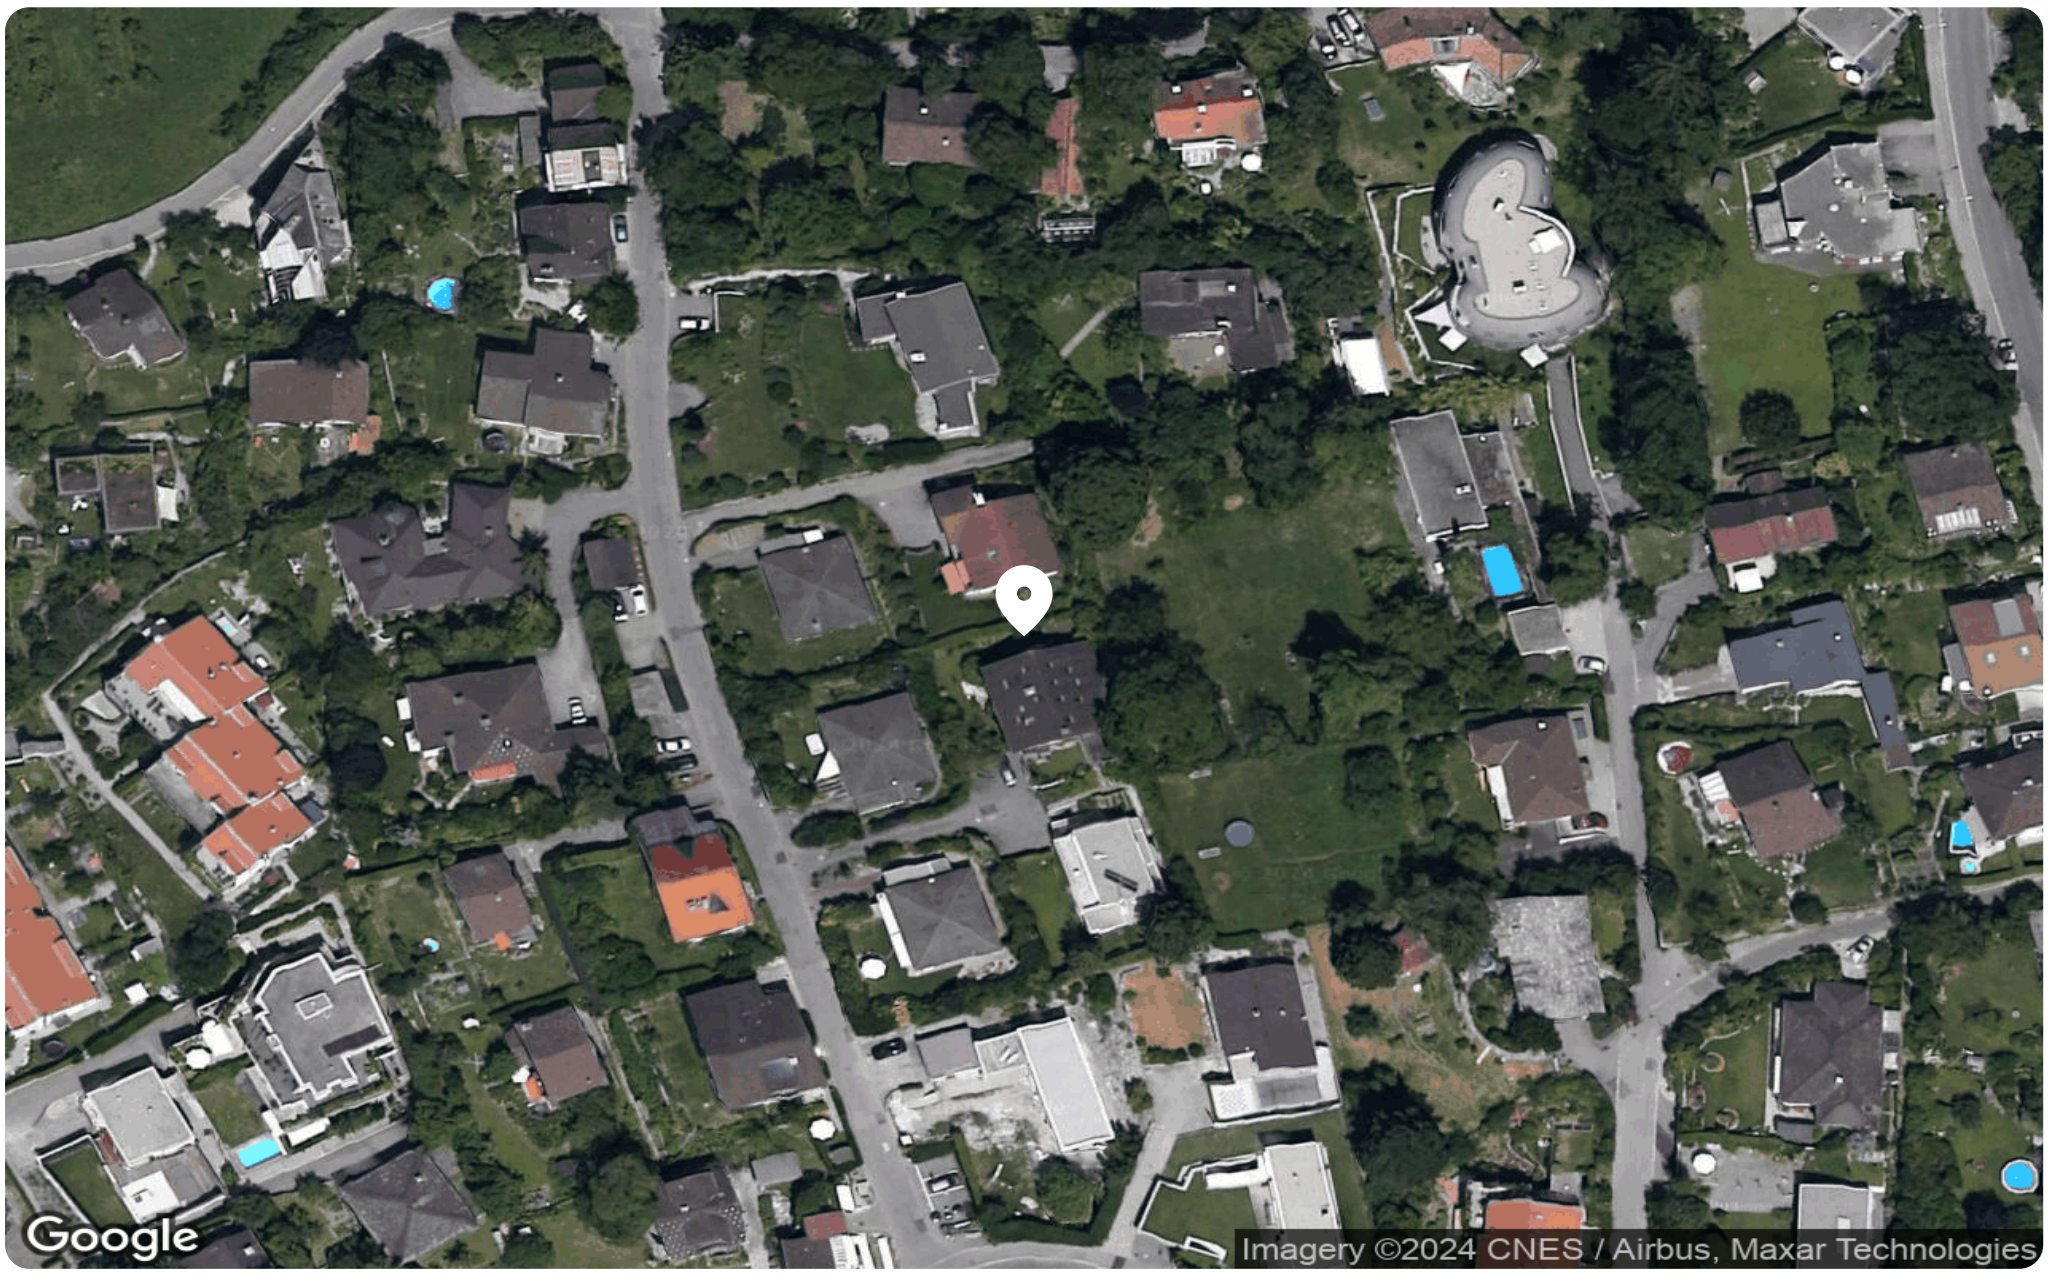

Einfamilienhaus	305 m²	1967	D Energieklasse
Gebäudetyp	Beheizte Fläche	Baujahr	

Norm Verified Plan

Einleitung

Grüezi Peter Müller.
Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Energiebericht. Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Erfahrung bei der Erkundung.



Sandro Fuchs, Ihr Energieexperte

Auftraggeber:in

Peter Müller

Eigentümer:in
peter.muellermd@gmail.com
+41 79 408 92 06

Energieexpert:in

Sandro Fuchs
Norm Technologies AG

info@norm.ch
www.norm.ch

Digitaler Energieausweis

Zertifikat-ID:
WIh7DCE4uijihYiHdbHA

Inhaltsverzeichnis

Bewertung 4

Zahlen & Fakten 5

Zustand 6

- Dach 7
- Fassade 9
- Fenster & Türen 11
- Boden 13
- Heizung 15
- Warmwasser 16
- Geräte 17

Sanierungsfahrplan 19


Nächste Schritte 28

Bewertung

Die Energieklasse zeigt auf, wie viel Energie Ihr Haus benötigt und CO_2-Emissionen emittiert. Dieser Energiebedarf wird in Klassen von A bis G angezeigt. Es wird zwischen den folgenden 3 Kategorien unterschieden.

Effizienz Gesamtenergie

Umfasst Heizwärmebedarf, Gebäudetechnik (Wärmeerzeugung inkl. Warmwasser), Elektrizitätsbedarf und Eigenstromproduktion.

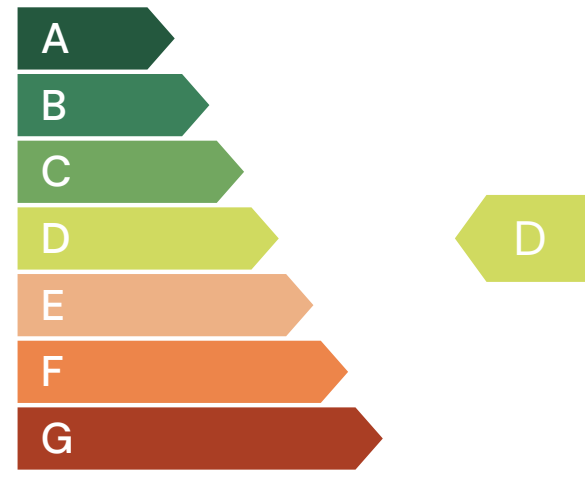


Bewertung
Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist ungenügend. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen um das Doppelte nicht.

Energiebedarf
176.9 kWh/m²a

Effizienz Gebäudehülle

Beschreibt die Wärmedämmqualität der Gebäudehülle inklusive Wand, Dach, Böden und Fenster.

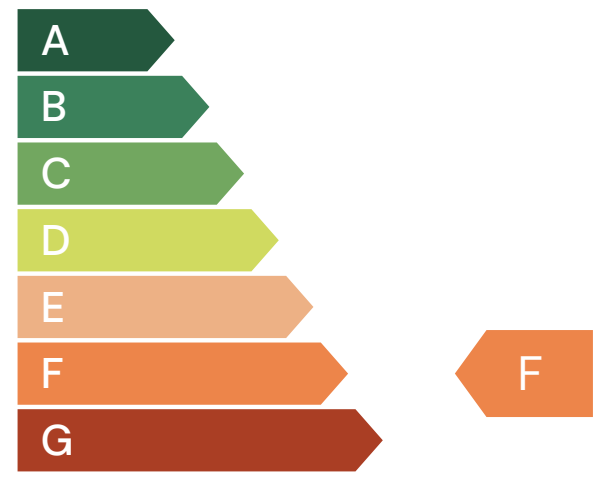


Bewertung
Die Gebäudehülle ist gering gedämmt. Sie verliert fast dreimal so viel Energie, wie aktuelle Neubauten.

Energiebedarf
116.3 kWh/m²a

CO_2-Emissionen


Zeigt an, wie viel CO_2 vom Gebäude für Raumwärme und Warmwasser emittiert wird.

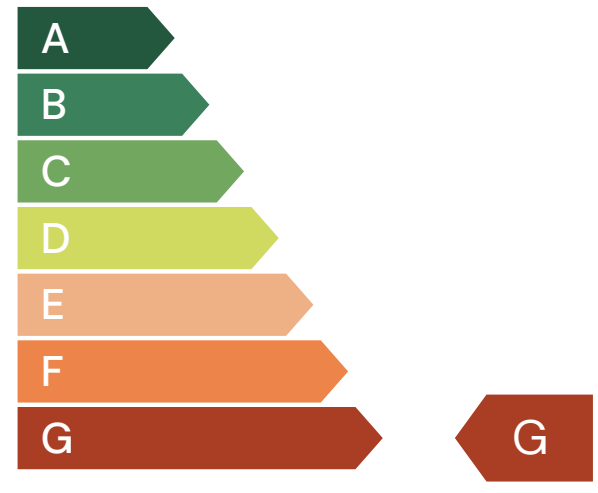

Bewertung
Der Betrieb des Gebäudes weist wegen der fossilen Heizung extrem hohe CO_2--Emissionen auf.

CO_2-Emissionen
27.5 kg CO_2/m²a

Zahlen & Fakten

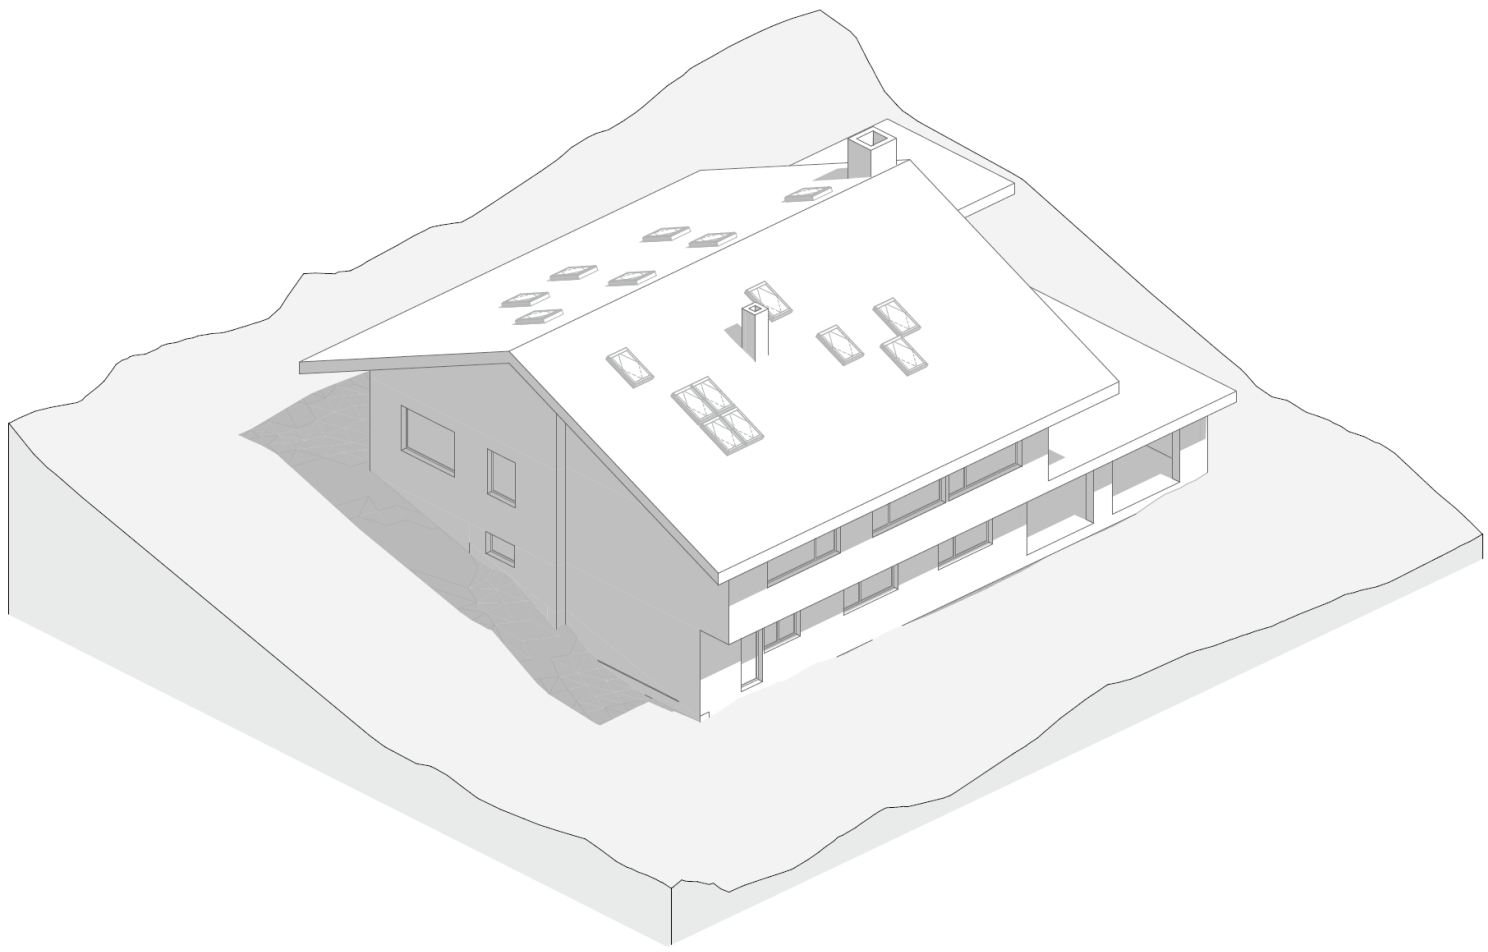

Gebäude	
Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Baujahr	1967
Bewohner:innen	2
Heizung	Gasheizung

Flächen	
Beheizte Fläche	305 m²
Anzahl Fenster	33
Fensterfläche	43 m²
Fassadenfläche	191 m²
Dachfläche	134 m²

Energiebezug	
Energiebezug pro Jahr	31'477 KWh
Energiekosten pro Jahr	4'185 CHF
CO_2-Emissionen pro Jahr	8'388 kg CO_2

Zustand

Beschreibt den aktuellen Zustand aller zentralen Bestandteile.

Dach	Gut
Fassade	Mittelmässig
Fenster & Türen	Mittelmässig
Boden	Ungenügend
Heizung	Mittelmässig
Warmwasser	Sehr gut
Geräte	Gut

Dach

Beim Steildach handelt es sich um ein Flumserdach, ähnliche Bauweise mit der Hinterlüftung und Sichtsparren. Die Dämmschicht von 20cm (ev. 2-lagig) ist über der Sparrenkonstruktion und die Dacheindeckung ist aus Tonziegel. Die Dachaufstockung (vorher Flachdach) wurde 1982 ausgeführt. Die technische Lebensdauer (Dämmung) von 30 Jahren ist überschritten.

Zustand	Gut
Energieverlust	7%
Letzte Sanierung	1982
Nächste empfohlene Sanierung	2024

Empfohlene Sanierung

Dachsanierung

Dachsanierung mit 20cm Mineralwolle & 3.5cm Holzfaserdämmung (Unterdach), Hinterlüftung 8cm wegen PV-Anlage, Dachfensterersatz und Dachfenster Westseitig entfernen.

Aussenwand; U-Wert < 0.20 W/m2*K oder mind um 0.07 W/m2*K besser als der Bestand, muss 0.17 W/m2*K sein (Gebäudeprogramm)

Kosten	45'500 CHF
Fördergelder	9'730 CHF

Zusätzliche Vorteile

Schallschutz
Frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Hitzeschutz
Schutz vor Überhitzung im Sommer

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Wohngesundheit
Frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräummen

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Fassade

Die verputzte Kompaktfassade wurde 1982 Aussen mit 8 cm gedämmt. Die übrigen Wände gegen Erdreich, die unbeheizt sind, sind nicht wärmegedämmt. Die technische Lebensdauer von 40 jahren ist überschritten.

Zustand	Mittelmässig
Energieverlust	31%
Letzte Sanierung	1982
Nächste empfohlene Sanierung	2024

Empfohlene Sanierungen

Dämmung Wände

Wände gegen unbeheizt dämmen z.B. 12 cm Mineralwolle.

Wände gegen unbeheizt; U-Wert < 0.28 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	4'500 CHF
Fördergelder	-

Wärmedämmung Fassade

Aussendämmung z.B. 16cm Mineralwolle.

Aussenwand; U-Wert < 0.20 W/m2*K (Gebäudeprogramm)

Kosten	45'300 CHF
Fördergelder	12'078 CHF

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Schallschutz
Frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Hitzeschutz
Schutz vor Überhitzung im Sommer

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Wohngesundheit
Frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräummen

Fenster & Türen

Die Holzfenster sind zweifach verglast und wurden 1982 eingebaut. Die Balkontür und einzelne Dachfenster wurden im Jahr 2000 mit dreifach verglasten Fenstern ersetzt. Die Eingangstür (Holz) macht einen undichten Eindruck. Die technische Lebensdauer von 25 Jahren ist grösstenteils überschritten.

Zustand	Mittelmässig
Energieverlust	22%
Letzte Sanierung	1982
Nächste empfohlene Sanierung	2024

Empfohlene Sanierungen

Ersatz Innentüren

Türen gegen unbeheizt ersetzen.

Innentüren; U-Wert < 1.5 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	22'000 CHF
Fördergelder	-

Fenster- und Türersatz

Fenster und Türersatz gegen Aussen.

Fenster; 3-fach Verglasung, U-Wert < 1.0 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Aussentüren; U-Wert < 1.2 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	37'100 CHF
Fördergelder	-

Zusätzliche Vorteile

Schallschutz
Frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Hitzeschutz
Schutz vor Überhitzung im Sommer

Sicherheit
Schutz vor Einbruch und Diebstahl

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Boden

Die Böden sind aus Stahlbeton und basierend auf dem Baujahr des Gebäudes nehmen wir an, dass eine minimale Dämmung von 2cm im Unterlagsboden eingebaut wurde. Die technische Lebensdauer von 30 Jahren ist längst überschritten.

Zustand	Ungenügend
Energieverlust	29%
Letzte Sanierung	1967
Nächste empfohlene Sanierung	2024

Empfohlene Sanierungen

Dämmung Boden

Neuer Unterlagsboden mit 2cm TSD & 10cm PIR

Boden gegen Erdreich ≤ 2 m; U-Wert < 0.20 W/m2*K (Gebäudeprogramm)

Kosten	11'500 CHF
Fördergelder	3'060 CHF

Dämmung Kellerdecke

Kellerdeckendämmung Untersicht z.B. 10cm Mineralwolle.

Deckendämmung; U-Wert < 0.28 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	6'300 CHF
Fördergelder	-

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Heizung

Beheizt wird das Gebäude mit einer Gasheizung aus dem Jahr 2013. Die Wärmeabgabe im Dachgeschoss erfolgt über die Fussbodenheizung. Im Obergeschoss über Heizkörper und im Erdgeschoss mit Fussbodenheizung, kombiniert mit Heizkörper. Die Heizkörper sind mit alten Thermostatventilen ausgerüstet. Alle sichtbaren Heizungsrohre sind wärmegedämmt. Die Gasheizung hat die technische Lebensdauer von 20 Jahren noch nicht erreicht.

Zustand	Mittelmässig
Letzte Sanierung	2013
Nächste empfohlene Sanierung	2033

Empfohlene Sanierung

Ersatz Heizung und Solarthermie

Gesamtsanierung der Heizung inkl. Warmwasser. (Fossilrei)

Neue thermische Solaranlage (Auslehung ca. 6m2 à 4 Pers., pro Pers. ca. 1.5m2)

Kosten	76'700 CHF
Fördergelder	6'840 CHF

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Warmwasser

Das Warmwasser wird über die 6m2 (ca. 3.0m2/pers.) grosse thermische Solaranlage aufbereitet, und ist seit 2013 in Betrieb.
Grundsätzlich ist bei einer thermischen Solaranlage 1.5 m2/pers. notwendig. Bei Spitzenzeiten wird die Warmwasseraufbereitung mittels der Gasheizung unterstützt. Die Heizungsrohre und Warmwasserleitungen im Untergeschoss liegen ausserhalb der thermischen Gebäudehülle und sind wärmegedämmt. Die technische Lebensdauer des Warmwasserspeichers von 20 Jahren ist noch nicht erreicht. Das Baujahr der thermischen Solaranlage ist nicht bekannt.

Zustand	Sehr gut
Letzte Sanierung	2013
Nächste empfohlene Sanierung	2033

Empfohlene Sanierung

Ersatz Heizung und Solarthermie

Gesamtsanierung der Heizung inkl. Warmwasser. (Fossilrei)

Neue thermische Solaranlage (Auslehung ca. 6m2 à 4 Pers., pro Pers. ca. 1.5m2)

Kosten	76'700 CHF
Fördergelder	6'840 CHF

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Geräte

Die Beleuchtungseinrichtung ist sehr bescheiden. Da das Gebäude ganzzeitig bewohnt wird, wurden die Leuchtmittel teilweise durch LED-Sparlampen ersetzt. Die Haushaltsgeräte sind in einem schlechten bis mittelmässigen Zustand. Waschmaschine und Geschirrspüler sind nicht an das Warmwasser angeschlossen.

Zustand	Gut
Letzte Sanierung	1967
Nächste empfohlene Sanierung	2024

Empfohlene Sanierungen

Ersatz Elektrogeräte

Sämtliche Haushaltsgeräte erneuern, falls möglich Waschmaschine und Geschirrspühler an Warmwasser anschliessen.

Kosten	16'400 CHF
Fördergelder	-

Installation PV-Anlage

PV-Anlage auf der Dachfläche West (76m2). Mind. 70% der geeigneten Dachfläche gibt mit Dachsanierung kombiniert 30.-/m2 Bonus.

Bonus ist in Dachsanierung bereits eingerechnet.

Kosten	40'000 CHF
Fördergelder	5'680 CHF

Zusätzliche Vorteile


Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Sanierungsfahrplan

Planung der Instandsetzungsmassnahmen auf Basis der Lebensdauer und dem Zustand der Bauteile.

	① Dämmung Wände & Dämmung Kellerdecke &… Kurzfristige Massnahmen <1 Jahr	② Fenster- und Türersatz & Wärmedämmung… Mittelfristige Massnahmen - 1 bis 5 J…	③ Ersatz Heizung und Solarthermie Langfristige Massnahmen - 5 bis 10 Jahre
Energie			
Neuer Bezug pro Jahr	22'754 KWh ▼ 28%	14'991 KWh ▼ 52%	16'501 KWh ▼ 48%
Neue Kosten pro Jahr	3'034 CHF ▼ 1'151 CHF	1'014 CHF ▼ 3'171 CHF	994 CHF ▼ 3'191 CHF
CO_2-Emissionen pro Jahr	1'708 kg CO_2	1'068 kg CO_2	0 kg CO_2
Energieklasse			
Gesamtenergie	C ▲ 1	B ▲ 2	A ▲ 3
Gebäudehülle	D ▲ 2	B ▲ 4	B ▲ 4
CO_2-Emissionen	E ▲ 2	D ▲ 3	A ▲ 6
Sanierung			
Kosten	57'640 CHF	140'412 CHF	69'860 CHF

Reduktion im Vergleich

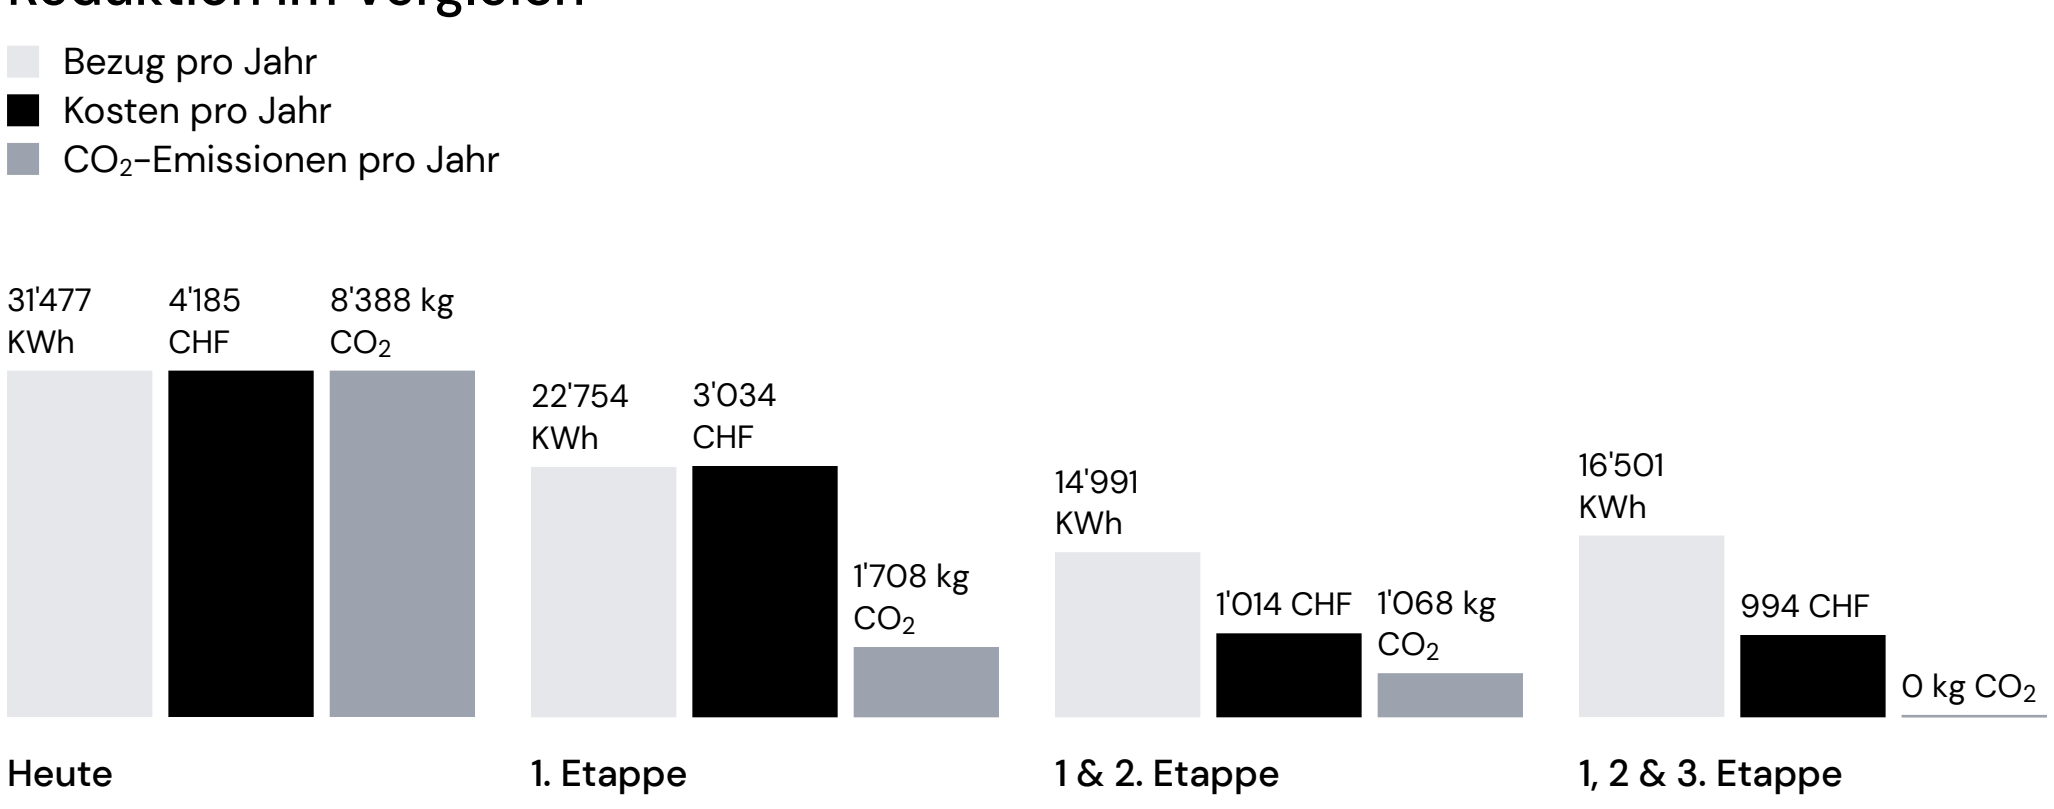

1

Dämmung Wände & Dämmung Kellerdecke & Ersatz Innentüren & Ersatz Elektrogeräte & Dämmung Boden

Kurzfristig soll die Gebäudehülle gegen unbeheizt und Erdreich saniert werden. Die Wände und Böden gegen Unbeheizt und Erdreich werden mit einer Wärmedämmung versehen. Diese Gebäudeteile weisen im Vergleich zu den anderen Bauteilen einen sehr hohen Wärmeverlust auf. Ebenfalls werden die betroffenen Wärmebrücken bei den Übergängen beheizt/unbeheizt minimiert. Mit der anstehenden Küchensanierung sollten auch sämtliche Elektrogeräte zusammen ersetzt werden.

Auswirkungen der 1. Etappe

Energie		
Bezug pro Jahr	▼ 28%	22'754 KWh
Kosten pro Jahr	▼ 1'151 CHF	3'034 CHF

Energieklasse		
Gesamtenergie	▲ 1	C
Gebäudehülle	▲ 2	D
CO_2-Emissionen	▲ 2	E

Empfohlene Massnahmen

Dämmung Boden

Neuer Unterlagsboden mit 2cm TSD & 10cm PIR

Boden gegen Erdreich ≤ 2 m; U-Wert < 0.20 W/m2*K (Gebäudeprogramm)

Kosten	11'500 CHF
Fördergelder	3'060 CHF

Dämmung Kellerdecke

Kellerdeckendämmung Untersicht z.B. 10cm Mineralwolle.

Deckendämmung; U-Wert < 0.28 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	6'300 CHF
Fördergelder	-

Dämmung Wände

Wände gegen unbeheizt dämmen z.B. 12 cm Mineralwolle.

Wände gegen unbeheizt; U-Wert < 0.28 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	4'500 CHF
Fördergelder	-

Ersatz Elektrogeräte

Sämtliche Haushaltsgeräte erneuern, falls möglich Waschmaschine und Geschirrspühler an Warmwasser anschliessen.

Kosten	16'400 CHF
Fördergelder	-

Ersatz Innentüren

Türen gegen unbeheizt ersetzen.

Innentüren; U-Wert < 1.5 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	22'000 CHF
Fördergelder	-

Kosten

Kosten	60'700 CHF
Fördergelder	3'060 CHF
Steuerersparnisse	-
Total	**57'640 CHF**

Die Zahlen stellen Schätzungen dar. Bitte holen Sie Offerten ein, um die genauen Kosten zu ermitteln.

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Schallschutz
Frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

2

Fenster- und Türersatz & Wärmedämmung Fassade & Dachsanierung & Installation PV-Anlage

Mittelfristig wird zusätzlich zu den Massnahmen der Etappe 1, das Steildach, Fassade mit Fenster- & Türersatz sowie der Boden gegen Aussenluft mit einer Wärmedämmung versehen. Die Westsitigen Dachfenster werden entfernt und es wird platz für die PV-Anlage (ca. 12 kWp) geschafft. Diese Anlage wird gleichzeitig mit der Dachsanierung durchgeführt. Durch diese Massnahmen wird die Energieklasse B in Gebäudehülle und Gesamtenergieeffizient erreicht.

Auswirkungen der 2. Etappe

Energie		
Bezug pro Jahr	▼ 52%	14'991 KWh
Kosten pro Jahr	▼ 3'171 CHF	1'014 CHF

Energieklasse		
Gesamtenergie	▲ 2	B
Gebäudehülle	▲ 4	B
CO_2-Emissionen	▲ 3	D

Empfohlene Massnahmen

Dachsanierung

Dachsanierung mit 20cm Mineralwolle & 3.5cm Holzfaserdämmung (Unterdach), Hinterlüftung 8cm wegen PV-Anlage, Dachfensterersatz und Dachfenster Westseitig entfernen.

Aussenwand; U-Wert < 0.20 W/m2*K oder mind um 0.07 W/m2*K besser als der Bestand, muss 0.17 W/m2*K sein (Gebäudeprogramm)

Kosten	45'500 CHF
Fördergelder	9'730 CHF

Fenster- und Türersatz

Fenster und Türersatz gegen Aussen.

Fenster; 3-fach Verglasung, U-Wert < 1.0 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Aussentüren; U-Wert < 1.2 W/m2*K (MuKEn14 Umbauanforderung)

Kosten	37'100 CHF
Fördergelder	-

Installation PV-Anlage

PV-Anlage auf der Dachfläche West (76m2). Mind. 70% der geeigneten Dachfläche gibt mit Dachsanierung kombiniert 30.-/m2 Bonus.

Bonus ist in Dachsanierung bereits eingerechnet.

Kosten	40'000 CHF
Fördergelder	5'680 CHF

Wärmedämmung Fassade

Aussendämmung z.B. 16cm Mineralwolle.

Aussenwand; U-Wert < 0.20 W/m2*K (Gebäudeprogramm)

Kosten	45'300 CHF
Fördergelder	12'078 CHF

Kosten

Kosten	167'900 CHF
Fördergelder	27'488 CHF
Steuerersparnisse	-
Total	**140'412 CHF**
Total 1 & 2. Etappe	198'052 CHF

Die Zahlen stellen Schätzungen dar. Bitte holen Sie Offerten ein, um die genauen Kosten zu ermitteln.

Zusätzliche Vorteile

Schallschutz
Frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Hitzeschutz
Schutz vor Überhitzung im Sommer

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Thermischer Komfort
Frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Wohngesundheit
Frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräummen

Architektonische Möglichkeiten
Erlaubt das äussere Erscheinungsbild umzugestalten

Sicherheit
Schutz vor Einbruch und Diebstahl

3

Ersatz Heizung und Solarthermie

Zusätzlich zu den Massnahmen der Etappe 1 und 2 wird die fossile Gasheizung demontiert und durch eine neue Pelletheizung ersetzt. Weiter wird die bestehende thermische Solaranlage erneuert. Es wird empfohlen im Bereich der Haustechnik, die Warmwasseraufbereitung und den Betrieb der Pelletheizung auf die thermische Solaranlage & PV-Anlage anzupassen und den Eigenstromverbrauch zu optimieren.

Auswirkungen der 3. Etappe

Energie		
Bezug pro Jahr	▼ 48%	16'501 KWh
Kosten pro Jahr	▼ 3'191 CHF	994 CHF

Energieklasse		
Gesamtenergie	▲ 3	A
Gebäudehülle	▲ 4	B
CO_2-Emissionen	▲ 6	A

Empfohlene Massnahmen

Ersatz Heizung und Solarthermie

Gesamtsanierung der Heizung inkl. Warmwasser. (Fossilrei)

Neue thermische Solaranlage (Auslehung ca. 6m2 à 4 Pers., pro Pers. ca. 1.5m2)

Kosten	76'700 CHF
Fördergelder	6'840 CHF

Kosten

Kosten	76'700 CHF
Fördergelder	6'840 CHF
Steuerersparnisse	-
Total	**69'860 CHF**
Total 1, 2 & 3. Etappe	267'912 CHF

Die Zahlen stellen Schätzungen dar. Bitte holen Sie Offerten ein, um die genauen Kosten zu ermitteln.

Zusätzliche Vorteile

Immobilienwert
Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Nächste Schritte



Persönliche Beratung
Stellen Sie unseren Experten:innen alle Ihre Fragen. CHF 160 pro Stunde.
info@norm.ch

Fördergelder beantragen
Bestellen Sie ein GEAK Plus um Fördergelder zu beantragen.
info@norm.ch

Handwerker:innen finden
Finden Sie geeignete und geprüfte Handwerker:innen über die Plattform Houzy.
Anfrage starten

Finanzierung prüfen
Kompetente Beratung für die Finanzierung Ihres Renovationsvorhabens.
Termin vereinbaren

Was ist ein Verified Plan?

Der "Norm Verified Plan" bewertet die Energieeffizienz Ihrer Immobilie basierend auf standardisierten Nutzungsszenarien. Er verschafft Ihnen einen klaren Überblick über die Energieperformance und das Verbesserungspotenzial Ihres Gebäudes im Einklang mit den neuesten technischen Standards. Ein speziell für Sie erstellter Sanierungsplan legt dar, wie Ihr Gebäude stufenweise modernisiert werden kann, inklusive der damit verbundenen Investitionskosten sowie der Auswirkungen dieser Massnahmen auf die Energie- und Betriebskosten. Ferner wird aufgezeigt, welche Fördermittel dafür in Anspruch genommen werden können.

Über Norm

Die Norm Technologies AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich, das auf die Erstellung von zugänglichen Energieausweisen und Vorschlägen für energetische Sanierungen von Gebäuden spezialisiert ist.

info@norm.ch
https://www.norm.ch

Energieetiketten

	Effizienz Gebäudehülle	Effizienz Gesamtenergie	CO_2-Emissionen
A	Die Gebäudehülle ist hervorragend gedämmt. Sie übertrifft deutlich die aktuellen Standards für Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist hervorragend. Sie kann mit dem besten Baustandard/Minergie-Standard verglichen werden.	Der Betrieb des Gebäudes stösst keine direkten CO_2-Emissionen aus.
B	Die Gebäudehülle ist sehr gut gedämmt. Sie übertrifft oder erfüllt die aktuellen Standards für Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist sehr gut. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen und gleicht Neubauten.	Der Betrieb des Gebäudes stösst nur in Ausnahmesituationen (z.B. Höchstleistung) CO_2-Emissionen aus.
C	Die Gebäudehülle ist akzeptabel gedämmt. Sie entspricht jedoch nicht den aktuellen Standards für Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist genügend. Sie erfüllt knapp die aktuellen Energieanforderungen.	Der Betrieb des Gebäudes stösst geringe CO_2-Emissionen aus.
D	Die Gebäudehülle ist durchschnittlich gedämmt. Sie verliert fast doppelt so viel Energie, wie aktuelle Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist ungenügend. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen um das Doppelte nicht.	Der Betrieb des Gebäudes stösst beträchtliche CO_2-Emissionen aus.
E	Die Gebäudehülle ist unterdurchschnittlich gedämmt. Sie verliert mehr als doppelt so viel Energie, wie aktuelle Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist niedrig. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen um das Doppelte nicht.	Der Betrieb des Gebäudes stösst hohe CO_2-Emissionen aus.
F	Die Gebäudehülle ist gering gedämmt. Sie verliert fast dreimal so viel Energie, wie aktuelle Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist sehr niedrig. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen um mehr als das Doppelte nicht.	Der Betrieb des Gebäudes weist wegen der fossilen Heizung sehr hohe CO_2-Emissionen auf.
G	Die Gebäudehülle ist nur sehr gering oder nicht gedämmt. Sie verliert ein Vielfaches an Energie, wie aktuelle Neubauten.	Die Energieeffizienz (Heizung, Warmwasser, Elektro) ist extrem niedrig. Sie erfüllt die aktuellen Energieanforderungen um ein Vielfaches nicht.	Der Betrieb des Gebäudes weist wegen der fossilen Heizung extrem hohe CO_2-Emissionen auf.