

Organización Industrial

Resumen

Matías Acuña *

1 de junio de 2025

* matias.acuna@mi.unc.edu.ar

Índice

1. Capítulo 1: La industria - orígenes	5
1.1. Organización empresarial e industrial	5
1.2. Producto	5
1.3. Calidad	5
1.4. Ciclo de Deming	6
1.5. Las tres olas de Alvin Toffler	6
1.6. Evolución de la Industria	7
1.7. Industria 4.0	8
2. Capítulo 2: Organización de la industria	10
2.1. Precursores	10
2.1.1. La producción ajustada (Lean Manufacturing)	12
2.2. Tipos de organizaciones	12
2.3. Componentes de la organización empresarial	13
2.4. Estructura Orgánica y Organigramas	14
3. Capítulo 3: Análisis del trabajo. Estudio de métodos.	16
3.1. Estudio del trabajo	16
3.1.1. Definición (según la OIT)	16
3.1.2. Técnicas para el estudio de trabajo	16
3.1.3. Nivel de vida	16
3.1.4. Productividad	17
3.1.5. Teorías sociales x e y	18
3.1.5.1. Teoría X (Enfoque autoritario y de control):	18
3.1.5.2. Teoría Y (Enfoque participativo y motivador):	18
3.1.6. Teoría Z	19
3.1.7. Producción vs productividad	19
3.1.7.1. Ejemplo práctico: Caso sin mejora en la productividad	20
3.2. A. ESTUDIO DE MÉTODOS	20
3.2.1. Objetivos del estudio de métodos:	20
3.3. 1°-SELECCIONAR	21
3.4. 2°-REGISTRAR	21
3.4.1. Gráficos que indican SUCESIÓN	22
3.4.2. Gráficos que indican TIEMPO	23
3.4.3. Gráficos que indican MOVIMIENTO	23
3.5. 3°-EXAMINAR	24
3.6. 4°-IDEAR	25
3.7. 5°-DEFINIR	26
3.8. 6°-IMPLEMENTAR	26
3.9. 7°-MANTENER EN USO	27
4. ANEXO	28
5. MEDICIÓN DEL TRABAJO	37
5.1. Definición, necesidad, objetivos	37
5.2. Definiciones, teorías	38
5.3. Tipos de cronometraje	42

5.4. Tamaño de la muestra	43
5.5. NTPD: Norma de tiempos predeterminados	44
5.5.1. Sistema MTM-1	46
6. Capítulo 5: Mantenimiento Industrial	48
6.1. Criterios para definir el mantenimiento:	48
6.2. Fiabilidad:	49
6.3. Aspectos estratégicos y tácticos de Mantenimiento	49
6.4. Variables de mantenimiento:	53
6.5. Objetivos del mantenimiento:	55
6.6. Tipos de mantenimiento:	56
6.6.1. Plan de intervenciones programadas	57
6.6.2. Mantenimiento Total Productivo (TPM)	59
6.7. Gestión del Mantenimiento:	62
6.7.1. Costos de mantenimiento	62
6.8. Recursos Humanos, Higiene y Seguridad	65
6.8.1. Obligaciones entre empleador y empleado	69
7. Unidad 6: Planificación y Control de la Producción	70
7.1. Planificar:	70
7.2. Enfoque jerárquico para el proceso de planificación y control de la producción	71
7.3. Plan Agregado de producción	75
7.3.1. Ejemplo de estrategia de alcance	78
7.3.2. Problema	78
7.3.3. Unidad de medida agregada	79
7.3.4. Horizonte de planificación	80
7.3.5. Cubos de tiempo	80
7.3.6. Etapas de la planificación agregada	80
7.3.7. Factores que afectan la Planificación Agregada	80
7.3.8. Variables de ajustes	81
7.3.9. Indicadores Clave de Rendimiento Operativo	81
7.4. El Plan Maestro de Producción (PMP)	81
7.4.1. Programación de Componentes (MRP)	84
8. Capítulo 7: Dirección de operaciones	85
8.1. SISTEMAS	87
8.2. Areas de decisión en la gestión de operaciones	89
8.3. Tendencias en la Dirección de Operaciones	91
8.4. Estrategia en la Dirección de Operaciones	91
8.5. Obtener ventajas competitivas	93
8.6. Control de gestión:	94
9. Capítulo 8: Tecnología de Producción Optimizada (OPT) y Teoría de las Restricciones TOC	95
9.1. Gestión basada en Parámetros de Explotación según Goldratt	96
9.2. Restricciones, Variabilidad y Flujo: Fundamentos del Pensamiento Sistémico en TOC	97
9.3. Teoría de las restricciones TOC	99
9.3.1. Comparación de Filosofías de Gestión: Prioridades Estratégicas	100
9.3.2. Análisis del Sistema desde la Teoría de las Restricciones (TOC)	101

9.4. Principios Fundamentales de TOC: Las 9 Reglas y la Solución DBR	102
10.Capítulo 10: Costos industriales	105
10.1. Sistemas de costos	105
10.2. Composición del Costo Total	105
10.3. Costos directos e indirectos	107
10.4. Centro de costo	108
10.4.1. Asignación de Costos Indirectos — Paso a paso técnico	109
10.4.2. Base común de actividades representativas	109
10.5. Punto de equilibrio	112
10.5.1. Conceptos relacionados	112
10.5.2. Diagrama de KNOEPEL	113
11.Capítulo 11: Gestión de inventarios	117
11.1. Objetivos de los inventarios	117
11.2. Problemas que enfrentan las empresas al mantener inventarios altos:	118
11.3. Componentes de costos	118
11.4. Cantidad económica de la orden	119
11.4.1. 1er caso	119
11.4.2. 2do caso	120
11.4.3. 3er caso: Comportamiento Modelo Lote Económico de Producción	122
12.Bibliografía	123

1. Capítulo 1: La industria - orígenes

1.1. Organización empresarial e industrial

Conjunto de actividades desarrolladas de manera coordinada por personas dentro de una estructura organizativa, con el propósito de generar bienes y/o servicios mediante el trabajo y la gestión eficiente de recursos. Su objetivo principal es alcanzar un beneficio económico, optimizando procesos productivos y administrativos para mejorar la competitividad y sostenibilidad en el mercado.

- Conjunto de actividades: procesos y tareas involucradas.
- Desarrolladas por personas, de manera coordinada: implica estructura organizativa, jerarquías y trabajo en equipo.
- Por medio del trabajo y la gestión: incluye tanto la ejecución operativa como la administración estratégica.
- Persiguen un beneficio principalmente económico: objetivo central en empresas e industrias.

1.2. Producto

ISO 9001:2008, el término **producto** abarcaba tanto bienes tangibles como servicios intangibles. Sin embargo, en la ISO 9001:2015, se hizo una diferenciación más clara entre bienes y servicios, para reflejar mejor la naturaleza de cada uno dentro del sistema de gestión de calidad. Resultado de un proceso que puede ofrecerse a un cliente. Puede incluir bienes tangibles (productos físicos), servicios (intangibles), software o combinaciones de estos.

1.3. Calidad

La ISO 9000:2015, la define como: "El grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto o servicio cumple con los requisitos."

- "Grado en el que": No es algo absoluto, sino que puede haber distintos niveles de calidad según el cumplimiento de los requisitos.
- "Conjunto de características inherentes": Se refiere a propiedades medibles o perceptibles del producto o servicio.
- "Cumple con los requisitos": Estos requisitos pueden ser explícitos (especificaciones técnicas) o implícitos (expectativas del cliente).

El enfoque de Valls (2007), refuerza que la calidad no es un concepto arbitrario, sino que depende de cumplir requisitos específicos. Estos requisitos pueden venir de:

- Clientes: expectativas y necesidades
- Normas y regulaciones: requisitos legales, normas
- La propia organización: objetivos de calidad internos



Figura 1: Ciclo Deming

1.4. Ciclo de Deming

Es una metodología de mejora continua utilizada en gestión de calidad y procesos industriales.

Fases del ciclo de Deming:

1. Planificar (Plan): Identificar un problema u oportunidad de mejora. Analizar la situación actual y definir objetivos. Diseñar un plan de acción con estrategias y recursos.
2. Hacer (Do): Implementar el plan en una pequeña escala o fase de prueba. Ejecutar las acciones planificadas. Registrar datos y observaciones sobre el proceso
3. Verificar (check): Evaluar los resultados obtenidos comparándolos con los objetivos. Analizar desviaciones y errores. Obtener aprendizajes para ajustar el proceso.
4. Ajustar, actuar (act): Implementar las mejoras en toda la organización si el plan fue exitoso. Estandarizar los cambios y actualizar procedimientos. Si hay fallas, volver a la etapa de planificación y repetir el ciclo.

1.5. Las tres olas de Alvin Toffler

Alvin Toffler, en su libro La Tercera Ola (1980), describe la evolución de la humanidad a través de tres grandes olas que representan cambios revolucionarios en la sociedad.

1. Primera Ola: La Sociedad Agraria (8000 a.C. - Siglo XVIII): Surge con la Revolución Agrícola, cuando los humanos pasan de ser nómadas cazadores-recolectores a sociedades agrícolas. Se establecen comunidades rurales, basadas en la propiedad de la tierra y la producción de alimentos. La estructura social es feudal o tribal, con familias extensas y roles de género muy definidos. Se depende de la fuerza humana y animal para la producción. Impactos: Crecimiento de la población gracias a la estabilidad alimentaria. Sociedad rígida y con poco avance tecnológico.
2. Segunda Ola: La Sociedad Industrial (Siglo XVIII - Medios del Siglo XX): Nace con la Revolución Industrial, basada en la mecanización, el uso del carbón, el petróleo y la electricidad. La producción se traslada a fábricas y se impone el sistema de producción en masa (Fordismo).

Se urbanizan las sociedades y crecen las ciudades. Aparece la educación estandarizada, el trabajo asalariado y la burocracia. Impacto: Avances tecnológicos masivos, crecimiento económico y mejoras en calidad de vida. Contaminación, explotación laboral y alienación del trabajador.

3. Tercera Ola: La Sociedad de la Información (Desde mediados del Siglo XX - Presente): Surge con la Revolución Digital y la automatización, con el auge de la informática, las telecomunicaciones e Internet. Se pasa de una economía basada en la industria a una basada en el conocimiento y los servicios. La producción es flexible y personalizada, con trabajo remoto, globalización y descentralización. Se reduce la importancia del trabajo físico y crecen los sectores de tecnología, innovación y creatividad. Impacto: Acceso inmediato a la información, mayor innovación y conectividad global. Desigualdad digital, pérdida de empleos tradicionales por automatización y sobrecarga de información.

1.6. Evolución de la Industria

	1era. Revolución	2da. Revolución	3era. Revolución
Operación efectuada por...	Mano de obra humana y fuerza animal.	Máquinas a motor	Automatización. (Gestión de los equipos)
Recursos energéticos utilizados	Agua y viento. Animales. Combustible: Madera	Hidrocarburos. Electricidad.	Tendencia al uso de energías renovables y reutilizables.
Trabajador	Artesano	Operario "Especializado" (*)	Calificado "Profesional" (*)
Cantidad de productos	Pocos (muy baja)	Varios (muy alta)	Justos (se hace lo necesario)
Variedad de productos	Muy alta. Productos únicos.	Muy baja (poca flexibilidad)	Alta (procesos flexibles)

Figura 2: Cuadro comparativo

Característica	TIPO DE PRODUCCION		
	ARTESANAL	EN SERIE	AJUSTADA
TECNOLOGÍA	- Herramientas simples y flexibles. - Componentes no estandarizados. - Diversidad a Pedido.	- Máquinas complejas y específicas. - Componentes estandarizados. - El diseño de nuevos productos requieren altas inversiones (tiempo y \$\$).	- Equipamiento flexible. - Componentes modulares. - Los nuevos productos son fáciles de implantar (diseño de la fabricación). CAD/CAM
MANO DE OBRA	Trabajadores calificados que diseñan y fabrican.	- La producción la realiza personal no "profesional" (<i>sí especializado</i>). - El diseño requiere profesionales.	- Equipos de trabajadores con múltiples actividades. (polifuncionales) - Responsabilidad sobre la producción y mantenimiento. (TPM)
RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES	- Contacto estrecho con proveedor y cliente - Localización cercana	Relación distante geográfica y funcional	Relación muy estrecha con proveedores. El sistema JIT obliga a la proximidad geográfica
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN	Muy bajo	Muy alto	CAPACIDAD Muy alta (...pero se hace lo justo)
VARIEDAD DE PRODUCTOS	Muy amplia, se fabrica a pedido del cliente	Poca gama estandarizada con poca diversidad	Amplia gama de productos diferentes

Figura 3: Tipos de producción

Característica	TIPO DE PRODUCCION		
	ARTESANAL	EN SERIE	AJUSTADA
INVENTARIO (STOCK)	- Bajo - Propio	- Alto. - Propio.	- Just in time (J.I.T.) - A cargo del proveedor
MERCADO	- Local. - Cercano.	- Regional - Amplio	- Global - Todo el mundo es mercado
RELACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA	- Oferta << Demanda - Capacidad limitada a pocos productos	- Oferta > Demanda - Gran capacidad de producción	- Oferta >> Demanda - Capacidad de producción muy elevada...pero se fabrica "lo justo" (a pedido)
ORGANIZACIÓN	- Informal - Quien produce, distribuye y vende	- Estructura rígida - Distribución de actividades	- Flexible - Versátil

Figura 4: Tipos de producción

1.7. Industria 4.0

La Industria 4.0 representa la evolución de la manufactura y los negocios hacia un entorno inteligente, interconectado y automatizado. Se basa en el uso avanzado de tecnologías digitales para optimizar la producción, mejorar la eficiencia y generar crecimiento mediante la integración de datos y sistemas ciberfísicos.

Características clave de la Industria 4.0:

- Internet de las Cosas (IoT) e Internet Industrial de las Cosas (IIoT): Dispositivos y sensores conectados que permiten la comunicación en tiempo real entre máquinas y sistemas.
- Sistemas ciberfísicos (CPS): Integración de mecanismos físicos con algoritmos computacionales, permitiendo monitoreo y control en entornos digitales.
- Fabricación inteligente: Uso de manufactura digital, automatización avanzada y adaptabilidad para optimizar procesos y personalizar productos.
- Computación en la nube: Almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos con acceso remoto y escalabilidad.
- Inteligencia Artificial (IA): Algoritmos capaces de analizar datos, predecir tendencias y optimizar operaciones industriales.

Diferencia con la Tercera Revolución Industrial:

- Tercera Revolución Industrial: Digitalización de procesos, introducción de la automatización y el uso de computadoras en la manufactura.
- Cuarta Revolución Industrial: Potencia el impacto de la digitalización con inteligencia autónoma, interconectividad total y análisis de datos masivos para mejorar la toma de decisiones.

La Industria 4.0 no solo automatiza procesos, sino que permite que las máquinas se comuniquen entre sí, aprendan y optimicen la producción en tiempo real.

2. Capítulo 2: Organización de la industria

2.1. Precursores

1. Frederick W. Taylor

Frederick Winslow Taylor fue un ingeniero mecánico estadounidense considerado el padre de la Administración Científica. Su trabajo se centró en mejorar la eficiencia y productividad dentro de la industria, aplicando principios científicos al trabajo manual con el objetivo de eliminar desperdicios de tiempo y movimientos innecesarios. Taylor creía firmemente que, mediante la observación y la medición de cada tarea, era posible encontrar la mejor forma de realizarla, optimizando así los procesos productivos.

En su teoría de la Organización Racional del Trabajo (ORT), Taylor estableció que el estudio del trabajo debía dividirse en dos fases principales. Primero, el análisis de métodos y tiempos, donde observaba detenidamente las tareas realizadas por los obreros, midiendo cada uno de sus movimientos para identificar maneras más eficientes de ejecutarlos. Luego, definió los principios fundamentales de la ORT, los cuales incluían la especialización del trabajador, la implementación de incentivos salariales basados en la productividad y el uso de análisis detallados para dividir las tareas en pasos estructurados.

Uno de los conceptos clave en su teoría fue el del "Homo Economicus". Taylor sostenía que los trabajadores eran seres racionales motivados principalmente por incentivos económicos. Desde su perspectiva, un empleado que recibiera una recompensa monetaria directamente proporcional a su esfuerzo se desempeñaría de manera más eficiente. Por este motivo, implementó sistemas de pago basados en el rendimiento, donde los trabajadores más productivos obtenían mejores compensaciones económicas.

El impacto de sus ideas fue significativo, ya que permitió aumentar la productividad y reducir costos en la industria, influyendo directamente en la evolución de la producción en masa y en la automatización de procesos. Gracias a su enfoque, muchas fábricas lograron mejorar sus métodos de trabajo, estableciendo procesos más ordenados y eficientes. Sin embargo, su sistema no estuvo exento de críticas. Muchos consideraban que Taylor deshumanizaba al trabajador, tratándolo como una máquina en lugar de una persona. La excesiva especialización de tareas, además, provocó monotonía y desgaste físico en los empleados, lo que llevó a cuestionamientos sobre el impacto psicológico de su modelo.

A pesar de estas críticas, la Administración Científica de Taylor sentó las bases de la gestión moderna, influyendo en métodos actuales como la producción en cadena y el control de calidad. Su legado sigue vigente en la optimización de procesos industriales, demostrando que la eficiencia en el trabajo no es solo una cuestión de esfuerzo, sino también de organización y análisis científico.

2. Henri Fayol

Henri Fayol fue un ingeniero y teórico de la administración que desarrolló un enfoque integral sobre la gestión empresarial, centrándose en la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. A diferencia de Frederick Taylor, quien analizaba el trabajo desde la perspectiva de la eficiencia operativa, Fayol se enfocó en el proceso administrativo y en cómo las funciones gerenciales podían mejorar la organización en su conjunto.

Para Fayol, la administración era un acto compuesto por cinco funciones fundamentales: planificación, organización, dirección, coordinación y control. La planificación consistía en definir objetivos y establecer estrategias para alcanzarlos. La organización se refería a la asignación de recursos y la estructuración de las actividades. La dirección implicaba liderar y motivar a los

empleados para ejecutar las tareas de manera efectiva. La coordinación buscaba armonizar todas las actividades de la empresa para que funcionaran en conjunto, y el control permitía evaluar si las acciones emprendidas estaban alineadas con los objetivos establecidos.

Además, Fayol formuló 14 principios de administración, que sirvieron como guía para una gestión eficiente. Entre los más relevantes se encontraba la unidad de mando, que establecía que cada empleado debía recibir órdenes de un solo superior para evitar confusiones y conflictos. También destacó la importancia de la disciplina dentro de la organización, promoviendo reglas claras y el respeto a la autoridad. Otros principios clave incluían la división del trabajo, para mejorar la especialización y productividad, y la equidad, que señalaba la necesidad de un trato justo hacia los empleados.

El enfoque de Fayol fue revolucionario porque proporcionó un marco estructurado para la gestión empresarial, aplicable no solo en la industria sino también en otras áreas organizacionales. Su visión de la administración como un conjunto de funciones universales permitió que sus principios fueran adoptados en diversas empresas y sectores.

Aunque sus ideas fueron ampliamente aceptadas, también recibieron críticas. Algunos expertos consideraban que sus principios eran demasiado generales y no tenían en cuenta las dinámicas cambiantes de las organizaciones modernas. No obstante, su trabajo sentó las bases para la administración como disciplina formal y sigue siendo una referencia fundamental en la teoría de la gestión.

3. Henri Ford

Henry Ford fue un empresario e ingeniero estadounidense que revolucionó la industria automotriz con su modelo de producción basado en la eficiencia, la mecanización y la producción en masa. Su enfoque, conocido como fordismo, transformó la fabricación de automóviles y marcó un antes y un después en la organización del trabajo industrial.

El fordismo se basó en la producción en serie, lo que permitió reducir costos y tiempos de fabricación. Ford implementó la línea de ensamblaje en sus fábricas, donde cada trabajador se especializaba en una tarea específica dentro del proceso de fabricación. Esto no solo aumentó la productividad, sino que también redujo la necesidad de capacitación extensa, ya que los empleados realizaban actividades repetitivas y altamente mecanizadas.

Otro aspecto fundamental del fordismo fue la estandarización de los productos. Ford diseñó componentes intercambiables que facilitaban el ensamblaje y la reparación de los automóviles. Gracias a esta estrategia, logró producir vehículos a gran escala y venderlos a precios accesibles, democratizando el acceso al automóvil con su icónico Modelo T.

Además, Ford implementó una integración vertical y horizontal en su empresa. Controlaba toda la cadena productiva, desde la extracción de materias primas hasta el ensamblaje final del producto, lo que le permitía optimizar costos y garantizar la calidad de los insumos. También diversificó sus operaciones al expandirse a otros sectores relacionados con la industria automotriz.

El impacto del fordismo no se limitó solo a la producción, sino también a la organización del trabajo y la estructura social. Introdujo mejoras en las condiciones laborales, como la jornada de ocho horas y el pago de cinco dólares diarios, un salario superior al promedio de la época. Esta política no solo incentivó a los trabajadores, sino que también promovió el consumo, ya que muchos empleados podían permitirse comprar los automóviles que fabricaban.

Otro cambio significativo fue la incorporación de mujeres en las fábricas, lo que amplió la participación de la mano de obra femenina en la industria. Sin embargo, el sistema fordista también

recibió críticas. La repetitividad de las tareas generaba un trabajo monótono y agotador, y la rigidez del modelo dificultaba la adaptación a nuevas demandas del mercado.

A pesar de sus limitaciones, el fordismo dejó un legado duradero en la producción industrial. Su enfoque en la eficiencia y la estandarización sentó las bases para la fabricación moderna y sigue siendo una referencia en la gestión de la producción a gran escala.

2.1.1. La producción ajustada (Lean Manufacturing)

Es un modelo de gestión desarrollado en Japón, principalmente por Taiichi Ohno en Toyota, con el objetivo de optimizar los procesos de manufactura. Su enfoque se basa en la eliminación de desperdicios y la maximización del valor entregado al cliente final (cada proceso dentro de la producción debe centrarse en generar un beneficio real para el cliente, eliminando cualquier actividad que no aporte valor.).

Uno de sus principios fundamentales es la búsqueda de calidad perfecta desde la primera vez, lo que implica la detección y corrección de errores en su origen para evitar defectos en los productos. Además, se prioriza la minimización del desperdicio, eliminando todas aquellas actividades que no generan valor y optimizando el uso de recursos como capital, personal y espacio.

La mejora continua es otro pilar clave de este sistema, ya que busca reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la productividad a través de la innovación constante y el intercambio de información dentro de la organización. A esto se suma la implementación de procesos “pull”, en los cuales la producción se ajusta a la demanda real del cliente, evitando la acumulación innecesaria de inventario.

Otro aspecto esencial del Lean Manufacturing es la flexibilidad en la producción, lo que permite fabricar distintos tipos de productos sin que esto afecte la eficiencia, incluso cuando los volúmenes de producción son reducidos. Además, se promueve una relación a largo plazo con los proveedores, basada en la cooperación para compartir riesgos, costos e información.

Desde el punto de vista operativo, el modelo introduce la organización de células de manufactura, donde máquinas, equipos y recursos se agrupan en áreas específicas para optimizar la producción. Asimismo, se reorganiza el trabajo en equipos siguiendo la secuencia del proceso de producción, asegurando que todas las operaciones necesarias para completar un producto estén integradas de manera eficiente.

Gracias a estas prácticas, el Lean Manufacturing ha permitido a las empresas reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la capacidad de respuesta a la demanda del mercado, consolidándose como un sistema de producción altamente eficiente y adaptable.

2.2. Tipos de organizaciones

1. Según el fin perseguido:

- **Organización empresarial:** Su principal objetivo es la obtención de beneficios económicos. Aunque su propósito fundamental es la rentabilidad, muchas de estas organizaciones también incorporan iniciativas sociales y medioambientales dentro de sus operaciones para mejorar su sostenibilidad y reputación. Ejemplo: Apple, Toyota, Coca Cola.
- **Organización sin ánimo de lucro:** Su propósito no es generar ganancias económicas, sino contribuir a causas sociales, medioambientales o de impacto en la comunidad. Estas organizaciones suelen depender de donaciones, subvenciones y voluntariado para llevar a cabo sus actividades. Ejemplo: Médicos sin fronteras, Greenpeace, Cruz Roja.
- **Organización no gubernamental:** Son entidades independientes del gobierno que brindan servicios públicos esenciales, como educación, sanidad o seguridad. Su función es complementar o cubrir áreas donde el sector público no llega de manera eficiente.

2. Según la forma jurídica:

- Empresa privada: De propiedad particular, busca generar ganancias. Ejemplo: Google, Tesla, Nike.
- Empresa pública: Controlada por el Estado, suele ofrecer servicios esenciales. Ejemplo: YPF, Correo Argentino, Renfe.
- Empresa mixta: Combina inversión pública y privada. Ejemplo: Aerolíneas Argentinas.
- Empresa unipersonal: Propiedad de una sola persona, con control total sobre su gestión y beneficios.

3. Según su alcance y estrategia de expansión:

- Empresa internacional: Operan en varios países pero centralizan la toma de decisiones en el país de origen. Ejemplo: vinos Argentino exportados a Europa
- Empresa multinacional: Opera en varios países, pero con cierto grado de autonomía en cada ubicación, o cada filial adapta su estrategia al mercado local. Ejemplo: McDonald's
- Empresa global: Empresas con operaciones globales uniformes y centralizadas. Ejemplo: Una marca de ropa con productos idénticos en todo el mundo. Ejemplo: Apple (misma línea de productos en todo el mundo).
- Empresa transnacional: Buscan maximizar la eficiencia global permitiendo una mezcla de centralización y descentralización. Ejemplo: Una compañía tecnológica con centros de investigación en varios países para aprovechar talentos locales.

FACTOR	INTERNACIONAL	MULTINACIONAL	GLOBAL	TRANSNACIONAL
Funciones	Centralizan investigación y desarrollo. Crean producción y comercialización	Establecen un conjunto completo de actividades	Concentran sus actividades en ubicaciones óptimas	Transfieren capacidades de la empresa local a las subsidiarias en el extranjero y viceversa
Productos	Adaptan parcialmente sus productos a las condiciones locales	Adaptan ampliamente la oferta de sus productos y su estrategia de marketing	No adaptan sus productos	Capacidad para adaptar productos diferenciados
Capacidad valiosa	Transfieren productos diferenciados a mercados extranjeros	Crean valor en cada mercado nacional con el cual hacen negocios	Fijación agresiva de precios	Capacidad de respuesta a nivel local y logro de aprendizaje global
Costos	Altos	Altos	Bajos	Bajos

Figura 5: Enter Caption

2.3. Componentes de la organización empresarial

Los componentes de la organización empresarial son fundamentales para estructurar y gestionar eficazmente una empresa, garantizando que sus objetivos se cumplan de manera eficiente.

1. **Objetivo y eficiencia organizativa:** La organización facilita el logro de metas empresariales, mejora la comunicación interna y reduce la duplicación de esfuerzos al definir claramente las tareas de cada área.

2. **Especialización laboral:** Asignar tareas según habilidades y conocimientos mejora la productividad y la calidad del trabajo.
3. **Departamentos y compartimientos:** Dividir la empresa en áreas especializadas (finanzas, producción, recursos humanos, etc.) permite mayor eficiencia y colaboración.
4. **Estructura orgánica y organigrama:** Define la jerarquía de la empresa, estableciendo roles y responsabilidades para un funcionamiento ordenado.
5. **Normas y reglamentos:** Establecen lineamientos claros para la operación de la empresa, garantizando orden y coherencia en los procesos.
6. **Infraestructura y recursos materiales:** Incluye máquinas, equipos, herramientas, talleres y oficinas, elementos esenciales para la producción y administración.
7. **Recurso humano:** Las personas son el activo más importante de la empresa, aportando conocimientos, habilidades y creatividad al desarrollo organizacional.

2.4. Estructura Orgánica y Organigramas

La estructura orgánica de una empresa es la forma en que se organizan y distribuyen las funciones, responsabilidades y jerarquías dentro de la organización. Define cómo se coordinan los recursos humanos y materiales para alcanzar los objetivos empresariales de manera eficiente.

Características de una estructura orgánica:

- Jerarquía: Establece los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Departamentalización: Agrupa actividades similares en áreas específicas (dpto finanzas, producción, ventas, etc.).
- Canales de comunicación: Define cómo fluye la información entre los distintos niveles y departamentos.
- Flexibilidad o rigidez: Puede ser más rígida (estructuras tradicionales) o flexible (organizaciones más innovadoras y dinámicas).

Las características comunes de un organigrama son las siguientes:

- Departamentos y Responsables: Cada departamento se señala con su responsable a cargo.
- Conexiones entre Departamentos: Mediante flechas, se muestra cómo se relacionan las diferentes áreas entre sí.
- Refleja el Modo de Trabajar: Evidencia la forma en que la organización opera y se organiza internamente.

A continuación, se describen distintos tipos de organizaciones.

Organización funcional:

La organización funcional es una de las estructuras más utilizadas por las empresas debido a su claridad y eficiencia. Se desarrolla de forma jerárquica y vertical, organizando la empresa en departamentos según funciones específicas, como ventas, producción, finanzas o recursos humanos. Los líderes de la organización se ubican en la parte superior del organigrama, mientras que los empleados con menor autoridad ocupan los niveles inferiores.

Este modelo permite que cada área se especialice en su tarea, aumentando la eficiencia y asegurando que todas las partes de la empresa trabajen bajo una misma visión. Sin embargo, también puede generar poca comunicación entre departamentos y rigidez en la toma de decisiones. Es ideal para empresas que buscan una gestión centralizada y un crecimiento estructurado.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

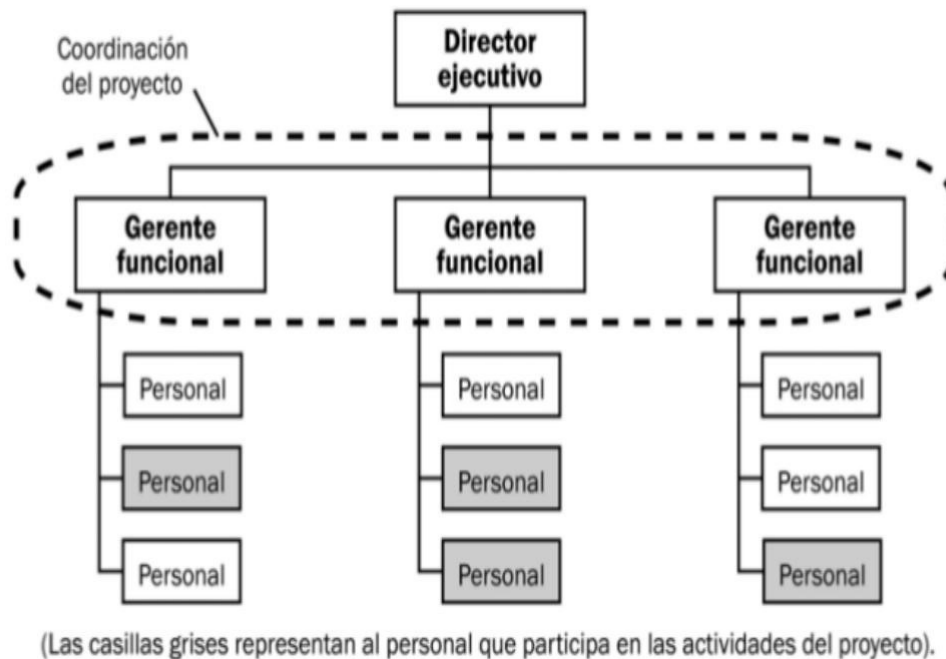


Figura 6: Organización funcional

Organización por producto:

La organización por producto estructura la empresa en función de los diferentes bienes o servicios que ofrece. Cada línea de producto cuenta con su propio equipo de gestión, que incluye áreas como producción, ventas y marketing, permitiendo un enfoque especializado y una mayor adaptación a las necesidades del mercado.

Este modelo es común en empresas con una amplia gama de productos, como la industria automotriz o tecnológica, ya que facilita la innovación y mejora la competitividad. Sin embargo, puede generar duplicación de recursos y costos elevados debido a la independencia de cada unidad de negocio. Es ideal para empresas que buscan flexibilidad y autonomía en la gestión de sus productos.

3. Capítulo 3: Análisis del trabajo. Estudio de métodos.

Concepto de organización:

- La organización es un sistema estructurado y dinámico compuesto por recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, coordinados mediante un conjunto de normas, procedimientos y jerarquías con el fin de alcanzar objetivos específicos de manera eficiente y efectiva. Desde una perspectiva técnica, la organización se fundamenta en la división del trabajo, la asignación de funciones, la optimización de procesos y la gestión de la información, asegurando la interacción sinérgica entre sus elementos a través de principios de administración científica, teoría de sistemas y análisis de procesos.
- Objetivo principal de una empresa, obtener rédito económico

3.1. Estudio del trabajo

3.1.1. Definición (según la OIT)

El Estudio del Trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es el conjunto de técnicas que se utilizan para analizar el trabajo humano en sus distintos contextos. Su propósito es investigar sistemáticamente todos los factores que afectan la eficiencia y economía de una determinada situación laboral, con el objetivo de proponer mejoras que optimicen el rendimiento, reduzcan costos y mejoren las condiciones de trabajo.

- En todos sus contextos:
- Sistemáticamente: ordenada, que ya ha sido probada. la finalidad es ser ordenado y metódico. Aprovechar la experiencia
- Lograr eficiencia y economiza: Logrando los objetivos propuestos empleando la menor cantidad de recursos posibles, más allá de los efectivamente disponibilidades. Eficacia: lograr objetivo sin importara la cantidad de recursos consumidos Eficiencia: lograr objetivo sin importara la cantidad de recursos consumidos (5 ceros, eliminar todo aquello innecesario)
- A fin de efectuar mejoras: diseñando e implementando nuevas maneras de realizar las tareas, que sean: más económicas, mas seguras, técnicamente posibles y convincentes, respetuosas con la ley y el medio ambiente.

3.1.2. Técnicas para el estudio de trabajo

El orden de los pasos en el Estudio del Trabajo es fundamental, ya que aplicar técnicas sin una secuencia lógica puede llevar a conclusiones erróneas o ineficientes.

- Principio clave: No tiene sentido medir el tiempo de una tarea si primero no se ha optimizado su ejecución.

3.1.3. Nivel de vida

Grado de bienestar material del que dispone una persona, clase social o comunidad para sustentarse y disfrutar de la existencia.

El nivel de vida está determinado por la satisfacción de necesidades fundamentales, que garantizan el bienestar y la supervivencia. Estas incluyen:

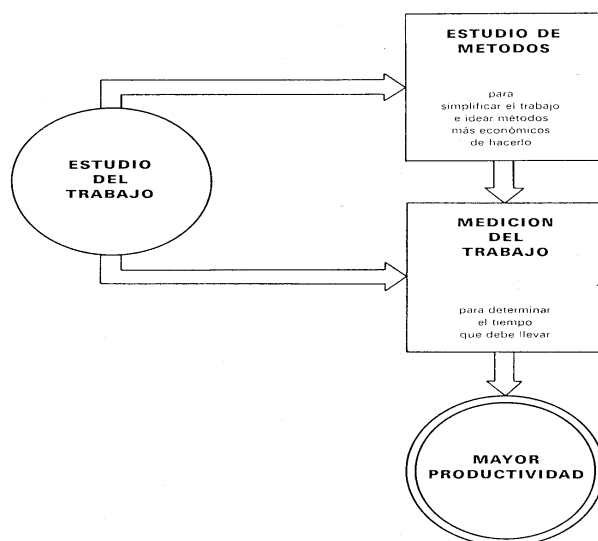


Figura 7: Técnicas para el estudio de trabajo

- Alimentación
- Vestido
- Alojamiento
- Seguridad
- Servicios esenciales

3.1.4. Productividad

La definición tradicional:

$$PRODUCTIVIDAD = \frac{\text{CANTIDAD PRODUCIDA}}{\text{CANTIDAD DE RECURSOS UTILIZADOS}} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}} \quad (1)$$

En esta definición, los recursos utilizados pueden ser: tierra, materiales, instalaciones, maquinas y herramientas, servicio del hombre.

La nueva definición, de acuerdo a la norma ISO 9000 es: la productividad es la relación entre la cantidad de producción obtenida y los recursos utilizados para generarla. Es un indicador clave en cualquier actividad económica, ya que mide la eficiencia con la que se utilizan los insumos (materiales, energía, tiempo, capital, etc.).

La mano de obra no es un recurso de la empresa, sino es parte de la empresa.

Entonces, la definición moderna es:

$$PRODUCTIVIDAD = \frac{\text{SATISFACCIÓN DEL CLIENTE}}{\text{RECURSOS EMPLEADOS INTELIGENTEMENTE}} \quad (2)$$

Los recursos para esta nueva definición son: terrenos, edificios, maquinarias y equipos, materiales indirectos, horas maquinas, servicios auxiliares.

Consideraciones:

- Las personas no son recursos de la empresa, son "la empresa".

- Las empresas no solo se deben encargar la productividad como un beneficio económico, sino también una inversión social y ambiental.

3.1.5. Teorías sociales x e y

Douglas McGregor formuló en 1960 las Teorías X e Y para explicar dos enfoques opuestos sobre la naturaleza del trabajador y la gestión dentro de una organización.

3.1.5.1. Teoría X (Enfoque autoritario y de control): La Teoría X parte de la premisa de que los trabajadores tienden a evitar el trabajo y requieren supervisión constante. Los supuestos del trabajador son:

- Realiza sus tareas por obligación y bajo presión.
- Evita asumir responsabilidades y prefiere ser dirigido.
- Necesita dirección y supervisión continua.
- Su motivación proviene principalmente de recompensas externas o del temor a sanciones.

A menudo, esto proviene de la consecuencia de una gestión con:

- Estilo de liderazgo autoritario y centralizado.
- Implementación de normas estrictas y sistemas de control rigurosos.
- Baja autonomía en la toma de decisiones.
- Clima laboral poco flexible, con riesgo de desmotivación y resistencia al cambio.

Este enfoque es aplicable en entornos donde las tareas son rutinarias y requieren un alto grado de disciplina y cumplimiento de procedimientos específicos. Sin embargo, puede generar un ambiente de trabajo poco estimulante y una disminución del compromiso del personal.

3.1.5.2. Teoría Y (Enfoque participativo y motivador): La Teoría Y plantea que los trabajadores pueden ser responsables, motivados y capaces de autogestión cuando se les proporciona un entorno adecuado. Los supuestos del trabajador son:

- Es proactivo y asume responsabilidades de manera voluntaria.
- Disfruta de su trabajo cuando se le otorga libertad de acción.
- Su creatividad y capacidad de innovación se potencian en entornos flexibles.
- Encuentra satisfacción en el logro de sus tareas y en su desarrollo profesional.
- Es un activo estratégico dentro de la empresa.

A menudo, esto proviene de la consecuencia de una gestión con:

- Estilo de liderazgo participativo, basado en la confianza.
- Mayor delegación de responsabilidades y fomento de la autonomía.
- Clima organizacional más dinámico y orientado al desarrollo del talento.
- Promoción de la creatividad, la innovación y el compromiso.

Este enfoque es más adecuado para organizaciones que buscan fomentar el desarrollo de sus empleados y promover la eficiencia a través de la motivación intrínseca.

3.1.6. Teoría Z

La Teoría Z, formulada por William Ouchi, propone un modelo de gestión empresarial basado en la integración de los principios de productividad y eficiencia con un enfoque en la estabilidad laboral y el desarrollo del capital humano. Su objetivo es maximizar el desempeño organizacional mediante la lealtad mutua entre la empresa y el trabajador, promoviendo una cultura corporativa sólida y orientada al largo plazo. Las características principales, son:

- Estabilidad laboral: Se privilegia el empleo fijo como estrategia para incrementar la productividad, reducir la rotación y minimizar los costos asociados a la capacitación y adaptación de nuevos trabajadores.
- Alto compromiso organizacional: Se busca que los empleados asuman un rol activo en la empresa, incrementando su sentido de pertenencia y su identificación con los objetivos corporativos.
- Trabajo en equipo: Se fomenta una estructura de trabajo colaborativa, priorizando la cooperación y la responsabilidad colectiva sobre la competencia individual.
- Reconocimiento basado en méritos: Los ascensos y el desarrollo profesional se fundamentan en la capacidad, el desempeño y la experiencia acumulada dentro de la organización.
- Participación en la toma de decisiones: Se impulsa la intervención del personal en los procesos estratégicos y operativos, promoviendo una gestión descentralizada y participativa.

La aplicación de la Teoría Z permite una mayor eficiencia operativa mediante la optimización de los recursos humanos y la consolidación de una cultura organizacional comprometida con la mejora continua. La combinación de estabilidad laboral, reconocimiento y participación activa favorece la reducción de conflictos internos y la optimización del rendimiento, generando una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

En simples palabras: el modelo apuesta por el empleo de "por vida", confianza total en los empleados, toma de decisiones en grupo, desarrollo lento pero estable, cultura fuerte y compartida en la empresa. Propone que si tratas bien a la gente, les das estabilidad, los haces parte de las decisiones y fomentas una cultura sólida, van a rendir más, comprometerse más y querer quedarse en la empresa. Es ideal para empresas que quieren retener talento, mejorar el compromiso interno y potenciar el trabajo en equipo, sobre todo en sectores donde el conocimiento interno y la experiencia son claves (sí, ingeniería incluida).

3.1.7. Producción vs productividad

Los conceptos de producción y productividad tienen diferencias fundamentales en su significado y aplicación dentro de la gestión industrial y empresarial.

- **Producción:** cantidad total de bienes o servicios generados en un proceso productivo dentro de un período determinado. Es una medida absoluta, sin considerar la eficiencia con la que se emplean los recursos.
- **Productividad:** mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos (insumos) para obtener un determinado nivel de producción.

La relación entre ambos conceptos,

- Un aumento en la producción no implica necesariamente un aumento en la productividad.

- Si la producción se incrementa pero en igual proporción se incrementa el uso de recursos, la productividad permanece constante.
- La productividad solo mejora si se logra producir más con los mismos recursos o producir lo mismo con menos recursos.

3.1.7.1. Ejemplo práctico: Caso sin mejora en la productividad Se fabrican 1.000 piezas utilizando 100 trabajadores. Se aumenta la producción a 2.000 piezas, pero contratando 200 trabajadores. La productividad no cambia, ya que la relación entre producción y recursos se mantiene.

Caso con mejora en la productividad: Se mantienen los 100 trabajadores, pero se optimizan procesos y se fabrican 1.500 piezas en lugar de 1.000. La productividad aumenta, porque con los mismos recursos se obtiene una mayor producción.

3.2. A. ESTUDIO DE MÉTODOS

El Estudio de Métodos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es el *registro y examen crítico sistemático* de los *métodos actuales y proyectados* para llevar a cabo un trabajo, con el objetivo de *idear y aplicar* procedimientos más *eficientes*, simplificar operaciones y *reducir costos*.

El procedimiento básico para el estudio de métodos:

1. **Seleccionar:** Identificar la tarea, operación o proceso que requiere optimización. Se priorizan actividades con mayor impacto en costos, tiempo y seguridad.
2. **Registrar:** Documentar detalladamente el método actual utilizando herramientas como diagramas de flujo, listas de verificación o estudios de tiempos. Recoger datos objetivos sobre la secuencia de trabajo, movimientos y tiempos empleados.
3. **Examinar:** Analizar críticamente cada etapa del proceso. Cuestionar cada paso con preguntas clave: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Detectar actividades innecesarias, movimientos ineficientes y oportunidades de mejora.
4. **Idear:** Diseñar nuevas alternativas para optimizar el proceso. Aplicar principios de simplificación del trabajo, ergonomía y reducción de desperdicios.
5. **Definir:** Seleccionar la mejor alternativa considerando su viabilidad técnica y económica. Desarrollar procedimientos estándar para su correcta ejecución.
6. **Implementar:** Poner en práctica el nuevo método en condiciones reales. Capacitar al personal y ajustar el proceso según los resultados obtenidos.
7. **Mantener en uso:** Asegurar la aplicación continua del método mejorado. Realizar seguimiento y mejora continua para evitar el retorno a prácticas ineficientes.

3.2.1. Objetivos del estudio de métodos:

- Mejorar los procesos y los procedimientos.
- Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo, así como los modelos de máquinas e instalaciones.
- Economizar esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria
- Mejorar la utilización de los materiales, máquinas y mano de obra
- Crear mejores condiciones materiales de trabajo

3.3. 1°-SELECCIONAR

El primer paso en el Estudio de Métodos es la selección de la tarea, operación o proceso que será objeto de análisis y optimización. Para ello, es fundamental considerar distintos criterios de evaluación, asegurando que el esfuerzo de mejora tenga un impacto significativo.

Los criterios de selección o 'consideraciones de índole':


- **Económicos:** Siempre debemos preguntarnos si valdrá la pena arrancar el estudio de métodos para este trabajo/proceso!. Procesos con altos costos operativos (materias primas, energía, desperdicio). Operaciones que representen cuellos de botella en la producción. Áreas con bajo rendimiento o productividad, afectando la rentabilidad. Ejemplos: atascos, desplazamientos de materiales innecesarios, gran cantidad de mano de obra o manipulación repetida de materiales
- **Técnicos y tecnológicos:** Métodos que utilicen equipos obsoletos o ineficientes. Procesos con excesiva variabilidad en tiempos o calidad. Posibilidades de automatización o mecanización. También, debemos 'saber' si es posible 'acelerar' un proceso.
- **Humanos:** Actividades con altos niveles de fatiga, esfuerzo o riesgo ergonómico. Procesos con alto índice de errores o retrabajos, que podrían mejorarse mediante capacitación o rediseño. Métodos que generen insatisfacción laboral o falta de motivación.
- **Legales/Normativas:** Cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el trabajo. Regulaciones sobre medio ambiente, calidad y condiciones laborales. Procesos con potenciales riesgos legales o incumplimientos normativos.

El hecho de seleccionar bajo un aspecto, no es excluyente. El seleccionamiento de uno de ellos repercute sobre los otros.

3.4. 2°-REGISTRAR

Por medio de la observación directa, todo lo que sea pertinente al método actual. Se emplean técnicas de registro según se el propósito o aspecto que se desee evidenciar: sucesión, tiempo o movimiento. 'El éxito del proceso depende del grado de exactitud con que se registran los hechos'. Es esencial que sean claras y concisas.

Para evitar dificultades, se idearon técnicas e instrumentos de anotación.

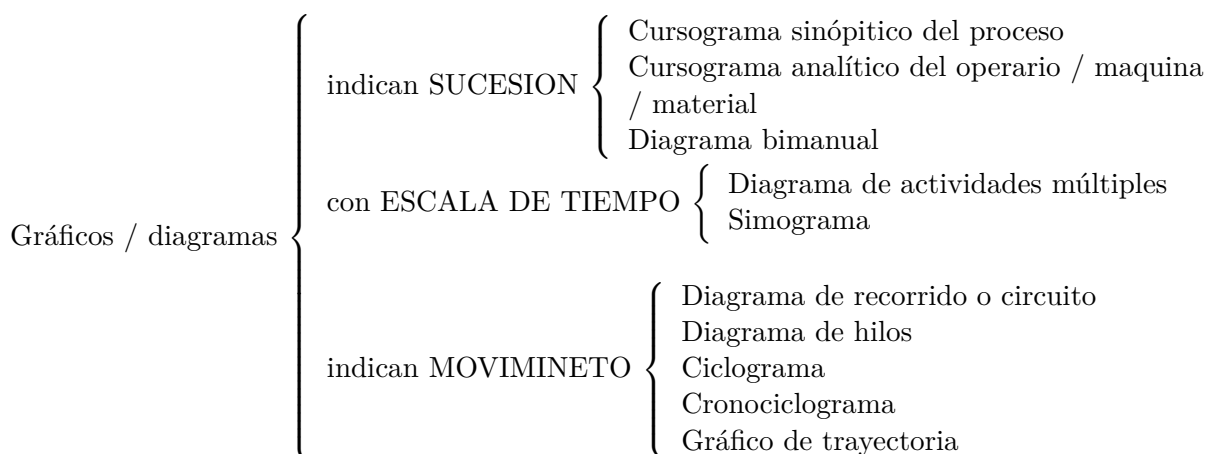

3.4.1. Gráficos que indican SUCESIÓN

■ *Cursograma sinóptico del proceso*

Es un gráfico utilizado para representar de manera esquemática la sucesión de actividades dentro de un proceso. De la simbología, **solo se utilizan las OPERACIONES Y PROCESO**.

Características del cursograma sinóptico:

- Representa las operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenamientos mediante símbolos estandarizados.
- Permite identificar ineficiencias, cuellos de botella y actividades innecesarias.
- Se emplea como base para la mejora de métodos mediante la eliminación, combinación o reordenamiento de tareas.

La simbología usada en el cursograma sinóptico del proceso se muestra en la siguiente imagen.

SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCION
	OPERACION	Indica las principales fases del proceso, agrega, modifica, montaje, etc.
	INSPECCION	Verifica la calidad o cantidad, en genera no agrega valor.
	TRANSPORTE	Indica el movimiento de materiales. El traslado de un lugar a otro.
	ESPERA	Indica demora entre dos operaciones o abandono momentáneo.
	ALMACENAMIENTO	Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén.
	COMBINADA	Indica varias actividades simultaneas.

Figura 8: Enter Caption

De derecha a izquierda, al componer los elementos, siendo el primero el que se le ensamblan los elementos. (derecha)

Este gráfico facilita una visión global y estructurada del proceso, ayudando a optimizar la secuencia de trabajo.

Un ejemplo, lo podemos encontrar en el anexo, en la figura 10

■ *Cursograma analítico del operario / del material / de la máquina o equipo*

Permite representar de manera gráfica y detallada la sucesión de actividades en un proceso productivo. Puede aplicarse a distintos elementos dentro de la producción:

- Del operario: Registra las actividades realizadas por un trabajador en un proceso determinado.
- Del material: Muestra el flujo del material a lo largo del proceso productivo.

- De la máquina o equipo: Representa el uso y funcionamiento de una máquina o equipo en la producción.

Se registra el desarrollo del trabajo en una hoja proforma, detallando cada operación, inspección, transporte, demora y almacenamiento. Se utiliza la simbología indicada anteriormente. En el anexo, justamente en la figura 11 podemos identificar un ejemplo.

■ ***Diagrama bimanual***

Es una representación gráfica que registra los micromovimientos de ambas manos de manera independiente durante la ejecución de una tarea. Su propósito es optimizar la disposición del puesto de trabajo, eliminando movimientos innecesarios y mejorando la eficiencia operativa. Permite identificar y racionalizar la sucesión de acciones, facilitando la sincronización y reducción de tiempos improductivos.

En la figura 12 se adjunta un ejemplo.

3.4.2. Gráficos que indican TIEMPO

■ ***Diagrama de actividades múltiples.***

Conocido como Diagrama Hombre-Máquina, es una herramienta gráfica utilizada para coordinar la interacción entre operarios y equipos en procesos productivos o de mantenimiento. Permite visualizar la secuencia de actividades de cada elemento involucrado, identificando tiempos muertos y optimizando la asignación de recursos. Es especialmente útil en producción en serie y en situaciones donde es crítico minimizar el tiempo de inactividad de maquinaria costosa. Además, facilita la determinación del número óptimo de máquinas que un operario o grupo de operarios puede atender eficientemente.

■ ***Simograma***

Consiste en un registro cinematográfico donde se mide el tiempo empleado en cada micromovimiento, asignándolo a un elemento definido como therblig (según Frank y Lilian Gilbreth).

El procedimiento se realiza filmando a velocidad constante y contando los cuadros transcurridos entre el inicio y la finalización de cada therblig.

Hoy en día, con el reemplazo de las películas en celuloide por sistemas digitales, este proceso se ha vuelto aún más simple y preciso.

3.4.3. Gráficos que indican MOVIMIENTO

■ ***Diagrama de recorrido o circuito***

Representa el desplazamiento de operarios, materiales o equipos dentro de un área de trabajo. Se elabora sobre un plano del lugar, trazando las rutas seguidas y permitiendo detectar recorridos innecesarios o superposiciones que puedan optimizarse. El plano no necesariamente debe estar a escala. Suele ir acompañado del cursograma del objeto.

■ ***Diagrama de hilos***

Se utiliza para analizar el movimiento de un operario o material dentro de un proceso. Consiste en fijar un hilo sobre un plano a escala, siguiendo la trayectoria real del desplazamiento. Es útil para evaluar la eficiencia del recorrido y reducir trayectorias excesivas.

- **Ciclograma**

Registra los movimientos de una parte del cuerpo o de una herramienta mediante una fuente de luz intermitente (estroboscopia), generando una secuencia de imágenes superpuestas que permite analizar trayectorias y mejorar la ergonomía del trabajo.



Figura 9: Enter Caption

- **Cronociclograma**

Variante del ciclograma que incorpora marcas de tiempo en los trazos luminosos, lo que permite medir la velocidad y frecuencia de cada movimiento. Se utiliza para identificar movimientos innecesarios y mejorar la eficiencia en tareas repetitivas.

- **Gráfico de trayectoria**

Representa visualmente el desplazamiento de un objeto, operario o herramienta en un espacio determinado. Se emplea para estudiar patrones de movimiento, mejorar la disposición del área de trabajo y optimizar recorridos en procesos industriales.

3.5. 3°-EXAMINAR

Analizar con espíritu crítico la información recopilada en la fase anterior, de forma estructurada y utilizando las técnicas más adecuadas según el caso. En esta etapa se aplica la primera fase de la técnica del interrogatorio, cuestionando cada aspecto del proceso para identificar posibles mejoras, eliminaciones de desperdicios y oportunidades de optimización.

Se analiza detalladamente la información obtenida en la fase de observación y registro, con el objetivo de detectar ineficiencias, redundancias o posibles mejoras en el método actual.

En esta fase, se formulan preguntas clave para evaluar la necesidad y eficiencia de cada actividad registrada. Se analizan cinco aspectos fundamentales:

- Propósito → ¿Para qué se realiza esta actividad?, ¿Que se hace en realidad?
- Lugar → ¿Dónde se lleva a cabo y es el sitio más adecuado?
- Sucesión → ¿El orden en que se realiza es el óptimo?
- Responsable / persona → ¿Quién la ejecuta y es la persona indicada?

- Medios → ¿Con qué recursos se lleva a cabo y pueden mejorarse?

El objetivo de este análisis es detectar mejoras potenciales, aplicando uno o más de los siguientes enfoques:

- Eliminar actividades innecesarias
- Reordenar la secuencia de tareas
- Combinar pasos para optimizar el flujo de trabajo
- Simplificar procesos para reducir tiempos y esfuerzos

Las preguntas de la 1ª etapa de la Técnica del Interrogatorio deben formularse en modo imperativo para realizar un revelamiento estructurado y objetivo del proceso actual. De este modo, se obtiene una visión crítica y sistemática de cada actividad.

- ¿Qué se hace? → ¿Es esencial esta actividad? ¿Puede eliminarse o reducirse?
- ¿Dónde se hace? → ¿El lugar es el más adecuado o se puede optimizar su ubicación?
- ¿Cuándo se hace? → ¿El momento en que se realiza es el más eficiente? ¿Puede reorganizarse?
- ¿Quién lo hace? → ¿Es la persona idónea para la tarea o puede delegarse mejor?
- ¿Cómo se hace? → ¿Es el método más eficiente o se puede simplificar?
- ¿Con qué se hace? → ¿Los medios utilizados son los mejores o pueden mejorarse?

3.6. 4º-IDEAR

En esta etapa se diseña el método más práctico, económico y eficaz, considerando todas las contingencias posibles. Se busca optimizar el proceso con un enfoque sistemático y estructurado.

2ª Etapa de la Técnica del Interrogatorio (Preguntas de Fondo)

Las preguntas se formulan en modo condicional para evaluar las posibles mejoras que se pueden implementar.

- Propósito: ¿Qué otra cosa se podría o debería hacer?
- Lugar: ¿En qué otro lugar se podría o debería hacer?
- Sucesión: ¿En qué otro momento se podría o debería hacer?
- Persona: ¿Quién otro lo podría o debería hacer?
- Medios: ¿De qué otro modo se podría o debería hacer?

Este análisis permite definir un futuro mejorado del proceso, considerando alternativas más eficientes y viables.

3.7. 5°-DEFINIR

En esta fase se establece y documenta el nuevo método optimizado, asegurando que *pueda ser identificado, comprendido y aplicado en cualquier momento*. Los objetivos principales son:

- Estandarizar el nuevo procedimiento para garantizar su correcta implementación.
- Comparar con el método anterior, verificando las mejoras obtenidas.
- Facilitar la capacitación del personal y la replicabilidad del proceso.
- Asegurar la calidad y eficiencia en la ejecución del trabajo.

Para mantener coherencia y trazabilidad, se recomienda utilizar las mismas técnicas de registro aplicadas en la etapa inicial. Esto permite una comparación directa entre el método antiguo y el nuevo, demostrando las mejoras en términos de tiempos, costos y eficiencia.

Existen tres documentos porque son fundamentales para formalizar, estandarizar y asegurar la correcta implementación del nuevo método. Estos documentos no son opcionales, sino que sirven para que el nuevo proceso se aplique correctamente en la práctica y para que cualquier persona involucrada en la operación pueda seguirlo de manera precisa. La diferencia clave es:

- Los gráficos y registros previos (como diagramas de flujo, cursogramas, etc.) sirven para analizar el proceso y compararlo con el anterior.
- La hoja de ruta, ficha de operación e instrucciones de inspección son documentos de uso operativo que formalizan el nuevo método y guían a los trabajadores.

Detallando los gráficos:

- **Hoja de ruta:** Documento que detalla las actividades a realizar en cada puesto de trabajo, siguiendo la secuencia establecida del proceso productivo. Su numeración suele realizarse en intervalos de 10 (10, 20, 30...), permitiendo la inclusión de futuras operaciones sin alterar el orden general.
- **Ficha de operación:** Documento técnico que describe en detalle cada tarea dentro de un proceso productivo, asegurando uniformidad en la ejecución. Incluye: descripción de la operación, herramientas y materiales requeridos, parámetros de control, normas de seguridad, secuencia de trabajo.
- **Instrucciones de inspección:** Documento que especifica los criterios y métodos para verificar la calidad de un producto o proceso. Define: características a inspeccionar (dimensiones, acabados, ensamblaje, etc.), instrumentos de medición y tolerancias permitidas, frecuencia y tipo de inspección (visual, dimensional, funcional, etc.), acciones correctivas en caso de no conformidad. Garantiza que los productos cumplan con los estándares establecidos y permite detectar desviaciones en etapas tempranas.

3.8. 6°-IMPLEMENTAR

Esta etapa consiste en establecer el nuevo método como práctica estándar en la operación. Para lograrlo, se deben llevar a cabo las siguientes acciones:

1. *Capacitación del personal*

- Asegurar que los operarios comprendan y dominen el nuevo procedimiento.

- Utilizar documentos de apoyo como fichas de operación e instrucciones de inspección.
- Realizar entrenamientos prácticos para minimizar errores en la implementación.

2. *Eliminación del método anterior*

- Retirar documentación, herramientas o dispositivos asociados al procedimiento obsoleto.
- Evitar la coexistencia de ambos métodos para prevenir confusiones y desviaciones.

El éxito de esta fase depende de la correcta gestión del cambio y de un seguimiento adecuado para verificar la adopción del nuevo sistema.

3.9. 7º-MANTENER EN USO

Una vez implantado el nuevo método, es fundamental asegurar su permanencia como práctica habitual. Esto se logra a través de un control riguroso y una supervisión continua para evitar que los operarios vuelvan a aplicar el método anterior.

1. Supervisión y auditoría periódica:

- Verificar que las tareas se ejecuten de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Identificar posibles desviaciones o errores en la aplicación del método.
- Usar listas de verificación o inspecciones programadas para garantizar la correcta implementación.

2. Refuerzo en la capacitación:

- Realizar reuniones periódicas para reforzar la importancia del nuevo método.
- Atender dudas o dificultades que puedan surgir en la práctica.
- Ofrecer formación continua para evitar la pérdida de habilidades adquiridas.

3. Corrección de desviaciones:

- Si se detecta que los operarios tienden a volver al método anterior, analizar las causas.
- Implementar medidas correctivas, como ajustes en la capacitación o modificación de ciertos aspectos del método si resultan poco prácticos.
- Asegurar que las herramientas y documentación disponibles faciliten la correcta aplicación del método nuevo.

4. Adaptabilidad y mejora continua:

- Evaluar periódicamente el desempeño del método implementado.
- Considerar ajustes o mejoras si se identifican oportunidades de optimización.
- Fomentar la retroalimentación del personal para detectar problemas o sugerencias de mejora.

Dado que, por naturaleza, los trabajadores pueden tender a volver al método anterior por costumbre o comodidad, es esencial que los responsables del proceso mantengan un seguimiento constante y refuercen la aplicación del nuevo sistema hasta que se convierta en la norma establecida

4. ANEXO

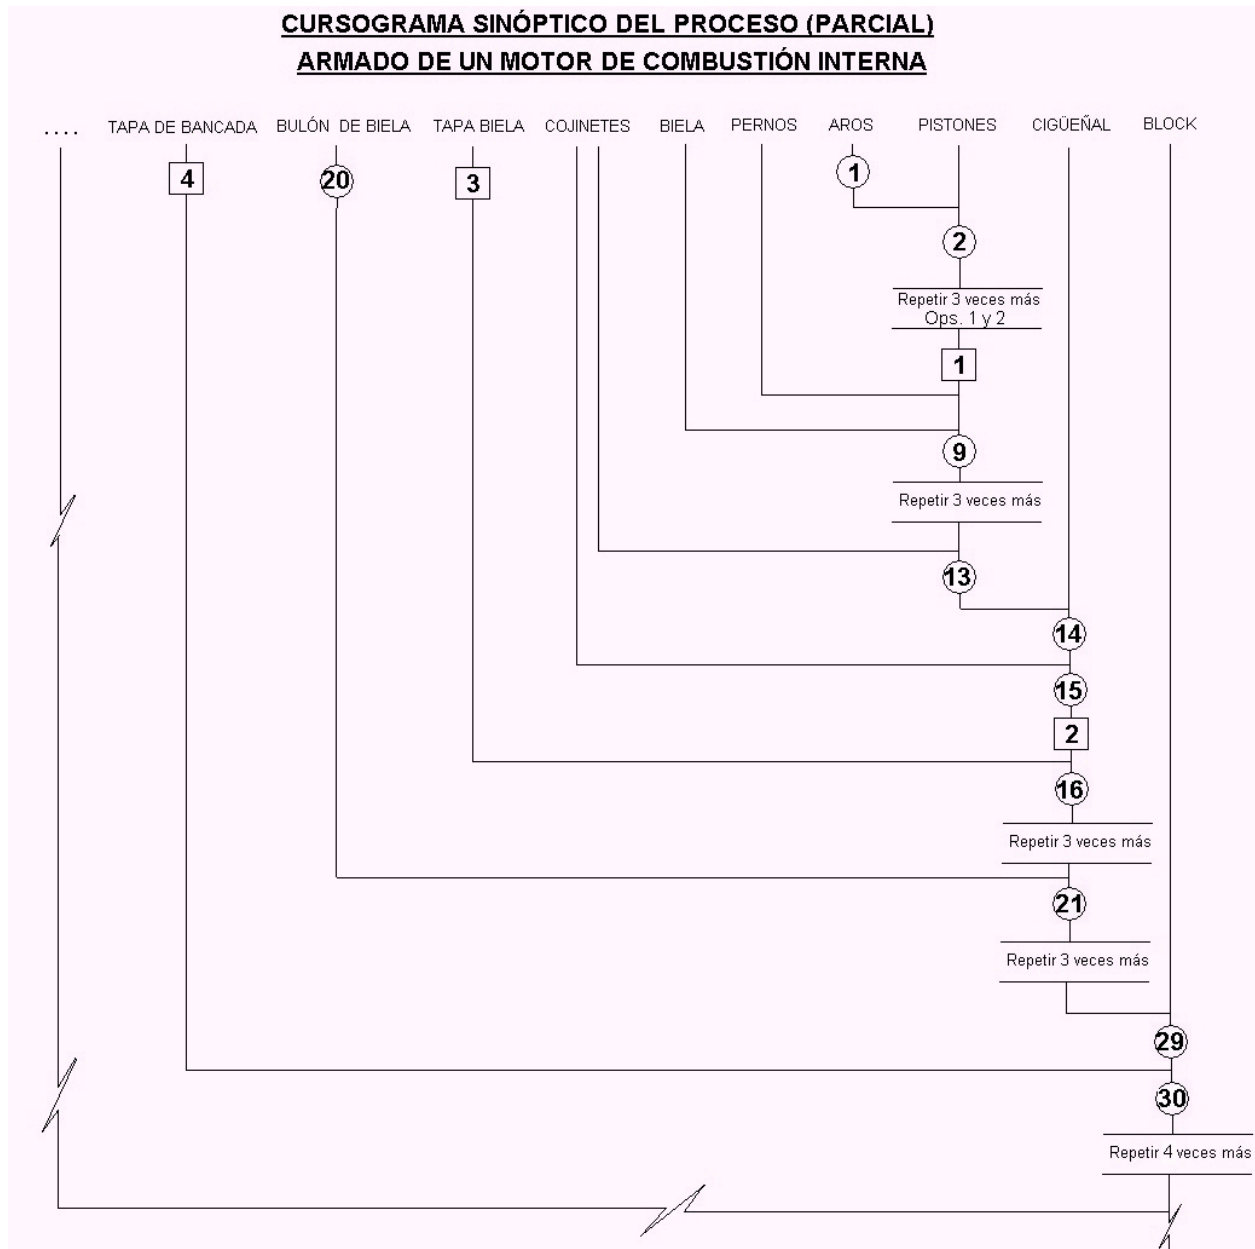


Figura 10: Cursograma sinóptico del proceso

CURSOGRAMA ANALÍTICO				Operario / Material / Equipo						
Diagrama no.		Hoja: 1 de 7		Resumen						
Producto: Motor F32				Actividad		Actual	Propuesto	Economía		
Actividad: Armado Motor F32				Operación		○				
				Inspección		□				
				Espera		D				
				Transporte		⇨				
				Almacenamiento		▽				
Método: actual / propuesto				Distancia (mts.)						
Lugar: Planta Villa María				Tiempo (hrs.-hom.)						
Operario (s): J.C. López		Fecha no. 321/J		Costo						
Compuesto por: A.G.M.		Fecha: 15/08/2 013		Mano de obra						
Aprobado por: C.E.B.		Fecha: 25/09/2 013		Material						
				TOTAL						
DESCRIPCIÓN		Cantidad	Distancia metros	Tiempo minutos	Actividad			OBSERVACIONES		
					○	□	D	⇨	▽	
Retirar juegos de aros del tablero			1.5	0.25				X		llevar a banco de armado
Colocar aros ordenados en herramienta		4		2	X					expansor R.E.T. 356
Retirar juego de pistones de contenedor			1.2	0.4					X	llevar a banco de armado
Colocar y orientar aros en pistón		4		4.8	X					(se repite 3 veces más)
Verificar orientación aros							X			a 120° relativos
Retirar conjunto biela-tapa de caja			2.5	0.8					X	contenedor CBT 23
Retirar perno de caja			1.3	0.4					X	contenedor P 24
Llevar conjunto a prensa			1.5	0.2					X	prensa PR 33
Armar conjunto cuerpo de biela-pistón		4	1.6	6	X					prensa PR 33 (repetir 3 veces +)
Llevar conjunto a banco de armado			1.5	0.2					X	
Buscar semi-cojinetes para cabezas bielas			1.2	0.5					X	contenedor SCB 28
Colocar semi-cojinetes en cabezas bielas				0.75	X					
Retirar cigüeñal de pallet		1							X	pallet N° 325-C54 (usar pluma)
Ubicar cabezas de bielas en cigüeñal				1.2	X					
Colocar semi-cojinete en muñón de cigüeñal				0.9	X					
Verificar colocación semi-cojinetes				0.5			X			
Verificar correspondencia tapas-cuerpo biela				0.1			X			Ver número grabado en tapa biela
Colocar tapa biela en muñón de cigüeñal		4		1	X					(se repite 3 veces más)
Retirar bulones tapa biela de caja			0.5	0.4					X	llevar a banco de armado
Lubricar bulones tapa biela				0.75	X					colocar 2 gotas de lubricante
										LBB 53 en inicio rosca, y girar
Colocar y ajustar bulón tapa-biela		8		4.8	X					torquímetro calibrado 56 [mN]
										(se repite 7 veces más)
Llevar conjunto cigüeñal-bielas-pistones a pallet		1	2.3	1.5					X	pallet N° 267-SCC21 (usar pluma)
Espera hasta llegada block				5				X		
Llegada block a banco		1							X	por rodillos transportadores
Retirar conjunto cigüeñal-bielas-pistones			2.3	1.5					X	pallet N° 267-SCC21 (usar pluma)
										llevar a banco de trabajo (zona 2)
Presentar conjunto cigüeñal-bielas-pistones sobre block motor				2.1	X					usar pluma
Retirar tapas de bancadas de contenedor			1	0.8					X	contenedor 321-TB12
Verificar numeración tapas bancadas				0.1			X			Ver número grabado en tapa boda
Colocar tapa de bancada		5		2.5	X					(se repite 4 veces más)
		TRANSPORTE A HOJA 2/7								
SUB-TOTAL HOJA 1			18.4	39.45	34	4	1	13		

Figura 11: Cursograma analítico

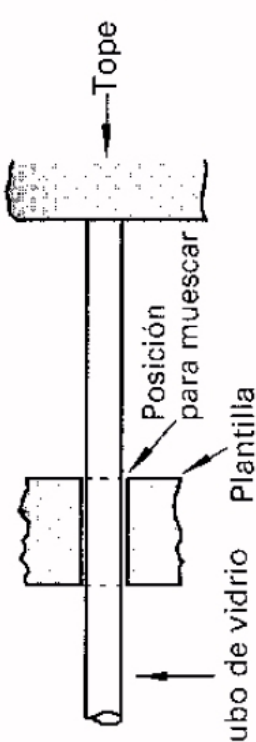
Diagrama bimanual												
Diagrama núm. 2	Hoja núm. 1 de 1											
Disposición del lugar de trabajo												
Método propuesto												
 Tubo de vidrio Plantilla												
Dibujo y pieza: <i>Tubo de vidrio de 3 mm de diám. y 1 m de long.</i>												
Operación: <i>Cortar trozos de 1,5 cm</i>												
Lugar: <i>Talleres generales</i>												
Operario:												
Compuesto por:												
Fecha:												
Descripción mano izquierda	○	□	▷	▽	○	▷	▽	○	▷	▽	Descripción mano derecha	
<i>Mete tubo hasta tope</i>											Sostiene lima	
<i>Hace girar tubo</i>											Muesca tubo con lima	
<i>Sostiene tubo</i>											Golpea tubo con lima:	
											trozo cae en caja	

Figura 12: Diagrama bimanual - volver a 3.4.1

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES			
DIAGRAMA núm. 8		HOJA núm. 1	
PRODUCTO:		R E S U M E N	
Pieza de fundición B. 239		ACTUAL	PROPUESTO
PLANO núm. B 239/1		ECONOMÍA	
PROCESO:		TIEMPO DEL CICLO	
Fresado segunda cara		Operario	2.0
		Máquina	2.0
		TIEMPO DE TRABAJO	
		Operario	1.2
		Máquina	0.8
MAQUINA(S):		TIEMPO INACTIVO	
Fresadora vertical		Operario	0.8
Cincinnati núm. 4		Máquina	1.2
VELOCIDAD		UTILIZACION	
80 r/min.		Operario	60%
AVANCE		Máquina	40%
38 cm/min.			
OPERARIO:			
FICHA núm. 1234			
COMPUESTO POR:			
FECHA:			
TIEMPO (minutos)	OPERARIO	MAQUINA	TIEMPO (minutos)
0.2	Saca pieza terminada		0.2
	Limpia con aire comprimido		
0.4	Calibra profundidad en placa		0.4
0.6	Desbasta borde con lima	Inactiva	0.6
	Limpia con aire comprimido		
0.8	Coloca en caja piezas acabadas		0.8
	Recoge otra pieza		
1.0	Limpia la máquina con aire comprimido		1.0
1.2	Coloca pieza en soporte		1.2
	Pone en marcha la máquina y el autoavance		
1.4			1.4
	Inactivo	Trabajando	
1.6		Fresado segunda cara	1.6
1.8			1.8
2.0			2.0
2.2			2.2
2.4			2.4
2.6			2.6
2.8			2.8
3.0			3.0
3.2			3.2
3.4			3.4
3.6			3.6
3.8			3.8

Figura 13: Diagrama de actividades múltiples 'actual'

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES				
DIAGRAMA núm. 9		HOJA núm. 1		
PRODUCTO:		R E S U M E N		
Pieza de fundición B 239			ACTUAL	PROPUESTO
PLANO núm. B. 239/1				ECONOMIA
PROCESO:		TIEMPO DEL CICLO		
Fresado segunda cara		Hombre	2.0	1.36
		Máquina	2.0	1.36
		TIEMPO DE TRABAJO		
		Hombre	1.2	1.12
		Máquina	0.8	0.8
MAQUINA(S):		TIEMPO INACTIVO		
Fresadora vertical		Hombre	0.8	0.24
Cincinnati núm. 4		Máquina	1.2	0.56
VELOCIDAD 80 r/min.		UTILIZACION		Mejora
AVANCE 38 cm/min.				
OPERARIO:		Hombre	60%	83%
FICHA núm. 1234		Máquina	40%	59%
COMPUESTO POR:				19%
FECHA:				
TIEMPO (minutos)	OPERARIO	MAQUINA		TIEMPO (minutos)
0.2	Saca pieza terminada			0.2
0.4	Limpia máquina con aire comprimido. Coloca otra pieza en soporte, pone en marcha la máquina y el autoavance		Inactiva	0.4
0.6				0.6
0.8	Desbarba borde con lima, limpia con aire comprimido			0.8
1.0	Calibra profundidad en placa			1.0
1.2	Coloca pieza en cajón piezas acabadas; recoge otra pieza y la deposita cerca de máquina		Trabajando	1.2
1.4	Inactivo		Fresado segunda cara	1.4
1.6				1.6
1.8				1.8
2.0				2.0
2.2				2.2
2.4				2.4
2.6				2.6
2.8				2.8
3.0				3.0
3.2				3.2
3.4				3.4
3.6				3.6
3.8				3.8

Figura 14: Diagrama de actividades múltiples 'mejorado'

Figura 31. Diagrama de recorrido: recepción, inspección y numeración de piezas (método perfeccionado)

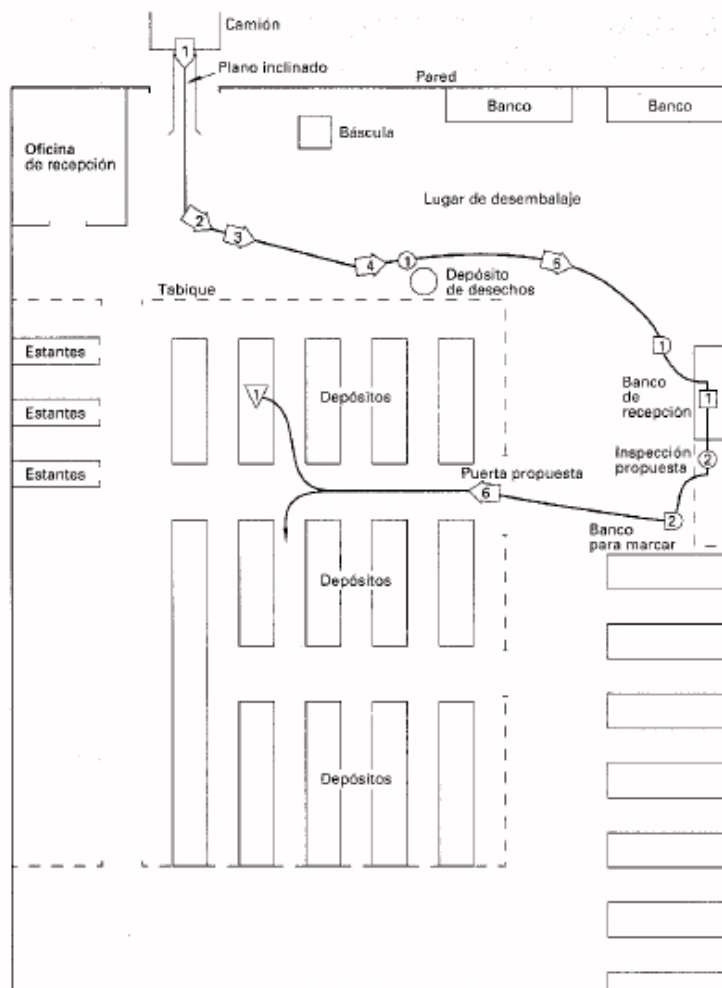


Figura 15: Diagrama de recorrido

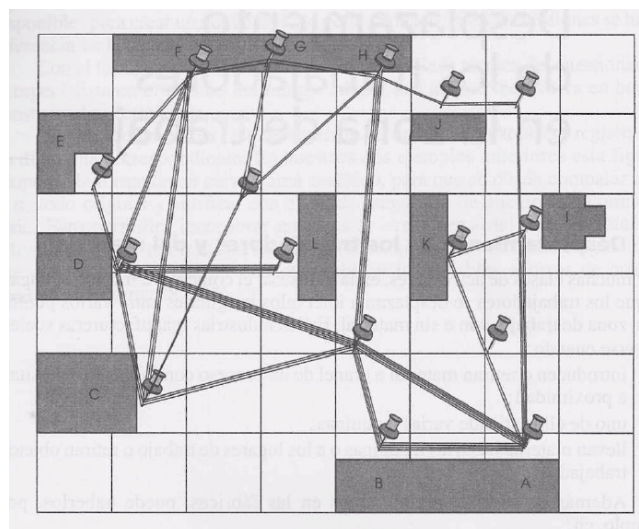


Figura 16: Diagrama de hilo

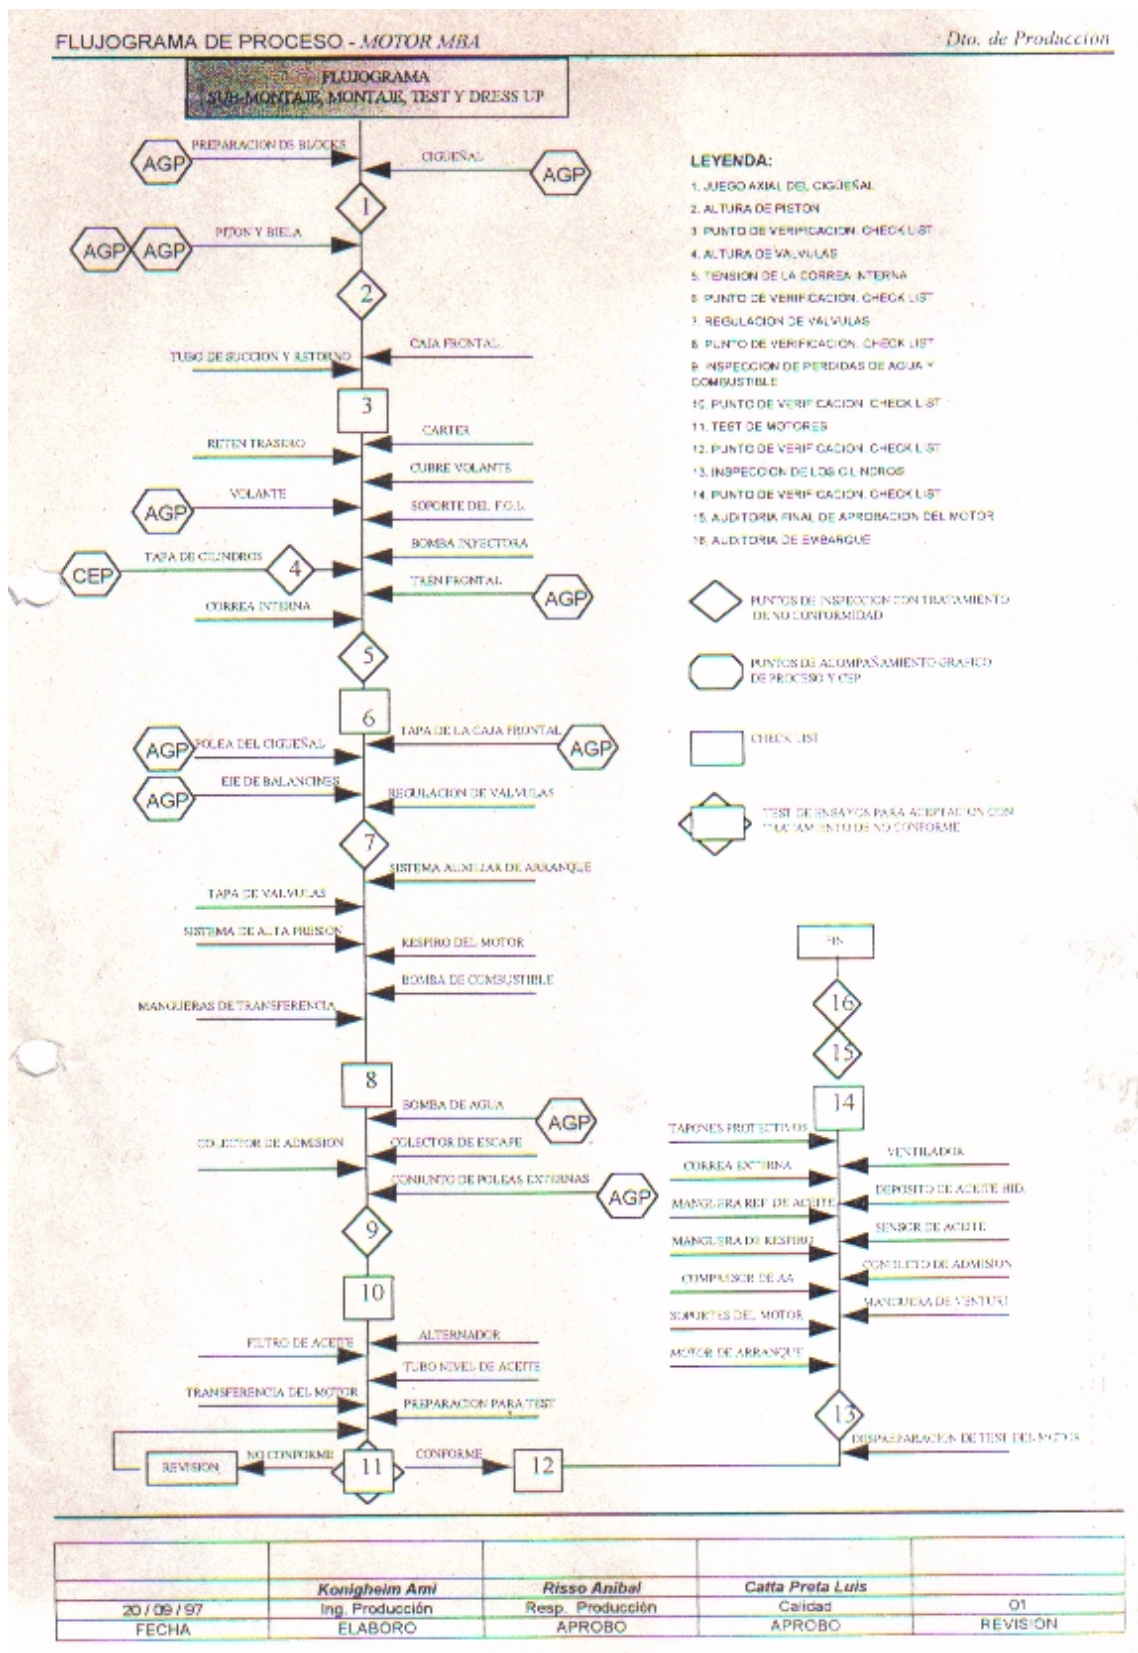


Figura 17: Hoja de ruta

Departamento Producción				TIPO DE MOTOR: HS MBA		HOJA DE PROCESO DE MONTAJE				USADO EN OP. N°	
Item	N.º	Cant.	LISTA DE PIEZAS	Cant.	CODIGO ALMACEN	DESCRIPCION DE HERRAMIENTA					
1	70280111	1	BLOCK	1		LOCTITE 242				E	
2	70200729	1	CONEXION	1		LOCTITE271				I	
3	70650130	1	TAPON			PINCEL					
4	70470106	1	ADAPTADOR	1		PUNTA ALLEM 6mm				F	
						TALADRO				F	
						TUBO 6mm					
						PUNZON P/SELLOS					
				1		PUNZON PARA ADAPTADOR				I	


DESCRIPCION DE LA OPERACION		ESTUDIO DE TPO.	
		ESTIM	CRONO
A. Colocar el block (elem 1) en la via de rodillos y enviar a prelavado			
B. Aplicar tinta blanca de fondo en la posición de estampado del número de serie del motor.			
C. Montar manualmente los <u>PLUG DE BORRACHA</u> en el lateral derecho del block.			
D. Montar adaptador (item 4), aplicando loctite y posicionando el tubo de salida apuntando hacia la parte trasera del motor. Se debe usar dispositivo para tal fin.			
E. Efectuar la marcación del número de serie del motor			
F. Montar conexión (item 2), con loctite del drenaje de aceite del tubo, en el lateral derecho del block Torque 34 - 42 Nm			
G. Montar tapon allem (item 3) en el lateral de la galena de agua.			
H. Colocar etiqueta del número de serie en el motor del lado derecho, abajo del adaptador (item 4) utilizando cola			
I. Efectuar la prueba de hermeticidad del block.			
20/08/1997			
20/09/1997			
Fecha	Emisión /Revisión	Preparó	Aprobó

NOMBRE DE LA OPERACION:		HOJA:
PREPARACION DEL BLOCK		1 de 4


OPERACION N°	
OP - 10	

Figura 18: Hoja de proceso

IBIA Instituto Boliviano de Investigación y Asesoría Ingeniería de Producción PRODUCTO/PROCESO OAR	FICHA DE OPERACION PIEZA MONTAJE CAJA CAMBIO	TIPO C.513.5.13 -14,5 Kg-m-	MATRICULA 2.28.0	PLAN 9705535	DESCRIPCION DE OPERACION MONTAJE DIF. Y ELEMENTO MAGNETICO TOMAR DE LINEA SOPORTE Y CAJA, COLOCAR SOPORTE SOBRE LINEA DE TRACCIÓN Y BLOCAR Y CAJA AL LADO ACORDE A LA DIRECCION MAGNETICO N°7604757 Y POSICIONAR EN SU RESPECTIVO ASIENTO SOBRE SOPORTE. TOMAR DE LA LINEA EL DIFERENCIAL Y COLOCAR SOBRE EL SOPORTE, TOMAR ASIENTA Y BLOCAR ASIENTOS COJINETES DEL ARBO. PRIMARIO Y SECUNDARIO.	EXANT 1	UT.E. 6	C.O. 251261	ROL 1/1	6° V 10
						REFRIGERANTE TIEMPOS PROVISORIOS PREVISTOS CICLOS MINUTOS N° MAQUINA MINUTOS DE TRABAJO PRACCO MINUTOS N° P/PIEZA P/PIEZA ACTV/PASIV TOTAL HORA				

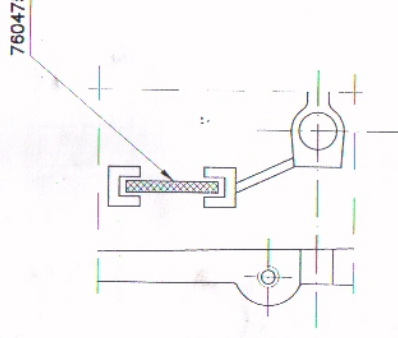

7604757

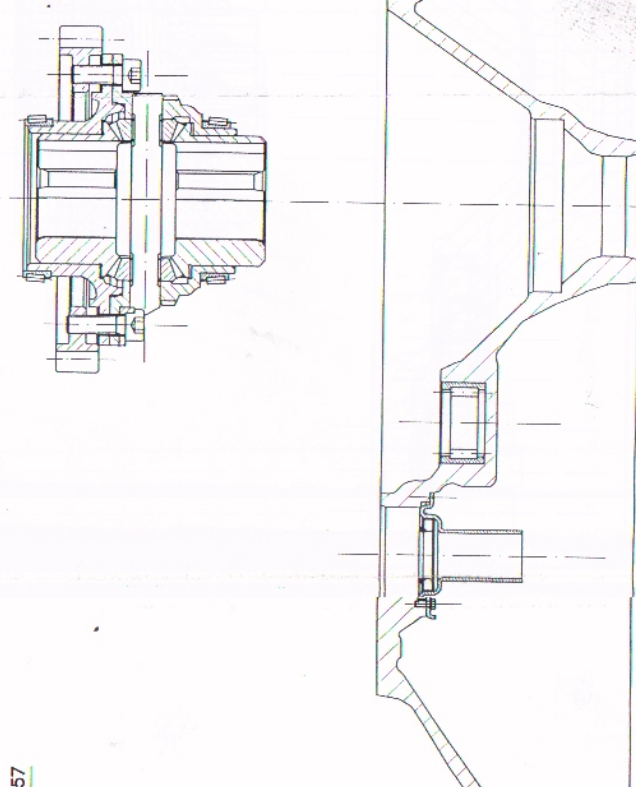

COMPLEJADO EL
8-96
 POR
JEM
 Y METODOS

#PORTANTE:
 La operación debe ser
 ejecutada con los modos
 citados.

MODIFICACIONES: ACTUALIZACION 11/96

Figura 19: Ficha de operación

5. MEDICIÓN DEL TRABAJO

5.1. Definición, necesidad, objetivos

La medición del trabajo es una técnica utilizada para determinar el tiempo requerido por un trabajador calificado para completar una tarea específica, ejecutándola conforme a un método preestablecido y bajo condiciones normales de operación.

El objetivo es:

1. Eliminar tiempos improductivos: Identificar y reducir actividades que no aportan valor al proceso productivo, minimizando demoras, esperas y movimientos innecesarios.
2. Comparar la eficacia de distintos métodos: Evaluar y contrastar diferentes enfoques para realizar una tarea, determinando cuál ofrece el mejor equilibrio entre eficiencia, calidad y esfuerzo requerido.
3. Equilibrar líneas de producción: Optimizar la distribución de las cargas de trabajo entre operarios y máquinas, reduciendo cuellos de botella y evitando tiempos ociosos. Un correcto balanceo mejora el flujo de producción y la utilización de los recursos disponibles.
4. Fijar "tiempos tipo": Establecer estándares de ejecución para cada operación, asegurando que las actividades se realicen dentro de parámetros previsibles y controlados. Esto facilita la planificación, programación y control de la producción.
5. Imputar costos de mano de obra al producto: Determinar con precisión el tiempo requerido para la fabricación de un producto, permitiendo una asignación adecuada de costos laborales y facilitando la toma de decisiones en materia de precios, presupuestos y rentabilidad.

En síntesis, la medición del trabajo no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa, sino que también proporciona información fundamental para la planificación, el control de costos y la optimización de los recursos en cualquier entorno productivo

Las técnicas para determinar el tiempo son:

1. Muestreo de trabajo: Consiste en la toma de muestras estadísticas y observaciones aleatorias para determinar la frecuencia con la que ocurre una determinada actividad. Su enfoque probabilístico permite obtener resultados representativos con un número reducido de observaciones, siendo útil en entornos con alta variabilidad operativa.
2. Estimación: Basada en la experiencia del analista, esta técnica subjetiva se emplea para prever el tiempo requerido en actividades futuras. Su precisión depende del conocimiento y juicio del evaluador, por lo que es utilizada en casos donde no se dispone de datos históricos o mediciones directas.
3. Estudio de tiempos: Método de medición directa y objetiva en el que se cronometra la ejecución de una tarea en condiciones controladas. Se realiza mediante el uso de instrumentos como cronómetros o sistemas electrónicos, registrando el tiempo empleado en cada elemento de la operación. Este enfoque es fundamental para establecer estándares precisos y mejorar la eficiencia operativa.
4. Normas predeterminadas: Consiste en la asignación de tiempos "modulados.^a cada actividad a partir de bases de datos normalizadas. Estos valores son obtenidos de estudios previos y aplicados según el tipo de tarea realizada. Este enfoque permite calcular tiempos sin necesidad de mediciones en planta, facilitando la planificación y evaluación de procesos.

El procedimiento básico para la medición del trabajo, es:

- **Seleccionar:** elegir la tarea a analizar, teniendo en cuenta los aspectos: económicos, técnicos/tecnológicos, humanos, legales/normativos. Las tareas se seleccionan con un estudio realizado anteriormente. Ellas son: novedades en la tarea, cambio de material o método, quejas de trabajadora, demoras causadas por una operación, fijación de tiempos, bajo rendimiento, comparar ventajas con otro método, costo excesivo.
- **Registrar:** una descripción completa del método, descomponiendo la operación en **elementos**. El registro, lo podemos llevar a cabo por técnicas de muestreo, estimación, **medición directa**, **componiendo la tarea por 'módulos' predefinidos**.
- **Examinar:** los datos registrados, y el detalle de los elementos con sentido crítico, para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficientes, separando los elementos productivos de los improductivos o extraños.
- **Medir:** la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo mediante la técnica más apropiada de medición, asegurando precisión y representatividad en los datos obtenidos.
- **Compilar:** el tiempo tipo de la operación, previendo, si el caso fuera estudio de tiempos con cronómetros, los suplementos correspondientes.
- **Definir:** **definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado, y notificar que este será el tiempo tipo, en ficha de operación, para las actividades y métodos especificados.

Entonces, la medición del trabajo consiste en efectuar la observación directa de una tarea, aplicando la medición por cronometraje, la posterior valoración según la experiencia del analista, a fin de calcular el tiempo básico, y por último la adición de suplementos de distintas características, lo que permite determinar el tiempo tipo, que sería aquel que le insumiría a un trabajador calificado efectuar la tarea a un ritmo tipo.

La medición del tiempo en una tarea debe realizarse sobre un proceso previamente optimizado, ya que medir tiempos en actividades no mejoradas solo permite comparaciones sin valor práctico. Por ello, primero se deben aplicar mejoras mediante el estudio de métodos y luego proceder a la medición de tiempos óptimos.

Antes de iniciar un estudio de tiempos, es clave comunicarlo a los capataces y operarios, destacando sus beneficios. Puede surgir resistencia, especialmente en tareas con incentivos elevados, en cuyo caso se recomienda comenzar con actividades menos conflictivas donde los operarios perciban mejoras.

El analista debe determinar la cantidad de muestras necesarias para obtener resultados estadísticamente representativos y seleccionar operarios cuyo desempeño refleje el promedio de la planta. Además, debe elegir el método de medición más adecuado y contar con los instrumentos necesarios para llevar a cabo el estudio.

5.2. Definiciones, teorías

En la práctica se hace distinción entre trabajador representativo y trabajador calificado. El representativo es aquel cuya competencia y desempeño corresponde al promedio del grupo estudiado, lo que no coincide con trabajador calificado, que se define a continuación.

- **Trabajador calificado:**
Se define como trabajador calificado a aquel individuo que posee las **aptitudes físicas necesarias**, la **inteligencia e instrucción** requeridas y que ha adquirido la **destreza y conocimientos** específicos para ejecutar una tarea conforme a **normas establecidas de seguridad, cantidad y calidad**.

No se trata de un operario excepcionalmente hábil ni de uno con rendimiento promedio, sino de aquel que representa un estándar óptimo dentro de su función.

Seleccionado el trabajador, el analista debe explicarle cuidadosamente, junto a su capataz/jefe, el fin del estudio, y lo que hay que hacer. Se le pedirá que trabaje al ritmo habitual, haciendo las pausas habituales, y mostrando las dificultades del proceso. Es importante evitar el 'vigilar' a la persona, ya que bajo presión, el operario puede alterar su actividad/comportamiento. De ninguna manera se debe cronometrar al operario sin su consentimiento, o a 'espaldas'. **NO HAY NADA QUE OCULTAR EN EL ESTUDIO.**

■ Tiempo tipo:

El tiempo tipo es el tiempo total requerido para la ejecución de una tarea cuando esta se realiza a un ritmo tipo, es decir, bajo condiciones normalizadas de desempeño por parte de un trabajador calificado y siguiendo un método optimizado conforme a estándares preestablecidos de seguridad, calidad y eficiencia

■ Ritmo tipo:

Corresponde a la idea del ritmo que el analista se ha formado mentalmente (subjetivamente) al ver cómo trabajan naturalmente los **trabajadores calificados** cuando utilizan el método que corresponde y se les ha dado motivo para querer aplicarse (generalmente el salario).

El analista debe tener un amplio conocimiento de la tarea que deberá medir, a fin de que su apreciación (valoración) resulte justa. Es por ello que la aplicación de este método requiere de una alta capacitación previa, y - tal como se advierte en la bibliografía -, no ser empleada profesionalmente por personal no calificado.

Escalas				Descripción del desempeño	Velocidad de marcha comparable (Km/h)
60-80	75-100	100-133	0-100 norma británica		
0	0	0	0	Actividad nula	
40	50	67	50	Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo.	3,2
60	75	100	75	Constante resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento; pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.	4,8
80	100	133	100 Ritmo tipo	Activo, capaz, como de obrero calificado medio, pagado a destajo; logra fácilmente niveles de calidad y precisión fijados.	6,4
100	125	167	125	Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima del obrero calificado medio.	8
120	150	200	150	Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso, sin probabilidad de durar por largos períodos; actuación de "virtuoso", solo lograda por pocos trabajadores sobresalientes.	9,6

Figura 20: Ritmo tipo

El ritmo tipo más comúnmente aceptado en los E.E.U.U. y Reino Unido, equivale a la velocidad

de movimiento de las extremidades de un hombre de físico corriente que camine sin carga, en terreno llano y en línea recta a 6,4 kilómetros por hora. (dá la impresión de tener un propósito o destino preciso; no se pasea, pero tampoco se apresura).

■ **Elemento:**

Es la **parte delimitada de una tarea definida**, que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Son fácilmente identificables su comienzo y su finalización. Por ejemplo, **(corte anterior)** el operario toma (ase) la pieza del contenedor. (el contacto de la mano con la pieza indica el comienzo del elemento). El operario traslada y coloca (suelta) la pieza en la mesa de trabajo. (la separación de la mano de la pieza indica el final del elemento). **(corte)**



Figura 21: TIEMPO MEDIDO DEL ELEMENTO: 15 s – 11 s = 4 s

Existen distintos tipos de elementos:

1. **Repetitivos:** son aquellos que reaparecen en cada ciclo del trabajo estudiado. (Poner la pieza terminada en otro lugar)
2. **Casuales:** reaparecen en cada ciclo de trabajo de manera regular como irregular. Se incorporan al tiempo tipo definitivo. (Ajustar un componente de la máquina)
3. **Constante:** son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual. (Realizar una medición, torqu coastar tornillo)
4. **Variable:** son aquellos cuyo tiempo básico varía según las características del producto, equipo, proceso...
5. **Manuales:** las que realiza el trabajador.
6. **Mecánicos:** son los realizados automáticamente por las máquinas. (Plegar una lámina de acero)
7. **Dominantes:** son los que duran más tiempo que cualquiera de los demás elementos realizados simultáneamente. (Calentar el agua, mientras armamos el mate)
8. **Extraños:** son los observados durante el estudio, pero no son necesarios para realizar la tarea. (Desengrasar una pieza que todavía no se terminó de maquinar)


■ **Valoración:**

Consiste en determinar, a partir de la observación del tiempo que invierte realmente el operario - tiempo observado -, cuál es el tiempo tipo que el trabajador calificado medio puede mantener, y que sirva de base realista para la planificación, el control y los sistemas de primas.

$$\text{Valoración} = \frac{\text{Tiempo observado} \times \text{Valor del ritmo observado}}{\text{Valor del ritmo tipo}}$$


Existen dos casos:

1. Valoración para desempeño superior a lo normal:

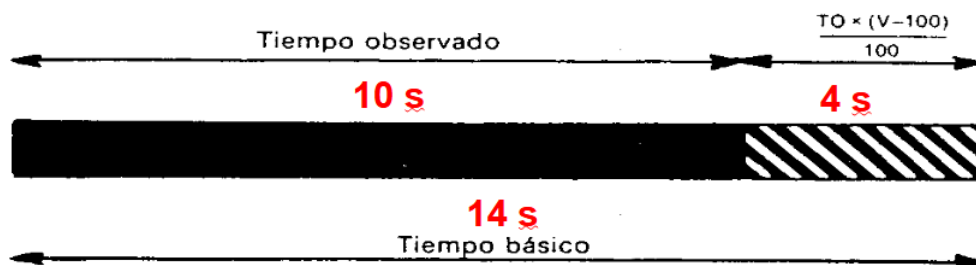

Se “demerita” (alarga), ya que debe llevarse a un valor justo para todos. A juicio del analista, el operario efectúa la tarea más rápido de lo habitual

2. Valoración para desempeño inferior a lo normal:

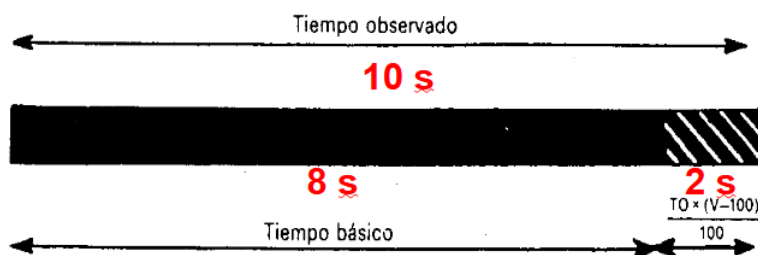

Se “amerita” (acorta), por el mismo motivo anterior. A juicio del analista, el operario efectúa la tarea más lento a lo habitual

■ Tiempo básico:

Es el que se tarda en efectuar un elemento de trabajo al ritmo tipo.

■ Suplementos:

Aún habiendo ideado el método más práctico, económico y eficaz, la tarea continuará exigiendo un esfuerzo humano, por lo que hay que prever ciertos suplementos para compensar la fatiga y descansar. También deben adicionarse suplementos de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales, y algunos otros (por ejemplo, por contingencias), para establecer el contenido de trabajo. Ver figura 22.

■ Definición completa de MEDICIÓN DEL TRABAJO

Consiste en efectuar la observación directa de una tarea, aplicando la medición por cronometraje -, la posterior valoración -, según la experiencia del analista -, a fin de calcular el tiempo básico, y por último la adición de suplementos de distintas características, lo que permite determinar el tiempo tipo, que sería aquel que le insumiría a un trabajador calificado efectuar la tarea a un ritmo tipo.

De los datos al tiempo tipo

CUADRO 12. – EJEMPLO DE UN SISTEMA DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO EN PORCENTAJES DE LOS TIEMPOS BASICOS¹

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES		Hom- bres	Mujeres
Suplemento por necesidades personales	5	7	
Suplemento básico por fatiga	4	4	
	9	11	
2. CANTIDADES VARIABLES AÑADIDAS AL SUPLEMENTO BASICO POR FATIGA			
A. Suplemento por trabajar de pie		2	4
B. Suplemento por postura anormal			
Ligeramente incómoda	0	1	
Incómoda (inclinado)	2	3	
Muy incómoda (echado, estirado)	7	7	
C. Levantamiento de pesos y uso de fuerza (levantar, tirar o empujar)			
<i>Peso levantado o fuerza ejercida (en kilos):</i>			
2,5	0	1	
5	1	2	
7,5	2	3	
10	3	4	
12,5	4	6	
15	6	9	
17,5	8	12	
20	10	15	
22,5	12	18	
25	14	—	
30	19	—	
40	33	—	
50	58	—	
D. Intensidad de la luz²			
Ligeramente por debajo de lo recomendado	0	0	
Bastante por debajo	2	2	
Absolutamente insuficiente	5	5	
E. Calidad del aire (factores climáticos exclusive)			
Buena ventilación o aire libre	0	0	
Mala ventilación, pero sin emanaciones tóxicas ni nocivas	5	5	
Proximidad de hornos, calderas ³ , etc.	5-15		
F. Tensión visual			
Trabajos de cierta precisión	0	0	
Trabajos de precisión o fatigosos	2	2	
Trabajos de gran precisión o muy fatigosos	5	5	
G. Tensión auditiva			
Sonido continuo	0	0	
Intermitente y fuerte	2	2	
Intermitente y muy fuerte	5	5	
H. Tensión mental			
Proceso bastante complejo	1	1	
Proceso complejo o atención muy dividida	4	4	
Muy complejo	8	8	
I. Monotonía: mental			
Trabajo algo monótono	0	0	
Trabajo bastante monótono	1	1	
Trabajo muy monótono	4	4	
J. Monotonía: física			
Trabajo algo aburrido	0	0	
Trabajo aburrido	2	1	
Trabajo muy aburrido	5	2	

¹ A partir de datos facilitados por la Personnel Administration Ltd., Londres (hoy P.A. Management Consultants Ltd.); ejemplo sin valor normativo alguno.

² Véase el cuadro 2, pág. 61.

³ Véase también al final de la sección 13 la nota sobre investigaciones más recientes en esta materia.

Figura 22: Suplementos en porcentajes

5.3. Tipos de cronometraje

Existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo con cronómetro:

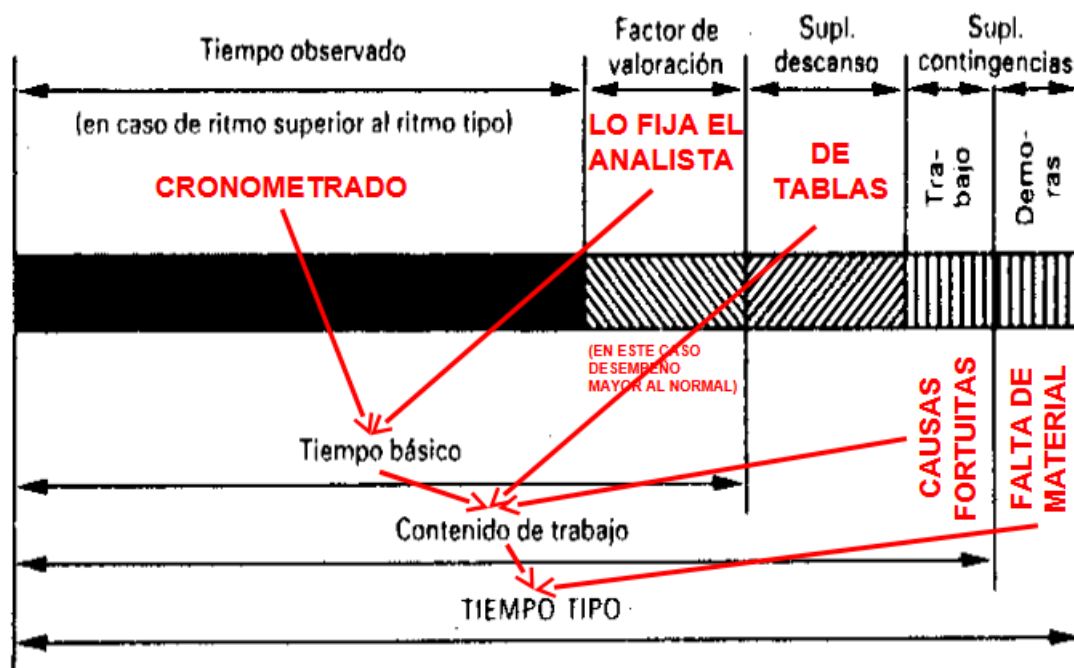


Figura 23: Enter Caption

- **Cronometraje acumulativo:** el reloj funciona de modo ininterrumpido durante todo el estudio; se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no se lo detiene hasta acabar el estudio. Al final de cada elemento se apunta la hora que marca el cronómetro, y los tiempos de cada elemento se obtienen haciendo las respectivas restas después de terminar el estudio. Con este procedimiento se obtiene la seguridad de registrar todo el tiempo en que el trabajo está sometido a observación. Es - en general -, el más preferido.
- **Cronometraje con vuelta a cero:** Los tiempos se toman directamente: al acabar cada elemento se hace volver el segundero a cero y se lo pone de nuevo en marcha inmediatamente, para cronometrar el elemento siguiente, sin que el mecanismo del reloj se detenga ni un momento. (acumula errores de retroceso) tiene la ventaja de que no es necesario efectuar tantas operaciones para determinar los tiempos de cada elemento.


5.4. Tamaño de la muestra

Cuántas mediciones hacer sobre el mismo elemento? Consiste en calcular un valor promedio representativo para cada elemento. Es decir, determinar el tamaño de la muestra o el número de observaciones que deben efectuarse para cada elemento, dado un nivel de confianza y un margen de exactitud pre-determinados. Se pueden utilizar métodos estadísticos o tradicionales.

Se efectúan cierto número de observaciones preliminares (n') y luego se aplica la fórmula, para un nivel de confianza de 95,45 % y un margen de error de 5 %

$$n = \left(\frac{40 \sqrt{n' \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2$$

donde n es el tamaño de la muestra que deseamos determinar, n' es el número de observaciones del estudio preliminar, x es el valor de cada una de las observaciones. Se suele redondear hacia arriba.

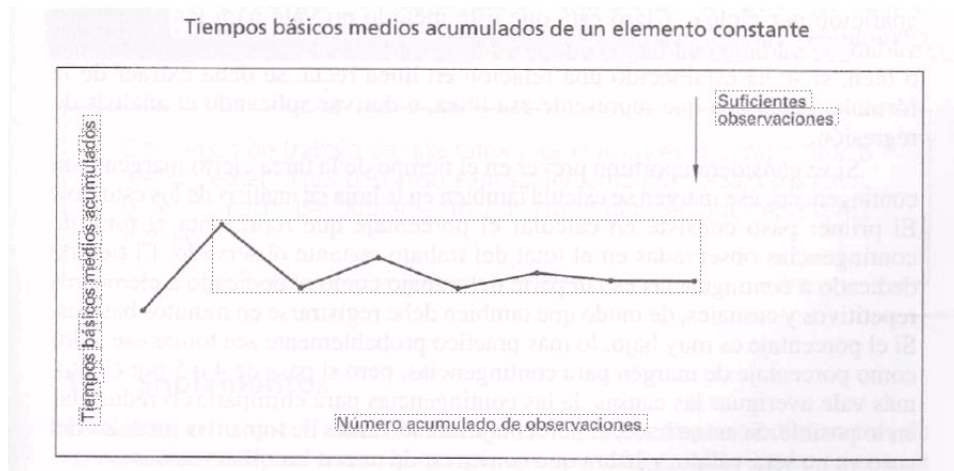

Efectuado una cantidad de mediciones según las estadísticamente determinadas (en distintos turnos y horarios), eliminando adicionalmente de las mismas aquellos valores excepcionales (tanto excesivos como muy cortos), y justipreciando por medio de la valoración estimada por el analista, es que puede determinarse un tiempo justo, el cual será representativo del trabajo real del operario.

5.5. NTPD: Norma de tiempos predeterminados

La medición por cronómetro tiene las siguientes desventajas:

- No se puede realizar hasta que el nuevo método no esté implementado, y se cuente con el operario calificado.
- Mala disposición de operarios y gremios.
- Se necesita buen cronometrista.
- Falta de objetividad en la valoración.

Las NTPD constituyen otro conjunto de técnicas avanzadas que tienen por objeto fijar el tiempo requerido para ejecutar las diferentes actividades, basándose en tiempos previamente establecidos (modulados), para los respectivos movimientos, y no por observación y valoración directas.

Las ventajas de las NTPD:

- Evita evaluar la velocidad del operario.
- No se altera el ritmo de la empresa.
- Se pueden aplicar a tareas que no se están realizando.
- Alta aceptación por operarios/gremios.
- Menor costo que cronometrar.
- Más fiables que los determinados por la empresa.

Y las desventajas, son:

- Hay actividades / movimientos que no se encuentran en la tabla.
- Existen muchos sistemas en uso (diferentes entre unos y otros).

- Falta de unificación en la unidad de tiempo.
- Falta de consideración entre movimientos precedentes y posteriores.
- No se consideran factores particulares de la actividad.
- No se consideran la dirección de los movimientos.
- Para actividades largas, resulta más costoso que cronometrar.

Los niveles de cada sistema dependen del grado de detalle que presenta cada uno. Por ejemplo:

1. 1er. Nivel, podría discriminar en: soltar, estirar el brazo, asir, trasladar, colocar y soltar.
2. 2do. Nivel: recoger y poner.
3. 3er. Nivel: manipular.
4. Para niveles superiores no existen reglas totalmente definidas.

El operario estira el brazo hasta la arandela, la agarra, la traslada hasta el tornillo, la coloca en el tornillo y la suelta

Movimiento	Descripción
<i>ESTIRAR EL BRAZO</i>	Mover la mano hasta el punto de destino
<i>AGARRAR (O ASIR)</i>	Obtener el dominio del objeto con los dedos
<i>TRASLADAR</i>	Cambiar el objeto de lugar
<i>COLOCAR</i>	Alinear objetos y ajustar unos en otros
<i>SOLTAR</i>	No sujetar más el objeto
<i>MOVIMIENTOS DEL CUERPO</i>	Movimientos de las piernas y del tronco

Los sistemas son:

1º NIVEL - <i>MTM-1</i>	2º NIVEL - <i>MTM-2</i>	3º NIVEL - <i>MTM-3</i>	<i>NIVEL SUPERIOR</i>
SOLTAR, ESTIRAR BRAZO, ASIR	RECOGER	MANIPULAR	LAS COMBINACIONES DAN ELEMENTOS SIMPLES Y COMPLEJOS
MOVER, COLOCAR	PONER		
SOLTAR			

5.5.1. Sistema MTM-1

Está compuesto por los siguientes movimientos elementales (tabulados):

- ALCANZAR, (R – REACH)
- ALCANZAR, (R – REACH)
- ASIR, (G – GRASP)
- MOVER, (M – MOVE)
- SOLTAR, (RL – RELEASE)
- POSICIONAR, (P – POSITION)
- APLICAR PRESIÓN, (AP – APPLY PRESSURE)
- DESMONTAR, (D – DISENGAGE)
- ROTAR, (T – TURN)
- MOVIMIENTOS DEL CUERPO, (FM, SS, W, ETC.)
- GIRAR MANIVELA, (C – CRANK)
- ACTIVIDADES DE LA VISTA: (ET Y EF – EYE TRAVEL Y EYE FOCUS)
- MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS (COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES). EN TABLA DE DOBLE ENTRADA

La unidad de tiempo es el T.M.U. (unidad de medida de tiempos), equivalente a una hora dividida en 100 000.

100 000 tmu = 1 HORA SEXAGESIMAL	1 tmu = 0.00001 HORA SEXAGESIMAL
1 667 tmu = 1 MINUTO SEXAGESIMAL	= 0.0006 MINUTOS SEXAGESIMAL
27.78 tmu = 1 SEGUNDO SEXAGESIMAL	= 0.036 SEGUNDOS SEXAGESIMAL
16.7 tmu = 1 CENTÉSIMO DE MINUTO SEXAGESIMAL	= 0.06 CENTÉSIMAS DE MINUTO SEXAGESIMAL

EJEMPLO DE TABLA (ACCIÓN: MOVE): Mover un objeto que pesa 1.5 [kgf], hasta un lugar aproximado ubicado a 55 [cm]

TABLA II. MOVER – M (MOVE)

Distancia (cm)	Tiempo (tmu)				Suplemento por peso			Clase y descripción
	A	B	C	Mano en movimiento B	Peso (kg)	Constante estática (tmu)	Factor dinámico	
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	1	0	1,00	A Mover el objeto contra un tope o a la otra mano
4	3,1	4,0	4,5	2,8	2	1,6	1,04	
6	4,1	5,0	5,8	3,1	4	2,8	1,07	
8	5,1	5,9	6,9	3,7	6	4,3	1,12	
10	6,0	6,8	7,9	4,3	8	5,8	1,17	
12	6,9	7,7	8,8	4,9	10	7,3	1,22	B Mover el objeto hasta un lugar aproximado o indeterminado
14	7,7	8,5	9,8	5,4	12	8,8	1,27	
16	8,3	9,2	10,5	6,0	14	10,4	1,32	
18	9,0	9,8	11,1	6,5	16	11,9	1,36	
20	9,6	10,5	11,7	7,1	18	13,4	1,41	
22	10,2	11,2	12,4	7,6				
24	10,8	11,8	13,0	8,2				
26	11,5	12,3	13,7	8,7				
28	12,1	12,8	14,4	9,3				
30	12,7	13,3	15,1	9,8				
35	14,3	14,5	16,8	11,2				
40	15,8	15,6	18,5	12,6				
45	17,4	16,8	20,1	14,0				
50	19,0	18,0	21,8	15,4				
55	20,7	19,2	23,5	16,8				

PESO = 1.5 GKf

INTERPOLANDO → fd = 1.02

SE CONSIDERA EL CASO MÁS DESFAVORABLE → 2 KGf

MANO INICIALMENTE EN REPOSO

TIEMPO (CASO B) = 1.6 + 1.02 x 19.2 = 21.184

≈ 0.78 seg. sex.

TABLA II. MOVER – M (MOVE)

Distancia (cm)	Tiempo (tmu)				Suplemento por peso			Clase y descripción
	A	B	C	Mano en movimiento B	Peso (kg)	Constante estática (tmu)	Factor dinámico	
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	1	0	1,00	A Mover el objeto contra un tope o a la otra mano
4	3,1	4,0	4,5	2,8	2	1,6	1,04	
6	4,1	5,0	5,8	3,1	4	2,8	1,07	
8	5,1	5,9	6,9	3,7	6	4,3	1,12	
10	6,0	6,8	7,9	4,3	8	5,8	1,17	
12	6,9	7,7	8,8	4,9	10	7,3	1,22	B Mover el objeto hasta un lugar aproximado o indeterminado
14	7,7	8,5	9,8	5,4	12	8,8	1,27	
16	8,3	9,2	10,5	6,0	14	10,4	1,32	
18	9,0	9,8	11,1	6,5	16	11,9	1,36	
20	9,6	10,5	11,7	7,1	18	13,4	1,41	
22	10,2	11,2	12,4	7,6				
24	10,8	11,8	13,0	8,2				
26	11,5	12,3	13,7	8,7				
28	12,1	12,8	14,4	9,3				
30	12,7	13,3	15,1	9,8				
35	14,3	14,5	16,8	11,2				
40	15,8	15,6	18,5	12,6				
45	17,4	16,8	20,1	14,0				
50	19,0	18,0	21,8	15,4				
55	20,7	19,2	23,5	16,8				

PESO = 1.5 GKf

INTERPOLANDO → fd = 1.02

SE CONSIDERA EL CASO MÁS DESFAVORABLE → 2 KGf

¡AHORA CON MANO YA EN MOVIMIENTO!

TIEMPO (CASO B') = 1.6 + 1.02 x 16.8 = 18.736

≈ 0.67 seg. sex.

6. Capítulo 5: Mantenimiento Industrial

El objetivo del mantenimiento industrial es lograr el máximo nivel de efectividad en el funcionamiento de un sistema productivo o de servicios, garantizando la menor contaminación ambiental, la mayor seguridad para el personal y el mínimo costo operativo posible.

El mantenimiento industrial no se limita exclusivamente a las máquinas, sino que también incluye el cuidado y conservación de las instalaciones: sistemas de iluminación, redes de computación, energía eléctrica, aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles internas, pisos y depósitos.

6.1. Criterios para definir el mantenimiento:

En sectores como el aeronáutico y el militar, donde la confiabilidad y la eficiencia son críticas, se aplican enfoques avanzados que priorizan la planificación estratégica del mantenimiento. Estos enfoques se basan en dos pilares fundamentales:

1. CBM – Condition Based Maintenance (Mantenimiento Basado en la Condición):


Es una estrategia de mantenimiento que no se basa en intervalos fijos de tiempo, sino en el estado real del equipo. Para ello, se utilizan sensores y sistemas de monitoreo que analizan variables clave (vibraciones, temperatura, consumo eléctrico, etc.) en tiempo real.

- El mantenimiento se ejecuta solo cuando los indicadores muestran signos de deterioro o desgaste, evitando intervenciones innecesarias y reduciendo riesgos de falla.
- Ejemplo: Si un motor muestra aumento en vibraciones fuera de lo normal, se programa una intervención antes de que ocurra una avería.

2. System Effectiveness and Control of the Program Life-Cycle Costs (Efectividad del Sistema y Control de Costos durante el Ciclo de Vida)

Este enfoque apunta a maximizar el rendimiento total del sistema desde su adquisición hasta su retiro, considerando todos los costos involucrados: instalación, operación, mantenimiento, repuestos, actualizaciones y disposición final.

- Se enfoca en tomar decisiones de mantenimiento que resulten rentables a largo plazo, no solo en lo inmediato. El objetivo es lograr la mayor eficiencia operativa con el menor costo total durante toda la vida útil del equipo.
- Ejemplo: Elegir una bomba más costosa al inicio, pero que requiera menos mantenimiento y consuma menos energía, puede ser más conveniente a lo largo del tiempo.

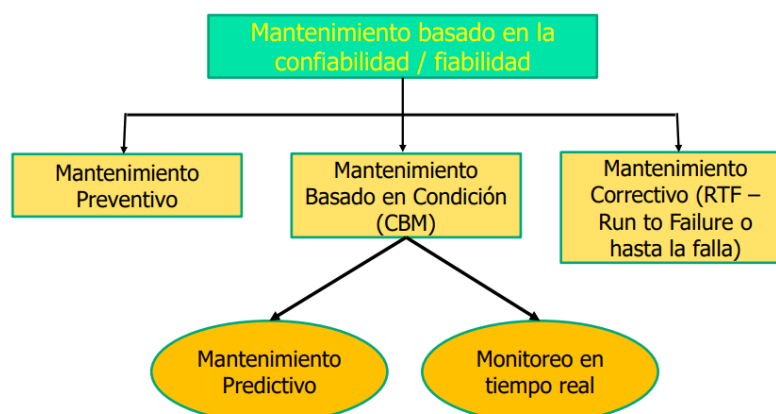

6.2. Fiabilidad:

Entendemos como fiabilidad (representada como R_j , del inglés reliability) de un equipo o sistema a la probabilidad de que cumpla su función sin fallas durante un período de tiempo determinado y bajo condiciones específicas de operación.

- **Valor = 1** → indica que el sistema es fiable en un 100 %
- **Valor = 0** → indica que el sistema NO es fiable – 0 %

Cuando un sistema está compuesto por varios elementos o subsistemas, la fiabilidad global dependerá de cómo están interconectados: en serie o en paralelo.

- **Fiabilidad en serie** Se aplica cuando todos los componentes deben funcionar correctamente para que el sistema global funcione. Su fórmula:

$$R_s = R_1 \cdot R_2 \cdot \dots \cdot R_n$$

La fiabilidad total del sistema disminuye a medida que se agregan componentes, ya que el fallo de uno solo implica el fallo del sistema completo.

Las ventajas son: simplicidad en el diseño y el análisis, costos iniciales menores (sin redundancias)

Las desventajas son: baja tolerancia a fallos, el sistema es tan fiable como su componente más débil, mayor riesgo de interrupción total.

- **Fiabilidad en paralelo:** Se aplica cuando el sistema puede continuar funcionando mientras al menos uno de los componentes siga operativo. Su fórmula:

$$R_s = 1 - [(1 - R_1) \cdot (1 - R_2) \cdot \dots \cdot (1 - R_n)]$$

La fiabilidad en paralelo aumenta considerablemente la fiabilidad global, ya que la redundancia permite tolerancia a fallas.

Las ventajas son: alta disponibilidad del sistema, mayor robustez frente a fallos individuales, ideal para sistemas críticos (aeronáutica, medicina, energía).

Las desventajas son: mayor complejidad de diseño y mantenimiento, costos iniciales y operativos más altos.

Advertencia! En un sistema con componentes en paralelo y en serie hay que resolver primero los componentes en paralelo y luego la serie (como en los circuitos electrónicos, eléctricos).

6.3. Aspectos estratégicos y tácticos de Mantenimiento

1. Definir el Sistema de Mantenimiento:

Estrategia: Define cómo se va a enfrentar el deterioro natural de los equipos y qué enfoque se tomará ante las fallas.

Táctica: Permite planificar intervenciones (paradas, repuestos, tiempos) según el tipo elegido.

El sistema de mantenimiento de una organización debe estar alineado con los objetivos productivos, el tipo de equipamiento utilizado y los recursos disponibles. Existen diversas estrategias que pueden implementarse de manera combinada para maximizar la disponibilidad y confiabilidad de los activos:

■ **Mantenimiento Correctivo:**

Consiste en reparar el equipo una vez ocurrido el fallo. Se utiliza generalmente en equipos no críticos, donde las paradas no afectan significativamente la producción.

Las ventajas:

- Costos iniciales bajos.
- No requiere planificación compleja.

Las desventajas:

- Paradas imprevistas.
- Riesgo de daños mayores o accidentes.
- Impacto negativo en la producción.

Ejemplo: Una cinta transportadora en la línea de ensamblado se detiene de forma inesperada por una falla en el motor. El equipo de mantenimiento interviene una vez ocurrido el fallo, reemplazando el motor dañado y reanudando la operación. Este tipo de mantenimiento no estaba planificado.

■ **Mantenimiento Preventivo:**

Consiste en intervenciones programadas según el tiempo o el uso, sin esperar a que ocurra una falla. Ideal para equipos con desgaste conocido o cuya falla afecte la seguridad o el proceso.

Las ventajas:

- Reducción de fallas imprevistas.
- Mejora la vida útil del equipo.

Las desventajas:

- Puede realizarse mantenimiento innecesario.
- Mayor consumo de repuestos y mano de obra si no está optimizado.

Ejemplo: Cada tres meses, el equipo técnico realiza el cambio de filtros y lubricación en todas las prensas hidráulicas, independientemente de si presentan fallas o no. El objetivo es evitar que fallen por desgaste o acumulación de contaminantes.

■ **Mantenimiento Predictivo:**

Se basa en el monitoreo de condiciones operativas (vibraciones, temperatura, ruido, etc.) para predecir cuándo ocurrirá una falla. Ideal para equipos críticos donde conviene anticipar el fallo para planificar la intervención.

Las ventajas:

- Intervención solo cuando es necesario.
- Disminución de costos por parada no planificada.

Las desventajas:

- Requiere inversión en sensores y tecnología.
- Necesita personal capacitado para análisis de datos.

Ejemplo: En una planta de producción, se utilizan sensores de vibración para monitorear los rodamientos de motores eléctricos. Cuando las vibraciones exceden un umbral preestablecido, se programa el cambio del rodamiento antes de que se produzca la falla. El mantenimiento se hace basado en la condición real del equipo.

■ TPM (Total Productive Maintenance)

Estrategia que busca involucrar a todo el personal de la empresa (especialmente a los operarios, no solo al área de mantenimiento) en el cuidado del equipo. Cultura de mejora continua y participación activa de los operadores en el mantenimiento básico.

Las ventajas:

- Mejora la autonomía del operario.
- Aumenta la disponibilidad y eficiencia de los equipos.
- Fomenta la responsabilidad compartida.

Las desventajas:

- Requiere fuerte compromiso organizacional
- Necesita entrenamiento constante y cambio cultural.

Ejemplo: Los operarios de una máquina inyectora realizan diariamente una rutina de limpieza, chequeo de presión, apriete de componentes y reporte de anomalías en una hoja de control visual. Están involucrados directamente en el mantenimiento básico del equipo, lo cual mejora su cuidado y reduce tiempos de parada.

A continuación, se presenta un resumen:

Tipo de Mantenimiento	Descripción	Objetivo Principal	Ventajas	Desventajas
Correctivo	Se realiza después de que ocurre una falla.	Restablecer el funcionamiento del equipo.	Bajo costo inmediato si el equipo no es crítico.	Paradas imprevistas, riesgos operativos, mayores costos a largo plazo.
Preventivo	Se programa en intervalos de tiempo o uso.	Evitar fallas mediante intervenciones regulares.	Disminuye paradas inesperadas, prolonga vida útil.	Puede generar mantenimiento innecesario, costo por sobreintervención.
Predictivo	Basado en el monitoreo de condiciones del equipo.	Anticipar fallas y actuar justo a tiempo.	Máxima eficiencia en intervenciones, reducción de costos por fallas.	Alta inversión inicial, requiere sensores y análisis de datos.
TPM	Participación activa del personal operativo en el mantenimiento.	Maximizar la eficiencia de los equipos con involucramiento total.	Mejora continua, menor tiempo de inactividad, mayor cuidado.	Requiere cambio cultural, formación y compromiso organizacional.

2. Gestión del Mantenimiento:

Estrategia: Establece objetivos a largo plazo, como la confiabilidad y la disponibilidad de equipos clave.

Táctica: Permite monitorear tareas, programar mantenimientos, hacer trazabilidad, y tomar decisiones con base en datos.

La gestión del mantenimiento abarca el conjunto de herramientas, recursos y metodologías necesarias para garantizar que el sistema de mantenimiento funcione de forma eficiente, controlada y alineada con los objetivos de la organización. Se apoya tanto en decisiones estratégicas como en acciones operativas concretas. Entre los ejes principales se destacan:

■ Costos de Mantenimiento:

Una gestión efectiva requiere identificar, medir y controlar los costos directos e indirectos asociados al mantenimiento. Esto incluye repuestos, mano de obra, herramientas, paradas de planta, y pérdidas por ineficiencia. Un análisis detallado permite tomar decisiones económicas inteligentes, como definir si conviene reparar, reemplazar o actualizar un equipo.

■ Gestión de stocks de repuestos:

Tener una política de stock bien diseñada es crucial para garantizar la disponibilidad de piezas críticas sin sobredimensionar el inventario. Esto implica clasificar repuestos según su criticidad, determinar puntos de pedido, gestionar proveedores confiables y minimizar

los tiempos de reposición. Una mala gestión puede derivar en paradas prolongadas o costos innecesarios por exceso de inventario.

■ *Tablero de comando:*

El uso de tableros de control o “dashboards” permite visualizar en tiempo real los principales indicadores de mantenimiento, como el índice de fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR), disponibilidad de equipos y cumplimiento del plan. Es una herramienta de gestión clave para la toma de decisiones basada en datos y el seguimiento de desempeño.

■ *Organización y administración:*

Implica estructurar el área de mantenimiento según criterios de eficiencia, jerarquía y responsabilidad. Incluye definir roles, turnos, procedimientos de trabajo, comunicación con otras áreas, y asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad. Una buena organización permite reducir tiempos muertos, mejorar la trazabilidad de acciones y aumentar la productividad del área.

■ *Sistemas informáticos:*

Actualmente, los sistemas GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador) como SAP PM, Maximo o MaintControl, son herramientas esenciales para planificar, registrar, monitorear y analizar todas las actividades de mantenimiento. Permiten gestionar activos, generar órdenes de trabajo, programar tareas preventivas, controlar costos y generar reportes. Su implementación profesionaliza el área y habilita una gestión basada en datos concretos.

Elemento	Descripción Resumida
Costos de Mantenimiento	Controlar y optimizar los costos directos e indirectos asociados al mantenimiento.
Gestión de repuestos	Asegurar disponibilidad sin sobredimensionar el stock; clasificar y controlar repuestos.
Tablero de comando	Visualizar indicadores clave (MTBF, MTTR, disponibilidad) para mejorar la toma de decisiones.
Organización y administración	Estructurar el área de mantenimiento: roles, turnos, procedimientos y coordinación.
Sistemas informáticos	Usar software (GMAO) para planificar, registrar y analizar actividades de mantenimiento.

3. *Recursos Humanos:*

Estrategia: Asegura que la empresa cuente con personal capacitado y alineado con los objetivos del mantenimiento.

Táctica: Define turnos, asigna tareas, asegura cumplimiento de protocolos, y responde eficazmente ante fallas.

El capital humano es uno de los pilares fundamentales en cualquier estrategia de mantenimiento. Su correcta gestión permite asegurar la disponibilidad, competencia y motivación del personal técnico, garantizando intervenciones eficientes, seguras y de calidad.

■ *Gestión de los Recursos Humanos:*

Involucra la planificación, selección, capacitación y evaluación del personal de mantenimiento. Se busca asegurar que el equipo esté capacitado técnicamente, pero también comprometido con la cultura organizacional y los objetivos estratégicos. Además, implica diseñar

esquemas de trabajo adecuados (guardias, turnos, descansos), mantener buen clima laboral y promover la mejora continua.

■ *Especialidades de Mantenimiento:*

El mantenimiento requiere perfiles técnicos diversos, según el tipo de activos: mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, instrumentistas, entre otros. La identificación y desarrollo de estas especialidades permite optimizar los recursos humanos y garantizar una respuesta técnica adecuada ante cualquier situación.

■ *Higiene y seguridad:*

Es indispensable garantizar que todas las tareas de mantenimiento se realicen bajo condiciones seguras, cumpliendo normativas legales y buenas prácticas. Esto incluye:

- Uso de elementos de protección personal (EPP).
- Procedimientos seguros (bloqueo y etiquetado, trabajos en altura, atmósferas explosivas).
- Capacitaciones periódicas.
- Evaluación de riesgos por tarea.

Una política activa en higiene y seguridad reduce accidentes, protege al personal y evita pérdidas económicas o legales.

Elemento	Descripción Resumida
Gestión de Recursos Humanos	Planificación, capacitación, evaluación y organización del personal técnico.
Especialidades de Mantenimiento	Diversificación de perfiles técnicos: mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.
Higiene y seguridad	Cumplimiento de normas, uso de EPP, procedimientos seguros y prevención de riesgos.

Analizar los aspectos estratégicos y tácticos del mantenimiento permite comprender cómo se organiza, gestiona y optimiza esta función clave dentro de una empresa industrial. El objetivo es asegurar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los activos productivos, minimizando costos, evitando fallas y prolongando la vida útil de los equipos.

Este análisis proporciona una visión integral que combina la planificación técnica, la gestión económica, la organización del personal y el uso de herramientas informáticas, todo orientado a mejorar la eficiencia operativa y la competitividad de la empresa.

6.4. Variables de mantenimiento:

En el ámbito industrial, el análisis y la gestión eficiente del mantenimiento requieren comprender una serie de variables clave que permiten evaluar el desempeño de los sistemas técnicos. Estas variables constituyen la base para la toma de decisiones estratégicas y operativas, ya que influyen directamente en la efectividad, costos, seguridad, y disponibilidad de los equipos.

Entre las principales variables se encuentran la fiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad y la durabilidad, cada una de ellas enfocada en aspectos específicos del comportamiento de los activos a lo largo de su ciclo de vida.

1. *Fiabilidad:*

La fiabilidad (R_j) es la probabilidad de que un sistema, instalación, máquina, equipo o componente cumpla su función sin fallar durante un período de tiempo determinado y bajo condiciones específicas de operación.

2. *Disponibilidad:*

La disponibilidad de un sistema o equipo se define como la proporción del tiempo durante el cual se encuentra en condiciones operativas, es decir, en condiciones de ser utilizado para cumplir su función.

$$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Tiempo de operación}}{\text{Tiempo total programado}} = \frac{\text{Tiempo total programado} - \text{Tiempo de paradas}}{\text{Tiempo total programado}}$$

Esta variable depende de dos factores principales:

- La frecuencia de fallas del sistema.
- El tiempo necesario para restaurar el servicio tras una interrupción.

Una alta disponibilidad es clave en sistemas críticos, ya que garantiza continuidad operativa y eficiencia productiva.

3. *Mantenibilidad:*

La mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema pueda ser reparado y restituido a una condición operativa específica dentro de un período de tiempo determinado, siempre que el mantenimiento se realice siguiendo metodologías y utilizando recursos previamente definidos.

Este concepto está fuertemente influenciado por el diseño del equipo, y puede expresarse en función de:

- La frecuencia de mantenimiento requerido.
- La duración de las intervenciones.
- El costo asociado a dichas tareas.

Una alta mantenibilidad implica intervenciones más rápidas, simples y económicas, lo que favorece la disponibilidad y reduce los tiempos de parada.

4. *Eficiencia:*

Eficiencia: relaciona el tiempo estándar establecido para realizar una actividad con el realmente incurrido. Se utiliza como indicador del desempeño operativo, permitiendo detectar desvíos, cuellos de botella o posibles mejoras en los procesos.

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Tiempo estándar}}{\text{Tiempo real incurrido}}$$

5. *Calidad:*

Capacidad del equipo o sistema para sostener los niveles de producción establecidos, garantizando al mismo tiempo la calidad del producto final.

Un equipo correctamente mantenido debe:

- Operar de forma consistente, sin provocar desvíos en las especificaciones del producto.

- Contribuir a mantener los estándares establecidos por normas técnicas o requerimientos del cliente.

La calidad como variable de mantenimiento está íntimamente ligada al estado técnico del equipo y al control sistemático de sus condiciones operativas.

6. Seguridad:

Como variable de mantenimiento abarca la protección del personal, las instalaciones, los equipos, los sistemas y las máquinas frente a posibles riesgos derivados del funcionamiento, manipulación o intervención técnica.

Un plan de mantenimiento eficaz debe:

- Prevenir fallos que puedan generar accidentes o condiciones peligrosas
- Garantizar el cumplimiento de normas y protocolos de higiene y seguridad industrial.
- Minimizar exposiciones a sustancias, energías o movimientos peligrosos.
- Mantener dispositivos de protección y señalización en condiciones óptimas.

Variable	Descripción
Fiabilidad	Probabilidad de que un sistema o equipo funcione sin fallos durante un tiempo determinado bajo condiciones específicas.
Disponibilidad	Proporción del tiempo en que el equipo está en condiciones de ser utilizado respecto del tiempo total programado.
Mantenibilidad	Probabilidad de restaurar el equipo a una condición operativa dentro de un período de tiempo determinado, con métodos y recursos predefinidos.
Eficiencia	Relación entre el tiempo estándar previsto y el tiempo real incurrido para realizar una actividad de mantenimiento.
Calidad	Capacidad del equipo para mantener los niveles de producción requeridos sin afectar la calidad del producto final.
Seguridad	Condición que garantiza la protección del personal, instalaciones, equipos y sistemas durante el funcionamiento y mantenimiento.

Tabla 1: Variables fundamentales del mantenimiento industrial

6.5. Objetivos del mantenimiento:

El mantenimiento industrial tiene como finalidad asegurar que los equipos, instalaciones y sistemas operen de forma confiable, segura, económica y sostenible a lo largo de su vida útil. Sus objetivos fundamentales pueden sintetizarse en los siguientes ejes:

1. **Maximizar la Producción:** Garantizar la máxima disponibilidad operativa de los equipos, manteniendo la fiabilidad del sistema y reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad mediante reparaciones rápidas y efectivas.
2. **Minimizar Costos:** Reducir la frecuencia de fallas, prolongar la vida útil de los activos y optimizar los recursos disponibles, todo dentro del marco de los presupuestos asignados al mantenimiento.

3. **Mantener la Calidad del Producto:** Evitar perturbaciones en la producción que afecten las características del producto final. El mantenimiento debe asegurar condiciones operativas estables para preservar la calidad requerida.
4. **Proteger el Medio Ambiente:** Prevenir emisiones, fugas contaminantes o condiciones que generen polución, cumpliendo con normativas ambientales y estándares sostenibles.
5. **Garantizar Higiene y Seguridad:** Preservar la integridad de los trabajadores y del entorno, manteniendo operativos los sistemas de protección, y capacitando al personal en procedimientos seguros y de prevención.
6. **Fomentar la Participación del Personal:** Involucrar activamente al personal en el proceso de mantenimiento, promoviendo programas como el Mantenimiento Productivo Total (TPM) y aplicando herramientas de calidad y mejora continua.

6.6. Tipos de mantenimiento:

El mantenimiento industrial se clasifica en diferentes tipos según el momento en que se interviene y la estrategia adoptada. Cada modalidad responde a un enfoque específico para preservar la funcionalidad de los equipos, optimizar recursos y minimizar paradas inesperadas. A continuación, se detallan las principales tipologías y sus características.

1. Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo consiste en intervenir sobre los equipos únicamente cuando ocurre una falla o avería, es decir, se espera a que el equipo falle para realizar su reparación o sustitución. Por este motivo, también se lo denomina "mantenimiento accidental".

Este tipo de mantenimiento se ejecuta tras la detección de una anomalía por parte del usuario, ya sea al iniciar el funcionamiento del equipo o durante su operación.

- Requiere una respuesta rápida una vez ocurrida la falla.
- Genera interrupciones en la producción y en la cadena logística.
- Tiene alto impacto en costos indirectos, debido a paradas no planificadas y pérdida de producción.
- No es planificable: las intervenciones se realizan sin previsión, lo que refleja un bajo nivel de organización.
- Puede implicar riesgos de inseguridad operacional cuando el equipo opera en estado degradado.

El procedimiento habitual:

- Evaluar el impacto del componente fallado en el sistema: ¿produce paro de línea, afecta la calidad, representa un riesgo?
- Diagnosticar si el componente puede ser reparado o requiere reemplazo.
- Estimar el tiempo de reparación necesario.
- Definir los recursos técnicos y humanos en función del tiempo disponible: personal, herramientas, repuestos, etc.

2. Mantenimiento Preventivo:

El mantenimiento preventivo consiste en la ejecución sistemática y planificada de inspecciones, ajustes, sustituciones o revisiones a equipos e instalaciones, con una periodicidad previamente establecida. Su principal objetivo es reducir al mínimo la probabilidad de falla y evitar la degradación progresiva de los activos, manteniéndolos en condiciones óptimas de operación.

Este tipo de mantenimiento se aplica antes de que ocurra una avería, a partir del análisis de históricos, ciclos de uso, condiciones operativas o especificaciones del fabricante. Aunque no elimina completamente la posibilidad de fallas, permite reducir su incidencia, anticipar necesidades técnicas y garantizar un entorno de producción más estable y seguro.

Características clave:

- Se basa en inspecciones programadas, ya sean periódicas o cíclicas.
- Permite intervenir antes de que se manifieste un fallo, aumentando la vida útil del equipo.
- Reduce las paradas inesperadas, mejorando la disponibilidad y continuidad de los procesos productivos.
- Requiere una planificación y gestión anticipada de recursos: repuestos, herramientas, personal, etc.
- Regulariza la carga de trabajo del equipo de mantenimiento y evita los picos de urgencia del mantenimiento correctivo.
- Favorece la gestión documental y la trazabilidad técnica de las intervenciones realizadas.

Limitaciones:

- No garantiza la eliminación de fallas, especialmente aquellas de carácter aleatorio.
- Puede provocar desperdicio de vida útil del componente si se reemplaza anticipadamente.
- Un mal cálculo del tiempo medio entre fallas (MTBF) puede resultar en submantenimiento, generando fallas no previstas y obligando a actuar de forma correctiva.

Beneficios estratégicos:

- Mejora la seguridad operativa al anticipar fallas críticas.
- Optimiza la coordinación con producción mediante paradas planificadas.
- Reduce costos a largo plazo al minimizar el mantenimiento no planificado.
- Mejora la eficiencia general del sistema al sostener un nivel de rendimiento constante.

6.6.1. Plan de intervenciones programadas

Uno de los pilares del mantenimiento preventivo es la determinación adecuada del período de mantenimiento. Este parámetro define cuándo realizar una intervención técnica para evitar fallas y maximizar la vida útil de los equipos. Una planificación errónea puede llevar al reemplazo innecesario de componentes aún funcionales o, peor aún, a una intervención tardía que derive en fallas graves y pérdidas productivas.

El período óptimo, se determina de la siguiente manera:

- a) Recomendaciones del fabricante: Son el punto de partida. Incluyen frecuencias de mantenimiento, vida útil estimada de componentes, intervalos de inspección, etc.

- b) Experiencia operativa acumulada: Las observaciones realizadas durante el funcionamiento real de los equipos permiten ajustar las recomendaciones teóricas a las condiciones específicas del entorno productivo.
- c) Análisis de la fiabilidad (historial de fallas): Registrar y analizar los antecedentes técnicos del equipo permite identificar patrones, calcular el tiempo medio entre fallas (MTBF) y establecer intervalos de intervención más precisos.

La Curva de Davis, también conocida como curva de la bañera, representa gráficamente la tasa de fallas de un equipo a lo largo del tiempo. Su forma característica (alta-baja-alta) se asemeja al perfil de una bañera, y divide la vida útil del activo en tres etapas fundamentales:

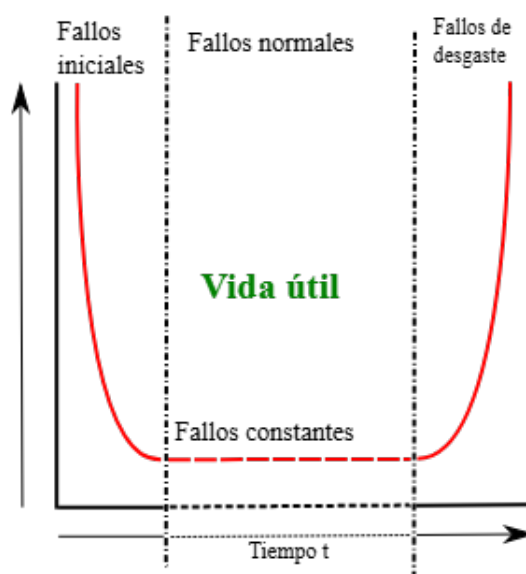


Figura 24: Curva de Davies

- a) Fallos iniciales (juventud técnica):
 - Alta tasa de fallas al comienzo del ciclo de vida.
 - Causas comunes: errores de instalación, defectos de fabricación, fallas de diseño, inexperiencia del operador.
 - En esta fase se concentran los ajustes y correcciones tempranas.
 - Objetivo del mantenimiento: inspecciones iniciales, control de calidad, entrenamiento del personal.
- b) Fallos aleatorios (vida útil normal):
 - Tasa de fallas baja y constante.
 - Fallos producidos por causas externas e impredecibles: errores humanos, condiciones ambientales, accidentes fortuitos.
 - Etapa ideal para aplicar el mantenimiento preventivo sistemático.
 - Objetivo: mantener la estabilidad funcional del equipo.
- c) Fallos de desgaste (envejecimiento):
 - Aumento progresivo de la tasa de fallas debido al desgaste natural.
 - Causas: fatiga de materiales, acumulación de ciclos de uso, deterioro físico.

- Objetivo del mantenimiento: anticiparse al fin de la vida útil. Se recomiendan reemplazos programados o revisiones profundas.

La clave está en identificar en qué etapa de la curva se encuentra cada equipo, y actuar en consecuencia. Un buen plan de intervenciones no se improvisa: se construye combinando datos duros (manuales, históricos) con experiencia técnica. De esa forma, el mantenimiento deja de ser reactivo y se convierte en una herramienta estratégica de confiabilidad y eficiencia operativa.

Ejemplo 1: Determinación del período de mantenimiento

Determinaremos el período óptimo entre mantenimientos usando el MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas): Es una medida de confiabilidad que indica el tiempo promedio que transcurre entre una falla y la siguiente en un equipo o componente. Se calcula como el tiempo total de operación dividido por el número de fallas.

Se pusieron 10 elementos a funcionar durante 500 horas cada uno (tiempo total = $10 \times 500 = 5,000$ horas). Ocurrieron 2 fallas durante este período.

Cálculo: $MTBF = \text{Tiempo total} / \text{Número de fallas} = 5,000 \text{ horas} / 2 = 2,500 \text{ horas}$.

Esto significa que, en promedio, cada elemento funciona 2,500 horas antes de presentar una falla.

Ejemplo 2: Determinación del período de mantenimiento

Por ejemplo, digamos que desea calcular el MTBF de un motor que funciona 8 horas al día, 5 días a la semana, durante un total de 1 año. Durante este tiempo, el motor falla 4 veces. Para calcular el MTBF

Tiempo total de funcionamiento = $8 \text{ horas/día} \times 5 \text{ días/semana} \times 52 \text{ semanas} = 2,080 \text{ horas}$

Número de fallos = 4

$MTBF = \text{Tiempo total de funcionamiento} / \text{número de fallos} = 2,080 \text{ horas} / 4 = 520 \text{ horas}$

El MTBF del motor es de 520 horas. Esto significa que, en promedio, se puede esperar que el motor funcione durante 520 horas antes de fallar. En realidad, podría fallar antes o después de las 520 horas y no entenderemos por qué falla el motor, pero este tiempo promedio es una métrica útil.

6.6.2. Mantenimiento Total Productivo (TPM)

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es una forma inteligente de cuidar las máquinas antes de que se rompan, con la ayuda de todos. No es solo tarea del técnico: los operarios también participan, haciendo tareas simples como limpiar, revisar y ajustar. La idea es no esperar a que algo falle. Porque si una máquina se rompe, se frena todo.

Formalmente el TPM (Total Productive Maintenance) es una estrategia avanzada de mantenimiento preventivo, estrechamente vinculada al modelo Just in Time (JIT). Bajo este paradigma, la ausencia de stock de seguridad hace que cualquier falla detenga o reduzca la capacidad global del sistema productivo.

El objetivo es lograr la máxima eficiencia de las máquinas, equipos, personas, instalaciones y sistemas, sin comprometer calidad, productividad ni tiempos de entrega.

Las principales pérdidas que busca eliminar son:

- Pérdidas por averías: fallas imprevistas que detienen el proceso.

- Pérdidas por preparaciones o cambios de herramientas: tiempos muertos planificados mal gestionados.
- Paradas menores y ciclos vacíos: interrupciones breves pero repetitivas que suman grandes pérdidas.
- Funcionamiento a velocidad reducida: baja eficiencia del equipo.
- Pérdidas de calidad: productos defectuosos que requieren reprocesado o descarte.
- Pérdidas por puesta en marcha: ajustes y correcciones durante el arranque de un equipo.

La filosofía del TPM:

- Se basa en la participación activa de todos los niveles de la organización.
- Promueve la autonomía operativa en mantenimiento, capacitando a los operarios para realizar tareas básicas de inspección, lubricación y limpieza.
- Apunta a una mejora continua y sostenida del OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Las características claves son:

- Participación total: involucra a todos los niveles jerárquicos, es un enfoque “top-down”.
- Cobertura total: abarca equipos, personas, instalaciones y procesos.
- Prevención total: establece un sistema preventivo que cubre toda la vida útil del equipo.
- Gestión por motivación: se promueven actividades autónomas en pequeños grupos, impulsadas por la dirección.
- Colaboración interdepartamental: une áreas de mantenimiento, operaciones e ingeniería.

Los "tres totales" del TPM: El enfoque TPM se estructura sobre tres pilares fundamentales:

- **Total Efectividad:** búsqueda continua de la eficiencia máxima.
- **Total Mantenimiento:** estrategia preventiva y predictiva a lo largo de toda la vida útil de los equipos.
- **Total Participación:** compromiso de todo el personal, desde operarios hasta gerentes.

Las 5S japonesas:

- a) Limpieza general del equipo: remoción de suciedad superficial, virutas, residuos o cualquier elemento que pueda interferir con el funcionamiento.
- b) Verificación de niveles y engrase: control y reposición de fluidos (aceite, refrigerante, hidráulico) y aplicación de lubricantes en puntos críticos.
- c) Reglajes y ajustes: revisión de topes de carrera, sensores, componentes móviles y elementos de fijación para garantizar el posicionamiento adecuado.
- d) Inspección visual y funcional básica: detección de fugas, ruidos anómalos, desgastes, holguras o condiciones inseguras.
- e) Chequeo con listas predefinidas: utilización de checklists diseñadas por el Departamento de Mantenimiento para sistematizar el control y registrar desvíos.



3. Mantenimiento Predictivo

El mantenimiento predictivo se fundamenta en la evaluación del estado operativo de una máquina en funcionamiento, con el objetivo de anticiparse a posibles fallas. Parte del principio de que los equipos emiten señales o síntomas antes de fallar, y mediante el análisis de esos síntomas, es posible predecir el momento probable de la avería.

Características principales:

- Exige un conocimiento profundo sobre los mecanismos de degradación y fallas de los componentes.
- Se apoya en modelos de extrapolación confiables, que estiman el tiempo remanente de vida útil a partir de síntomas observables.
- Requiere establecer: frecuencia de inspección, parámetros a monitorear, instrumentos específicos de medición.
- Evita el submantenimiento (intervenir demasiado tarde) y el sobremantenimiento (intervenir innecesariamente).
- Permite optimizar la programación de tareas y organizar los recursos de forma eficiente.

Tipos de enfoques:

- Si el mantenimiento se realiza al detectar un síntoma puntual, se lo denomina monitoreo en tiempo real.
- Si es posible analizar la evolución del síntoma y proyectar el momento de la falla, se lo considera predictivo, ya que incluye una prognosis del fallo basada en datos.

Ejemplos:

- Termómetros infrarrojos que permiten medir temperaturas de tableros, bombas, motores, indicando falla.

- Medición de vibraciones o ruido. Permiten determinar desgaste en rodamientos, cojinetes, guías, etc.
- Longitud de álabes de turbina. Permite predecir creep (fluencia lenta)

6.7. Gestión del Mantenimiento:

Toda gestión eficaz del mantenimiento debe apoyarse en un plan directriz, estructurado en base al ciclo de Deming (PDCA): Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Esta metodología asegura la mejora continua de los procesos y permite anticiparse a fallos sistemáticamente.

La gestión debe orientarse a la eficiencia, es decir, al uso óptimo de los recursos disponibles para obtener el máximo rendimiento de los activos productivos.

Para lograrlo, se requiere un sistema de información sólido, que puede implementarse en forma manual o informática (CMMS – Computerized Maintenance Management System - Gestión de mantenimiento asistido por computadora). Este sistema permite organizar, registrar y analizar toda la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas.

Formularios básicos que debe incluir el sistema:

- Inventario o catastro de equipos: identifica todos los activos sujetos a mantenimiento.
- Planilla de mantenimiento preventivo: detalla las tareas a realizar por equipo.
- Calendario de mantenimiento: organiza las intervenciones en el tiempo.
- Registro de mantenimiento correctivo por máquina: permite el análisis histórico de fallas.
- Listado de proveedores: contacto y servicios técnicos disponibles.
- Listado de repuestos y repuestos por equipo: optimiza la gestión del stock.

6.7.1. Costos de mantenimiento

Una gestión eficaz del mantenimiento no solo debe organizar y planificar las intervenciones técnicas, sino también medir su impacto económico. Los costos de mantenimiento constituyen una parte significativa del presupuesto industrial, y su control permite tomar decisiones informadas que optimicen la disponibilidad de los activos sin comprometer la rentabilidad de la empresa.

Por ello, la gestión del mantenimiento debe integrar el análisis de costos como herramienta estratégica para lograr eficiencia, justificar inversiones y evitar tanto el sub como el sobre mantenimiento.

El mantenimiento representa una porción significativa del costo total de producción, por lo tanto, impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. Su adecuada gestión permite optimizar los recursos y reducir pérdidas por fallas, paradas no programadas o baja eficiencia operativa.

Los costos de mantenimiento se dividen en dos grandes categorías:

1. Costos fijos de mantenimiento:

Son independientes del volumen de producción o de las ventas. Incluyen aquellas acciones que se ejecutan con el fin de mantener el estado funcional de las instalaciones a mediano o largo plazo. Ejemplos: Salarios del personal de mantenimiento permanente, contratos de mantenimiento externo, alquiler de herramientas o infraestructura, software de gestión (CMMS), formación del personal técnico.

2. Costos variables de mantenimiento:

Están directamente relacionados con la actividad productiva: aumentan o disminuyen según el volumen de producción. Ejemplos: Repuestos y consumibles usados en función del desgaste por producción, energía utilizada por sistemas auxiliares (lubricación, refrigeración, etc.), horas extras por aumento de demanda, servicios de mantenimiento por eventos no programados asociados al uso intensivo.

Los costos totales de mantenimiento resultan de la suma de los costos fijos y variables. Representan una herramienta clave para evaluar y racionalizar las decisiones dentro de la gestión del mantenimiento, ya que permiten visualizar el impacto económico real de cada estrategia aplicada.

Un análisis adecuado no debe limitarse al costo directo de intervención, sino contemplar todos los costos indirectos derivados de una falla. Por ejemplo: parada de producción, reprogramación de tarea proceso, tiempo de ocio personal.

Además, cuando se detiene una línea, se reduce el volumen de producción, lo que disminuye la absorción de los costos fijos generales de la empresa, afectando la rentabilidad global.

Por lo tanto, un enfoque profesional del mantenimiento exige integrar este análisis económico, considerando tanto el costo de intervenir como el de no intervenir.

Impacto Económico de la Disponibilidad y la Gestión de Repuestos

Una alta disponibilidad de equipos reduce la necesidad de contar con máquinas de respaldo, disminuyendo la inversión y los costos financieros por capital inmovilizado.

El mantenimiento preventivo ayuda a reducir fallas y costos correctivos, pero en exceso puede disminuir la disponibilidad. Además, exige una gestión de stock de repuestos, que implica:

- Costos fijos (por capital inmovilizado)
- Costos variables (por rotación y gestión de inventario)

Selección de repuestos:

Los repuestos deben definirse no solo según manuales, sino también considerando condiciones de uso reales. Su stock puede representar entre un 5 % y 8 % del valor del equipo. La definición de niveles debe involucrar a mantenimiento, operaciones, finanzas y ventas, especialmente si hay penalidades por fallas o atrasos.

Aspectos para fijar el nivel de stock

Al definir el nivel óptimo de stock se deben considerar múltiples variables técnicas y logísticas:

1. Cantidad de equipos que utilizan la misma pieza.
2. Precio del repuesto, en relación con su criticidad.
3. Costo por rotura de stock: impacto en producción por no disponer del repuesto.
4. Plazo de entrega total (lead time del proveedor + logística).
5. Posibilidad de reparación de la pieza.
6. Stock del proveedor: si es confiable y con disponibilidad inmediata, puede reducir el inventario propio.
7. Procedencia: local o importado (impacta en plazos y riesgos).
8. Materiales o tecnologías especiales, que pueden requerir aprovisionamiento anticipado.

Clasificación de repuestos:

- Repuestos de consumo o consumibles: filtros, juntas, correas, fusibles, etc. Su consumo es alto pero el precio bajo y su plazo de entrega corto.
- Repuestos específicos: Son elementos propios de cada equipo. Ej.: partes estructurales o componentes de motor. El consumo es moderado, su precio medio y su plazo de entrega largo.
- Repuestos de seguridad: Son elementos imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica. Su plazo de entrega es largo, son de alto precio y bajo consumo.
- Material obsoleto: elementos de equipos fuera de servicio o que no se consiguen en el mercado. Último recurso antes del remplazo del equipo.

Tipos de contrato para tecerización (outsourcing) de Mantenimiento:

- Contratos por administración: se establece un valor/precio por hora por especialidad y categoría. Luego se multiplica ese valor por las horas utilizadas de cada especialidad y/o categoría para determinar costo total del mantenimiento.
- Contrato por precio unitario - Se utiliza para volúmenes importantes y repetitivos. Se cobra por metro cuadrado, por cantidad de equipos, metros lineales (ej. Tuberías), etc.
- Contrato de precio fijo: - Se pacta un valor previo a la realización del trabajo. Esto viable en trabajos que solo se realizan una vez.

Tablero de comando:

Es una herramienta dinámica que muestra el desempeño organizacional en tiempo real. Permite evaluar si la gestión está alineada con los objetivos estratégicos.

Las funciones claves, son:

- Monitorea el cumplimiento de metas.
- Detecta desvíos en la marcha general de la organización.
- Redefine indicadores si los actuales no reflejan adecuadamente la misión.
- Identifica áreas con desempeño superior o inferior a lo esperado.
- Guía decisiones para mantener o corregir el rumbo de la gestión.

Indicadores de mantenimiento:

Herramientas clave para evaluar la eficiencia de la gestión del mantenimiento. Permiten tomar decisiones basadas en datos, identificar desvíos, justificar inversiones y optimizar recursos.

1. Indicadores económicos

- Costo de mantenimiento por facturación:

$$CMF = \frac{\text{Costo total de mantenimiento}}{\text{Facturación total}} \cdot 100$$

Mide el peso económico del mantenimiento sobre los ingresos totales. Un CMF bajo indica que el mantenimiento representa una baja proporción del negocio. Útil para análisis de rentabilidad.

- Costo de mantenimiento sobre producción:

$$CMP = \frac{\text{Costo total de mantenimiento}}{\text{Costo total de producción}} \cdot 100$$

Mide la proporción del costo de mantenimiento respecto al costo de producción. Muestra cuánto influye el mantenimiento en el precio del producto.

- Índice de Preventivo sobre Total:

$$IPP = \frac{\text{Costo de mantenimiento preventivo}}{\text{Costo total de mantenimiento}} \cdot 100$$

Mide el grado de enfoque preventivo del mantenimiento. Un valor elevado indica un plan preventivo bien implementado, que minimiza correctivos.

2. Indicadores operativos

- Índice de paradas sobre producción

$$IPDP = \frac{\text{Horas de parada}}{\text{Horas de producción realizadas}} \cdot 100$$

Mide la proporción de tiempo perdido por fallas o intervenciones. Ayuda a diagnosticar la eficiencia operativa del sistema de mantenimiento.

- Índice de Utilización del Equipo Humano

$$IUE = \frac{\text{Horas efectivas de mantenimiento}}{\text{Horas disponibles del personal}} \cdot 100$$

Mide cuánto del tiempo disponible del personal se dedica efectivamente al mantenimiento. Un IUE bajo puede reflejar demoras, tareas improductivas o mala planificación.

3. Indicadores de capacitación

- Índice de Capacitación del Personal de Mantenimiento

$$ICF = \frac{\text{Horas de capacitación}}{\text{Horas disponibles del personal}} \cdot 100$$

Mide la inversión en formación respecto al tiempo disponible del equipo técnico. Refleja la orientación de la empresa hacia la mejora continua y el desarrollo técnico del área.

6.8. Recursos Humanos, Higiene y Seguridad

En el estudio del Mantenimiento Industrial, muchas veces se cree que todo gira en torno a máquinas, herramientas, repuestos y cronogramas de intervención. En realidad, ningún sistema técnico puede sostenerse sin una gestión eficaz del factor humano.

La eficiencia del mantenimiento no solo depende de planes, indicadores y costos, sino también de las personas: su formación, motivación, seguridad y organización.

El Recurso Humano es un factor clave en la logística y ejecución del mantenimiento. Su gestión no se limita a contratar y asignar personal, sino que debe contemplar una planificación estratégica, información precisa, desarrollo de competencias y motivación continua.

1. Sistemas de información del personal

Es fundamental disponer de un registro completo y actualizado de cada integrante del equipo de mantenimiento. Esto incluye:

- Lugar de residencia
- Cursos realizados
- Experiencia profesional
- Categoría laboral
- Legajo médico
- Disponibilidad y habilitaciones

Esta base de datos permite tomar decisiones rápidas y precisas en momentos críticos, como una parada imprevista o la asignación de tareas específicas.

2. Planificación de recursos humanos

Permite proyectar las necesidades de personal a corto, mediano y largo plazo.

- a) **Identificación de especialidades requeridas:** Definición del perfil del puesto, es decir, las competencias técnicas y personales que debe tener quien ocupará determinado rol.
- b) **Cobertura de nuevas especialidades:** Se debe evaluar si se puede capacitar al personal existente o si será necesario incorporar nuevo personal. En caso de incorporación, se define el método: reclutamiento interno o reclutamiento externo (consultora o búsqueda directa)

Esta planificación evita improvisaciones, mejora la productividad y asegura que los equipos no dependan de una sola persona.

3. Desarrollo del Personal

El mantenimiento moderno exige formación continua. Las tecnologías cambian, las normativas evolucionan y las exigencias aumentan. Por eso:

- La capacitación permanente es esencial.
- Deben priorizarse áreas que requieren habilitaciones externas, como: soldaduras especiales, ensayos no destructivos, trabajos en altura.
- La formación es también un elemento de motivación, promoción interna y retención del talento.
- Algunas tareas requieren entrenamiento práctico supervisado, más allá del conocimiento teórico.

Una vez que el personal ha sido correctamente planificado y capacitado, es esencial medir resultados. No basta con formar: hay que saber qué impacto tuvo esa formación y cómo se está desempeñando el equipo técnico en el día a día.

La evaluación del desempeño es una herramienta de retroalimentación para todo el sistema de mantenimiento. Permite corregir desvíos, detectar fortalezas y trazar nuevas estrategias.

Algunos aspectos claves de la evaluación:

- Nivel de conocimiento técnico: evaluación teórica y práctica.
- Análisis de resultados obtenidos: eficiencia, cumplimiento de tareas, solución de fallas.
- Plan de capacitación correctiva o complementaria, si se detectan brechas.
- Medición de la efectividad de las capacitaciones anteriores.
- Control y seguimiento de indicadores individuales y grupales.

Ahora bien, no podemos hablar de recursos humanos sin considerar el entorno en el que desarrollan sus tareas. Si no garantizamos condiciones de trabajo seguras, saludables y controladas, el mejor plan técnico y el personal más capacitado no podrán rendir al máximo.

En este contexto, la legislación juega un rol central. Veamos las dos leyes más relevantes en Argentina en materia de Higiene y Seguridad Laboral:

1. Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Esta ley establece los principios fundamentales para proteger la vida y la integridad psicofísica del trabajador. Apunta a prevenir, reducir o eliminar los riesgos presentes en el entorno laboral.

Los objetivos principales son:

- Proteger la vida y salud física y mental de los trabajadores.
- Identificar, aislar y eliminar riesgos en los distintos sectores o puestos de trabajo.
- Fomentar una cultura preventiva en la organización.
- Estimular actitudes responsables frente a accidentes o enfermedades profesionales.

2. Ley 24.557 – Ley sobre Riesgos del Trabajo

Complementa a la anterior, con una mirada más integral y moderna. Introduce el sistema de ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo) y pone énfasis en la prevención, rehabilitación y compensación.

Los objetivos principales son:

- Reducir la siniestralidad laboral mediante acciones preventivas.
- Reparar daños por accidentes y enfermedades profesionales.
- Promover la recalificación y reinserción laboral de trabajadores afectados.
- Fomentar la negociación colectiva para mejorar medidas preventivas y compensatorias.

Peligro vs Riesgo: Toda estrategia de seguridad parte de un principio básico: No se puede prevenir lo que no se entiende. Es fundamental distinguir entre dos conceptos clave en higiene y seguridad:

- **PELIGRO:** Es toda fuente o agente con capacidad de causar daño. Puede tratarse de un equipo, sustancia, situación o condición. Ejemplos: un tablero eléctrico sin aislamiento, un gas tóxico, una superficie resbaladiza.
- **RIESGO:** Es la probabilidad de que el peligro se materialice y cause un daño efectivo. Depende de la exposición, la frecuencia, la protección existente, etc.

Importante: No podemos protegernos de un peligro si no conocemos el riesgo que implica. Por eso, toda política de seguridad debe comenzar con la identificación y evaluación de riesgos.


La siguiente imagen representa cuatro condiciones posibles en las que puede haber un riesgo presente y cómo la presencia o no de una persona (o su interacción con el riesgo) cambia el resultado.

La clave no es solamente eliminar el riesgo, sino gestionar la exposición. Cuando no se puede eliminar, debe protegerse al trabajador.


La siguiente imagen explica cómo influye el factor humano en la ocurrencia de accidentes, incluso cuando el riesgo está presente. Representa una especie de “cadena de defensa”.

Como resultado,

- Si se responde afirmativamente a todas las preguntas, NO se producirá el accidente.

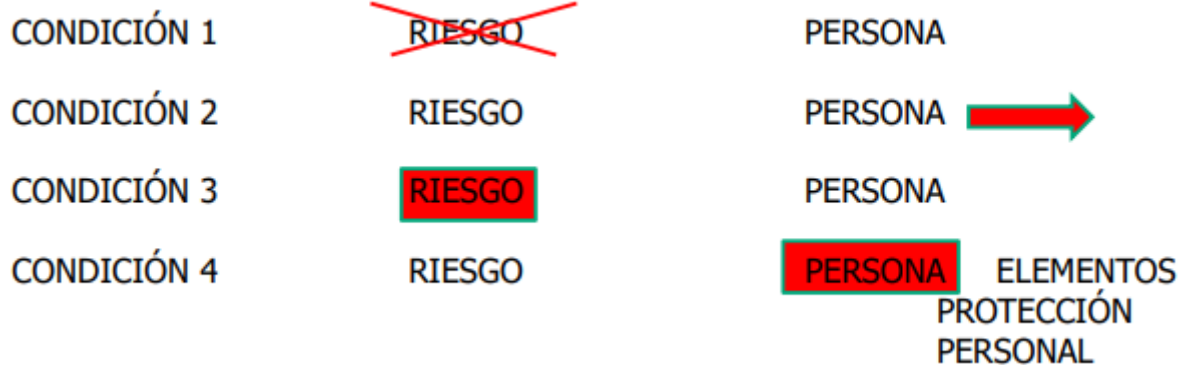

Condición	Situación	Interpretación
1	El riesgo está presente, pero es eliminado o controlado (tachado en rojo).	No hay posibilidad de accidente, ya que el riesgo fue neutralizado antes de que alguien esté expuesto.
2	El riesgo está presente, pero la persona no interactúa con él (flecha verde indica alejamiento).	A pesar de que hay riesgo, no hay exposición directa, por lo tanto, no hay accidente.
3	El riesgo y la persona están en el mismo entorno sin protección ni acción preventiva.	Alta probabilidad de accidente, ya que el riesgo y la persona están en contacto.
4	El riesgo está presente, la persona también, pero está protegida con EPP (Elemento de Protección Personal).	El riesgo no desaparece, pero el daño potencial se mitiga. Se reduce la probabilidad o gravedad del accidente.

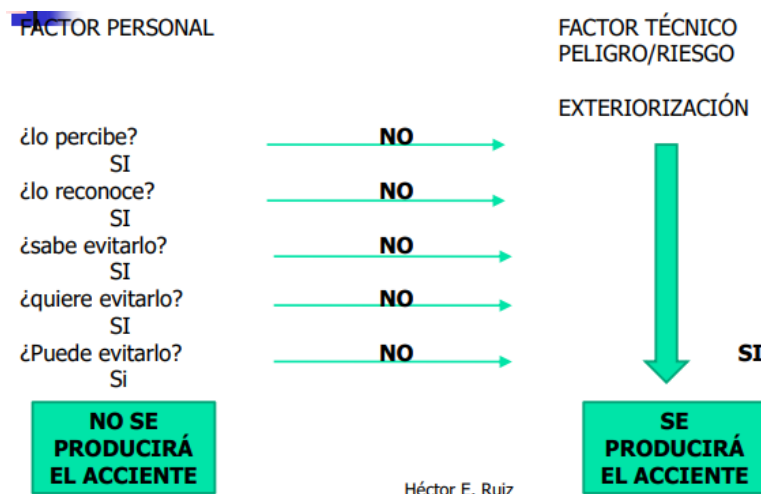

Héctor E. Ruiz

Pregunta	Interpretación si la respuesta es "NO"
¿Lo percibe?	Si la persona ni siquiera percibe el peligro, no puede reaccionar.
¿Lo reconoce?	Puede verlo, pero no saber que es un peligro real.
¿Sabe evitarlo?	Puede reconocerlo, pero no sabe qué hacer.
¿Quiere evitarlo?	A veces hay negligencia o exceso de confianza.
¿Puede evitarlo?	Puede querer evitarlo, pero no tiene medios, formación o herramientas.

- Si en algún punto la respuesta es "NO", se abre paso a que el riesgo se exteriorice en un accidente real.

Como conclusión, incluso con los riesgos presentes, el factor humano es una barrera clave. Por eso la formación, concientización y empoderamiento del trabajador son tan importantes.

Ambas explicaciones se complementan. La primera imagen muestra las formas de evitar un accidente desde el entorno físico, y la segunda, desde el comportamiento humano. En conjunto nos dicen: “Controlá el riesgo, educá al operario, protegé con EPP. Si falla uno, que no fallen los demás.”

6.8.1. Obligaciones entre empleador y empleado

La seguridad en el entorno laboral no es producto del azar ni de medidas aisladas. Es el resultado de un compromiso mutuo entre empleadores y empleados, alineado con la Ley 19.587 y sus disposiciones complementarias. Ambas partes tienen responsabilidades definidas que apuntan a preservar la vida, la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores. Este enfoque integral es clave para reducir riesgos, prevenir accidentes y fomentar una cultura de trabajo segura y eficiente.

1. Obligaciones del empleador:

- Realizar el examen médico preocupacional antes del ingreso laboral.
- Asegurar el correcto estado de conservación de máquinas y equipos.
- Mantener una ventilación adecuada y eliminar vapores y gases contaminantes.
- Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua potable.
- Controlar la eliminación de residuos o acumulaciones que puedan representar un riesgo.
- Aislar o eliminar fuentes de ruidos y vibraciones que afecten la salud del trabajador.
- Proveer equipos de lucha contra incendios en condiciones operativas.
- Garantizar el almacenamiento seguro de sustancias peligrosas.
- Disponer de kits de primeros auxilios en lugares accesibles.
- Colocar cartelería visible que indique los riesgos y advertencias.
- Promover la capacitación constante del personal en temas de seguridad.
- Informar a la autoridad correspondiente sobre todo accidente o enfermedad laboral.

2. Obligaciones del empleado:

- Asistir a todas las instancias de capacitación y concientización.
- Cumplir estrictamente con las normas de seguridad establecidas.
- Utilizar de forma correcta los elementos de protección personal provistos.
- Comunicar cualquier accidente laboral, por leve que sea.
- Realizarse los estudios médicos obligatorios que disponga la empresa o la normativa vigente.


7. Unidad 6: Planificación y Control de la Producción

En la unidad de Mantenimiento Industrial, vimos que la anticipación y la organización de recursos son esenciales para evitar fallas, reducir costos y garantizar la disponibilidad operativa. Aquí, en Planificación de la Producción, ese mismo enfoque se amplía a toda la empresa, buscando controlar los tiempos, recursos y actividades necesarias para cumplir con la demanda, sin improvisar ni sobrecargar el sistema.

7.1. Planificar:

La planificación no es un lujo, es una necesidad estratégica. En contextos industriales, donde múltiples procesos, personas y recursos interactúan, planificar permite:

- Coordinar actividades internas de forma ordenada y efectiva.
- Anticiparse al futuro, facilitando una cultura organizacional orientada a la previsión.
- Controlar lo controlable, reduciendo al mínimo la incertidumbre y la improvisación.
- Prevenir lo indeseable, como cuellos de botella, desperdicios, sobrecostos o falta de insumos.
- Prepararse para lo inevitable, como mantenimientos programados o cambios en la demanda.
- Ser una organización controlable, en la que se pueda evaluar y ajustar decisiones.
- Tomar decisiones racionales, basadas en datos, experiencia y previsiones concretas.

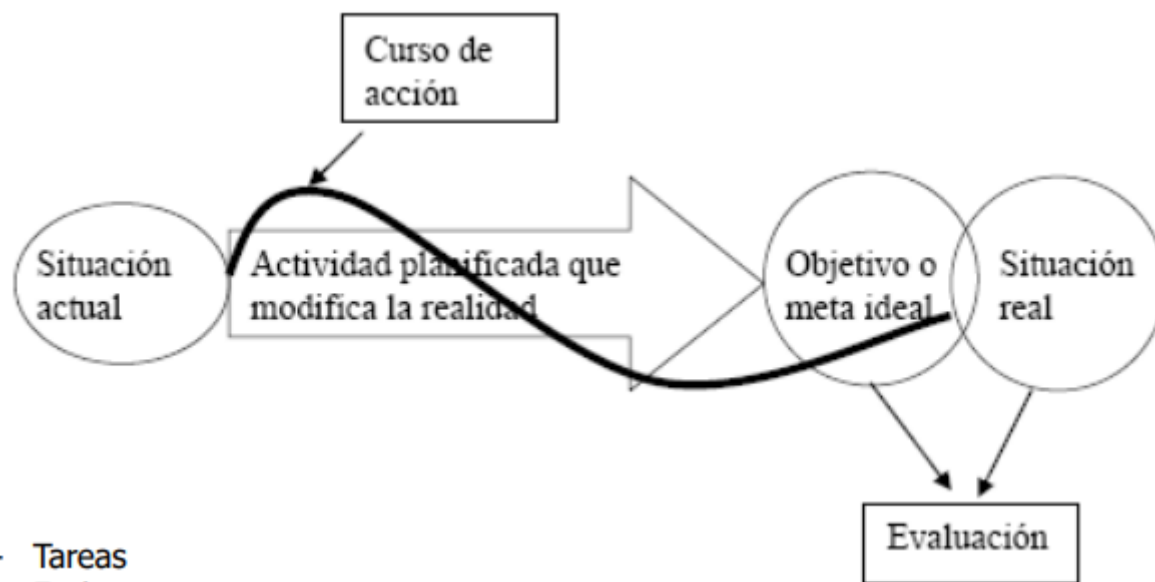

La imagen anterior podemos identificar:

1. **Situación actual:** Es el punto de partida, el estado real en el que se encuentra la organización, el sistema productivo, el proyecto o el entorno que queremos modificar. Ejemplo: producción desorganizada, tiempos muertos altos, entregas atrasadas.

2. **Actividad planificada que modifica la realidad:** Este bloque simboliza la planificación en acción: tareas diseñadas estratégicamente para cambiar el estado actual. Incluye: asignación de recursos, definición de tiempos, coordinación de equipos, diseño de acciones concretas.
3. **Curso de acción:** La línea superior representa el camino que sigue la ejecución. En la realidad, no es una línea recta: hay obstáculos, ajustes, desviaciones. Pero está guiada por un plan. *"La realidad no se comporta como un Excel"*. En lugar de avanzar directo hacia el "objetivo ideal", el curso de acción serpentea, se adapta, se ajusta. A veces avanza más rápido, a veces retrocede o toma desvíos. Pero el rumbo sigue siendo guiado por la planificación.
4. **Objetivo o meta ideal:** Es la situación deseada, aquello que se pretende alcanzar mediante la planificación. Puede ser una mejora de productividad, reducción de costos, optimización del flujo de trabajo, etc. *"Donde queremos estar."*
5. **Situación real (post-ejecución):** Después de ejecutar el plan, se llega a una nueva realidad. A veces se logra exactamente el objetivo. . . a veces no. Lo importante es que hay una transformación medible.
6. **Evaluación:** Aquí entra el control de gestión: se compara el resultado obtenido con la meta ideal. Si hay desvíos, se identifican causas y se retroalimenta el proceso. *"¿Logramos lo que queríamos? ¿Qué ajustaríamos la próxima vez?"*

¿Qué se gana con la planificación?


- **Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles:** La planificación formal permite utilizar de forma eficiente los activos, evitando desperdicios y tiempos muertos.
- **Identificación de causas cuando no se alcanzan los objetivos:** Cuando la planificación está bien formulada y no se logra el objetivo, es posible detectar con claridad si el fallo se debió a factores externos (económicos, políticos, logísticos, etc.).
- **Promueve la reflexión estratégica:** Obliga a pensar de forma estructurada sobre hacia dónde se quiere ir y cómo se va a llegar, generando alineación entre los equipos.
- **Anticipación al cambio:** La planificación no elimina los cambios, pero permite preverlos y diseñar respuestas eficaces, transformando incertidumbre en previsibilidad.
- **No reduce la flexibilidad, la organiza:** La planificación no implica rigidez: si algo cambia, se replanifica. Lo importante es que existe una base racional desde la cual ajustar el rumbo.

7.2. Enfoque jerárquico para el proceso de planificación y control de la producción

En el ámbito empresarial, la planificación se estructura en diferentes niveles jerárquicos, cada uno con objetivos, horizontes temporales y grados de detalle distintos. A continuación, se describe cada uno de estos niveles aplicados a una empresa de alimentos ficticia, llamada AlimDelicias S.A., dedicada a la producción y comercialización de galletitas, cereales y snacks.

1. Planificación Estratégica

Es la planificación de más alto nivel. Se encarga de definir los grandes objetivos de la empresa y las estrategias necesarias para alcanzarlos. Este nivel está orientado al largo plazo (generalmente entre 3 y 5 años) y es responsabilidad de la Alta Dirección.

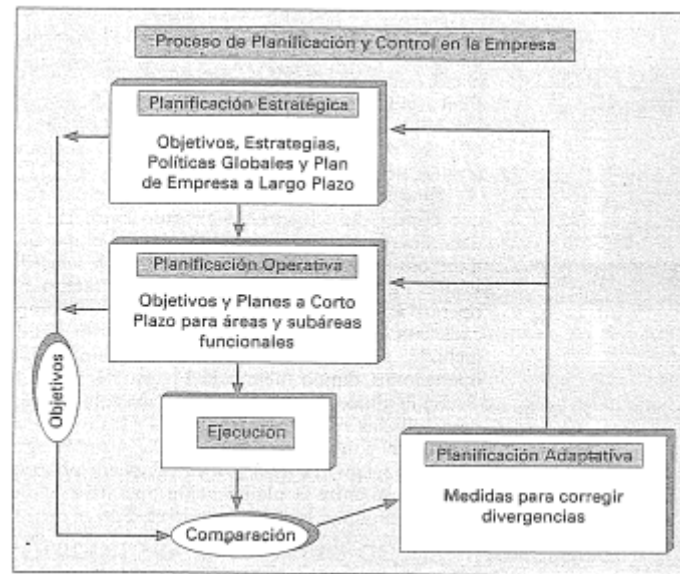

Ejemplo: La empresa decide lanzar una nueva línea de productos saludables para ampliar su participación en el mercado. También planea instalar una nueva planta productiva en otra provincia para acercarse a nuevos centros de consumo.

2. Planificación Táctica

Este nivel conecta la estrategia con la operación. Aquí se transforman los objetivos estratégicos en planes más concretos para cada área funcional (producción, recursos humanos, marketing, logística, etc.). Se trabaja en un horizonte de mediano plazo, que puede ir de varios meses hasta dos años.

Ejemplo: El gerente de producción elabora un plan agregado que estima producir 90.000 kg mensuales de cereales, distribuidos en tres sabores. El departamento de RRHH diseña un plan de contratación de 25 nuevos operarios para la nueva planta. A su vez, marketing programa campañas de lanzamiento para el nuevo producto.

3. Planificación Operativa

En este nivel se bajan los planes tácticos al día a día de la producción. La planificación operativa define qué se va a hacer, cuándo, dónde y con qué recursos. Se maneja información altamente detallada y se actúa sobre un horizonte corto: semanas, días o incluso turnos de trabajo.

Ejemplo: Se programa que el lunes se producirá el cereal con miel, el martes el de frutas, y el miércoles el de chocolate. Se genera un plan de materiales que indica cuánta avena, azúcar, envases y aditivos serán necesarios para cumplir con el programa de producción. Además, se asignan los turnos de trabajo y las máquinas que se utilizarán.

Planificación Adaptativa:

Este tipo de planificación no responde a un nivel jerárquico fijo, sino que atraviesa a todos los anteriores. Su objetivo es monitorear lo que realmente sucede y realizar los ajustes necesarios en caso de desviaciones respecto de los planes establecidos.

Ejemplo: Si se detecta una caída inesperada en las ventas de un producto, el área de producción ajusta su programa reduciendo la fabricación. Si una máquina clave se detiene por una falla, se reorganiza el turno y se cambia el orden de producción para evitar retrasos. Cada nivel de planificación está conectado con el siguiente. La estrategia marca el rumbo general, la táctica traduce ese rumbo en planes


concretos por área, la operativa ejecuta con precisión en el corto plazo, y la planificación adaptativa se asegura de que todo el sistema mantenga el rumbo correcto ante los cambios del entorno.



Las organizaciones / empresas se organizan las decisiones de producción según plazo temporal, responsabilidad jerárquica y foco de acción.

Nivel	Responsables	En qué consiste
Nivel Estratégico (Objetivos a largo plazo)	Directores	Se toman decisiones que impactan en el largo plazo (varios años). Incluye: • Definir la capacidad de producción. • Elegir la ubicación y el tipo de proceso. • Elaborar el plan de producción y ventas a largo plazo. • Hacer el dimensionamiento de la instalación. Definen los recursos.
Nivel Táctico	Gerentes o Jefes	Se gestiona el mediano plazo (6 a 18 meses). No se modifica la capacidad instalada, pero se ajusta la operación. Incluye: • Hacer el Plan Agregado de Producción. • Equilibrar la demanda con la capacidad. • Considerar inventarios, materias primas y capacidad externa. • Asignar mano de obra disponible. Administran recursos.
Nivel Operativo	Supervisores	Corresponde al corto plazo (semanas o meses). Se bajan los planes a acciones concretas. Incluye: • Desarrollar el Programa Maestro de Producción. • Coordinar entregas y actividades diarias. Aquí se hace la programación del trabajo.

7.3. Plan Agregado de producción



En el contexto de la gestión TÁCTICA, la planificación agregada representa un eslabón fundamental entre las decisiones estratégicas de largo plazo y la ejecución operativa. Se trata de una herramienta de planificación táctica que permite determinar cuánto producir, con qué recursos y en qué períodos de tiempo, de forma tal que se logre satisfacer la demanda proyectada con la máxima eficiencia posible. Su importancia radica en la capacidad de equilibrar la oferta con la demanda dentro de un horizonte de mediano plazo (habitualmente de 3 a 18 meses), tomando en cuenta limitaciones reales como la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los costos asociados. A través de esta planificación, las organizaciones pueden evitar tanto la sobreproducción como los faltantes, alineando los objetivos de rentabilidad, eficiencia y servicio al cliente.

La planificación agregada no opera en el vacío: coordina y traduce las decisiones estratégicas en acciones operativas concretas, siendo un elemento esencial para la coherencia y sostenibilidad del sistema productivo. En definitiva, permite transformar la estrategia en acción, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima sin comprometer los objetivos a largo plazo.

¿Qué se busca con la Planificación Agregada?

- Cumplir con el Plan Estratégico de la empresa.
- Equilibrar oferta y demanda en el mediano plazo.
- Minimizar costos (mano de obra, inventario, planta y equipo, subcontratación), sin descuidar la satisfacción de la demanda.
- No comprometer los objetivos estratégicos por decisiones tácticas.

La Planificación Agregada determina el volumen de producción y los recursos necesarios (como personal, turnos, materiales e inventario) para responder a la demanda prevista en un horizonte de tiempo determinado (usualmente de 3 a 18 meses).

¿Por qué es tan importante?


- Coordina los objetivos del nivel estratégico (más general) con las decisiones del nivel operativo (más específico).
- Parte de la base de que la capacidad instalada ya fue definida en el nivel estratégico.
- Manejar variables clave como: niveles de producción, inventarios, horas de trabajo y personal, subcontrataciones o turnos extras.

Se presentan tres gráficos/casos que muestran diferentes estrategias de planificación agregada, comparando dos curvas acumuladas a lo largo del tiempo:


- **Capacidad acumulada (línea punteada gruesa):** es lo que la empresa puede producir.
- **Demanda acumulada (línea fina):** es lo que el mercado requiere.

La relación entre las pendientes y sus diferencias nos ayuda a visualizar si hay exceso de capacidad (sobreproducción) o déficit (falta de producción), y con eso evaluar decisiones como acumulación de inventarios, horas extras o tercerización.

El primer caso presenta capacidad constante, demanda creciente al final. La pendiente de la capacidad es constante (producción estable). La demanda crece más lentamente al principio y se acelera después. Esto implica: generar stock sobrante al inicio (capacidad > demanda). Luego hay déficit de capacidad (demanda > capacidad). Se opta por una **producción regular** (estrategia de nivelación) y se usa el inventario como colchón.

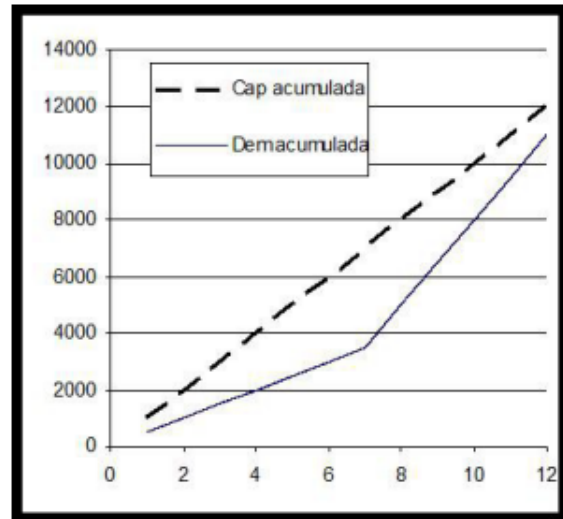


En el segundo caso, la demanda acumulada crece más rápido al inicio que la capacidad. Esto lleva: requerir producción adicional desde el inicio y posible uso de horas extras, contratación temporal o subcontratación. Se opta por una **estrategia de seguimiento de demanda** (se ajusta la producción para no perder ventas).

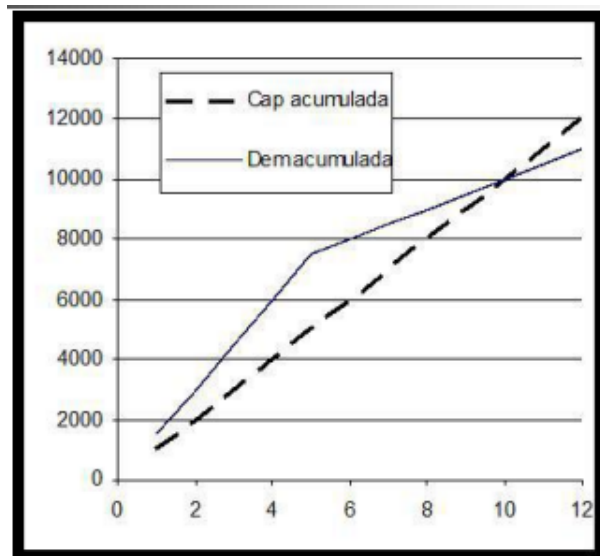

El tercer caso representa una coincidencia casi perfecta. Las pendientes de ambas curvas coinciden casi por completo. Esto implica: que no hay inventarios ni faltantes significativos. Se logra un equilibrio óptimo entre capacidad y demanda. Es un caso ideal. Generalmente requiere una planificación muy fina o ajustes dinámicos.

A continuación, se presentan las herramientas que se utilizan dentro de la planificación agregada para alcanzar ese equilibrio entre capacidad y demanda que venimos analizando.

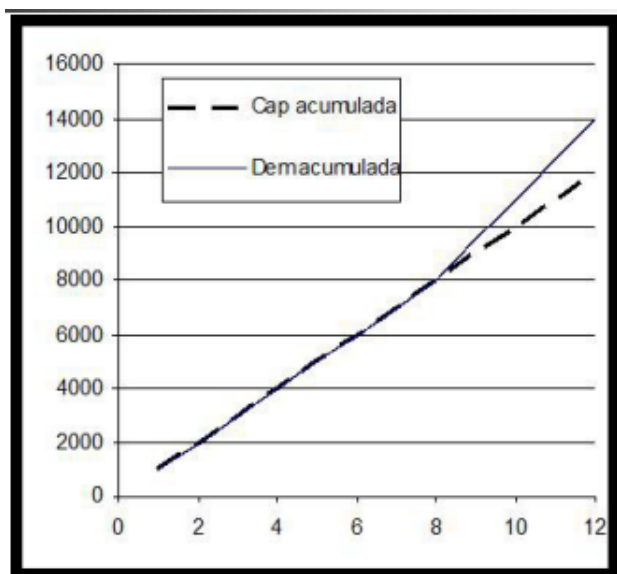

Para satisfacer la demanda prevista de la manera más eficiente, sin perder de vista los costos ni los objetivos estratégicos, se ajustan variables que sí se pueden manejar en el corto y mediano plazo:

1. **Ritmo de la producción:** aumentas o reduces la producción mensual o semanal. Implica ajustes en turnos, uso de maquinaria, o incorporación de horas extra.
2. **Fuerza de Trabajo (Mano de Obra):** aumentar o disminuir personal fijo o temporal. Se puede contratar, despedir, capacitar, o reubicar trabajadores según la carga de trabajo.
3. **Nivel de Inventario:** se puede acumular stock cuando la demanda es baja para cubrir picos futuros. También se puede usar el inventario existente para evitar sobredimensionar la producción.

Las mencionadas anteriormente son las clásicas. Además, podemos mencionar: subcontratación (outsourcing), backordering (pedidos pendientes o entrega diferida), precios o promociones para manejar demanda, horas extra o turnos adicionales.

Una vez definidos los objetivos de la planificación agregada, las variables que se pueden ajustar, el siguiente paso es elegir la estrategia más adecuada para responder a la demanda prevista. Existen distintas formas de abordar este desafío, y cada una representa un equilibrio distinto entre costos, flexibilidad y capacidad de respuesta.

1. Estrategia de alcance

Consiste en ajustar la producción al ritmo de la demanda, variando la cantidad de mano de obra, turnos o equipos necesarios en cada período. Se busca igualar producción con demanda mes a mes.

Entre las principales ventajas se destaca la minimización de inventarios, ya que se produce lo justo para cubrir la demanda sin acumular stock. Además, si se aplica correctamente, permite evitar faltantes de productos.

Sin embargo, esta estrategia también presenta desventajas importantes, como los costos asociados a contrataciones y despidos frecuentes, la inestabilidad laboral y los posibles efectos negativos sobre la moral del personal. También puede generar dificultades operativas si las variaciones de demanda son muy abruptas o impredecibles.

Ejemplo práctico: Una fábrica de heladeras aumenta personal en verano para responder a la mayor demanda, y reduce en invierno. La producción “sigue” a la demanda, incluso contratando temporarios.

2. Estrategia de nivelación

En esta estrategia, la empresa mantiene un nivel de producción uniforme a lo largo del tiempo, independientemente de las fluctuaciones en la demanda. Esto implica sostener una fuerza de trabajo constante, evitando contrataciones o despidos según los vaivenes del mercado. El objetivo es minimizar los costos asociados a los cambios de personal y optimizar la eficiencia operativa, utilizando los recursos de forma estable y predecible.

Cuando la demanda supera la capacidad de producción, se recurre a inventarios acumulados previamente, y cuando la demanda es menor, se almacena el excedente producido. También pueden utilizarse mecanismos adicionales, como promociones, descuentos o ventas fuera de temporada, para redistribuir la demanda y alinearla con la capacidad disponible.

Esta estrategia reduce los costos de producción y estabiliza las operaciones, pero requiere una buena planificación de inventarios y una infraestructura adecuada para almacenamiento.

Además, puede resultar riesgosa si la demanda es altamente volátil o impredecible, ya que se corre el riesgo de generar sobrestocks o quiebres de inventario.


Ejemplo práctico: Una fábrica de heladeras produce 10.000 unidades por mes todo el año, aunque la demanda es mayor en verano. Durante los meses de baja demanda acumula inventario, y en los de alta, vende el stock acumulado. Así, mantiene estable su fuerza laboral y minimiza los costos de producción, aunque asume costos de almacenamiento.



7.3.1. Ejemplo de estrategia de alcance

7.3.2. Problema

Realizar un plan agregado de producción para una empresa que presta servicios de atención telefónica, con un tiempo de 15 minutos estándar para la atención de cada cliente. a) Explicar brevemente que tipo de estrategia se deberá seguir b) Completar el siguiente plan agregado

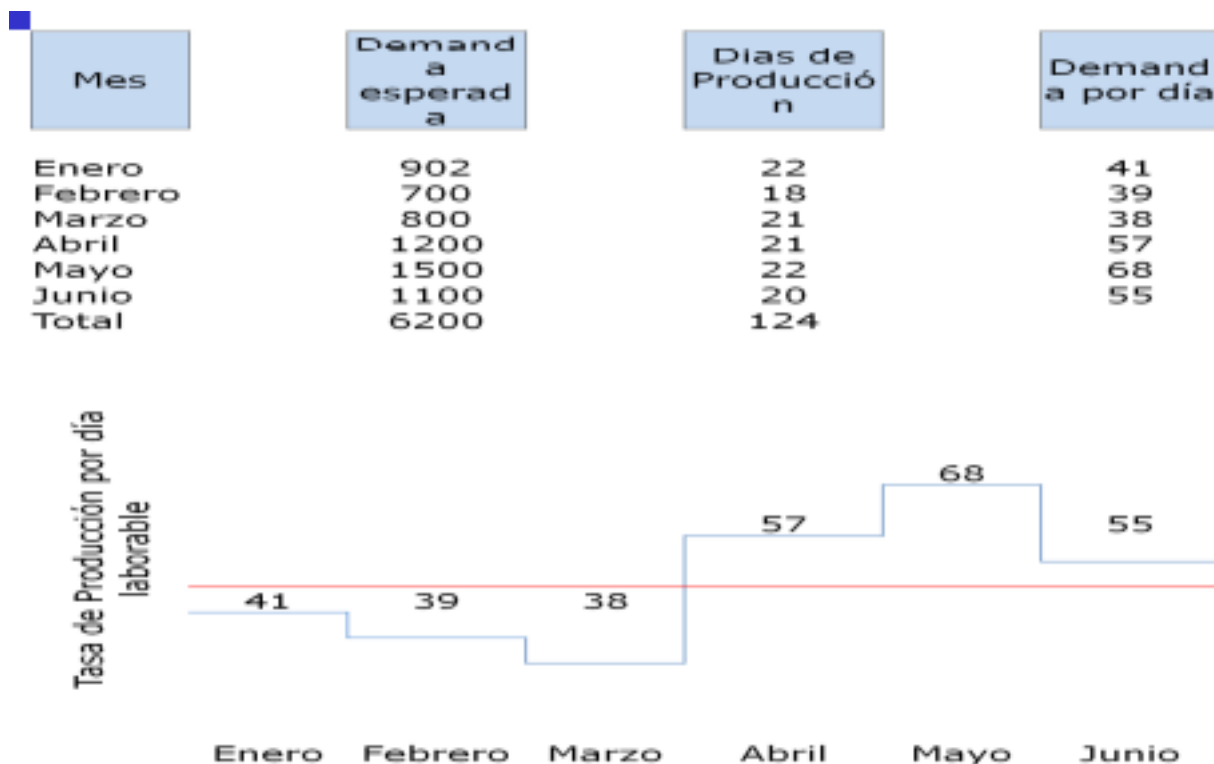

Tiempo promedio de llamadas	15 [mins]		0,25 [horas]			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Demanda mensual servicio Alfa	1500	2000	2100	2000	1900	1600
Stock	0	0	0	0	0	0
Cantidad de horas requeridas	375	500	525	500	475	400
Horas Normales de atención	500	500	500	500	500	500
Horas extras	0	0	25	0	0	0

Utilizo la estrategia alcance. Por más que haya una cierta cantidad de horas fijas, al ser un servicio, los operarios se 'amoldan' a la cantidad de llamadas presentes en los distintos momentos de la jornada. Además, si fuese el caso, como en marzo, tendrían que realizar horas extras para satisfacer la cantidad de llamadas.

7.3.3. Unidad de medida agregada

Una unidad de medida agregada representa un conjunto de productos o servicios que comparten los mismos recursos clave para su producción o prestación. Permite planificar en términos globales sin entrar en el detalle individual de cada producto.

Se utiliza ya que simplifica la planificación agregada, permite estimar la demanda y los recursos requeridos con mayor eficiencia, reduce la complejidad en entornos con múltiples productos similares.

Por ejemplo: Automóviles sedán, hatchback y SUV de una misma línea de montaje. Comparten: mano de obra especializada, estaciones de soldadura, pintura y montaje, componentes comunes como neumáticos, asientos, sistemas eléctricos

7.3.4. Horizonte de planificación

Es el período de tiempo que cubre el plan de producción o prestación de servicios. Ejemplos: Trimestral, semestral o anual. La elección depende del tipo de industria y la estabilidad de la demanda.

7.3.5. Cubos de tiempo

Son los intervalos temporales en los que se divide el horizonte. Pueden ser semanas o meses. Al finalizar cada cubo, se revisa el desempeño real y se ajusta el plan si es necesario. Aquí se introduce el concepto de control.^{en} el ciclo de planificación y control de la producción.

7.3.6. Etapas de la planificación agregada

1. **Previsión de la demanda:** Se estima la demanda futura para cada producto individualmente. Esto puede basarse en datos históricos, estacionalidad o tendencias de mercado.
2. **Demanda agregada global:** Se transforma la demanda específica en una demanda total expresada en unidades agregadas, para simplificar el análisis y facilitar la toma de decisiones.
3. **Cálculo de recursos necesarios:** A partir de la demanda agregada, se determinan los recursos que se necesitarán: horas hombre, horas máquina, materias primas, etc.
4. **Identificación de estrategias alternativas:** Se exploran distintos enfoques posibles para satisfacer la demanda. Ejemplos: ajustar inventarios, contratar personal temporal, subcontratar producción, etc.
5. **Selección de estrategia óptima:** Se elige la alternativa que mejor cumpla con los objetivos organizacionales, minimizando costos y manteniendo el servicio o producción requeridos.

7.3.7. Factores que afectan la Planificación Agregada

- Factores internos: Son elementos que dependen directamente de la organización. Determinan su capacidad productiva actual.
 - Capacidad física actual: maquinaria, espacio, infraestructura disponible.
 - Fuerza laboral actual: cantidad, especialización y disponibilidad del personal.
 - Niveles de inventario: stock de productos terminados, en proceso o materias primas.
 - Actividades requeridas para la producción: procesos, tiempos estándar, complejidad operativa.
- Factores externos: Son variables del entorno que afectan las decisiones pero están fuera del control directo de la empresa.
 - Disponibilidad de materias primas: acceso, tiempos de entrega, calidad.
 - Comportamiento de competidores: estrategias comerciales o productivas que puedan alterar la demanda.
 - Capacidad externa subcontratable: posibilidad real de tercerizar producción o servicios.
 - Demanda del mercado: nivel, estacionalidad, variabilidad.
 - Condiciones económicas: inflación, tipo de cambio, legislación laboral, etc.

7.3.8. Variables de ajustes

Durante la planificación, la empresa cuenta con "palancas de control" para adaptar la oferta o influenciar la demanda, dentro de sus posibilidades.

- Variables que modifican la oferta:
 - Contratación / despido de personal: modificar la fuerza laboral para adaptarse a la demanda.
 - Trabajo en tiempo extra: aumentar producción sin incorporar personal.
 - Personal eventual / suspensiones: dar flexibilidad al esquema de trabajo.
 - Nivel de inventarios (solo en bienes físicos): producir para stock o consumir stock acumulado.
 - Outsourcing / subcontratación: derivar parte de la producción a terceros.
 - Ajustes estructurales: inversiones o cambios en la planta que amplían capacidad.
- Variables que influyen en la demanda:
 - Cambio de precios: incentiva o frena el consumo.
 - Aumento de vendedores: fuerza comercial más agresiva.
 - Promociones y publicidad: campañas para estimular ventas.
 - Productos complementarios: vender productos que arrastren el consumo del producto principal.

7.3.9. Indicadores Clave de Rendimiento Operativo

- Factor de Utilización (U): mide el grado de uso efectivo de la capacidad disponible. Indica qué porcentaje del tiempo total disponible realmente se utilizó para producir. Valor entre 0 y 1 (o expresado en %). Un valor de 0,85 significa que se utilizó el 85

$$U = \frac{\text{Horas Productivas Utilizadas}}{\text{Horas reales disponibles}}$$

- Factor de Eficiencia (E): mide qué tan eficiente fue el uso del tiempo productivo. Las horas estándar son el tiempo teórico ideal para producir cierta cantidad; este indicador refleja la diferencia entre lo que debería haber tardado y lo que realmente tardó.

$$E = \frac{\text{Horas estandar}}{\text{Horas productivas utilizadas}}$$

- Si $E = 1 \rightarrow$ producción exactamente en el tiempo estimado.
- Si $E > 1 \rightarrow$ mayor eficiencia (se produjo más rápido que lo previsto).
- Si $E < 1 \rightarrow$ menor eficiencia (se tardó más de lo previsto).

7.4. El Plan Maestro de Producción (PMP)

El PMP traduce el Plan Agregado en un cronograma concreto de fabricación de productos terminados, especificando qué se va a producir, cuánto y cuándo. Se focaliza en ítems individuales con fechas y cantidades definidas.

El objetivo del PMP, es:



- Operativizar el Plan Agregado, desagregando productos o servicios.
- Evaluar viabilidad frente a capacidad instalada y disponibilidad de recursos.
- Incorporar pedidos reales al cronograma de producción.
- Optimizar el uso de recursos, evitando cuellos de botella o tiempos muertos.
- Coordinar con Finanzas, proyectando necesidades de flujo de fondos.
- Sincronizar con Ventas, alineando producción con entregas programadas.

La naturaleza del PMP:

- Dinámico: requiere revisión periódica frente a cambios de demanda, disponibilidad o imprevistos.
- Flexible: permite ajustes sin desestabilizar el sistema productivo.

O N E M P R E S A R I A L	O P E R A T I V A	Programación maestra	Programa maestro de producción	Plan aproximado de capacidad
		Programación de componentes	Plan de materiales	Plan detallado de capacidad
		Gestión de talleres ↑	Programación de operaciones	Control capacidad
				Control prioridades
				Acciones de compra



Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8
Inventario inicial	2000	328	946	746	962	1556	156	966
Unidades pronosticadas	1550	1550	1550	1550	1400	1400	1400	1400
Pedidos de clientes	1672	1582	2400	1984	1606	902	1380	1732
Inventario final	328	946	746	962	1556	156	966	1424
MPS		2200	2200	2200	2200		2200	2200

7.4.1. Programación de Componentes (MRP)

El MRP es el sistema que permite traducir el PMP (demanda independiente) en necesidades detalladas de componentes y materias primas (demanda dependiente), respondiendo a la pregunta: ¿Qué materiales necesito? ¿Cuándo y en qué cantidad?

Relación con el PMP:

- Entrada: Plan Maestro de Producción (PMP), niveles actuales de inventario, pedidos de materiales en curso.
- Salida: plan detallado de pedidos de materiales (que comprar, cuanto y cuando)

Elementos estructurales (datos fijos):

- BOM (Bill of Materials – Lista de materiales): descompone cada producto final en sus componentes.
- Hoja de Ruta: secuencia de operaciones necesarias para fabricar cada ítem (procesos, máquinas, tiempos, centros de trabajo).

Este esquema básico de MRP permite:

Anticiparse a las necesidades reales de componentes. Evitar faltantes o excesos de inventario. Sincronizar compras y producción.

PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES (MRP):

1	A	
1.1	B	cantidad: 2
1.1.1	C	cantidad: 2
1.1.2	D	cantidad: 1
1.2	E	cantidad: 2

8. Capítulo 7: Dirección de operaciones

La Dirección de Operaciones es el área encargada de planificar, organizar y supervisar los procesos productivos de una empresa. Su función central es transformar insumos (materiales, trabajo, tecnología, información) en bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente, de forma eficiente, eficaz y rentable.

En otras palabras, es la disciplina que garantiza que lo prometido por Marketing y financiado por Finanzas se concrete en productos o servicios reales, entregados a tiempo, con calidad y al costo adecuado.

Es una función estratégica que impacta directamente en la competitividad. Desde una industria automotriz hasta una cadena de comida rápida, la Dirección de Operaciones define cómo se produce, con qué recursos y bajo qué condiciones.

En síntesis: es el cerebro y la columna vertebral de la producción. Sin ella, no hay entrega ni experiencia de cliente.

Toda empresa, desde una multinacional hasta una pyme local, se apoya en tres pilares clave:

- Marketing / Ventas: Genera la demanda. Identifica necesidades, posiciona productos y cierra ventas. Ej.: Una cervecera lanza una campaña para su nueva IPA.
- Finanzas: Asegura el flujo de dinero necesario para operar. Administra inversiones, costos y riesgos. Ej.: Una startup busca financiamiento para escalar su producción de drones.
- Operaciones: Convierte insumos en bienes o servicios. Produce lo que la empresa vende. Ej.: Una fábrica de colchones transforma espuma, resortes y telas en unidades listas para despacho.

La Administración de Operaciones (OM) se ocupa de diseñar, planificar, controlar y mejorar los procesos que permiten transformar recursos en valor.

Es decir, es el corazón productivo de la empresa: si Marketing promete y Finanzas financia, Operaciones cumple.

Ej.: En un hospital, operaciones organiza desde el quirófano hasta la limpieza. En un taller mecánico, desde la recepción del vehículo hasta la entrega del auto reparado.

Función:

Es la encargada de entregar el producto o servicio que el cliente espera. Puede:

- Producir bienes físicos (una bicicleta, un par de zapatillas)
- Brindar servicios (una consulta médica, un curso online)
- O una combinación (una aerolínea ofrece el vuelo –servicio– y comida –bien físico–)

Ej.: Netflix entrega contenido digital (servicio), pero también opera centros de datos (bienes tangibles).

¿Por qué estudiar Administración de Operaciones?

1. Es una de las tres funciones clave de cualquier empresa. (Vender, financiar y producir)
2. Te enseña cómo se genera lo que el cliente recibe, desde una pizza hasta un avión.
3. Permite entender qué decisiones toma un Director de Operaciones y cómo optimiza recursos.
4. Impacta directamente en los costos e ingresos: una mala operación mata la rentabilidad; una buena, te lleva a jugar en primera.

Ej.: Amazon optimiza sus centros de distribución al extremo. Esa eficiencia operativa es su ventaja competitiva.

Ejemplo

Este cuadro es una comparación entre las tres funciones clave de una empresa (Marketing, Finanzas y Operaciones) y su impacto en la contribución económica final de la organización. Se usa para mostrar cómo cada área puede mejorar los resultados, pero también para destacar que la Dirección de Operaciones tiene un rol fundamental en la rentabilidad.

		Opción Marketing (a)	Opción Financiera (b)	Opción Dirección de Operaciones (c)
	Actual	Incremento de Ventas en 50%	Reducción costos financieros del 50%	Reducción de costos de producción en 20%
Ventas	100.000	150.000	100.000	100.000
Costo de Bienes	-80.000	-120.000	-80.000	-64.000
Margen Bruto	20.000	30.000	20.000	36.000
Costo Financiero	-6.000	-6.000	-3.000	-6.000
	14.000	24.000	17.000	30.000
Impuestos 25%	-3.500	-6.000	-4.250	-7.500
Contribución	10.500	18.000	12.750	22.500

En actual, representamos la situación base de la empresa. Sirve como punto de partida para comparar. Luego tenemos 3 opciones: a) marketing: supone un aumento del 50 % de las ventas. b) Supone el 50 % de la reducción de costos financieros (desembolsos que debe hacer la empresa cuando obtiene financiamiento a través de deudas, como crédito bancario, financiamiento gubernamental, fondos de capital de riesgo, socios con capital o business angels, entre otros.) y por último la opción c) Supone una reducción del 20 % en el costo de producción.

Como conclusión del cuadro, aunque las tres áreas mejoran la rentabilidad, la mejora más significativa proviene de Dirección de Operaciones. Esto demuestra cómo optimizar procesos productivos puede tener un mayor impacto financiero que solo vender más o reducir intereses.

Ejemplo real: En una fábrica de autopartes, reducir el desperdicio o mejorar el layout puede generar ahorros muy superiores a una campaña de marketing o una negociación con el banco.

Pasado	Causas	Futuro
Enfoque nacional o local	Redes mundiales de comunicación y transporte baratas y fiables.	Enfoque global
Envío de remesas (grandes)	El coste de capital presiona para reducir la inversión en inventario.	Envíos "justo a tiempo"
Adquisición de la mejor oferta	La atención a la calidad exige que los proveedores se impliquen en la mejora del producto.	Socios del plan de aprovisionamiento; programación de los recursos de la empresa; comercio electrónico
Lento desarrollo del producto	Ciclos vitales más cortos; Internet; rápida comunicación internacional; diseño asistido por computador; y colaboración internacional.	Rápido desarrollo del producto; alianzas
Productos estandarizados	Grandes mercados mundiales; procesos de producción cada vez más flexibles.	Personalización en masa
Especialización de trabajos	Cambio de medio sociocultural; sociedad de la información y conocimientos en aumento.	Empleados y equipos con poderes delegados; producción ajustada

FIGURA 1.3 ■ Evolución de desafíos del director de operaciones

El cuadro resume cómo ha cambiado la gestión de operaciones a lo largo del tiempo, en función de las causas impulsoras. Muestra el contraste entre cómo se hacían las cosas antes y hacia dónde se dirigen las empresas modernas.

- Enfoque nacional o local → Enfoque global: Antes las empresas operaban dentro de fronteras. Hoy, gracias a las redes de comunicación y transporte baratas y confiables, el comercio es global.
- Envío de remesas grandes → Envíos “justo a tiempo”: Antes se almacenaban grandes lotes por seguridad. Hoy se busca minimizar inventarios usando sistemas como JIT (Just In Time), que reducen costos y aumentan eficiencia.
- Adquisición de la mejor oferta → Alianzas estratégicas: Ya no basta con buscar el precio más bajo. Hoy se valora a los proveedores que mejoren la calidad del producto, colaborando como socios estratégicos.
- Lento desarrollo del producto → Desarrollo ágil: Ciclos de vida más cortos, internet y software de diseño permiten una innovación más rápida. Ej: Tesla actualiza sus autos vía software, sin rediseñar el hardware.
- Productos estandarizados → Personalización en masa: Antes se fabricaba en serie sin diferenciación. Hoy se buscan productos personalizados que aún se fabriquen con eficiencia. Ej: zapatillas Nike a medida.
- Especialización de trabajos → Equipos autogestionados: Antes se dividían tareas al extremo. Hoy se buscan equipos multifuncionales, empoderados para tomar decisiones y adaptarse. Ej: células de trabajo en Toyota.

8.1. SISTEMAS

Un sistema es un conjunto organizado de elementos que están interrelacionados y trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. Estos elementos pueden ser físicos (máquinas, personas), conceptuales (ideas, normas) o una mezcla de ambos, y están delimitados por fronteras que los separan del entorno. Las características clave de un sistema:

- Tiene un objetivo definido: Todo sistema busca cumplir una función específica.
- Está compuesto por partes: Cada parte cumple un rol, pero ninguna tiene sentido por sí sola sin el contexto del conjunto.
- Existe interdependencia: Los cambios en una parte afectan al resto.
- Genera sinergia: El resultado del sistema es mayor que la suma de sus partes.
- Interactúa con el entorno: A través de entradas (inputs) y salidas (outputs).
- Puede ser abierto o cerrado: Dependiendo de si intercambia información, energía o materia con el exterior.

En resumen, un sistema no es simplemente una colección de cosas, sino una organización de partes con propósito y relaciones estructuradas que hacen que funcione como un todo coherente.

Además, los sistemas presentan una serie de características fundamentales que permiten entender su comportamiento y estructura:

- **Objetivo:**

Todo sistema existe por una razón: tiene un propósito definido. Sus elementos trabajan de forma coordinada para cumplir esa función principal. Por ejemplo, el objetivo de un sistema de producción es transformar insumos en productos terminados.

- **Globalidad:**

En un sistema, **ninguna parte actúa de forma completamente aislada.** Un estímulo que afecta a un componente puede repercutir en todo el sistema. Esto implica que cualquier cambio, aunque parezca localizado, puede generar efectos en cadena. Es el principio de la interdependencia sistémica.

- **Homeostasis:**

Los sistemas tienden a mantener un equilibrio dinámico frente a los cambios. Esta capacidad de autorregulación les permite adaptarse tanto a alteraciones internas como externas, para seguir funcionando adecuadamente. Un ejemplo biológico es la temperatura corporal, que se ajusta constantemente a pesar de las variaciones ambientales.

Tipos de Sistemas

Para clasificar los sistemas, se consideran diferentes criterios. Entre los más relevantes se encuentran:

- **Sistemas Abiertos:**

Son aquellos que interactúan activamente con el entorno. Reciben insumos, los transforman y devuelven resultados al medio. Son influenciados por factores externos como el mercado, la competencia, la legislación o la tecnología.

Ejemplo: una empresa industrial que ajusta su producción según la demanda del mercado.

- **Sistemas Cerrados:**

Funcionan con mínima o nula interacción con el entorno. Sus procesos y resultados dependen principalmente de factores internos. En la práctica, casi ningún sistema es totalmente cerrado, pero se utiliza esta clasificación para estudios teóricos o sistemas muy controlados.

Ejemplo: un reloj mecánico o un sistema físico aislado en laboratorio.

- **Sistemas Temporales:**

Tienen una duración determinada o un objetivo limitado en el tiempo. Se crean para cumplir una función específica y luego se disuelven.


Ejemplo: un curso de capacitación o un proyecto con fecha de finalización.

- **Sistemas Permanentes:**

Están diseñados para funcionar indefinidamente, aunque puedan evolucionar o adaptarse con el tiempo.

Ejemplo: un departamento de calidad dentro de una organización.

Es fundamental entender a la operación como un sistema abierto. Esto implica reconocer que la producción y los procesos internos están condicionados por múltiples factores externos: clientes, proveedores, tecnología, regulaciones, etc. Solo bajo esta mirada sistémica, una organización puede adaptarse, innovar y mantenerse competitiva en un entorno cambiante.

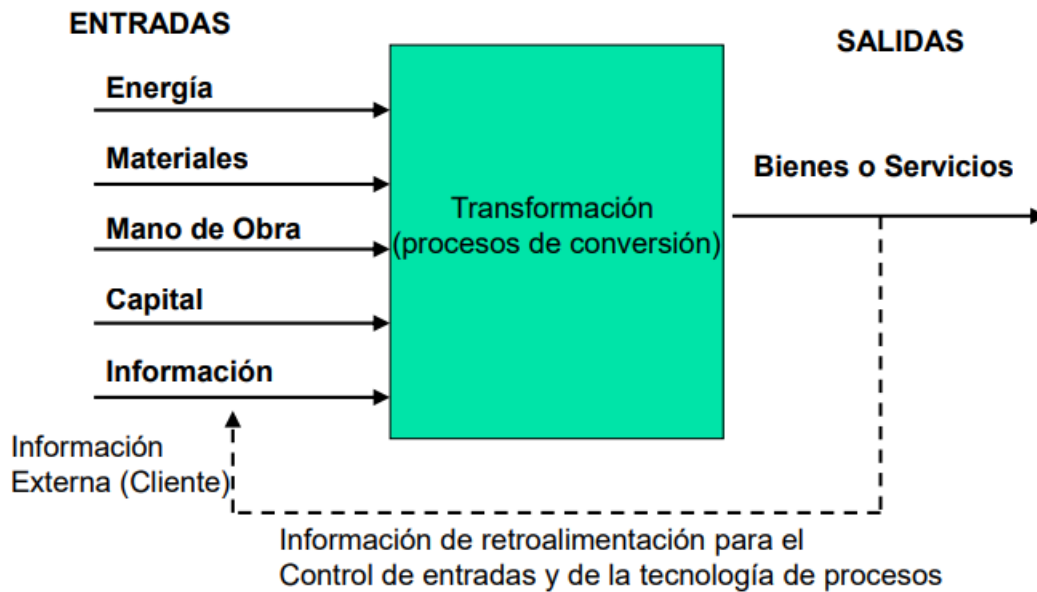

La imagen representa un sistema de producción entendido como un sistema abierto, es decir, un conjunto organizado de elementos interrelacionados que interactúan con su entorno para cumplir un objetivo determinado: la generación de bienes o servicios.

Las entradas son todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de transformación.

En el centro del sistema se encuentra el proceso de transformación, también llamado proceso de conversión. Es aquí donde las entradas se integran y se modifican para convertirse en salidas útiles. Este proceso puede ser físico, químico, informático o de gestión.

Por ejemplo, en una planta de ensamblaje de ambulancias, los materiales, la energía y la mano de obra se combinan a través de una secuencia de operaciones para obtener como resultado un vehículo terminado y listo para ser utilizado.

Las salidas son el resultado del sistema y se manifiestan en forma de bienes tangibles o servicios intangibles. Los bienes son productos físicos, como un compresor, una prótesis médica o una estructura metálica. Los servicios son actividades que satisfacen necesidades sin involucrar un producto físico, como el servicio técnico, la instalación o el transporte de un equipo.

El sistema incorpora mecanismos de retroalimentación, que permiten evaluar los resultados y realizar ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del proceso. La retroalimentación puede venir de distintas fuentes: información de clientes, indicadores de calidad, datos de rendimiento, entre otros.

Por ejemplo, si los clientes reportan fallas recurrentes en una pieza, esa información se analiza y puede generar modificaciones en el diseño del producto o ajustes en el proceso productivo. Esto permite mantener un equilibrio dinámico dentro del sistema (homeostasis) y mejorar continuamente.

Como sistema abierto, la operación interactúa de forma constante con el entorno. Las decisiones internas están condicionadas por factores externos como las demandas del mercado, la disponibilidad de recursos, la evolución tecnológica, la normativa legal y la competencia.

Por ejemplo, un cambio en la legislación puede requerir adaptar un proceso para cumplir con nuevas regulaciones ambientales, o una nueva tecnología puede mejorar significativamente la eficiencia del sistema.

8.2. Areas de decisión en la gestión de operaciones

Una operación efectiva requiere tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas en distintas áreas clave que aseguran la conversión eficiente de entradas en salidas de valor. A continuación, se detallan

las principales:

1. Diseño de bienes y servicios: Define qué se va a ofrecer al cliente. Implica establecer características técnicas, estéticas y funcionales del producto o servicio. *Ejemplo: en una empresa de equipamiento vehicular, diseñar una unidad móvil para emergencias que cumpla normas sanitarias y ergonómicas.*
2. Gestión de la calidad: Busca asegurar que los productos o servicios cumplan con estándares internos y expectativas del cliente. Incluye certificaciones, control estadístico, inspección y mejora continua. *Ejemplo: implementación de ISO 9001 para garantizar la trazabilidad de cada componente.*
3. Estrategia de procesos: Define cómo se va a producir: qué tipo de tecnología se usará, cómo se organizarán las actividades, si se automatizarán o serán manuales. *Ejemplo: automatizar el corte de paneles con máquinas CNC para mejorar la precisión y reducir desperdicios.*
4. Estrategias de localización: Selecciona el lugar físico donde se llevará a cabo la operación. Considera costos, cercanía a proveedores/clientes, logística, impuestos y disponibilidad de mano de obra. *Ejemplo: establecer una planta en Córdoba por su cercanía a proveedores automotrices y polos logísticos.*
5. Estrategias de organización: Define el layout de la planta o el ordenamiento de recursos en el espacio. Determina la disposición de maquinaria, zonas de trabajo y flujo de materiales. *Ejemplo: organizar la línea de montaje en forma lineal para facilitar el movimiento progresivo de chasis hacia su equipamiento final.*
6. Recursos humanos: Implica selección, formación, motivación y evaluación del personal. Un sistema solo funciona correctamente si su componente humano está alineado con los objetivos. *Ejemplo: capacitar al personal técnico en normas eléctricas y protocolos de instalación de equipamiento sanitario.*
7. Gestión del abastecimiento: Gestiona las relaciones con proveedores, adquisición de materiales, negociaciones, logística de entrada y control de calidad de insumos. *Ejemplo: implementar contratos de abastecimiento justo a tiempo (JIT) con proveedores de componentes eléctricos.*
8. Gestión del inventario: Determina cuánto stock mantener, cómo reponerlo y dónde almacenarlo, equilibrando disponibilidad con costos de almacenamiento. *Ejemplo: usar un sistema Kanban para controlar inventario de componentes críticos como baterías o inversores.*
9. Programación Establece cuándo y en qué orden se deben realizar las tareas. Busca cumplir plazos, optimizar recursos y evitar cuellos de botella. *Ejemplo: usar diagramas de Gantt o software ERP para coordinar montaje, pruebas y entregas.*
10. Mantenimiento: Asegura el funcionamiento continuo de equipos y sistemas mediante mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. *Ejemplo: establecer un cronograma de mantenimiento para compresores, líneas de aire y herramientas neumáticas.*

Cada una de estas decisiones afecta directamente al desempeño del sistema. Un enfoque sistémico y coordinado en todas estas áreas permite lograr eficiencia operativa, calidad en el resultado final y capacidad de adaptación ante cambios del entorno.

8.3. Tendencias en la Dirección de Operaciones

La gestión moderna de operaciones evoluciona constantemente para responder a un entorno global altamente competitivo, tecnológico y centrado en el cliente. Estas son las principales tendencias que marcan el rumbo actual:

- **Lean Manufacturing – Manufactura Esbelta:** Es un enfoque centrado en la eliminación sistemática de desperdicios (tiempos muertos, sobreproducción, movimientos innecesarios, etc.) sin comprometer la calidad. *Ejemplo: una empresa de carrocerías implementa estaciones de trabajo estándar y flujo continuo para reducir tiempos de espera entre etapas del ensamblaje.*
- **Asociación con la Cadena de Suministro:** Implica una relación colaborativa y estratégica con proveedores y distribuidores. Se busca eficiencia conjunta, visibilidad de la demanda y reducción de tiempos de entrega. *Ejemplo: integrar sistemas de gestión con proveedores de chapa y componentes eléctricos para coordinar entregas según necesidades reales de producción.*
- **Rápido Desarrollo del Producto:** Se prioriza la agilidad en el diseño y lanzamiento de nuevos productos para responder velozmente a las exigencias del mercado. Se utilizan metodologías como diseño simultáneo, CAD y prototipado rápido. *Ejemplo: una empresa adapta rápidamente un modelo estándar de ambulancia para transformarlo en una unidad COVID-19 con aislamiento especial.*
- **Personalización a Gran Escala:** Consiste en ofrecer productos personalizados sin perder eficiencia. Se logra mediante plataformas modulares, fabricación flexible y uso de datos del cliente. *Ejemplo: permitir que cada cliente configure el equipamiento interno de su vehículo según su especialidad médica, pero manteniendo estándares de montaje para evitar desvíos de tiempo y costos.*
- **Delegación de Funciones en los Empleados:** Empoderar al personal para tomar decisiones operativas mejora la motivación, reduce tiempos de espera y favorece la mejora continua. *Ejemplo: operadores capacitados deciden ajustar el layout de su estación para mejorar el flujo de herramientas y materiales, sin esperar directivas jerárquicas.*
- **Enfoque Global:** Las decisiones operativas ya no se toman de forma aislada. Se considera la competencia global, costos internacionales, regulaciones exteriores y clientes en distintos países. *Ejemplo: importar compresores de última generación de Europa, mientras se exportan unidades móviles a países limítrofes con estándares personalizados.*

Estas tendencias no solo responden a exigencias externas, sino que también representan oportunidades para aumentar la competitividad, reducir costos, mejorar la calidad y lograr una mayor flexibilidad operativa. Adoptarlas requiere visión estratégica, cultura de mejora continua y apertura al cambio tecnológico y organizacional.

8.4. Estrategia en la Dirección de Operaciones

La estrategia en operaciones constituye la columna vertebral del rendimiento organizacional a largo plazo. Define cómo una empresa utilizará sus recursos y capacidades productivas para alcanzar ventajas competitivas sostenibles.

Características claves:

- **Largo plazo:** se proyecta hacia el futuro, no se cambia con facilidad.

- No reversibles: decisiones como automatizar una planta o tercerizar producción tienen impacto duradero.
- Coherencia: requiere que todas las áreas funcionen en sincronía.
- En todos los niveles: desde decisiones directivas hasta rutinas operativas.
- Ventaja competitiva: debe generar un diferencial ante competidores (mejor calidad, menor costo, mayor velocidad de entrega, etc.)

Elementos básicos:

1. Misión: Define la razón de ser del área de operaciones. ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito?
Debe ser clara, breve, motivadora.
Se incluye en manuales de calidad, presentaciones institucionales y planes de negocio.
Ejemplo: “Proveer soluciones de movilidad sanitaria eficientes y seguras mediante procesos productivos flexibles, innovadores y centrados en el cliente.”
2. Visión Representa la imagen del futuro deseado. Es una proyección aspiracional y motivadora.
Guía a largo plazo.
Transmite dónde quiere estar la empresa.
Ejemplo: “Convertirnos en el referente latinoamericano en la fabricación de vehículos especiales mediante procesos industriales ágiles y sustentables.”
3. Competencia Distintiva Son las capacidades clave que diferencian a la organización de sus competidores.
Puede ser: rapidez de entrega, tecnología exclusiva, integración vertical, calidad certificada.
Ejemplo: Tener un sistema de ensamble modular que permite adaptar un vehículo en 72 horas, frente a los 7 días del estándar de mercado.
4. Objetivos Son metas cuantificables que permiten hacer operativa la estrategia.
Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART).
Ejemplo: Reducir en un 15 % los tiempos de ciclo de producción en los próximos 12 meses.
5. Política Son principios generales que guían la toma de decisiones en la operación diaria.
Aseguran coherencia en la ejecución.
Ejemplo: “Priorizar siempre proveedores certificados bajo normas ISO 9001 y con prácticas sustentables.”

Una estrategia de operaciones bien definida alinea los recursos con los objetivos empresariales, y potencia el rendimiento de los sistemas productivos. Le da sentido al trabajo diario, dirección a las decisiones operativas y marco a las inversiones. Su correcta formulación es un factor clave para la competitividad sostenible en el tiempo.

8.5. Obtener ventajas competitivas

Las empresas suelen obtener ventajas competitivas a través de: costos, diferenciación, enfoque.

Las estrategias genéricas de Porter, desarrolladas por Michael Porter en 1980, ofrecen un marco fundamental para que las organizaciones definan su forma de competir dentro del mercado. Estas estrategias permiten establecer una ventaja competitiva sostenible a través de tres caminos bien definidos: liderazgo en costes, diferenciación y enfoque.

1. **Liderazgo en costes:** Esta estrategia consiste en convertirse en el productor de más bajo costo dentro de la industria. Para ello, la empresa debe optimizar al máximo sus procesos, reducir desperdicios, aprovechar economías de escala y ejercer un control riguroso de los costos operativos. El objetivo es ofrecer productos o servicios similares a los de la competencia, pero a un precio más bajo. *Ejemplo: Walmart aplica esta estrategia al ofrecer una amplia variedad de productos a precios bajos, gracias a su logística altamente eficiente y su gran poder de negociación con proveedores.*
2. **Diferenciación:** Aquí, la empresa busca ofrecer productos o servicios que se perciban como únicos en el mercado. La diferenciación puede basarse en la calidad, el diseño, la marca, el servicio postventa o cualquier característica que agregue valor a los ojos del cliente. El objetivo es que el cliente esté dispuesto a pagar un precio superior por esa singularidad. *Ejemplo: Apple se diferencia por su diseño innovador, experiencia de usuario y ecosistema tecnológico cerrado, lo cual le permite mantener precios más altos que sus competidores.*
3. **Enfoque (o estrategia de nicho):** Esta estrategia se aplica a una parte específica del mercado. Puede combinarse con liderazgo en costes o diferenciación, y se concentra en atender de forma especializada a un segmento reducido pero bien definido. El objetivo es satisfacer las necesidades particulares de ese nicho mejor que los competidores generalistas. *Ejemplo: Ferrari apunta a un segmento exclusivo del mercado automotor, ofreciendo vehículos de alto rendimiento y lujo, con fuerte diferenciación y sin necesidad de competir por precios.*

		Forma de competir	
		Costes	diferenciación
Entorno competitivo	Todo el mercado parte del mercado	Liderazgo en costes	Diferenciación
		Enfoque en costes	Enfoque en diferenciación

Fuente: Porter, 1980

El cuadro de Porter relaciona el “entorno competitivo” (todo el mercado vs. parte del mercado) con la “forma de competir” (coste vs. diferenciación). Así se derivan cuatro combinaciones:

El cuadro de Porter cruza dos variables para definir cuatro estrategias genéricas de competitividad que una empresa puede seguir:

1. EJE VERTICAL → Entorno competitivo
 - Todo el mercado: la empresa quiere llegar a la mayor cantidad de clientes posible.
 - Parte del mercado: la empresa apunta a un segmento específico o nicho.
2. EJE HORIZONTAL → Forma de competir
 - Costes: competir ofreciendo el precio más bajo posible.
 - Diferenciación: competir ofreciendo un producto único o mejor, que el cliente valore más allá del precio.

Así se derivan cuatro combinaciones o estrategias:

- **Liderazgo en costes:** Todo el mercado, compitiendo por precio bajo. La empresa busca ser la más barata en todo el mercado. Gana volumen por vender barato. Ejemplo: MercadoLibre envíos, Walmart.
- **Diferenciación:** Todo el mercado, compitiendo por valor percibido. La empresa quiere que todo el mercado la vea como única, aunque sea más cara. Se centra en calidad, diseño, servicio. Ejemplo: Apple, Toyota híbridos.
- **Enfoque en costes:** Parte del mercado, compitiendo por precio bajo. Solo le vende a un segmento específico, pero con precio bajo. Ejemplo: una marca que hace equipamiento de seguridad económico solo para PYMEs.
- **Enfoque en diferenciación:** Parte del mercado, compitiendo por valor percibido. Apunta a un nicho, pero ofrece algo exclusivo y valioso. Ejemplo: Ferrari o una consultora de ingeniería especializada en aeronáutica.

Este modelo te ayuda a elegir una dirección clara. No podés hacer todo a la vez: o sos barato, o sos exclusivo. Intentar ambas cosas genera confusión en el cliente y pérdida de foco operativo.

8.6. Control de gestión:

El Control de Gestión constituye un sistema formalizado de información y evaluación que permite monitorear el desempeño de la Función Operaciones en relación con los objetivos estratégicos de la organización. Su finalidad principal es asegurar la coherencia entre la planificación y la ejecución operativa, identificando posibles desviaciones respecto del plan original y facilitando la toma de decisiones correctivas en tiempo oportuno.

Este sistema opera como un mecanismo de retroalimentación, proporcionando datos cuantitativos y cualitativos que permiten evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos productivos. A través del establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs), se genera información sistemática sobre variables críticas como costos operativos, niveles de calidad, cumplimiento de plazos, utilización de recursos y productividad.

La realidad operativa tiende a divergir respecto de lo planificado debido a factores tanto internos (fallas, ineficiencias, cuellos de botella) como externos (cambios en la demanda, variaciones de precios, restricciones normativas). En este contexto, el Control de Gestión actúa como una herramienta esencial para minimizar el impacto de dichas desviaciones, garantizando que las operaciones permanezcan alineadas con los objetivos estratégicos definidos.

Desde una perspectiva funcional, el Control de Gestión cumple un doble propósito: por un lado, orienta la acción operativa mediante información objetiva; por otro, sirve como instrumento de evaluación del desempeño individual y colectivo, contribuyendo a la mejora continua y a la generación de ventajas competitivas sostenibles.

En resumen, el Control de Gestión en operaciones es un sistema integrado que articula planificación, medición, análisis y corrección, promoviendo la disciplina operativa necesaria para cumplir metas estratégicas en entornos dinámicos y exigentes.

Un ejemplo, podría ser la tasa de fallos o scrap rate. Esto combina las unidades defectuosas sobre el total de las unidades producidas. El objetivo es medir la calidad del proceso. Entonces, una tasa del 2% indica que 2 de cada 100 unidades no cumplen las especificaciones. (esto sería el indicador clave)

9. Capítulo 8: Tecnología de Producción Optimizada (OPT) y Teoría de las Restricciones TOC

La eficiencia operativa en la generación de productos o servicios constituye una ventaja competitiva crítica en los mercados actuales. Esta capacidad para producir con bajos costos, alta calidad y mínimo desperdicio ha sido uno de los pilares del éxito industrial japonés, donde las empresas han sabido posicionarse a nivel mundial mediante la estandarización, la mejora continua y la confiabilidad operativa.

Uno de los enfoques más influyentes en la búsqueda de la eficiencia productiva es la Tecnología de Producción Optimizada (OPT), desarrollada por el físico israelí Eliyahu M. Goldratt. Este modelo introdujo un cambio de paradigma al desplazar la obsesión tradicional por la eficiencia local hacia un enfoque más sistémico, centrado en el flujo global del sistema productivo.

A diferencia de las metodologías tradicionales que buscan balancear la carga de trabajo entre todos los recursos, la OPT plantea que la eficiencia del sistema no depende de cada proceso en forma individual, sino del rendimiento del sistema como un todo. En este contexto, la prioridad es gestionar los cuellos de botella: aquellos recursos o etapas cuyo rendimiento limita la capacidad global de producción. *Un cuello de botella no es un problema en sí mismo, sino una restricción que debe ser gestionada cuidadosamente, ya que determina el ritmo de toda la operación.*

La evolución conceptual de la OPT dio origen a la Teoría de las Restricciones (TOC), que amplía los principios de flujo equilibrado más allá del entorno fabril. Bajo este enfoque, toda organización, sea industrial o de servicios, opera con restricciones que limitan su capacidad para alcanzar sus metas.

La TOC propone un proceso lógico y sistemático para mejorar el desempeño:

1. Identificar la restricción del sistema.
2. Explotar la restricción (usar al máximo su capacidad sin sobrecargarla).
3. Subordinar el resto de los procesos al ritmo de la restricción.
4. Elevar la restricción (incrementar su capacidad si es posible).
5. Si se rompe la restricción, volver al paso 1.

Este proceso es cíclico y orientado a la mejora continua, con foco en el resultado global y no en las métricas locales.

Ejemplo 1 – OPT (en Producción): Caso: Fábrica de muebles.

Se detecta que la sección de lijado demora mucho más que el resto, generando acumulación de material y tiempos muertos aguas abajo.

Aplicación OPT: Se analiza todo el flujo y se ajustan las tasas de trabajo de las otras áreas (corte, ensamblado, pintura) para que acompañen el ritmo del lijado. Además, se reasigna personal temporalmente al cuello de botella.

Resultado: Flujo equilibrado, reducción de inventarios intermedios, mejora en tiempos de entrega.

Ejemplo 2 – TOC (en Servicios): Caso: Centro de atención al cliente (call center).

Se detecta que los reclamos de facturación demoran mucho más que otros tipos de llamadas, generando colas y mal servicio.

Aplicación TOC: Se identifica que la restricción está en el área de facturación. Se entrena a más operadores en este tipo de reclamos, se reordenan prioridades, y se automatizan respuestas comunes.

Resultado: Disminuye el tiempo de espera global, mejora la experiencia del cliente y aumenta la capacidad de resolución.

Aspecto	OPT (Optimized Production Technology)	TOC (Theory of Constraints)
Origen	Enfocada originalmente en la producción industrial	Derivada y ampliada desde OPT a toda la organización
Creador	Eliyahu M. Goldratt	Eliyahu M. Goldratt
Alcance	Sistemas productivos (planta de manufactura)	Sistemas globales (producción, RRHH, logística, etc.)
Enfoque principal	Equilibrar el flujo de producción	Identificar y gestionar restricciones que limitan los objetivos
Objetivo	Maximizar la eficiencia de producción	Maximizar el rendimiento global del sistema
Herramienta clave	Software MRP II adaptado con reglas OPT	Ciclo de mejora continua de 5 pasos y Árbol de Realidad Actual (CRT)
Estrategia operativa	Localizar cuellos de botella y balancear la línea de producción	Subordinar el sistema a la restricción, explotarla y luego elevarla
Tipo de sistema	Típicamente cerrado, centrado en producción	Abierto, considera entorno, mercado y decisiones estratégicas
Aplicación	Talleres, líneas de montaje, procesos industriales repetitivos	Toda organización, incluso entornos administrativos o de servicios
Filosofía	"No optimizar localmente, sino globalmente el flujo"	Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil"

9.1. Gestión basada en Parámetros de Explotación según Goldratt

El objetivo primordial de toda organización empresarial es la generación de lucro económico. Los procesos, herramientas y métodos no son un fin en sí mismos, sino medios que deben alinearse a esa meta final. En ese contexto, Eliyahu Goldratt propone sustituir los métodos tradicionales de análisis financiero y control de gestión por un enfoque orientado al flujo económico del sistema, especialmente en entornos productivos.

Crítica al enfoque tradicional:

La contabilidad tradicional basa su análisis en el binomio: $\text{Ganancia} = \text{Precio de mercado} - \text{Costos}$. Este enfoque lleva a una obsesión por la reducción de costos, relegando a un segundo plano variables cruciales como el flujo real de ingresos. Para Goldratt, esto induce a errores críticos en la toma de decisiones operativas.


Enfoque TOC: Parámetros de Explotación

Goldratt propone medir la eficiencia del sistema utilizando tres parámetros:

1. Caudal (Throughput): Representa el dinero que genera el sistema mediante la venta de productos o servicios. Es el objetivo central, ya que tiene un techo indefinido (solo limitado por el mercado).
2. Inventario: Todo el dinero que está atrapado en productos no vendidos. Es capital inmovilizado.
3. Gastos de operación: Todo el dinero necesario para mantener el sistema funcionando (energía, sueldos, mantenimiento, etc.).

El diagrama muestra cómo estos parámetros de explotación impactan directamente sobre los parámetros de gestión tradicionales:

- Un aumento del Caudal impacta positivamente en el Beneficio Neto, la Rentabilidad y la Liquidez.
- Una disminución del Inventario mejora la Liquidez y puede mejorar la Rentabilidad al reducir costos de mantenimiento y espacio.

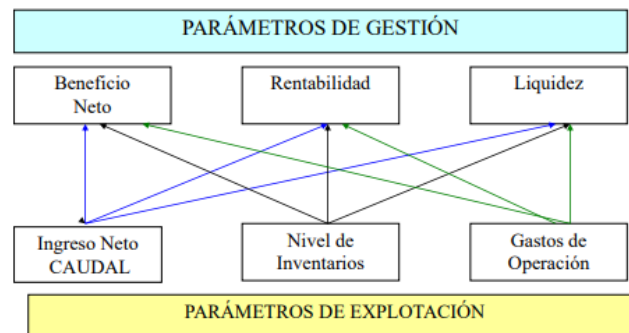


- Reducción de Gastos de operación mejora el Beneficio Neto y la Rentabilidad.

La clave está en cambiar el foco desde los costos a la optimización del flujo económico: vender más, más rápido y con menor inmovilización.

9.2. Restricciones, Variabilidad y Flujo: Fundamentos del Pensamiento Sistémico en TOC

Uno de los grandes aportes de Goldratt fue demostrar que los sistemas productivos no fallan por bajo rendimiento en todos los procesos, sino por limitaciones críticas localizadas, conocidas como cuellos de botella. Algunos conceptos fundamentales:

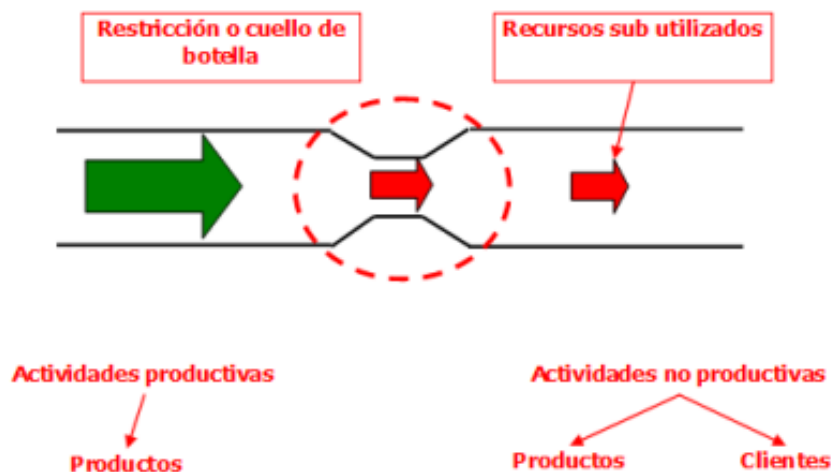

- Cuello de Botella: Es cualquier recurso cuya capacidad está por debajo de la demanda del sistema. Limita el ritmo global de producción. No importa cuán eficientes sean los procesos anteriores o posteriores, si el cuello de botella no se gestiona correctamente, el sistema entero no puede rendir más allá de su capacidad.
- Recurso Restringido: Es un recurso cuya demanda está muy cercana a su capacidad máxima. No es aún un cuello de botella, pero está en la cornisa. Si no se controla su programación y uso, rápidamente se transforma en uno.
- Eventos Dependientes (Precedencias): La ejecución de una tarea depende de que otra se haya completado antes. Ejemplo claro: no podés pintar una pieza hasta que haya sido fabricada. Estas relaciones son: 1) Fuertes: cuando no hay forma de saltarlas (lógica técnica, física o de diseño). 2) Débiles: cuando puede haber una leve reprogramación o flexibilidad.


- Variabilidad Estadística: En la práctica, ninguna estación trabaja con precisión matemática constante. Siempre hay pequeñas fluctuaciones en tiempos de ciclo, calidad, disponibilidad de materiales, etc. Aunque no afecten la capacidad puntual del recurso, pueden provocar desincronización que impacta en el sistema general (paradas, acumulaciones, esperas).

Supongamos un ejemplo: un sistema con tres procesos en serie:

- Estación A: 10 piezas/hora
- Estación B: 6 piezas/hora ← cuello de botella
- Estación C: 9 piezas/hora


La producción del sistema nunca podrá superar las 6 piezas/hora. Incluso si A y C trabajan al 100 %, estarán desperdiciando capacidad. Si no se sincroniza adecuadamente, habrá acumulación entre A y B, y C estará muchas veces esperando que B termine.

Más ejemplos...

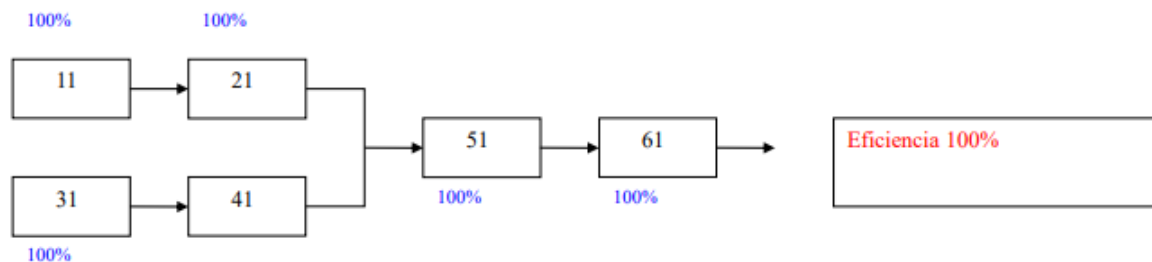

En este ejemplo, todos los procesos (11 → 21 → 51 → 61 y 31 → 41 → 51 → 61) operan al 100 %. Esto implica:

- No existen cuellos de botella.
- No hay acumulación de inventario en ningún punto.
- Toda la capacidad instalada es utilizada eficientemente.
- La eficiencia global del sistema es 100 %.

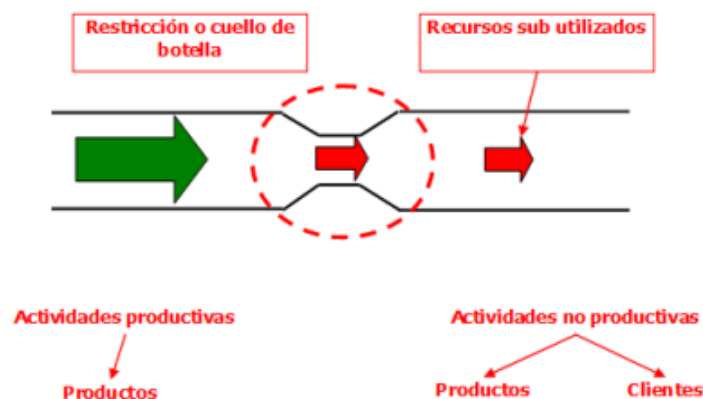

En el segundo proceso, el proceso 51 opera al 50 %, lo que provoca:

- Se genera un cuello de botella que limita todo el flujo posterior.
- Aunque los procesos previos estén al 100 %, su producción se acumula y no avanza.
- El proceso 61 queda subutilizado.
- La eficiencia global no es del 100 %, sino del 50 % (limitada por el paso más lento).

Primera regla del TOC: No se debe equilibrar la capacidad productiva. Debe equilibrarse el flujo de materiales.

Evitar decisiones locales (mejorar una máquina, cambiar turnos, acelerar producción en un área) que no consideren el impacto global. Si no se mejora el cuello de botella, lo demás es puro maquillaje productivo.

9.3. Teoría de las restricciones TOC

OPT (Tecnología de Producción Optimizada) fue el sistema original que creó Goldratt para mejorar la eficiencia en plantas fabriles, enfocándose en los cuellos de botella. Luego, Goldratt amplió esas ideas y desarrolló la TOC (Teoría de las Restricciones), una filosofía más general que se basa en los mismos principios pero se aplica a cualquier área de una organización, no solo a la producción.

La Teoría de las Restricciones (TOC), desarrollada por Eliyahu Goldratt, establece que el rendimiento global de un sistema está determinado por su elemento más débil. Este principio es especialmente crítico en entornos industriales, logísticos y organizacionales complejos, donde múltiples recursos interactúan de forma secuencial o interdependiente.

En sistemas reales, la tendencia organizacional suele orientarse hacia la optimización local: cada área busca mejorar sus propios indicadores de desempeño sin considerar su impacto sobre el sistema completo. Esto conduce a ineficiencias sistémicas, ya que lo que es óptimo para una unidad puede resultar perjudicial para el conjunto.

TOC ofrece una metodología estructurada para lograr mejoras sostenidas en la performance del sistema, enfocando todos los recursos y decisiones sobre las restricciones reales que limitan el rendimiento global.

“El rendimiento de una cadena está determinado por su eslabón más débil.” Este eslabón, llamado limitación del sistema o cuello de botella, es el punto en el proceso donde la capacidad es menor que la demanda del sistema. Cualquier intento de mejora debe centrarse primero en este recurso.

Se establecen cinco pasos de mejora continua de TOC:

1. Paso 1: Identificar la limitación del sistema.

Todo sistema tiene, al menos, una restricción activa. Esta puede ser un recurso físico (máquina, persona, espacio), una política organizacional, un procedimiento operativo o incluso una mentalidad. El objetivo es detectar con precisión cuál es el factor que actualmente limita el rendimiento global.

2. Paso 2: Explotar la limitación

Una vez identificada, se debe obtener el máximo rendimiento posible de la restricción actual sin inversiones significativas. Esto implica:

- Minimizar tiempos muertos o improductivos.
- Asegurar disponibilidad de materiales y personal clave.
- Reducir retrabajos y rechazos en el punto crítico.
- Establecer prioridades operativas que protejan la continuidad del recurso limitado.

3. Paso 3: Subordinar todo lo demás a la limitación

Los demás recursos deben ajustarse para servir a la limitación. Esto exige una coordinación completa del sistema en función del cuello de botella, incluyendo:

- Sincronización de suministros y operaciones.
- Evitar sobreproducción en áreas no restringidas.
- Control estricto del inventario en proceso.
- Reprogramación basada en el ritmo de la restricción.

4. Paso 4: Elevar la limitación

Una vez explotada al máximo, se evalúan estrategias para incrementar la capacidad efectiva de la limitación:

- Inversiones en tecnología o capacidad.
- Tercerización temporal de operaciones críticas.
- Automatización o redistribución de tareas.
- Cambios estructurales en políticas u organización.

5. Paso 5: Repetir el proceso

Al eliminar la restricción original, aparecerá una nueva limitación. Por lo tanto, debe reiniciarse el ciclo de mejora. Además, es necesario revisar y eliminar las reglas, políticas o prácticas que se crearon para proteger la limitación anterior y que ahora pueden convertirse en obstáculos.

Consideración Crítica: *“No debe permitirse que ninguna decisión local repercuta negativamente en el rendimiento global del sistema.”*

TOC exige un enfoque sistémico. La eficiencia debe medirse a nivel del flujo total y no en función del desempeño aislado de cada unidad. Cualquier acción que beneficie un área específica pero genere congestión, inventario excesivo o demoras en otras partes del sistema debe ser reevaluada.

Algunas aplicaciones de esta estrategia:

- Diseño y gestión de sistemas productivos.
- Optimización de cadenas de suministro.
- Coordinación de servicios con múltiples etapas interdependientes.
- Resolución de conflictos interdepartamentales.
- Implementación de sistemas de producción sincronizados (como DBR: Drum-Buffer-Rope).

9.3.1. Comparación de Filosofías de Gestión: Prioridades Estratégicas

El cuadro comparativo que se presenta identifica cómo varían estas prioridades entre el Sistema Tradicional, el Sistema Japonés (como Lean Manufacturing), y el Sistema de Manejo de Restricciones propuesto por la Teoría de las Restricciones (TOC).

1. Sistema Tradicional Objetivo principal: Minimizar los costos operativos.

Justificación: La lógica contable clásica considera que la eficiencia surge del control estricto de los costos. La reducción de personal, la maximización del uso de recursos y el control de gastos fijos y variables son sus pilares.

Prioridad	Sistema Tradicional	Sistema Japonés	Sistema Manejo de Restricciones (TOC)
1	Gastos de operación ↓	Inventario ↓	Caudal ↑
2	Caudal ↑	Caudal ↑	Inventario ↓
3	Inventario ↑	Gastos de operación ↓	Gastos de operación ↓

Consecuencia: En su intento por reducir gastos, se suele generar exceso de inventario (por lotes grandes) y baja flexibilidad. El caudal (output real del sistema) se convierte en una variable secundaria.

2. Sistema Japonés (Lean) Objetivo principal: Reducción de inventarios para aumentar eficiencia y flexibilidad.

Justificación: Basado en el modelo Just-In-Time, considera que el inventario oculta problemas (calidad, tiempos de entrega, cuellos de botella). Al reducirlo, se exponen los puntos de mejora.

Enfoque sistemático: Mejora continua (Kaizen), producción nivelada y flujo sincronizado. El caudal se mantiene como objetivo importante, pero subordinado a la eliminación de desperdicios.

3. Sistema de Manejo de Restricciones (TOC) Objetivo principal: Maximizar el caudal (Throughput: ingresos generados por unidad de tiempo).

Justificación: TOC sostiene que el rendimiento financiero de un sistema depende fundamentalmente del flujo generado por la restricción del sistema. Reducir inventarios o gastos no mejora por sí solo la rentabilidad si no se incrementa el caudal.

Lógica operativa: Primero se identifica y explota el cuello de botella. Luego se subordina todo el sistema a su ritmo y se evita cualquier acción que lo deteriore.

La diferencia clave está en el orden de prioridades. Mientras que el Sistema Tradicional y Lean buscan ahorro, TOC prioriza la generación de valor real mediante el caudal. Esta diferencia no es menor: permite a TOC enfocarse en decisiones estratégicas que maximizan la rentabilidad global en lugar de perseguir mejoras locales que pueden ser contraproducentes para el sistema.

“En TOC, el objetivo no es hacer que cada parte del sistema sea eficiente, sino que el sistema en su conjunto sea eficaz.”

Las organizaciones deben alinear sus prioridades según sus objetivos globales. TOC ofrece una alternativa poderosa cuando el foco está en acelerar el flujo de valor, especialmente en contextos donde las restricciones (cuellos de botella) son claras y limitan la capacidad productiva o comercial. Adoptar sus principios implica un cambio de mentalidad: pasar de optimizar localmente a gestionar estratégicamente el ritmo del sistema completo.

9.3.2. Análisis del Sistema desde la Teoría de las Restricciones (TOC)

La Teoría de las Restricciones redefine los fundamentos de evaluación económica en un sistema productivo, eliminando distorsiones típicas del enfoque contable tradicional. En lugar de basarse en el costo unitario, TOC plantea una visión global basada en tres indicadores fundamentales que permiten tomar decisiones alineadas con el objetivo último de toda organización con fines de lucro: generar dinero ahora y en el futuro.

- 1. Costos Totalmente Variables (CTV) Definición: Costos que se incurren únicamente cuando se concreta una venta.

Ejemplos: Materias primas, insumos directos, servicios tercerizados directamente vinculados al producto.

Implicancia: TOC no considera otros costos (como mano de obra directa o energía) como “variables” si deben afrontarse aún cuando no haya ventas. Este enfoque elimina la ilusión de flexibilidad que brindan los modelos de costos clásicos.

Importante: Si no hay venta, no hay CTV.

- 2. Gastos de Operación (GO) Definición: Todo gasto requerido para operar el sistema y generar throughput, pero que no varía directamente con cada unidad vendida.

Ejemplos: Mano de obra directa (MOD), amortizaciones, energía base, alquileres, mantenimiento, sueldos fijos, etc.

Implicancia: La MOD deja de ser considerada “costeo directo” como en el modelo clásico y se incluye en los gastos estructurales que deben ser absorbidos por el throughput. Esto impide sobrevalorar productos por asignaciones arbitrarias.

TOC desincentiva cualquier intento de asignar proporcionalmente los GO a los productos. No se persigue exactitud contable, sino claridad decisional.

- Inversión (Inventarios) Definición: Todo el dinero inmovilizado en el sistema, ya sea en: Materias primas en stock, Productos en proceso o terminados que no se han vendido, Activos fijos (máquinas, herramientas, inmuebles). Diferencia clave con el CTV: Aunque los materiales ya hayan sido pagados, no se consideran costo aún hasta que se vendan. El inventario no genera caudal, sólo representa dinero detenido. El principio es claro: “Nada se considera throughput hasta que no haya sido vendido.”

El indicador maestro: CAUDAL (Throughput).

Caudal (T) = Ingreso por ventas - Costo totalmente variable (CTV)

Interpretación: El throughput representa la ganancia generada por cada unidad vendida, antes de descontar los gastos operativos. Por eso, todo el sistema debe orientarse a maximizar este indicador, en lugar de reducir costos localmente. “Reducir gastos no salva empresas; aumentar el throughput sí.”
Ventajas del TOC:

- Claridad en la toma de decisiones.
- Enfoque en resultados reales, no contables.
- Evita acumulación de inventarios sin sentido.
- Maximiza la eficiencia del sistema global.
- Incentiva el flujo constante en lugar del ahorro puntual.

9.4. Principios Fundamentales de TOC: Las 9 Reglas y la Solución DBR

Los principios esenciales de la Teoría de las Restricciones pueden resumirse en nueve reglas operativas, plenamente alineadas con los cinco pasos metodológicos para la mejora continua. Estos principios no solo consolidan un marco lógico de decisión, sino que abordan directamente las condiciones reales de los sistemas productivos modernos.

La primera regla establece que no debe buscarse el equilibrio de capacidades, sino el equilibrio del flujo de producción. En un entorno industrial, el proceso productivo está condicionado por dos elementos inevitables: la dependencia secuencial entre operaciones (sucesos dependientes) y las fluctuaciones

estadísticas. El primero se refiere al encadenamiento técnico del proceso: una pieza no puede avanzar si su etapa previa no ha sido completada. El segundo representa la variabilidad inherente del sistema, como paradas imprevistas de máquinas o cambios en los ritmos de operación. Estas fluctuaciones se acumulan a lo largo del flujo productivo, amplificándose progresivamente, lo que conduce a desvíos importantes respecto al plan original. Este fenómeno es análogo al ejemplo clásico de los scouts atados por una cuerda: la variabilidad de uno afecta al ritmo de todos.

Por este motivo, intentar equilibrar la capacidad de cada recurso individual con la demanda es ineficaz. En lugar de ello, debe buscarse el equilibrio entre el flujo de materiales y la demanda del mercado. En este contexto, el cuello de botella (CB) representa la verdadera capacidad del sistema, y por tanto, debe ser quien determine el ritmo de la programación. La capacidad global debe acompasarse a la capacidad del CB, y todo esfuerzo de mejora debe dirigirse a elevar esta restricción, ya que cada unidad adicional procesada por el CB se traduce directamente en una unidad más facturada y, por lo tanto, en un aumento del ingreso neto.

La segunda regla señala que la utilización de un recurso que no es cuello de botella no se define por su capacidad nominal, sino por otras limitaciones del sistema. En otras palabras, los recursos no restrictivos no contribuyen directamente a la facturación y, si se los hace trabajar por encima de la capacidad del CB, solo se genera exceso de inventario, sin incrementar el throughput. En algunos casos, los cuellos de botella son estructurales, ligados a la capacidad permanente del recurso; en otros casos, se producen artificialmente por una programación inadecuada, dando origen a los llamados cuellos de botella intermitentes.

La tercera regla refuerza la distinción entre activación y utilización. Activar un recurso significa simplemente ponerlo en funcionamiento, mientras que utilizarlo implica que su operación contribuye efectivamente al avance hacia la meta del sistema. En consecuencia, activar un recurso que no ayuda a generar ingresos es una acción vacía, incluso perjudicial.

La cuarta regla es crítica: una hora perdida en un cuello de botella representa una hora perdida para todo el sistema. Dado que la capacidad del CB define el límite superior del throughput, cualquier inactividad en ese punto es irre recuperable y se traduce en menor facturación. A su vez, la quinta regla recuerda que cualquier hora ganada en un recurso no restrictivo es un espejismo; si no afecta al CB, no tiene valor económico.

La sexta regla establece que los cuellos de botella gobiernan tanto los inventarios como la facturación. Cuando un recurso no restrictivo alimenta al CB por encima de su capacidad, se generan acumulaciones de inventario antes del cuello. En sentido inverso, si el CB alimenta a un recurso no restrictivo y este no puede absorber los productos al ritmo requerido, los inventarios se acumulan luego del CB. En ambos casos, se compromete el flujo global del sistema.

La séptima regla distingue entre lote de proceso y lote de transferencia. El primero se define habitualmente con base en criterios de optimización local, como los tiempos de preparación y el costo unitario. Sin embargo, utilizar ese mismo lote como unidad de transferencia entre centros de trabajo suele ser ineficiente, ya que incrementa los tiempos de proceso, genera esperas innecesarias y multiplica los inventarios intermedios. Por lo tanto, un recurso no debe esperar a completar todo un lote para iniciar el procesamiento del siguiente.

La octava regla complementa la anterior, indicando que el lote de proceso debe ser variable a lo largo del tiempo. Esta flexibilidad permite amortiguar los efectos de los cuellos de botella intermitentes, generados por combinaciones ineficientes de mix productivo, y facilita la adaptación dinámica del sistema.

Finalmente, la novena regla afirma que las prioridades en la producción solo pueden establecerse si se conocen de manera simultánea todas las restricciones del sistema. Ignorar cualquiera de ellas conduce a decisiones miopes que deterioran el rendimiento global.

Ante este marco teórico, la solución práctica más robusta que ofrece TOC es el esquema DBR (Drum-

Buffer-Rope). Este sistema propone un mecanismo sincronizado de programación y control, inspirado en la analogía de los scouts atados. Dado que en una planta real no es posible colocar al recurso más lento al frente para marcar el paso, la alternativa es hacer que el ritmo del sistema esté definido por un tambor (Drum), representado por el programa del cuello de botella.

Este tambor define el ritmo global de producción. Para garantizar que el CB nunca se quede sin trabajo, se implementa un buffer (colchón), que actúa como un pequeño inventario protegido, permitiendo absorber las variaciones propias del entorno. Finalmente, una cuerda (Rope) sincroniza los recursos no restrictivos con el ritmo del tambor, asegurando que no se produzca más de lo necesario ni más rápido de lo que el sistema puede absorber.

El fracaso de muchas implementaciones surge cuando se ignora el tambor y cada sector actúa de forma aislada, priorizando su propia eficiencia. La solución consiste, entonces, en no activar los recursos según su capacidad nominal, sino únicamente en función del ritmo requerido por el sistema.

10. Capítulo 10: Costos industriales

Primero, ¿qué es un costo? Es una erogación (Desembolso de dinero para cubrir una obligación pendiente) ó desembolso para producir un bien ó la prestación de un servicio.

Podemos decir que los costos industriales, son todos los recursos económicos utilizados en el proceso de producción de bienes o servicios, incluyendo materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Representan el valor del esfuerzo productivo.

La necesidad de conocer los costos industriales se presentan a continuación:

- Competir con inteligencia, sabiendo hasta dónde podemos reducir márgenes sin perder rentabilidad.
- Evaluar inversiones, calculando el retorno y priorizando mejoras que reduzcan costos productivos.
- Tomar decisiones con fundamentos sólidos, evitando improvisaciones financieras.

Podemos 'diferenciar' entre dos costos a priori:

Costo de un producto: es la sumatoria de todos los gastos necesarios para la fabricación y comercialización de una unidad, incluyendo costos de producción, administrativos y de venta asociados directamente. Conocer este costo permite determinar el punto de equilibrio, analizar la rentabilidad y tomar decisiones estratégicas frente a variaciones del mercado.

Costo de producción: es el valor monetario de los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación utilizados para obtener un producto terminado. No incluye costos de comercialización ni financieros. Es clave para calcular el costo unitario, optimizar procesos y definir estrategias de mejora en planta.

10.1. Sistemas de costos

El término «sistema de costos» se utiliza porque implica un enfoque sistemático y estructurado para recopilar, clasificar, asignar y analizar los costos. el término «sistema» implica que los costos se registran y se manejan de manera continua y consistente a lo largo del tiempo.

Conjunto organizado de métodos y procedimientos que permiten registrar, clasificar y asignar los costos a los productos o servicios, facilitando el cálculo del costo unitario y el análisis financiero para la toma de decisiones.

- Los sistemas de costos permiten estimar con precisión los costos unitarios de un producto.
- Son herramientas de gestión, no un fin en sí mismos
- La eficacia depende de la capacidad del equipo para interpretar la información y tomar decisiones acertadas.
- Un buen sistema es base para mejorar la competitividad y rentabilidad.

10.2. Composición del Costo Total

Falta señalar en la imagen que mano de obra directa y cargas fabriles, son costos de transformación. Se detallaran cada uno:

- **Materias primas:** es el material que se consume en cantidad definida por cada unidad de producto y su consumo se mantiene proporcional con el número de unidades. Incluye tanto los materiales efectivamente incorporados como aquellos que, por limitaciones del proceso (tolerancias, rebabas, viruta, recortes), resultan en desperdicios técnicos controlados.


- **Mano de obra (MOD):**esfuerzo físico o intelectual humano aplicado directamente sobre el proceso de transformación del producto, ya sea en operaciones de fabricación, ensamblado, verificación o ajuste. La mano de obra puede ser DIRECTA (Interviene directamente sobre la pieza o producto (ej. operador de torno, soldador, ensamblador)) o INDIRECTA (Da soporte al proceso productivo sin modificar el producto (ej. mantenimiento, calidad, logística interna))
- **Cargas fabriles:** son todos aquellos recursos económicos aplicados al proceso productivo que no pueden asignarse de manera directa a una unidad de producto, pero que son indispensables para su elaboración. Comprenden gastos relacionados con el soporte, infraestructura, servicios técnicos y gestión de planta, y se distribuyen proporcionalmente sobre los productos mediante criterios de asignación.

Categoría	Ejemplos específicos
Mantenimiento	Reparación de máquinas, mantenimiento preventivo, lubricantes, repuestos.
Calidad	Ensayos, inspecciones, equipos de medición, personal de control de calidad.
Estructura fabril	Amortización de edificios, iluminación, limpieza de planta.
Servicios generales	Electricidad, gas, agua industrial, aire comprimido.
Administración de planta	Sueldos de supervisores, planificación, logística interna.
Herramientas y útiles	Matrices, fresas, mandriles, calibradores, elementos de desgaste frecuente.
Transporte interno	Carros, montacargas, sistemas de transferencia entre puestos.
Ingeniería de procesos	Desarrollo de procesos, documentación técnica, métodos y tiempos.
Seguros	Pólizas sobre maquinaria, instalaciones y riesgos operativos.

- **Gastos de comercialización:** son todos los costos asociados a la promoción, distribución y venta del producto, desde que sale de la planta hasta que llega al cliente final. No forman parte del proceso productivo directo, pero son clave para la viabilidad comercial del negocio. Ej: publicidad y marketing (redes, ferias, campañas graficas), logística externa (envios, distribución, embalajes), comisiones de ventas (comisiones para distribuidores, representantes comerciales), Depósito y distribución (gestión de stock fuera de planta, alquiler de depósitos), soporte comercial (atención al cliente, catálogos, muestras)
- **Gastos financieros:** son los costos derivados de la obtención y uso del capital necesario para operar, incluyendo la financiación de compras, inversiones, o necesidades de capital de trabajo. Ej: intereses (de préstamos bancarios, créditos para maquinarias), Comisiones bancarias (mantenimiento de cuentas, cobranzas), Descuentos financieros (diferencia por pago anticipado, adelanto a proveedores), pérdida por inflación o devaluación (revalorización de activos o cuentas a cobrar)

La amortización (para activos intangibles) o depreciación (para activos tangibles) es un proceso contable que asigna de manera sistemática el costo de adquisición de un bien de uso a lo largo de su vida

útil. No implica una salida directa de dinero, por lo que se considera un costo no erogable, pero refleja el desgaste, obsolescencia o pérdida de valor de los activos utilizados en el proceso productivo. NO sale de la caja pero se imputa para la baja de impuestos a la ganancia.

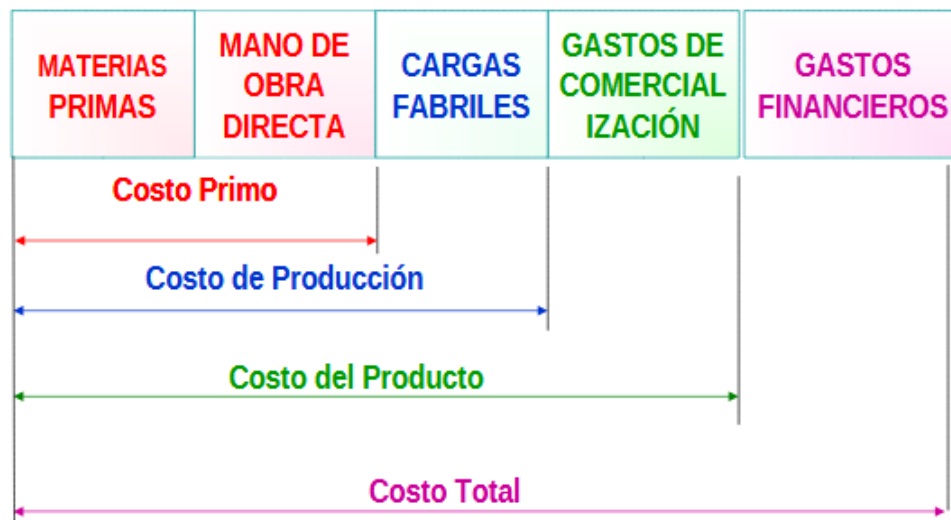

El COSTO TOTAL es la suma de los COSTOS FIJOS mas los COSTOS VARIABLES.

$$CV = CF + CV \quad (3)$$

donde,

$$CV = CV_{unitario} \cdot q \quad (4)$$

- CVunitario = valor del costo variable unitario. El costo variable unitario se obtiene dividiendo el costo variable incurrido durante un periodo de tiempo por el número de unidades producidas

- q=cantidad

Entonces,


$$CT = CF + CV_{unitario} \cdot q \quad (5)$$

10.3. Costos directos e indirectos

Los costos directos o variables, varían de forma proporcional a las unidades producidas. Los costos indirectos o gastos fijos, se mantienen constantes para un nivel de actividad.

- Costos Directos: son aquellos costos que pueden asignarse de forma exacta y unívoca a un producto, proceso o departamento específico, debido a su relación física y económica directa con el objeto de costo. Estos costos se miden y controlan con precisión. Por ejemplo: materia prima utilizada para fabricar una pieza, mano de obra aplicada en un proceso, componentes específicos agregados al producto final. EJEMPLOS:
 - El costo de la materia prima que tiene cada producto (Área de Producción)
 - El costo del tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas de producción (Área de Producción)
 - El valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza de un producto. (Área de Comercialización)

- El costo del transporte de cada producto que se lleva del almacén de la Empresa al sitio del comprador (Área de comercialización)
- **Costos Indirectos:** son costos que no pueden imputarse directamente a un producto o centro de costo debido a que su relación no es inmediata o física. Por ello, se asignan mediante criterios o bases de distribución razonables, buscando reflejar la participación proporcional de cada producto o área. Por ejemplo, energía eléctrica del taller, gastos generales de planta. **EJEMPLOS:**
 - El costo de elementos físicos necesarios para la producción, como: Energía, Agua, refrigerantes, etc.
 - El costo de la nómina de administración de la producción (Departamento de Ingeniería Industrial, Departamento de diseño, Departamento de Control de Calidad, Departamento de Mantenimiento y similares)
 - El costo de la nómina de administración de ventas.
 - El costo de insumos genéricos de costo muy bajo en relación al costo total de materia prima necesaria para fabricar el producto, como botones e hilos en el caso de confecciones, remaches en el caso de metalmecánica, empaques genéricos y similares.

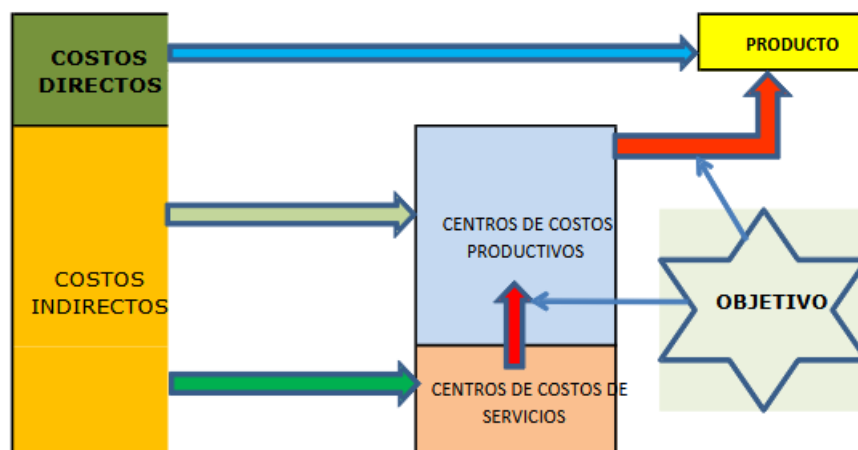

10.4. Centro de costo

Un Centro de Costos es una unidad organizativa o contable donde se acumulan y controlan los costos, permitiendo su análisis y asignación para la gestión eficiente de recursos.

- Puede ser un área, departamento, máquina, línea de producción o función administrativa.
- No siempre coincide exactamente con la estructura del organigrama, aunque suele estar relacionada.
- Incluye tanto unidades productivas (donde se genera valor directo, como talleres, plantas o líneas de montaje) como unidades no productivas (servicios generales, mantenimiento, administración).
- Su función principal es facilitar la imputación, control y análisis de costos para mejorar la toma de decisiones y la optimización operativa.

Explicado de manera mas vulgar, sería una caja o balde donde tirás todos los gastos que se generan en una parte de la empresa. Sirve para saber cuánta guita se está yendo en cada parte del negocio. Por ejemplo, dentro de una empresa tenes un taller de soldadura, entonces ese será un centro de costo. O el baño, ese puede ser otro centro de costo.

10.4.1. Asignación de Costos Indirectos — Paso a paso técnico

Cuando un costo no se puede imputar directamente al producto (como la electricidad del taller, sueldos de mantenimiento o depreciación de máquinas), hay que seguir un proceso organizado y justo para repartirlo. Por ende la asignación de costos indirectos a un producto requiere un tratamiento diferente. Ese proceso tiene 3 pasos claves:

1. **Acumular:** Se juntan todos los costos indirectos en "cajas" llamadas centros de costos. Por ejemplo: El costo del gas va al centro "Calefacción". El sueldo del jefe de taller va al centro. El mantenimiento de las máquinas va a "Mantenimiento".
 - **Centros de costos productivos:** Son los sectores donde se hace el producto, o sea, que transforman materia prima. Horas de MO, Gastos de mantenimiento, Salarios abonados en el centro de costo, Mano de obra indirecta utilizada, Materiales de consumo, Materiales de limpieza, Gastos telefónicos, Gastos de movilidad, Capacitación
 - **Centros de costos de servicio:** No producen, pero dan soporte al proceso. Salario de sus empleados, papelería, movilidad, gestión de cuentas de electricidad. gas agua, Telefonía, capacitaciones.

Tener bien claro quién gasta qué, para después hacer la redistribución justa y técnica de los costos indirectos.

2. **Redistribuir:** Los centros no productivos (como mantenimiento, calidad o administración. No fabrican nada directamente, pero dan soporte) pasan sus costos a los centros productivos, que sí fabrican cosas. ¿Por qué? Porque esos sectores existen para dar soporte a la producción. Se usa una base lógica: horas de servicio, superficie ocupada, cantidad de personal, etc. *Es como repartir los gastos generales del edificio entre los departamentos que viven en él.*
3. **Prorratear:** Una vez que los centros productivos tienen todos sus costos (propios + los redistribuidos), se reparten esos costos entre los productos fabricados en cada uno. *Cada producto se lleva su parte justa del costo indirecto.*

10.4.2. Base común de actividades representativas

Es una unidad de medida concreta y repetible que usamos para repartir los costos indirectos entre los productos de manera justa y racional. Debe cumplir con:

- Estar presente en todos los producto.
- Ser cuantificable y objetiva.
- Relacionarse directamente con el consumo de recursos.

Por ejemplo, en la metalmeccanica la base comun sugerida seria la mano de obra directa. En una fundicion, el peso del producto. En la industria textil, los metros lineales de tela usados.

Un ejemplo...

Supongamos que en un mes, tu sector de ensamble gasta \$1.000.000 de costos indirectos (limpieza, RRHH, servicios, ingeniería de proceso...).

Como tenemos tres productos:

Producto	Horas de mano de obra directa	% del total
Ambulancia	1000 hh	50 %
Patrullero	600 hh	30 %
Comando Móvil	400 hh	20 %
Total	2000 hh	100 %

Repartís el millón según ese %: Ambulancia absorbe \$500.000. Patrullero absorbe \$300.000. Comando Móvil absorbe \$200.000

Así, cada unidad lleva una parte justa del gasto general. Se obtiene un costo unitario realista, lo que te permite: presupuestar correctamente cada proyecto, cotizar bien sin regalar rentabilidad, detectar desvíos si un producto gasta mucho indirecto, tomar decisiones de mejora continua con datos duros. Continuando, otro caso: tomamos un centro de costo cualquiera

$$t_{cc} = \frac{G_{Icc}}{B_{cc}} \quad (6)$$

donde,

- t_{cc} es la tasa de costos indirectos por unidad de base común de actividad
- G_{Icc} es la suma de costos indirectos asignados al centro de costo en el periodo considerado.
- B_{cc} cantidad de unidades de base común producidas en el mismo periodo.

La cantidad de unidades de base comun es:

$$B_{cc} = \sum (q_n \cdot b_n) \quad (7)$$

donde,

- q_n cantidad de unidades del producto n producidas en el periodo
- b_n cantidad de unidades de base común de actividad contenidas en una unidad de producto n .

Remplazando, la expresión que representa el costo indirecto por cada unidad de producto n :

$$C_{in} = t_{cc} \cdot b_n \quad (8)$$

Ejemplo:

- costos indirectos en el periodo considerado \$ 24000.- (G_{icc})
- Horas hombre empleadas en el periodo considerado 600 hh. (B_{cc})
- - Costo indirecto por hh en el periodo $40/hh(24000/600hh)$ (t_{cc})
- Producto Z utiliza 0,40 hh (b_n)
- El costo indirecto del producto Z será \$16 por unidad Z en el periodo considerado. ($\$40/hh \cdot 0,40hh$) (C_{in})

 Cuadro resumen de fórmulas — Asignación de Costos Indirectos

Concepto	Fórmula	Descripción
Tasa de costos indirectos	$t_{cc} = \frac{GI_{cc}}{B_{cc}}$	Costo indirecto por unidad de base común del centro de costo cc .
Base común total del centro de costo	$B_{cc} = \sum(q_n \cdot b_n)$	Suma de todas las unidades de base común consumidas por todos los productos que usan el centro.
Costo indirecto por unidad de producto	$CI_n = t_{cc} \cdot b_n$	Costo indirecto que corresponde al producto n , según su consumo de base común.
Costo total indirecto de un producto	$CI_n^{total} = CI_n \cdot q_n = t_{cc} \cdot b_n \cdot q_n$	Costo total que se le asigna al lote de producto n .

Se ha optado como base común la MOD y la condición es que se encuentre presente en todos los artículos y que sean cantidades que se puedan medir con precisión.

El procedimiento realizado anteriormente vale para la presupuestación del costo de una unidad de un producto antes de su fabricación como también para determinar su costo estandar (es el costo que debiera alcanzarse como objetivo, en condiciones de máxima eficiencia).

Los datos indispensables para aplicar el procedimiento: plano técnico del producto, especificaciones técnicas, volumen estimado de producción, horizonte de la demanda esperada.

Esquemáticamente, los pasos a seguir son:

1. Establecer el proceso de fabricación(hoja de ruta). Si se trata de un producto ya en fabricación, se hará un relevamiento del actual proceso.
2. Determinar cantidad de Material Directo (MD) necesario y el Costo del material Directo (CMD), se consideran también los desperdicios técnicos.

$$CMD = \sum(MD_i \cdot CMD_i) \quad (9)$$

3. Determinar tiempo de MOD que lleva realizar una unidad de producto y su costo en horas hombre (hh)

$$CostoMOD/pieza = TiempoMOD/pieza \cdot Costo(hh) \quad (10)$$

El costo hh incluye cargas sociales (aportes, art, seguros, asignaciones)

4. Determinar por prorrato los GVF(gastos variables de fabricación) que se cargarán al producto del costeo, para el prorrato adoptamos una unidad representativa de actividad común, en este caso se adopta las hh de MOD considerando las hh consumidas en el período. Para el cálculo del coeficiente de prorrato (Kgvf)(coeficiente de repartición o cuota horaria expresa cuantos \$ se erogan como GVF por cada hh de MOD) de debemos tener el Monto GVF incurridos en el período y hh de MOD trabajadas en el período

$$Kgvf = GVFdelperíodo/hhdeMODdelperíodo \quad (11)$$

Luego, para determinar el Costo de gastos variables de fabricación (Cgvf) prorratados que corresponde aplicar al producto que estamos costeando será igual al coeficiente de prorrato por tiempo en hh de MOD necesario para elaborar una pieza:

$$CostoGVF/pieza = Kgvf * tiempoenhhdeMOD/pieza \quad (12)$$

5. Determinar por prorrateo los GFF(gastos fijos de fabricación) que se cargarán al producto del costeo, se procede ídem a los GVF. Se calcula coeficiente de prorrateo:

Luego, para determinar el Costo de gastos fijos de fabricación (Cgff) prorrateados que corresponde aplicar al producto que estamos costeando será igual al coeficiente de prorrateo por tiempo en hh de MOD necesario para elaborar una pieza:

6. Cálculo del costo total por pieza

faltan items, completar

10.5. Punto de equilibrio

El Punto de Equilibrio es el nivel de actividad (producción o ventas) en el cual los ingresos totales igualan a los costos totales. Es decir, no hay ni pérdida ni ganancia.

$$Beneficio = Ingresos - CostosTotales = 0 \quad (13)$$

Los supuestos:

- Todos los costos y volúmenes son conocidos:
- Las relaciones costo-volumen son lineales
- Toda la producción puede ser vendida: Todo lo producido se comercializa en el mismo período. Esto permite igualar la producción con las ventas y simplifica el análisis (producción = ventas).

Ventajas:

- Simplicidad y claridad visual.
- Enfoque en la rentabilidad.
- Versatilidad en su presentación: grafica como algebraica.

10.5.1. Conceptos relacionados

1. Costos Fijos (CF): Son aquellos costos que permanecen constantes independientemente del nivel de producción o ventas, al menos dentro de un rango relevante. Ejemplos: alquiler de planta, sueldos administrativos, depreciación.
2. Costos Variables (CV): Son costos que varían directamente con la producción. A mayor producción, mayor costo variable. Ejemplos: materia prima, mano de obra directa por hora, energía consumida en fabricación.
3. Margen de Contribución (MC): Es la diferencia entre el Precio de Venta Unitario (PVU) y el Costo Variable Unitario (CVU). Representa la contribución de cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y posteriormente generar utilidad.

$$MC = PVU - CVU \quad (14)$$


Este margen es fundamental para determinar cuántas unidades se deben vender para cubrir los costos fijos y alcanzar el punto de equilibrio.

4. Razón del Margen de Contribución (RMC): Indica qué porcentaje de cada peso vendido queda disponible para cubrir los costos fijos y luego generar utilidad. Es una medida de eficiencia económica en la estructura de costos del producto.

$$RMC = \frac{\text{Márgen de contribución (MC)}}{\text{Precio de venta unitario (PVU)}} \cdot 100 \quad (15)$$

10.5.2. Diagrama de KNOEPEL

El Diagrama de Knoepfel es una representación gráfica del análisis del punto de equilibrio entre dinero (\$) e unidades producidas (n). Permite visualizar en qué momento una empresa cubre todos sus costos (fijos y variables) y comienza a generar utilidades.

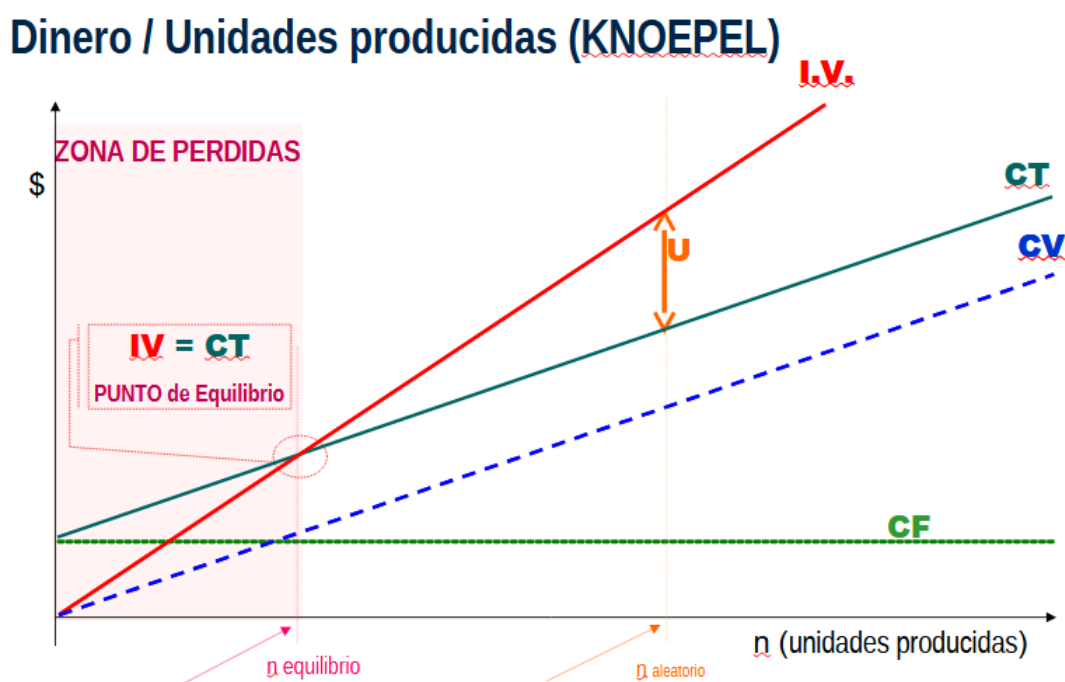

donde:

- CF (línea horizontal verde): Costos Fijos. No cambian con la producción.
- CV (línea azul punteada): Costos Variables. Aumentan proporcionalmente con la cantidad producida.
- CT (línea verde inclinada): Costos Totales. Suma de $CF + CV$.
- IV (línea roja): Ingresos por ventas. Representa el dinero generado por la venta de cada unidad.
- U (flecha naranja): Utilidad. Es la distancia vertical entre IV y CT cuando se produce más allá del punto de equilibrio.
- Zona de pérdidas: Cuando $IV < CT$ (a la izquierda del punto de equilibrio).
- Punto de Equilibrio ($IV = CT$): Donde los ingresos igualan a los costos totales. A partir de ahí se empieza a generar ganancia.

¿Cómo correr el punto de equilibrio hacia la izquierda? Esto implica llegar al equilibrio con menos unidades producidas, es decir: reducir costos o aumentar el margen por unidad.

1. Reducir Costos Variables: Se aplican por unidad producida: materiales, mano de obra directa, energía por ciclo, insumos.

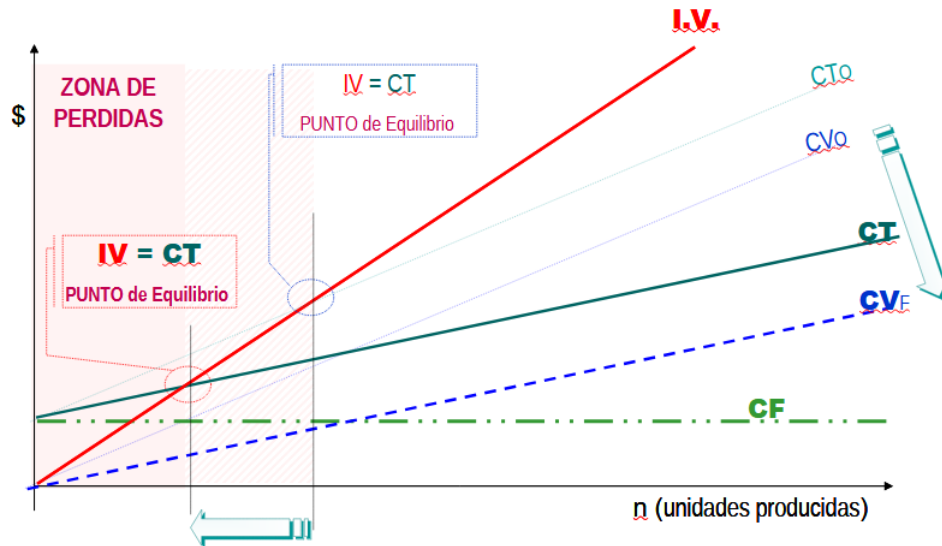


Figura 25: Reducir Costos Variables

2. Reducir los Costos Fijos: Son los costos que no cambian con la producción, como alquileres, seguros, sueldos administrativos, servicios generales.

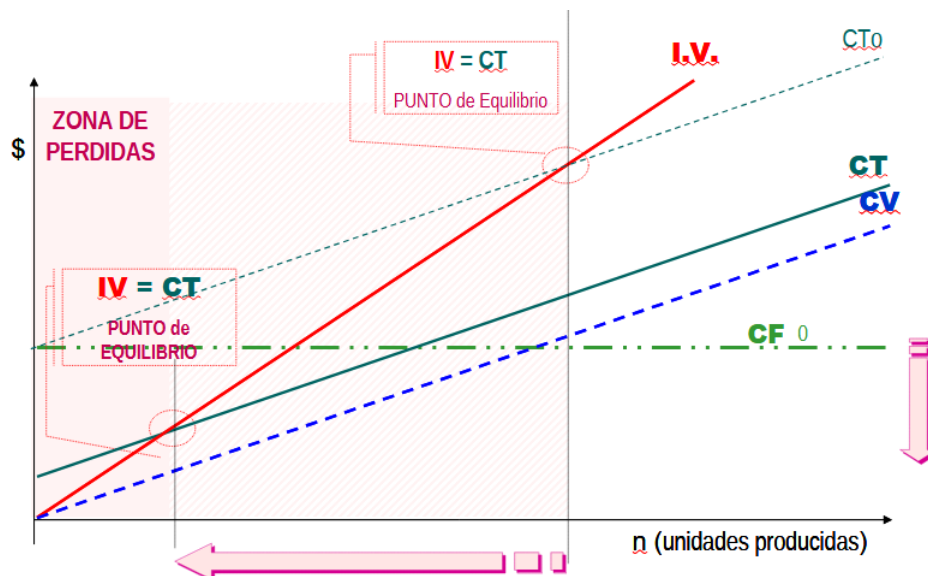


Figura 26: Reducir los Costos Fijos

3. Aumentar el Precio de Venta Unitario: Si se sube el precio sin que se caigan las ventas, el margen sube.

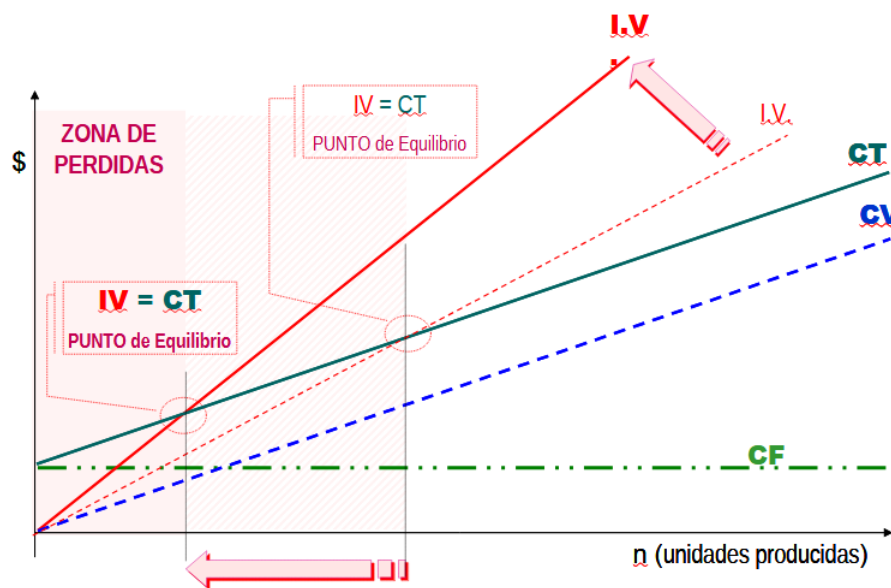


Figura 27: Aumentar el Precio de Venta Unitario

Conclusiones del gráfico:

1. Todas las empresas tienen un punto por debajo del cual pierden dinero. (es importante saber cuál es ese Punto de Equilibrio)
2. El costo total unitario disminuye al aumentar el número de unidades producidas.

Interpretación del punto de equilibrio:

El Punto de Equilibrio indica el mínimo volumen de producción/ventas necesario para no perder dinero. A partir de ahí, cada unidad vendida genera utilidad. El análisis del Margen de Contribución (MC) y su razón (RMC) permite proyectar escenarios, definir precios, y ajustar estructura de costos. Cuanto más alta sea la RMC, menor será el volumen de ventas que deba realizar la empresa para cubrir sus costos y empezar a generar utilidades. A su vez, esto indica que los productos que tengan un MC menor deberían tener una rotación más alta, que permita cubrir los costos fijos y alcanzar una utilidad.

A partir de lo anterior, la empresa puede tomar decisiones respecto al precio y los costos de sus productos:

- Puede realizar simulaciones para determinar hasta qué punto es factible disminuir el precio de sus productos sin generar pérdidas, o por el contrario, si debe aumentar el precio de estos para lograr cubrir sus costos fijos.
- Al mismo tiempo, puede determinar si es necesario revisar sus costos fijos, en caso de que el margen de contribución no esté alcanzando para cubrirlos.

Importancia de determinar el punto de equilibrio:

1. Permite medir la rentabilidad mínima esperada: Determina con precisión cuánto debe vender una empresa para no perder dinero. Esto permite fijar objetivos comerciales realistas y entender la viabilidad económica de un proyecto o línea de producción.

2. **Optimiza el control de costos:** Al conocer el PE, se puede analizar el comportamiento de los costos totales, diferenciando entre: costos fijos (no cambian con el nivel de producción (alquileres, sueldos administrativos, seguros, etc.)) y costos variables (se incrementan con la producción (materias primas, mano de obra directa, energía, etc.)).
3. **Facilita la proyección financiera y de ventas:** permite hacer proyecciones tomando como base datos históricos o actuales. Simular escenarios aumentando o reduciendo precios, cambios de CV (por inflación, por ejemplo), cambios en la estructura de costos fijos (inversiones, ampliaciones, nuevos contratos, por ejemplo)
4. **Mejora la estrategia comercial y de precios:** permite de manera objetiva explicar la situación de las ventas y actualidad de la empresa.
5. **Sirve como herramienta de evaluación para nuevos proyectos:** Antes de lanzar un nuevo producto o línea de negocio, calcular su PE permite estimar cuán viable es la inversión y qué nivel de ventas será necesario para justificarla. Este análisis es clave para disminuir riesgos y evitar decisiones impulsivas.
6. **Permite priorizar líneas de producto:** permite determinar muy rápidamente la rentabilidad aproximada de cada línea de productos. Comparando el margen de contribución unitario (MC) y la razón del margen de contribución (RMC) entre distintos productos, se pueden: eliminar o revisar productos poco rentables, incentivar la venta de productos con alto aporte a la cobertura de CF, optimizar la estructura de ventas con foco en la rentabilidad real más que en el volumen.

El Punto de Equilibrio no es un dato estático, sino una herramienta viva que se debe recalcular con frecuencia. Su análisis impulsa una gestión más eficiente, estratégica y basada en datos, permitiendo anticipar problemas, maximizar oportunidades y garantizar la sustentabilidad financiera del negocio.

11. Capítulo 11: Gestión de inventarios

Inventario es el conjunto de bienes (tangibles) que una empresa posee y que están destinados a ser utilizados en su operación (proceso productivo, venta). Dependiendo del tipo de organización, esto puede incluir:

- Materias primas: insumos que aún no han sido transformados.
- Productos en proceso: bienes que están siendo manufacturados.
- Productos terminados: artículos listos para ser vendidos o distribuidos.
- Suministros: materiales auxiliares necesarios para operar (herramientas, repuestos, etc.).

El inventario representa una parte del capital de trabajo de la empresa y cumple un rol estratégico: garantizar que siempre haya disponibilidad de lo necesario para producir, vender o brindar servicios. Tener inventario es como tener una reserva: puede salvarte de interrupciones, pero también genera costos si no se gestiona bien. Por eso entra en juego la gestión de inventarios, que busca administrarlo con inteligencia.

Gestión de inventarios es el conjunto de actividades, procesos y estrategias destinadas a planificar, controlar y supervisar el flujo de materiales, productos y suministros dentro de una organización. Su objetivo principal es asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios en el momento y lugar adecuados, minimizando al mismo tiempo los costos asociados al almacenamiento, manejo y obsolescencia.

11.1. Objetivos de los inventarios

Existen cuatro razones fundamentales por las que las empresas lleven un inventario:

1. **Protección contra las incertidumbres:** En los sistemas de inventarios, existen incertidumbres en la oferta, en la demanda y en los tiempos de espera. El inventario de seguridad es aquel que se mantiene para protegerse contra esas incertidumbres. De manera similar, se mantienen inventarios de seguridad de materias primas para absorber las incertidumbres en las entregas por parte de los proveedores en términos tanto de cantidad como de la oportunidad de la entrega. Se mantienen inventarios de seguridad de producción en proceso para permitir irregularidades inesperadas, trabajadores poco confiables y modificaciones en el programa. La mayoría de los inventarios de seguridad pueden reducirse mejorando la coordinación con los proveedores y los clientes en la cadena de suministro.
2. **Permitir una producción y compras económicas:** Una razón clave para mantener inventarios es que producir o comprar en lotes grandes suele ser más económico. Esto permite reducir costos de preparación, aprovechar descuentos por cantidad y optimizar el uso de equipos. Este tipo de inventario se llama "inventario de ciclo". Sin embargo, con métodos como la manufactura esbelta, las empresas buscan reducir los tiempos y costos de preparación, lo que permite trabajar con lotes más pequeños y menos inventario, acercándose al ideal de producir una unidad por vez sin desperdicio.
3. **Cubrir los cambios anticipados en la demanda o en la oferta:** por ejemplo: un productor de acondicionadores de aire puede usar una estrategia uniforme de producción aun cuando la mayoría de dichos acondicionadores se vendan durante el verano.

4. **Prever el tránsito:** . Los inventarios que se desplazan de un punto a otro en la cadena de suministro se conocen como inventarios en trámite o inventarios en tránsito. Dichos inventarios son afectados por las decisiones de ubicación de la producción y por la elección del transportista y pueden tener un tamaño significativo cuando se emplean barcos en lugar de aviones para transportar los bienes.

11.2. Problemas que enfrentan las empresas al mantener inventarios altos:

■

11.3. Componentes de costos

- Costos de Compra o Adquisición: Costo de una compra al proveedor o de una corrida de producción
- Costo de Almacenamiento Costo asociado con la posesión o manejo del inventario a través del tiempo. Los costos que podemos encontrar son los siguientes: Seguros, roturas, almacén, costo capital inmovilizado.
- Costo de Preparar Pedido Costo de Preparar una máquina o proceso para la fabricación de un pedido. También se pueden considerar los costos administrativos de emisión de pedidos.
- Costo de Ruptura o agotamiento Costo que se produce cuando la demanda supera la cantidad de mercadería en inventario.

Una administración eficiente del inventario requiere comprender los distintos costos asociados a su existencia, adquisición y manejo. Estos son los principales componentes:

1. Costo de adquisición: Representa el gasto total por la compra del producto o insumo.

$$\text{Costo de adquisición} = Q \cdot b \quad (16)$$

Q es la cantidad comprado y b costo unitario del producto.

2. Costo de pedido (o de lanzamiento de producción): ncluye todos los costos fijos asociados a cada orden de compra o producción, como trámites administrativos, transporte, carga, programación de máquinas, etc.

$$\text{Costo de pedido} = K \cdot \frac{D}{Q} \quad (17)$$

K es el costo fijo por pedido, D es la demanda total anual, Q es el tamaño del pedido.

3. Costo de almacenamiento (o de mantenimiento): Refleja el costo de conservar productos en stock, incluyendo espacio, seguros, deterioro, obsolescencia, y costo de oportunidad del capital inmovilizado.

$$\text{Costo de almacenamiento} = p \cdot b \cdot \frac{Q}{2} \quad (18)$$

4. Costo de ruptura o agotamiento: Es el costo asociado a no tener inventario disponible cuando se genera una demanda: perdida de ventas, daño en la relación de clientes, paradas de produccion.

11.4. Cantidad económica de la orden

11.4.1. 1er caso

El objetivo específico es seleccionar el Q que minimice los CVT (costo variable total anual del inventario)


Se excluye el costo de la compra del producto, que es fijo y costos por faltantes, quedando:

$$CVT = \text{costo de ordenar anual} + \text{costo de mantener anual} \quad (19)$$

Las consideraciones son:

- La demanda es conocida y se produce a una tasa de tiempo constante.
- La política de Inventario que se utiliza es la de revisión continua.
- No se permiten rupturas de stock.
- El volumen del pedido es constante.
- Se emite una orden de pedido cuando el inventario llega a cero.
- El pedido se recibe instantáneamente (período adelanto = 0).
- La mercadería se recibe en un solo lote.
- El costo del producto es constante, no importa la cantidad que se pida.
- Los costos almacenamiento y pedido se consideran constantes en el horizonte de tiempo.

Q es la cantidad a ordenar. El objetivo es calcular el Q^* optimo.

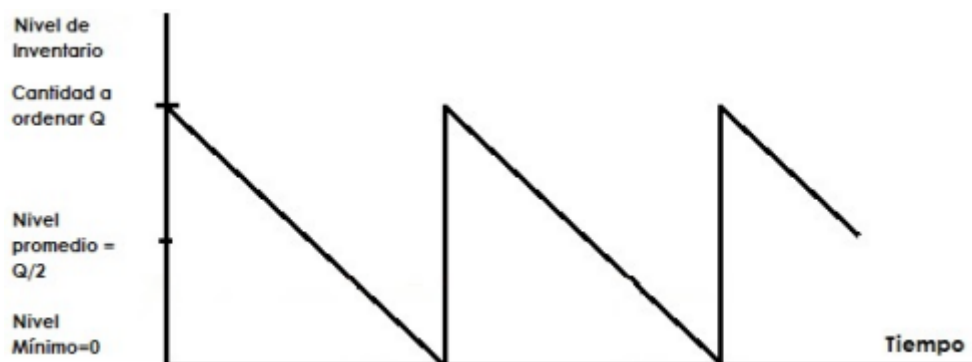


El cálculo de Q^* es:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{H}} \quad (20)$$

donde,

- Q^* : Cantidad óptima de pedido
- K : Costo de Pedido
- D : Demanda

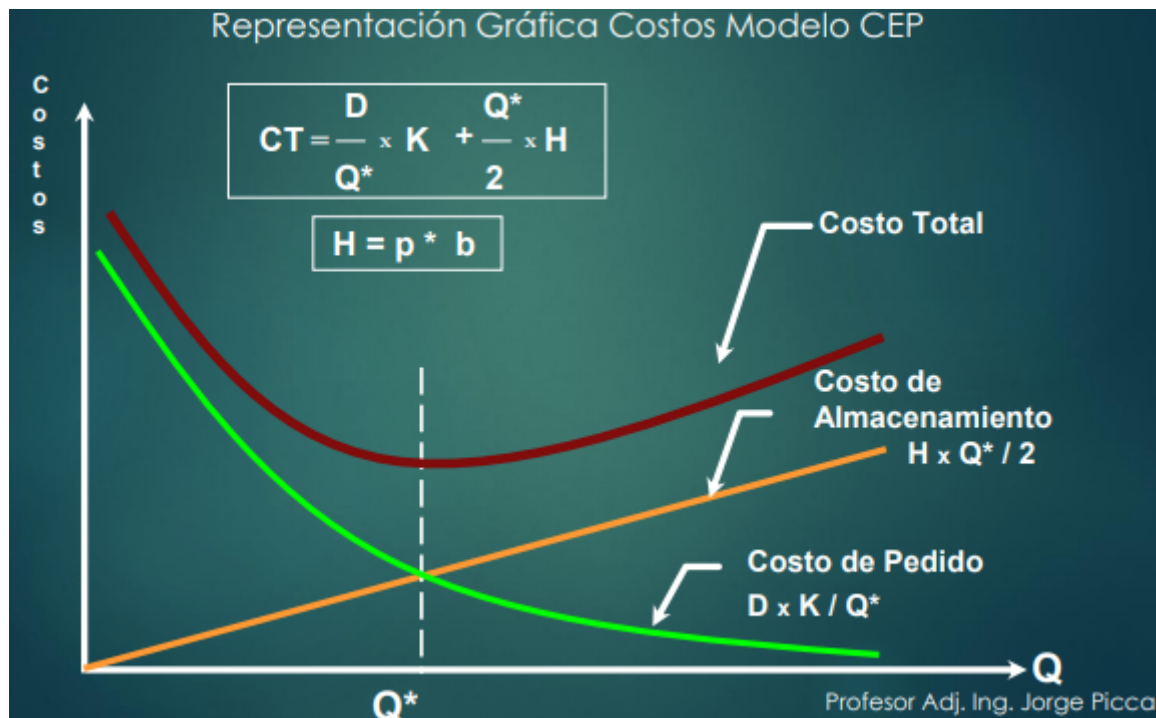

- H: Costo de Almacenamiento = $p \times b$ donde b es la tasa de almacenaje del artículo en el año y p el precio unitario del artículo almacenamiento.

A tener en cuenta para los ejercicios:


- La cantidad optima de pedidos se obtiene con la fórmula Q^* . (la de la raíz)
- Costo Variable Total de Tenencia de Inventario con CT (ver grafico, es la suma)
- Cantidad de pedidos a realizar ($np = \text{demanda } D / \text{cantidad optima de pedidos}$)
- Tiempo entre pedidos (días de trabajo / np)
- nivel del reorden suponiendo que por mes se trabajan 20 días y que el tiempo de adelanto es de 3 días. ($= \text{demanda diaria } D / \text{días} \times \text{tiempo de adelanto(días)}$)

11.4.2. 2do caso


El EOQ es un modelo de inventario que permite determinar el lote óptimo a pedir, también es necesario llevar un registro de inventario continuo (sistema de revisión continua), para detectar con exactitud cuando llega al punto de reorden.

Según el modelo, el nivel de inventario bajará hasta 0 en el mismo instante en que ocurre la entrega. Pero, ¿si el proveedor no es confiable con el tiempo de entrega?, Entonces, se deberá aumentar el punto de resurtido para tener un colchón para las entregas retrasadas

Inventario de seguridad = Punto de reorden - demanda esperada durante el tiempo de entrega programado.
(21)

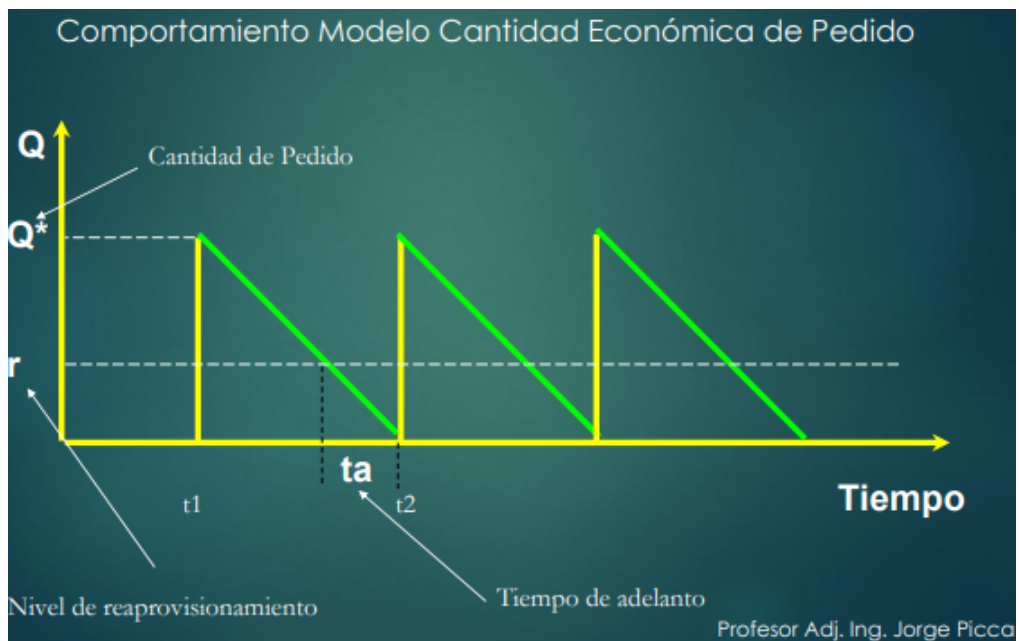

11.4.3. 3er caso: Comportamiento Modelo Lote Económico de Producción

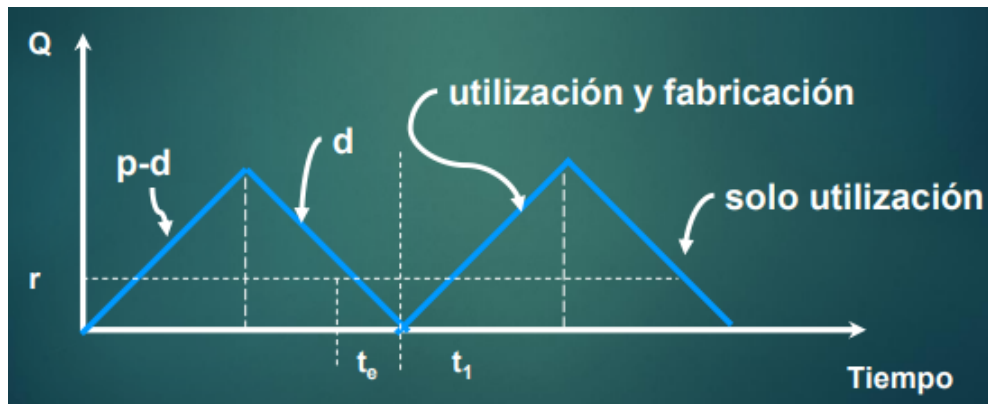

Costo Total

$$CT = \frac{D}{Q^*} K + \frac{1}{2} \times \left[1 - \frac{D}{P} \right] Q^* H$$

Cantidad óptima

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times K}{\left[1 - \frac{D}{P} \right] H}}$$

Donde:

- Q*: Cantidad óptima.
- D: Demanda.
- K: Costo de Pedido.
- H: Costo de Almacenamiento.
- P: Tasa de Producción para el período.

12. Bibliografía

- OIT ([pdf](#))
- Presentaciones de clases
- IA
- ADMINISTRACION DE OPERACIONES – Schroeder