Tabalho final - Controle digital

Leitura do dados

```
close all; clear; clc;
% Importa os dados de um arquivo Excel
file = readtable('dados.xlsx');
idf.t = file.tempo;
idf.u = file.entrada/255; % Converte os valores da coluna 'entrada' de uma
escala de 0-255 para 0-1,
% assumindo que se trata de um sinal PWM (duty cycle) e armazena em 'idf.u'
idf.y = file.saida/340*60/0.01;
% Converte a coluna 'saida' da planilha para RPM:
% Primeiro divide por 340 (talvez relacionado a uma constante de sensor ou
resolução),
% depois multiplica por 60 (provavelmente para converter de RPS para RPM),
% e finalmente divide por 0.01 (ajustando para o intervalo de amostragem de 10
ms)
Ts = 0.01;
% Define o tempo de amostragem como 10 ms (0,01 segundos)
```

Filtragem dos dados

```
fy = 10; % Janela do filtro de saída
fu = 5; % Janela do filtro de entrada

idf.uf = movmean(idf.u,fu);
idf.yf = movmean(idf.y,fy);
```

Offset dos dados

```
%% Trabalho final - controle digital


% Definição dos offsets
idf_uo = 0;
idf_yo = idf.yf(1);


% Valores calculados a partir do offset
idf.uo = idf.uf - idf_uo;
idf.yo = idf.yf - idf_yo;
```

Plot dos dados

```
subplot(2,2,1);
plot(idf.t,idf.u);hold on;
plot(idf.t,idf.uf, 'LineWidth',2);
plot(idf.t,idf.uo, 'LineWidth',2);
legend('Sinal original', 'Sinal filtrado', 'Sinal filtrado com offset');
```

```
title('Dados da Entrada - Identificação');
subplot(2,2,2);
plot(idf.t,idf.y);hold on;
plot(idf.t,idf.yf, 'LineWidth',2);
plot(idf.t,idf.yo, 'LineWidth',2);
legend('Sinal original', 'Sinal filtrado', 'Sinal filtrado com offset');
title('Dados da Saída - Identificação');
```

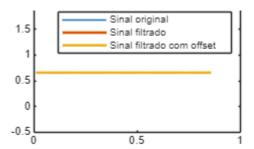

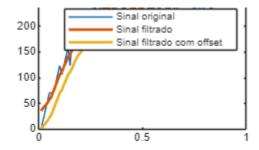

Parâmetros do modelo


```
tamanho = length(idf.yo);
amostras = 40;
soma = 0;

for k=tamanho-amostras+1:tamanho
    soma = soma + idf.yo(k);
end

vMax = soma/amostras;

idx = find(idf.yo <= vMax * 0.632, 1, 'last');
tau = idf.t(idx);

figure;
plot(idf.t,idf.yo, 'LineWidth',2);
title('Dados da Saída - Identificação');</pre>
```

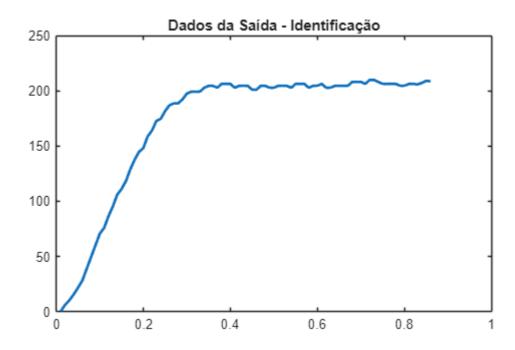

```
k = vMax/idf.u(1);
s = tf('s');
Gs = k/(tau*s + 1) % RPM / Duty Cicle
```

Gs =


312.5

---0.17 s + 1

Continuous-time transfer function. Model Properties

```
figure;
step(Gs*0.5);
```

Step Response

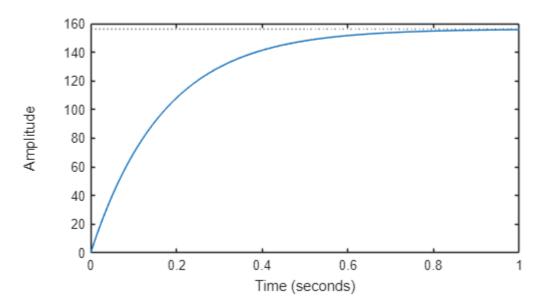

Discretização

```
Gz = c2d(Gs,Ts)
```


Gz =

17.85 -----z - 0.9429

Sample time: 0.01 seconds Discrete-time transfer function. Model Properties

figure;
step(Gz*0.5);

Step Response

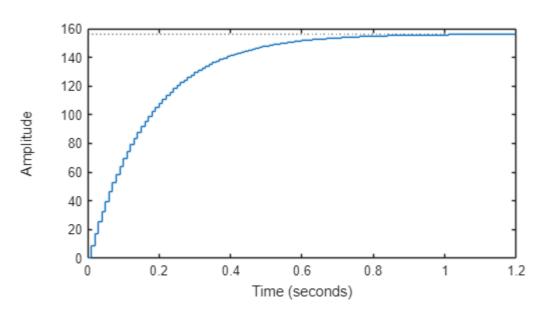

Otimização

```
Kp_{ini} = 0.01; Ki_{ini} = 0.01; Kd_{ini} = 0.01;
x0 = [Kp_ini Ki_ini Kd_ini];
% Limites dos Parâmetros
Kp_{max} = 100; Ki_{max} = 100; Kd_{max} = 100;
Kp_min = 0; Ki_min = 0; Kd_min = 0;
v_max = [Kp_max Ki_max Kd_max];
v_min = [Kp_min Ki_min Kd_min];
% Especificação desejada
Tsettle = 0.3;
% Tempo amostragem e simulação
Tsim = 10;
tempo = 0:Ts:Tsim-Ts;
% Degrau unitário
u = ones(length(tempo),1);
% Saída de referência
s = tf('s');
tau = Tsettle/4;
Gref = 1/(tau*s + 1);
yref = lsim(Gref,u,tempo);
% Definição do problema de otimização
options = optimset('Display', 'iter', 'MaxFunEvals', 500);
[p,fval] = fmincon(@controle.funcao_custo, x0,[],[],[],[], v_min,v_max,
[],options,yref,Ts,Tsim,Gz);
```

```
First-order
                                                       Norm of
Iter F-count
                      f(x) Feasibility
                                        optimality
                                                          step
  0
         4
              2.677601e+00
                             0.000e+00
                                         7.235e+01
         8
              1.843907e+00
                             0.000e+00
                                         3.468e+00
                                                     1.050e-01
  1
         12
              1.776170e+00
                                                     2.952e-02
  2
                             0.000e+00
                                        1.301e+01
  3
         16
            1.555057e+00
                             0.000e+00
                                         5.609e+01
                                                     2.084e-02
  4
                             0.000e+00
                                                     2.504e-02
         21
             1.331713e+00
                                         1.238e+02
  5
         26 1.133408e+00
                             0.000e+00
                                         9.578e+01
                                                     9.861e-03
  6
         31
             1.109179e+00
                             0.000e+00
                                         8.954e+00
                                                     4.599e-04
                                         1.208e+02
  7
                             0.000e+00
         36
              9.502573e-01
                                                     2.945e-02
  8
              7.602546e-01
                             0.000e+00
                                         2.546e+02
                                                     3.782e-02
         41
              7.104860e-01
  9
         47
                             0.000e+00
                                         1.852e+02
                                                     2.053e-02
 10
         52
              6.707370e-01
                             0.000e+00
                                         1.200e+03
                                                     3.081e-02
 11
                             0.000e+00
         56
              5.233239e-01
                                         4.286e+02
                                                     2.552e-02
 12
         61
              4.556492e-01
                             0.000e+00
                                         6.197e+01
                                                     2.434e-03
             1.054260e-01
 13
         65
                             0.000e+00
                                         1.079e+03
                                                     9.930e-03
        76
 14
            6.317030e-02
                             0.000e+00
                                         2.824e+01
                                                     6.528e-03
 15
              6.257002e-02
                             0.000e+00
                                         2.821e+01
                                                     3.004e-05
         81
```

```
16
         92
              1.389027e-02
                             0.000e+00
                                         6.095e+02
                                                      2.783e-03
                                         1.008e+03
 17
        96
                             0.000e+00
              2.042555e-02
                                                      1.141e-03
 18
        102
              7.046350e-02
                             0.000e+00
                                         2.240e+03
                                                      6.577e-04
 19
        107
              4.298481e-02
                             0.000e+00
                                         3.087e+02
                                                      6.365e-04
 20
              3.396445e-02
                             0.000e+00
                                         8.285e+01
        111
                                                      4.387e-04
 21
        115
              2.917386e-02
                             0.000e+00
                                         8.151e+02
                                                      7.351e-04
 22
        119
              2.087889e-02
                             0.000e+00
                                         2.405e+02
                                                      5.593e-05
              2.095526e-02 0.000e+00
 23
        123
                                         2.620e+01
                                                      1.084e-04
 24
        127
              4.982963e-03 0.000e+00
                                         2.772e+02
                                                      2.286e-04
 25
        131
              4.311517e-03 0.000e+00 1.780e+02
                                                     1.123e-04
              4.255049e-03 0.000e+00 1.196e+02
 26
        136
                                                      4.169e-05
 27
        140
              4.220164e-03 0.000e+00 1.058e+02
                                                     3.552e-05
 28
        144
              4.106235e-03 0.000e+00 5.862e+01
                                                     2.107e-05
 29
        148
              4.011510e-03
                             0.000e+00
                                         1.027e+00
                                                     1.110e-06
              3.157020e-04
                                                     4.907e-05
 30
        152
                             0.000e+00
                                         2.060e+03
                                        First-order
                                                       Norm of
Iter F-count
                      f(x) Feasibility
                                       optimality
                                                          step
 31
        157
              2.932671e-04
                             0.000e+00
                                         1.677e+03
                                                      4.054e-06
 32
        162
              2.504974e-04
                             0.000e+00
                                         8.244e+01
                                                      8.875e-06
 33
              1.616853e-04
                             0.000e+00
                                         1.434e+02
                                                      6.791e-06
        168
 34
        172
              6.449134e-05
                             0.000e+00
                                         2.530e+02
                                                      3.320e-06
 35
        177
              2.918625e-05
                             0.000e+00
                                         9.474e+02
                                                     1.586e-06
 36
        189
              1.898465e-05
                             0.000e+00
                                         5.680e+01
                                                      4.068e-07
 37
              1.029279e-05
                             0.000e+00
                                         5.271e+01
        193
                                                      1.822e-07
 38
        198
              8.847403e-06
                             0.000e+00
                                         5.323e+01
                                                      1.789e-07
 39
        204
              8.551587e-06
                             0.000e+00
                                         5.018e+01
                                                      1.614e-08
 40
        209
              7.994688e-06
                             0.000e+00
                                         4.106e+01
                                                      3.807e-08
```

Local minimum possible. Constraints satisfied.

fmincon stopped because the size of the current step is less than the value of the step size tolerance and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

Controlador Digital PID

```
Kp=p(1);Ki=p(2);Kd=p(3);N=0;
Gc = pid(Kp,Ki,Kd,N,Ts,'IFormula','BackwardEuler');

% Modelos discreto em malha fechada

Gmf1 = feedback(Gz,1);
Gmf2 = feedback(Gz*Gc,1);

%step(Gmf1,1);
step(Gmf2,1);
stepinfo(Gmf2)

ans = struct with fields:
    RiseTime: 0.1700
    TransientTime: 0.3000
    SettlingTime: 0.3000
    SettlingMin: 0.9093
```


Controlador - Equação de Diferenças

Peak: 1.0000 PeakTime: 0.8900


SettlingMax: 1.0000 Overshoot: 0 Undershoot: 0

```
time = 2/Ts; % Tempo de simulação
r = ones(1,time)*150; % Degrau unitário
y1 = step(Gmf1,1);
y2 = step(Gmf2,1);
for k = 1:time
    switch k
        case 1
            y1(k) = 0; % Saída da planta em Malha Fechada sem Controlador
            y2(k) = 0; % Saída da planta em Malha Fechada com Controlador
            e(k) = r(k)-y2(k); % Erro
            u(k) = (Kp + Ki * Ts + Kd/Ts)*e(k); % Sinal de saída do controlador
        case 2
            y1(k) = 17.85 * r(k-1) - 16.91 * y1(k-1);
            y2(k) = 0.9429*y2(k-1) + 17.85*u(k-1);
            e(k) = r(k)-y2(k);
            u(k) = u(k-1) + Kp*e(k) - Kp*e(k-1) + Ki*Ts*e(k) + (Kd/Ts) * (e(k) - k)
2*e(k-1));
        otherwise
            y1(k) = 17.85 * r(k-1) - 16.91 * y1(k-1);
            y2(k) = 0.9429*y2(k-1) + 17.85*u(k-1);
            e(k) = r(k)-y2(k);
            u(k) = u(k-1) + Kp*e(k) - Kp*e(k-1) + Ki*Ts*e(k) + (Kd/Ts) * (e(k) -
2*e(k-1) + e(k-2);
    end
end
%% Plot dos gráficos
subplot(2,1,1);
```

Sistema Malha Fechada sem controlador




Sistema Malha Fechada com controlador




```
step(Gmf1,2); hold on; stairs([0:(time-1)]*Ts,y1,'rx');
title("Sistema Malha Fechada sem controlador");
legend('Solução comando Step', 'Solução Equação Diferença');
```

Sistema Malha Fechada sem controlador




Sistema Malha Fechada com controlador



```
step(Gmf2,2); hold on; stairs([0:(time-1)]*Ts,y2,'rx');
title("Sistema Malha Fechada com controlador");
legend('Solução comando Step', 'Solução Equação Diferença');
```

Sistema Malha Fechada sem controlador



Sistema Malha Fechada com controlador

