
Einführung in die Reaktorphysik Kernenergie Seminar WS 14/15

Martin Bieker

Überblick

- Kernspaltung
- Neutronenphysik
- Vierfaktorformel
- Der Kritische Reaktor

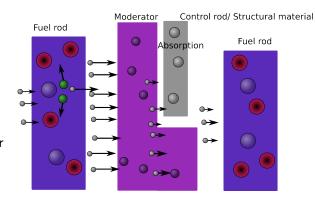

Die stoßinduzierte Kernspaltung

Die Allgemeine Reaktion

$$_{Z}^{A}X+_{0}^{1}n\rightarrow_{Z_{1}}^{A_{1}}Y_{1}+_{Z_{2}}^{A_{2}}Y_{2}+\nu\cdot_{0}^{1}n$$

- $A = A_1 + A_2 + \nu 1$
- $Z = Z_1 + Z_2$

Ein Beispiel

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{143}_{56}Ba + ^{90}_{36}Kr + 3 \cdot ^{1}_{0}n$$

Reaktionsenergie der Kernspaltung



Erinnerung: Weizsäcker Massenformel & Masse Energie Äquivalenz

$$m(Z,A) = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - \frac{E_B}{c^2}$$
$$E = mc^2$$

Für die Reaktionsenergie einer Kernreaktion gilt:

$$E_R = \Delta m \cdot c^2$$

Massenbilanz der Kernspaltung

Vor der Reaktion

Teilchen	<u>Masse</u> GeV
Uran-235	218.887
Neutron	0.940
Gesamt	219.827

Nach der Reaktion

Teilchen	<u>Masse</u> MeV
Barium-143	133.072
Krypton-90	83.740
3 Neutronen	3 · 0.940
Gesamt	219.632

$$E_f = \Delta m = 195 \, \text{MeV} \approx 200 \, \text{MeV}$$

Kernenergie vs. "Atomenergie"

Energiedichten von Uran im Vergleich zu konventionellen Energieträgern

Berechnung der Energiedichte:

$$w = E_f \cdot \frac{N_A}{M_{U-235}} = 8.81 \times 10^{10} \,\mathrm{J}\,\mathrm{g}^{-1}$$

Vergleich mit konventionellen Energieträgern:

Kohle:
$$2.88 \times 10^4 \, \mathrm{J \, kg^{-1}}$$


Erdöl: $3.96 \times 10^4 \, \mathrm{J \, kg^{-1}}$



Spaltstoffe

Übersicht über verschiedene Spaltstoffe

- Uran-235 (0.714 % in natürlichem Uran enthalten)
- Plutonium-239
- Plutonium-241 Brutstoffe
- Uran-233

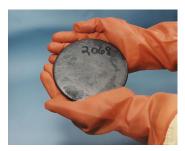


Hochangereichertes Uranmetall [5]

Die Brutstoffe werden durch Kernreaktionen im Reaktor erzeugt.

Spaltprodukte

- Bei der Kernspaltung entstehen zwei Tochterkerne
- Diese sind meist instabil und zerfallen weiter.
- Auch nach
 Abschalten der
 Kettenreaktion
 entsteht
 Nachzerfallswärme
- → Diese muss sicher abgeführt werden

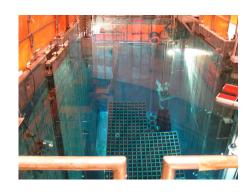

[6]

Spaltprodukte

Zerfallsketten

Zerfallsreihe Barium-143

$$^{143}_{56} Ba \xrightarrow{\beta^{-}143}_{57} La \xrightarrow{\beta^{-}143}_{58} Ce \xrightarrow{\beta^{-}143}_{59} Pr \xrightarrow{\beta^{-}143}_{60} \textit{Nd}$$

Zerfallsreihe Krypton-90

$$^{90}_{36}\mathrm{Kr} \overset{\beta^{-90}}{\rightarrow}^{90}_{37} \mathrm{Rb} \overset{\beta^{-90}}{\rightarrow}^{90}_{38} \mathrm{Sr} \overset{\beta^{-90}}{\rightarrow}^{90}_{39} \mathrm{Y} \overset{\beta^{-90}}{\rightarrow}^{90}_{40} \mathrm{Zr}$$

Neutronenemission

prompt und verzögert

- Neutronen werden mit einer Energie von durchschnittlich 2 MeV emittiert (schnelle Neutronen).
- 99.35 % aller Neutronen werden spontan (prompt) abgegeben.
- Diese entstehen innerhalb von 1×10^{-4} s nach der Kernspaltung.
- Die restlichen Neutronen entstehen durch Zerfälle der Spaltprodukte.
- Dies geschieht Sekunden bis Minuten nach der Kernspaltung
- Verzögerte Neutronen sind für die Reaktorsteuerung unverzichtbar.

Neutronenfluss und Wirkungsquerschnitt

Neutronenflussdichte


Energieabhängig:
$$\Phi(E, \vec{r}) = \vec{v}(E, \vec{r}) \cdot \rho_n(E, \vec{r})$$

Gesamtflussdichte:
$$\Phi_{ges}(\vec{r}) = \int_0^{E_{max}} \Phi(E, \vec{r}) dE$$

Makroskopischer Wirkungsquerschnitt

$$\Sigma = \sigma \cdot N = \frac{m \cdot N_A}{M} \cdot \sigma$$

Wirkungsquerschnitte und Reaktionsraten

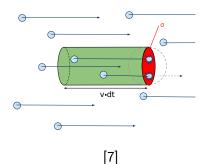

Reaktionsrate und Reaktorleistung

$$R = \sigma \cdot \rho_N \cdot \mathbf{v} \cdot \rho_n = \phi \cdot \sigma \cdot \rho_N = \Phi \cdot \Sigma$$
$$P = E_f \cdot R = R \cdot \Phi \cdot \Sigma$$

Energiespektren von Neutronen

- Viele Wechselwirkungen von Neutronen sind stark energieabhängig.
- Neutronen werden nach Energie unterschieden:

```
(schnelle) Spaltneutronen: 10 \text{ keV} < E < 20 \text{ MeV}
```

mittelschnelle Neutronen: $0.5\,\mathrm{eV} < E < 10\,\mathrm{keV}$

epithermische Neutronen: $E < 1\,\mathrm{eV}$

thermische Neutronen: E < 100 meV

Wechselwirkungen von Neutronen


Neutronen wechselwirken mit der Materie im Reaktor auf verschiedene Arten:

- (stoßinduzierte) Kernspaltung
- Streuung (elastisch / inelastisch)
- \blacksquare (2, 2*n*)-Reaktion
- \blacksquare (n, α)-Reaktion
- Parasitäre Absorption (n, γ) -Reaktion

Kernspaltung

Wirkungsquerschnitt

- Kernspaltung läuft bei niedrigen Energien (Thermische Neutronen) ab.
- Neutronen, die bei Kernspaltungen enstehen, haben Energien von eV.
- → Moderator benötigt

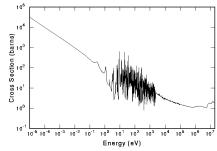

Spaltquerschnitt von U-235 in Abhängigkeit von der Neutronenenergie [8]

Absorption von Neutronen

- Meist vom Typ (n, γ) -Reaktion
- Beispiele:


Bohr:
$${}_{5}^{10}B + {}_{0}^{1}n \rightarrow {}_{3}^{7}Li + {}_{2}^{4}\alpha$$

Cadmium: ${}_{48}^{113}Cd + {}_{0}^{1}n \rightarrow {}_{48}^{114}Cd + \gamma$


- Bei niedrigen Neutronenenergien: $\sigma(E) \propto \frac{1}{\sqrt{E}}$
- Stark erhöhter Wirkungquerschnitt im Resonanzbereich
- $lue{}$ Wichtig für die Steuerung des Reaktors ightarrow Steuerstäbe

Absorption von Neutronen

Wirkungsquerschnitte

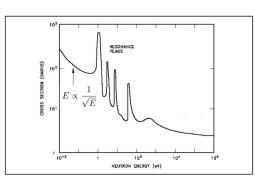

Allgemeiner Verlauf [9]

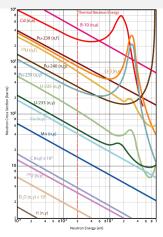


Für verschiedene Reaktormaterialien [10]

Absorption von Neutronen

Wirkungsquerschnitt für U-238

- Niedrig angereichertes Uran besteht zu 97 % aus U-238.
- Abgebremste
 Spaltneutronen
 durchqueren den
 Resonanzbereich.
- → Signifikante Neutronenverluste durch Resonanz

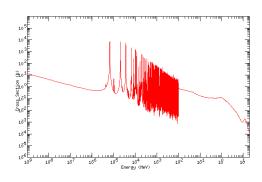

[11]

Moderation

- Spaltneutronen haben Energien im MeV Bereich.
- Zum Erreichen günstiger Spaltquerschnitte müssen die Neutronen abgebremst werden.
- Dazu werden im Reaktor Moderatoren verwendet.
- Beispiele
 - Wasser
 - Graphit
- Abbremsung erfolgt vor Allem durch:
 - → elastische Stöße
- Diese Vorgänge lassen sich mit klassischer Mechanik modellieren.

Moderation

Wichtige Größen

- Der relative Energieverlust pro Stoß ist konstant.
- Neue Größe \rightarrow Lethargie:

$$u = \ln \frac{E_0}{E}$$

■ Mittlerer Lethargiegewinn pro Stoß:

$$\xi = 1 - \frac{(A-1)^2}{A} \cdot \ln \frac{A+1}{A-1}$$

Anzahl der Stöße zum Abbremsen auf thermische Energien:

$$z=rac{1}{\xi}\lnrac{E_0}{E_{th}}$$





[12]

Kettenreaktion

Kriterium für Stabilität

- Reaktorsteuerung ist unabdingbar für die zivile Nutzung der Kernenergie
 - → kontrollierte Kernspaltung
- Es muss für eine ausgeglichene Neutronenbilanz gesorgt werden.

$$\frac{d\rho_n}{dt} = \nu \cdot \Sigma_f \cdot \Phi - \Sigma_f \cdot \Phi - \Sigma_a \cdot \Phi
= \rho_n \cdot \nu \cdot [(\nu - 1) \Sigma_f - \Sigma_a]
= C \cdot n$$

Kettenreaktion

Kriterium für Stabilität

Fallunterscheidung:

C > 0: überkritischer Reaktor

C < 0: unterkritischer Reaktor

C = 0: kritischer Reaktor


Multiplikationsfaktor

$$k = \frac{C}{\Sigma_a} + 1 = \sigma_f \cdot \frac{\nu - 1}{\Sigma_a}$$


Für k = 1 ist der Reaktor kritisch.

Herleitung für unendliche Reaktoren


 $lue{}$ unendlicher Reaktor ightarrow kein Neutronenverlust nach außen.

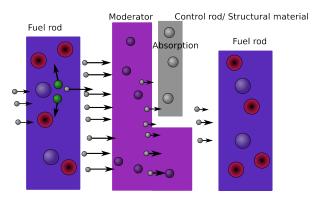


- Beginn mit *n* thermischen Neutronen.
- Die Neutronen werden im Brennstoff absorbiert.

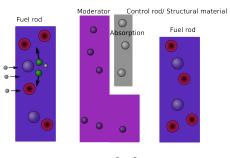


- Im Brennstoff findet Kernspaltung und Absorption statt.
- **E**s enstehen $n \cdot \eta$ schnelle Spaltneutronen.
- Durch schnelle Spaltung entstehen $n \cdot \eta \cdot \epsilon$ Neutronen.

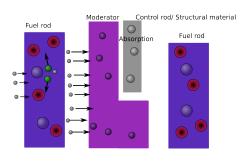

- Neutronen werden im Moderator abgebremst.
- Dabei durchlaufen sie den Resonanzbereich des U-238
- Nach der Moderation sind $n \cdot \eta \cdot \epsilon \cdot p$ thermische Neutronen vorhanden.

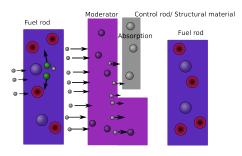

- Ein Teil der Thermischen Neutronen werden im Moderator oder in Strukturmaterialien absorbiert.
- \blacksquare Es stehen $n\cdot \eta\cdot \epsilon\cdot p\cdot f$ Neutronen für weitere Kernspaltungen zur Verfügung

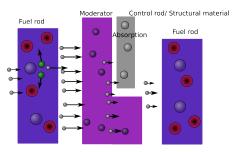

Zusammenfassung für unendliche Reaktoren

Für eine stabile Kettenreaktion muss gelten:

$$n = n \cdot \eta \cdot \epsilon \cdot p \cdot f \Leftrightarrow 1 = \eta \cdot \epsilon \cdot p \cdot f$$

Es ergibt sich die

Vierfaktorformel für unendliche Reaktoren

$$k_{\infty} = \eta \cdot \epsilon \cdot p \cdot f$$

- η : Neutronenausbeute
- €: Schnellspaltfaktor
- p: Resonanzentkommwahrscheinlichkeit
- f: Thermische Nutzung

Beschreibung der einzelnen Faktoren

- Neutronenausbeute: $\eta = \nu \cdot \frac{\sigma_{\it f}}{\sigma_{\it f} + \sigma_{\it a}}$
- Schnellspaltfaktor:

$$\epsilon = \frac{\text{Anzahl aller Kernspaltungen}}{\text{Anzahl Spaltungen durch thermische Neutronen}}$$

Resonanzwahrscheinlichkeit:

$$p = \frac{\text{Anzahl thermischer Neutronen}}{\text{Anzahl schneller Neutronen}}$$

- thermische Nutzung:
 - $p = \frac{\text{Absorption thermischer Neutronen im Brennstoff}}{\text{Absorption thermischer Neutronen insgesamt}}$

Korrekturen für ausgedehnte Reaktoren

- Für endliche Reaktoren muss der Verlust von Neutronen aus dem Reaktor berücksichtigt werden.
- Es werden zwei weitere Faktoren eingeführt.
 - Schneller Verbleibfaktor $W_{th} = \frac{\text{Anzahl der im Reaktor verbleibenden schnellen Neutronen}}{\text{Anzal erzeugter schneller gewordenen Neutronen}}$
 - Thermischer Verbleibfaktor $W_{th} = \frac{\text{Anzahl der im Reaktor absorbiertenthermischen Neutronen}}{\text{Anzal der thermisch gewordenen Neutronen}}$

Vierfaktorformel für endliche Reaktoren

$$k = k_{\infty} \cdot W_{s} \cdot W_{th} = \eta \cdot \epsilon \cdot p \cdot f \cdot W_{s} \cdot W_{th}$$

Der kritische Reaktor

Kritikalität bezüglich verschiedener Neutronengruppen

Sei β der Beitrag der verzögerten Neutronen zum Multiplikationsfaktor:

```
unterkritisch(k < 0): Die Kettenreaktion bricht ab.
```

verzögert kritisch(k = 1): Die Leistung des Reaktors ist konstant und regelbar.

verzögert überkritisch $(1 < k < 1 + \beta)$: Die Leistung nimmt zu, der Reaktor bleibt regelbar.

prompt überkritisch $(k > 1 + \beta)$: Die Reaktorleistung nimmt unkontrollierbar zu.

Abbildungs- und Quellenverzeichnis I

Abbildungen

- Eigene Bearbeitung von:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
 Thermal_reactor_diagram.svg
- Entnommen am 03.04.14 aus: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Albert_Einstein_Head_Cleaned_N_Cropped.jpg
- Entnommen am 03.11.14 aus: https://www.uni-goettingen.de/admin/bilder/ pictures/83c7175c61aec0cb4361db758616bc67.jpg
- 4 Entnommen am 03.11.14 aus :
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_
 train_east_of_Bristol_Parkway_2006-05-03_01.jpg

Abbildungs- und Quellenverzeichnis II

Abbildungen

- 5 Entnommen am 03.11.14 aus: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: HEUranium.jpg
- 6 Entnommen am 03.11.14 aus: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centrale_ nucleare_di_Caorso_-_Piscina_Pila_Nucleare.jpg
- Tentnommen am 04.11.14 und bearbeitet aus: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Wiki_link_reaction_rate_XS.svg
- Entnommen und Bearbeitet am 04.11.14 aus: http://content.science20.com/files/images/ u23520cross20section.gif

Abbildungs- und Quellenverzeichnis III

Abbildungen

- © Entommen und bearbeitet am 03.11.14 aus: http://knowledgepublications.com/doe/images/DOE_ Nuclear_Typical_Neutron_Absorption.gif
- Entnommen am 04.11.14 aus: http://www.doitpoms.ac. uk/tlplib/nuclear_materials/cross_section.php
- Entnommen am 03.11.14 aus: http://atom.kaeri.re.kr/ton/nuc6.html
- Eigene Erstellung
- Eigene Berabeitung von:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
 Thermal_reactor_diagram.svg

Abbildungs- und Quellenverzeichnis IV

Quellen

Univ. Prof. Dr.-Ing Kugeler: Skript: Reaktortechnik I , Sept. 1994, RWTH Aachen