Unidad 3 Interfaz del ensamblador con el lenguaje C

SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES

Índice

- 3. Interfaz del ensamblador con el lenguaje C.
 - 3.1. Características generales.
 - 3.2. El ejemplo del lenguaje C.
 - 3.3. Los distintos modelos del lenguaje C.
 - 3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados.

3.1. Características generales

- Muchas aplicaciones escritas en lenguajes de alto nivel requieren partes críticas escritas en ensamblador (ejecución en tiempo real, uso de instrucciones multimedia tipo MMX, etc.)
- Implica poder llamar desde programas escritos en lenguajes de alto nivel compilables a rutinas escritas en ensamblador.
- También es posible llamar desde programas escritos en ensamblador a rutinas escritas en lenguajes de alto nivel compilables.
- Factible si programas de ensamblador siguen las convenciones (nomenclatura, paso de parámetros y resultados, ...) de los lenguajes de alto nivel.

3.2. El ejemplo del lenguaje C (I)

- La mayoría de aplicaciones que requieren interactuar con ensamblador escritas en lenguaje C (y C++).
- El lenguaje C tiene construcciones típicas de alto nivel (bucles, tipos estructurados, recursividad, ...), pero también permite un control a muy bajo nivel (acceso a puertos de E/S, manipulación de bits, ...).
- Los compiladores de C permiten el enlace con programas escritos en ensamblador sólo si siguen las mismas convenciones aplicadas por el compilador.
- Programa en C se compila a código objeto, programa en ensamblador se ensambla a código objeto y montador (*linker*) del compilador de C genera el ejecutable enlazando esos ficheros objeto.

3.2. El ejemplo del lenguaje C (II)

- Convenciones del lenguaje C relacionadas con:
 - Uso de direcciones cortas (near) o largas (far) para acceder a datos (variables) y/o procedimentos: modelo de memoria.
 - Nomenclatura de segmentos, variables y procedimientos.
 - Paso de parámetros a procedimientos y devolución de resultados.

3.3. Los distintos modelos del lenguaje C (I)

- Cuando se compila un programa en C se debe escoger un modelo de memoria.
- Cada modelo determina la ubicación en memoria de los segmentos lógicos (código, datos y pila) y si se usan direcciones cortas o largas para acceder a ellos.
- Seis modelos de memoria en Turbo C:
 - TINY
 - SMALL
 - MEDIUM
 - COMPACT
 - LARGE
 - HUGE

3.3. Los distintos modelos del lenguaje C (II)

TINY

- Mínima ocupación de memoria.
- Los cuatro registros de segmento (CS, SS, DS y ES) son idénticos. El programa ocupa hasta 64 KB.
- Código, datos y pila en el mismo segmento físico.
- Programas compilados en este modelo pueden convertirse a .COM (drivers) mediante la utilidad EXE2BIN de DOS o usando la opción /t del montador.
- Punteros cortos (near) para código y datos.

SMALL

- Programas pequeños en los que no es necesario mínima ocupación de memoria.
- Un segmento físico para código (hasta 64 KB) y otro para datos y pila (hasta 64 KB).
- Punteros cortos (near) para código y datos.

3.3. Los distintos modelos del lenguaje C (III)

MEDIUM

- Programas grandes que usan pocos datos.
- Varios segmentos físicos para código (hasta 1 MB) y uno para datos y pila (hasta 64 KB).
- Punteros largos (far) para código y cortos (near) para datos.

COMPACT

- Programas pequeños que usan muchos datos.
- Un segmento físico para código (hasta 64 KB) y varios para datos y pila (hasta 1 MB).
- Punteros cortos (near) para código y largos (far) para datos.

LARGE

- Programas grandes que usan muchos datos.
- Varios segmentos físicos para código (hasta 1 MB) y para datos y pila (hasta 1 MB). En total no puede superarse 1MB.
- Punteros largos (far) para código y datos.

3.3. Los distintos modelos del lenguaje C (IV)

HUGE

- Similar al LARGE con algunas ventajas y desventajas.
- Punteros normalizados (offset < 16).
- Variables globales estáticas pueden superar 64 KB (posible manipular bloques de datos de más de 64 KB).
- Compilador inserta código que actualiza automáticamente registros de segmento de datos (punteros a datos siempre normalizados).
- Modelo más costoso en tiempo de ejecución.

3.3. Los distintos modelos del lenguaje C (V)

Modelo	Segmentos			Punteros	
	Código	Datos	Pila	Código	Datos
Tiny	64 KB			NEAR	NEAR
Small	64 KB	64 KB		NEAR	NEAR
Medium	1 MB	64 KB		FAR	NEAR
Compact	64 KB	1 MB		NEAR	FAR
Large	1 MB	1 MB		FAR	FAR
Huge	1 MB	1 MB (bloques de más de 64 KB)		FAR	FAR
		(bioques de n	ias de 64 KB)		

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (I)

Nomenclatura

- El compilador de C siempre nombra de igual forma los segmentos lógicos que utiliza:
 - El segmento de código se llama _TEXT.
 - El segmento _DATA contiene las variables globales inicializadas.
 - El segmento _BSS contiene las variables globales NO inicializadas.
 - El segmento de pila lo define e inicializa el compilador de C en la función main.
 - En los modelos pequeños de datos (tiny, small y medium), todos los segmentos de datos están agrupados con el nombre DGROUP:

DGROUP GROUP DATA, BSS

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (II)

Nomenclatura

- El compilador de C añade un _ delante de todos los nombres de variables y procedimientos:
 - Ejemplo:

```
int a = 12345;
  char b = 'A';
  char c[] = "Hola mundo";
  int d = 12;
```

Se compila como:

```
_DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
PUBLIC _a, _b, _c, _d
_a DW 12345
_b DB 'A'
_c DB "Hola mundo", 0
_d DW 12
_DATA ENDS
```

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (III)

Nomenclatura

- El compilador de C añade un _ delante de todos los nombres de variables y procedimientos:
 - Ejemplo:

```
main()
{
funcion();
}
```

Se compila como:

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (IV)

Nomenclatura

- Las variables y procedimientos de ensamblador que sean accedidos desde programas en C deben llevar un _ por delante que no aparece en C.
- El lenguaje C distingue entre mayúsculas y minúsculas: funcion() y FUNCION() son procedimientos distintos.
- Es necesario que el ensamblador también distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- En TASM se consigue ensamblando con las opciones /mx (fuerza distinción para símbolos públicos) o /ml (fuerza distinción para todos los símbolos).

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (V)

Paso de parámetros


- En lenguaje C, un procedimiento que llama a otro apila sus parámetros antes de ejecutar el CALL.
- Los procedimientos de ensamblador que llamen a funciones de C también han de apilar sus parámetros.
- Los parámetros se apilan en orden inverso a como aparecen en la llamada de C: empezando por el último y acabando por el primero.
- Tras retornar de la subrutina, se extraen de la pila los parámetros sumando al registro SP el tamaño en bytes de los parámetros.
- Los parámetros de un byte (char) se apilan con dos bytes (el más significativo vale 0).

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (VI)


Paso de parámetros

- Los parámetros se apilan en formato little endian: palabra menos significativa en dirección menor y byte menos significativo en dirección menor.
- Para pasar por parámetro punteros a funciones o a datos, es necesario saber en qué modelo de memoria se está compilando el programa en C, para apilar el registro de segmento (modelo largo) o no apilarlo (modelo corto).


3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (VII)

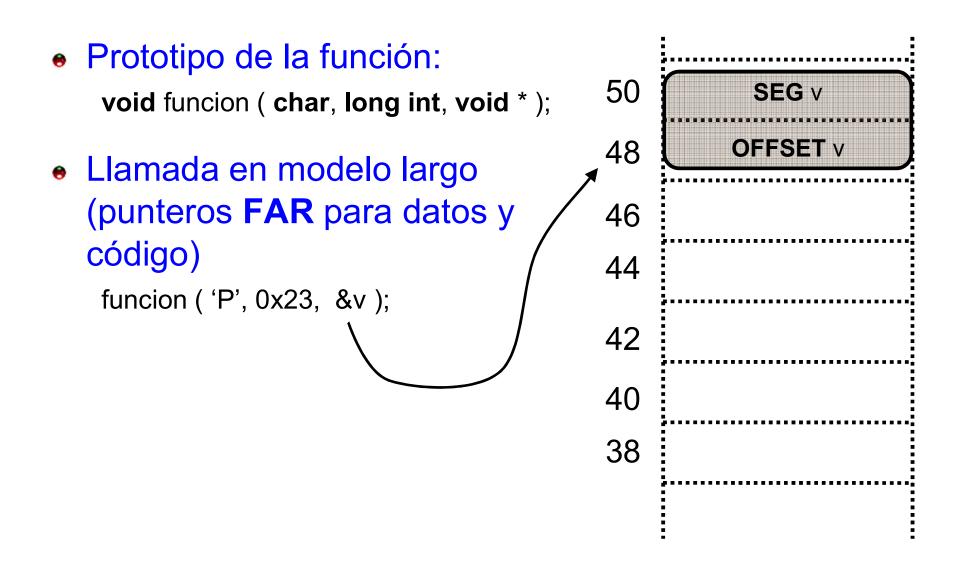

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (VIII)

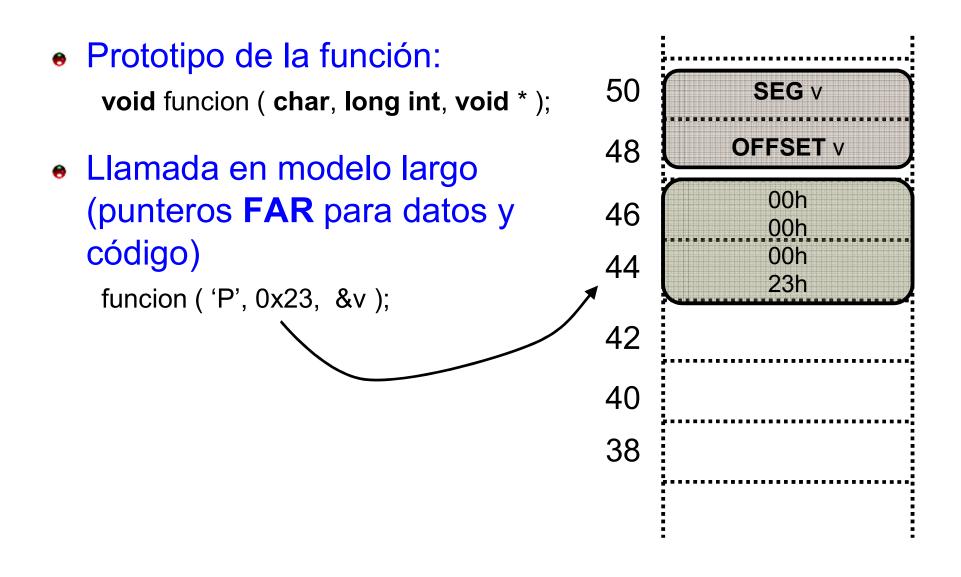

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (IX)

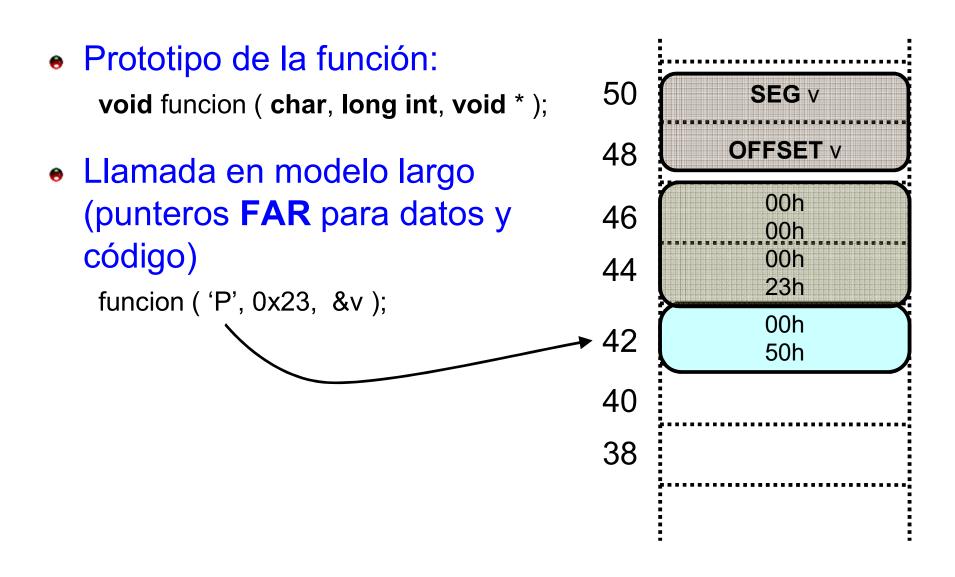


3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (X)

Paso de parámetros (ejemplo)


- Prototipo de la función:
 void funcion (char, long int, void *);
- Llamada en modelo largo (punteros FAR para datos y código)

```
funcion ( 'P', 0x23, &v );
```

call _funcion

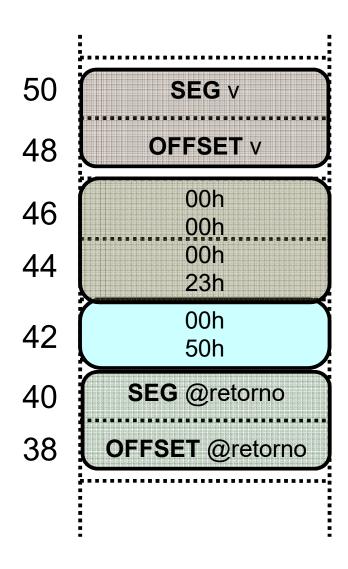


3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XI)

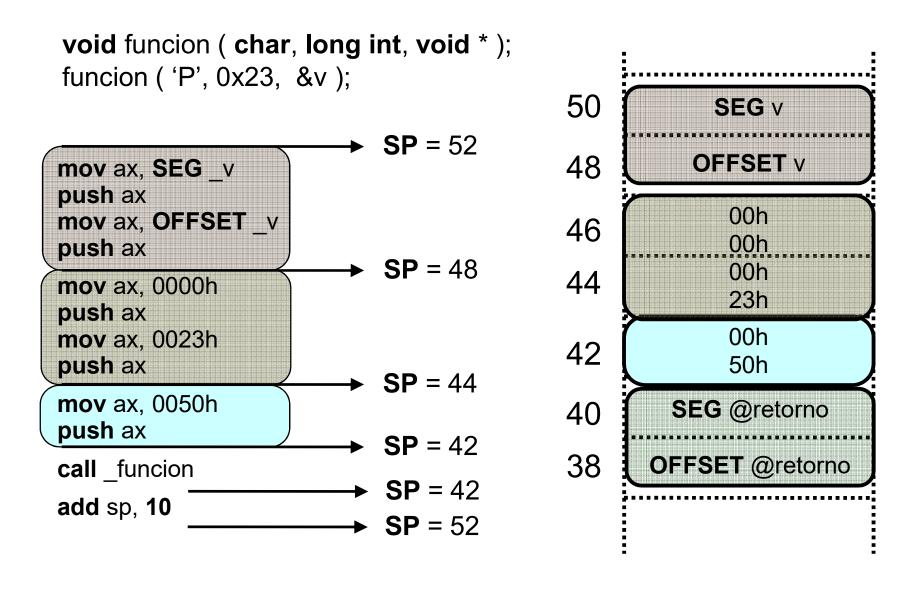

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XII)

Acceso a parámetros (ejemplo)

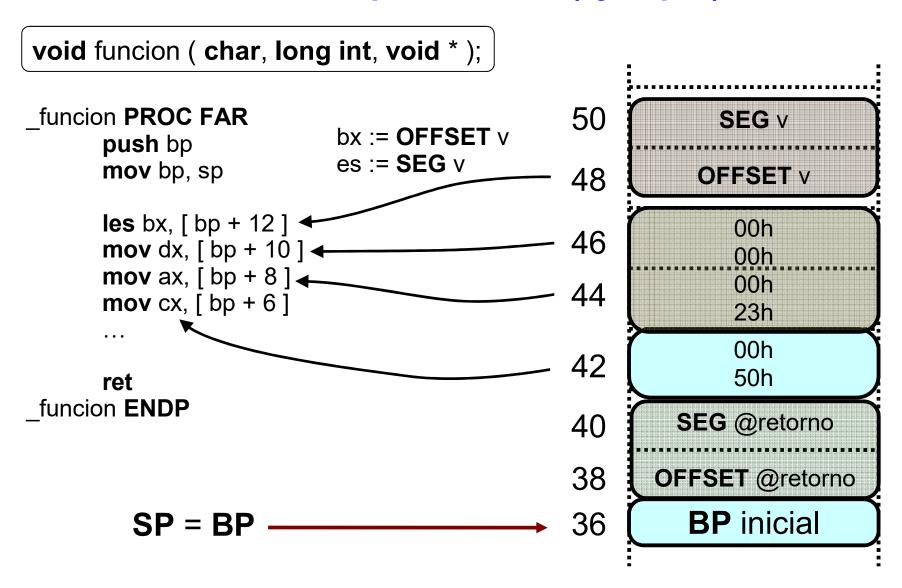

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XIII)

Devolución de resultados

 Las variables de retorno de una función con una longitud de 16 bits se devuelven al procedimiento llamante en AX y las de 32 bits en DX:AX.

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XIV)

Ejemplo 1

```
/* Variable visible (externa) desde la rutina de ensamblador */
int variable c;
/* Variable definida como pública en ensamblador */
extern int dato as;
/* Declaración de la función de ensamblador (podría estar en un include) */
int funcion ( int a, char far *p, char b );
main()
   int a = 123;
                         /* Declaración de variables locales de C */
   char b = 'F';
   char far *p;
/* Llama a la función y guarda en variable_c el valor devuelto en AX */
   variable_c = funcion ( a, p, b );
```

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XV)

```
DGROUP GROUP DATA, BSS
                                               ; Se agrupan segmentos de datos en uno
DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
                                               ; Segmento de datos público
                                               ; Declaración de dato as como público
   PUBLIC dato as
                                               ; Reserva de dato as e inicialización
    dato as
                      0
               DW
DATA ENDS
BSS SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
                                               : Segmento de datos público
                                               ; Declaración de variable c como externa y de
   EXTRN variable c: WORD
                                               ; tipo WORD (definida en el módulo C)
                                               ; Variable no accesible por el módulo C
               DW
    sin as
BSS ENDS
TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
                                               ; Definición del segmento de código
   ASSUME CS: TEXT, DS:DGROUP, SS:DGROUP
PUBLIC funcion
                                               ; Hace accesible a funcion desde C
funcion PROC NEAR
                                               ; En C es funcion ()
   PUSH BP
                                               ; Para poder utilizar BP para direccionar la pila
   MOV BP, SP
                                               ; se carga con puntero a cima de pila
                                               ; Guarda a en BX , BX=123
   MOV BX, [BP+4]
   LDS SI, [BP+6]
                                               ; Guarda p en DS:SI
                                               ; Guarda b en CX, CL='F', CH =0
   MOV CX, [BP+10]
                                               ; Como función es int el valor se devuelve en AX
   MOV AX, CX
   POP
               BP
                                               : Restaura BP
   RET
                                               ; Retorna a procedimiento llamante
funcion ENDP
 TEXT ENDS
```

END


3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XVI)

Ejemplo 2

```
char * strchr (char *string, int caracter);
datos SEGMENT
  micadena DB "Esto es una cadena ASCIIZ", 0
datos ENDS
codigo SEGMENT
  mov ax,'a'
                             /* Se apila carácter buscado
  push ax
  mov ax, SEG micadena /* Se apila cadena de caracteres */
  push ax
  mov ax, OFFSET micadena
  push ax
  call FAR strchr
                                   /* Llamada al procedimiento
                                                                  */
  add sp, 6
                                   /* Equilibrado de la pila
  mov ds, dx
                                   /* Puntero retornado en DX:AX
  mov si, ax
codigo ENDS
```


3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XVII)

Definición de variables locales

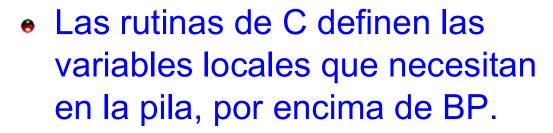

- Se introducen en mismo orden en que están declaradas.
- Se acceden mediante [BP-2], [BP-4],



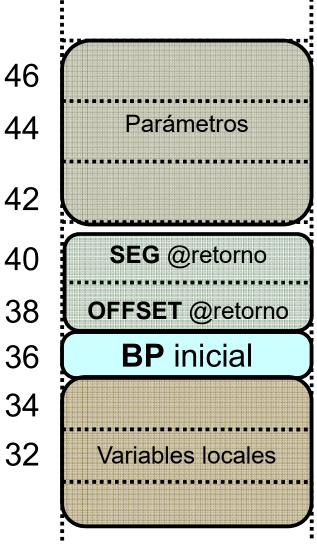

3.4. Convenios de nomenclatura, paso de parámetros, devolución de resultados (XVIII)

 La instrucción asm permite insertar ensamblador en el programa en C (ensamblador inline).

```
main
        int d1 = 5, d2 = 4, resultado;
        asm {
                push cx
                push ax
                mov ax, 0
                                        No se debe usar BP, ya que lo
                mov cx, d2
                cmp cx, 0
                                        utiliza el compilador para
                jz final
                                        acceder a las variables locales.
mult:
        asm {
                add ax, d1
                dec cx
                inz mult
final:
                mov resultado, ax
                pop ax
                pop cx
        printf ("resultado %d\n", resultado); }
```