

Cliente:	NUTR	IEN	Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:	LVTCOB - LIN COBERTURA	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0			



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 2 de 54

1 SUMÁRIO

1	1 SUMÁRIO	7
2	~	
3		
4		
ľ	4.1 INTRODUÇÃO	
	4.2 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	
	4.3 APR – Análise Preliminar de Risco	
	4.4 PT – PERMISSÃO DE TRABALHO	
	4.5 INSPECÃO PERIÓDICA	
	4.6 PLANO DE RESGATE	
	4.7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	
	4.7.1 Cinto de segurança	
	4.7.2 Trava-quedas	
	4.7.3 Trava quedas retrátil	
	4.8 FATOR DE QUEDA	
	4.9 EFEITO PENDULO	
5	5 CONCEITOS E NOÇÕES DOS PRODUTOS	15
	5.1.1 LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO MEPI FIXADA E	M COBERTURAS15
	5.2 LINHA DE VIDA EM TRILHO ESPECIAL MEPI	16
	5.2.1 Introdução	16
	5.2.2 Elementos: Trilho	16
	5.2.3 Elementos: Trole	
	5.3 Instruções de Uso	18
6	6 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO	22
7	7 ANEXOS TÉCNICOS	23
	7.1 CERTIFICADO DE QUALIDADE	23
	7.2 MEMORIAL DE CÁLCULO	26
	7.3 DESENHO DE REFERÊNCIA	40
	7.4 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	41
	7.5 Mapa de Inspeções Periódicas	42
	7.6 Manutenção	43
	7.6.1 Manutenção Preventiva	43
	7.6.2 Manutenção Corretiva	44
	7.7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
8		
9	9 CONCLUSÃO	
	10 BIBLIOGRAFIA E NORMAS DE REFERÊNCIA	
1	11 CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA	50



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 3 de 54

2 Introdução

Em uma empresa de sucesso, segurança é fundamental. Por isso, o Grupo MEPI apresenta as melhores soluções em engenharia de segurança do trabalho, produtos e equipamento para proteção individual e coletiva, além de treinamentos e consultoria para sua empresa.

Com 20 anos de mercado, o Grupo garante as melhores soluções para todos os segmentos de negócio e condições para que seus colaboradores tenham produtividade sem abrir mão da segurança.

Buscando resultados positivos sempre, as empresas da MEPI contam com equipamentos de profissionais especializados, sendo a única do Triângulo Mineiro a possuir estrutura apropriada para realização de treinamentos direcionados para trabalho em altura e espaços confinados.



 Gerar solucões em segurança do trabalho, zelando sempre pela manutenção da vida

Missão

Visão

 Ser referência a nível nacional e internacional em segurança do trabalho e qualidade em produtos e serviços comercializados.

- •Segurança em primeiro lugar;
- Liberdade com responsabilidades;
- Crescer e evoluir juntos;
- Gentileza gera gentileza;
- •Respeito pelo ser humano;
- Fazer a diferença sempre;
- •Sempre agir de forma correta.

Valores




Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 4 de 54

A **MEPI Engenharia**, inscrita no CNPJ: 04.918.841/0001-33 sob a razão social: MEPI Indústria e Comercio de Equipamentos de Proteção Individual EIRELI, estabelecida à Rua Belmira Montes Barroso, 375, no bairro Jardim Maracanã, na cidade de Uberaba – MG, atendendo à solicitação da empresa abaixo denominada, elaborou o presente documento técnico após a realização de serviços contratados, contendo os seguintes tópicos:

- Conceitos e noções básicas de cada produto e seus elementos principais;
- Noções básicas de segurança de serviços em altura;
- Normas técnicas de referência;
- Procedimentos utilizados na execução dos serviços;
- Memoriais de cálculo, quando aplicável;
- Certificados de qualidade, quando aplicável;
- Certificados de aprovação (CA), quando fornecido EPIs;
- Desenhos de referência (leiaute) dos serviços executados;
- Cópia das ARTs Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Registro fotográfico dos serviços executados;
- Certificado de Inspeção Técnica, quando aplicável;



Neste laudo, serão apresentados os critérios técnicos utilizados para as instalações, como também serão referenciadas as normas técnicas, nas quais o referido estudo está devidamente embasado.





Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 5 de 54

3 FICHA TÉCNICA DA OBRA

	CLIENTE							
Nome fantasia:	NUTRIEN							
Razão Social:		NUTRIEN AG SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.						
CNPJ:	88.305.859/0020	88.305.859/0020-12 Insc. Est.: 10.777.085-7						
Endereço dos serviços:	CEP: 73850-000	RODOVIA BR 050, s/Nº, KM 104 CEP: 73850-000 CRISTALINA - GO						
	SI	ERVIÇOS	EXECUT	ADC)S			
Descrição:	Descrição: FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO - LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA - 02 unidades (3 metros)							
Início:	07/2020	Término:	08/2020		Pedido Nº:	-		



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 6 de 54

4 SEGURANÇA EM ALTURA

4.1 INTRODUÇÃO

Conforme a Norma Regulamentadora nº 35 emitida pelo Ministério do Trabalho, trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2,0 metros do nível inferior, onde haja risco de queda.

Em todos os segmentos laborais, as atividades em altura, estão presentes, seja em serviços realizados na cobertura de um prédio, seja uma manobra em cima de um caminhão tanque. A fim de garantir a integridade física do trabalhador, é indispensável que o ambiente de trabalho forneça recursos em que o trabalhador possa estabelecer suas atividades com segurança.

- 35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:
- a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
- b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
- c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser evitado;

NORMA REGULAMENTADORA Nº 35 - TRABALHO EM ALTURA

Na citação acima, temos bem evidente que é necessário estabelecer algumas diretrizes durante o planejamento do trabalho a fim de eliminar ou reduzir os riscos de queda em altura. Para a situação a), podemos colocar como exemplo as plataformas de enlonamento que eliminam a necessidade do motorista do caminhão de subir em cima do caminhão para fixar / remover a lona, já para as alíneas b) e c), temos os sistemas de linhas de vida, pontos de ancoragem, trabalhos com trava-quedas, etc.





Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 7 de 54

4.2 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A fim de manter informados, bem como capacitados os trabalhadores sujeitos a serviços em altura, cabe ao empregador estabelecer um programa de treinamento e capacitação com periodicidade bienal. Conforme a NR Nº 35, este treinamento deverá ainda conter toda uma estrutura programática com um mínimo de 8 horas, abordando os aspectos teóricos e práticos dos serviços em altura, além de conter os seguintes tópicos em sua estrutura:

- a) Normas e Regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) Análise de Risco e condições impeditivas;
- c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura;
- d) Medidas de prevenção e controle dos riscos potenciais;
- e) Equipamentos individuais e coletivos de proteção para o trabalho, incluindo ainda os procedimentos de seleção, inspeção, conservação e limitação do uso;
- f) Acidentes típicos de trabalhos em altura;
- g) Conduta em situações de emergências, incluindo noções e técnicas de resgate e de primeiros socorros;

O treinamento deverá ser ministrado por profissional com capacitação comprovada, bem como com experiência no segmento. Deverá ainda contar com a emissão de certificado comprobatório do curso com as informações básicas do mesmo e as assinaturas dos elementos responsáveis.

4.3 APR – Análise Preliminar de Risco

Considerando as disposições do item 35.4.5 na Norma Regulamentadora № 35, a elaboração de uma APR – Análise Preliminar de Risco é imperativa para a execução de um trabalho em altura.

Os principais itens que devem obrigatoriamente estar presentes neste documento são:

- O local de execução dos serviços;
- O isolamento e sinalização no entorno da área do trabalho;
- Os pontos de ancoragem, bem como os sistemas de proteção disponíveis no local;
- As condições meteorológicas;
- A seleção de EPIs¹ utilizados, bem como os EPCs² disponíveis. Incluindo ainda a metodologia de uso e suas limitações;
- Os riscos de queda de ferramentas e materiais, bem como os riscos adicionais específicos de cada ambiente de trabalho;

-

¹ EPIs - Equipamentos de Proteção Individual

² EPCs - Equipamentos de Proteção Coletiva



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 8 de 54

- As situações de emergência e o planejamento das medidas de socorro;
- Sistemas de comunicação adicionais;
- Abordagem da supervisão dos serviços;
- Atendimento as outras normas de segurança e saúde, já contidos nas outras normas regulamentadoras;

4.4 PT – PERMISSÃO DE TRABALHO

A Permissão de Trabalho, ou simplesmente PT, deverá sempre ser emitida e aprovada pelas pessoas designadas em cada ambiente de trabalho. Este documento visa garantir que os serviços somente serão executados mediante a aprovação das normas regulamentadoras, bem como as normas internas de cada ambiente de trabalho.

A permissão de trabalho deve atender alguns pontos básicos, tais como:

- Deve ser disponibilizada no local do trabalho;
- Deve possuir tempo de validade conforme a duração da atividade, restrita ao turno de trabalho;
- Requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos serviços;
- As disposições e medidas estabelecidas na APR;
- Relação de todas as pessoas envolvidas e suas autorizações;

A PT conta ainda com várias outras diretivas que são exclusivas de cada empresa, e cada situação, porém as diretivas que foram colocadas consistem das diretivas básicas.

4.5 INSPEÇÃO PERIÓDICA

Um equipamento de segurança, sempre deve estar em suas perfeitas condições de conservação afim de garantir o seu devido funcionamento. Portanto, a MEPI Engenharia recomenda que inspeções anuais sejam realizadas no equipamento e sempre que houver algum impacto no sistema, visando verificar a integridade de seus componentes e mantê-lo sempre em conformidade com a NBR vigente.

4.6 PLANO DE RESGATE

A equipe envolvida em trabalho em altura, deve ser treinada e capacitada para sair de situações de emergências ou adversas por conta própria, sem intervenções externas, existente nas equipes internas da empresa já aptas e treinadas nos núcleos de profissionais da obra.


Toda equipe da frente de serviço, deverá possuir 02 socorristas, previamente treinados em técnicas de atendimento a vítimas de acidente, para proceder no campo, em caso de acidente e contará, ainda, com profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	•		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 9 de 54

A vítima, conforme a gravidade do acidente, será imobilizada e removida até o ambulatório mais próximo e posteriormente se necessário após avaliação médica a unidade mais próxima de atendimento hospitalar. Por meio de telefone, rádio ou qualquer outro meio de comunicação disponível no momento da emergência, faz-se o prévio contato com o ambulatório da empresa, e a responsável pela obra, informando a gravidade da ocorrência, para que a unidade hospitalar e a administração da obra possam tomar as medidas necessárias ao pronto atendimento na chegada da vítima e/ou se necessário, a remoção para hospitais que ofereçam melhores recursos.

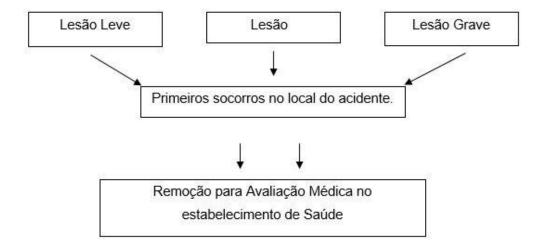

4.7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

A fim de melhor esclarecer as medidas necessárias para prevenir acidentes com trabalhos em altura, foram enumerados aqui, os principais equipamentos de proteção comumente utilizados em altura, bem como suas características básicas. Ressaltando que existem diversos outros equipamentos de utilização mais específica que não foram colocados no âmbito deste documento.

4.7.1 Cinto de segurança

Equipamento de Proteção Individual utilizado para trabalhos em altura, onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolto nas coxas. Feito com cintas de polímeros de alta resistência.

E essencial o ajuste do cinto ao corpo do trabalhador.

Os cintos de segurança possuem variedades com encaixes para talabartes na parte dorsal, na parte frontal e em ambas as partes, cada uma conforme a necessidade de utilização.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG				
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA						
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 10 de 54





Figura 1 - Exemplos de cintos de segurança ergonômicos

4.7.2 Trava-quedas

Dispositivo de segurança utilizado para proteger o trabalhador contra quedas. Os trava-quedas podem se movimentar tanta na horizontal como no sentido vertical. Possuem uma infinidade de tipos com características diferentes, tais como, com cabo de aço, com fita, para uso em cordas, para uso em cabos de aço, etc. São utilizados em conjunto com os cintos tipo paraquedista.



Trava-quedas de movimentação horizontal, com cabo de aço

Figura 2 – Modelos de trava-queda




Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 11 de 54

4.7.3 Trava quedas retrátil

4.7.3.1 Instruções de uso





- Mosquetões colocados corretos e travados:
- Sistema de travamento funcionando:
- Aspecto geral do equipamento cabo de aço, capa protetora, mosquetões, sem desgaste expressivo;
- Ausência de marca de corrosão ou deformação.

4.7.3.2 Operação

O equipamento opera com um sistema de mola retrátil e com um sistema de engrenagens que permite seu travamento em caso de uma queda. Possui dois mosquetões um acima que permite sua ancoragem em um ponto de fixação e um inferior que deve ser conectado ao cinturão de segurança em uma argola frontal ou dorsal. O cabo de aço fica sempre recolhido, e quando em operação sempre esticado.

- Ao término de sua operação nunca deixar que o cabo seja recolhido com muita velocidade, pois isto pode danificar o aparelho, e em repouso o cabo deve permanecer sempre recolhido.
- O EPI deve ser examinado pelo menos uma vez ao ano ou após ter sido utilizado para deter massa superior a 40 kg, pelo fabricante ou por uma pessoa ou representante autorizado.
- Atentar-se ao ângulo de trabalho contemplado no manual de usuário do equipamento

4.7.3.3 Manutenção

Este equipamento devido ao seu alto grau de precisão, não deverá ser aberto por pessoas não autorizadas. Sua manutenção é restrita à empresas especializadas e capacitadas para tal operação.

4.7.3.4 Limpeza e armazenagem

Uma boa limpeza assim como uma armazenagem adequada do EPI assegura melhor longevidade ao produto enquanto garante a sua segurança.

- Limpar com água e sabão neutro com um pano macio, nunca utilizar solvente ácido ou básico e não o mergulhe em água.
- Deixar secar em local ventilado e distante de qualquer fogo direto ou de qualquer outra fonte de calor. Armazenar em local abrigado de umidade.
- Evitar qualquer atmosfera corrosiva, com excesso de aquecimento ou resfriamento.



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0		
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 12 de 54

4.7.3.5 Mosquetão

Dispositivo de segurança de alta resistência com capacidade para suportar cargas tipicamente em torno de 8KN, 15KN, 22KN. Sua função básica é servir de elo de ligação entre elementos de segurança, como por exemplo, um cinto de segurança a um trava-quedas.

Possuem formato ovalado porém existem ainda vários formatos específicos como o mosquetão em "D", em forma de pêra, etc. Existem ainda vários tipos de trava: trava simples (com mola), trava com rosca, etc.

O mosquetão serve para se fixar ao cinto de segurança e outro a um ponto de ancoragem, verificar se o ponto de ancoragem:

- · Está acima do utilizador;
- Tem uma resistência mínima de 15 kN;



Mosquetão formato "D"
Gatilho com rosca
Resistência máxima: 50KN



Mosquetão formato clássico com gatilho reto. Resistência mínima: 7KN

Figura 3 - Exemplos de modelos de Mosquetões



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 13 de 54


4.8 FATOR DE QUEDA


Fator de queda é a relação entre a queda do trabalhador e o comprimento do talabarte, o qual é obtido pela fórmula abaixo:


$$Fator\ de\ Queda\ (FQ) = \frac{Altura\ da\ Queda\ (hQ)}{Comprimento\ do\ talabarte\ (CT)}$$

Esta relação determina o nível do impacto que será transmitido ao trabalhador mediante a queda.

Quando o Fator de Queda for superior a 1, o uso de absorvedores de impacto, seja no talabarte, seja no ponto de ancoragem, é obrigatório, conforme a NR Nº 35.

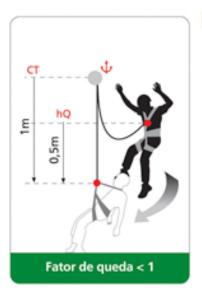

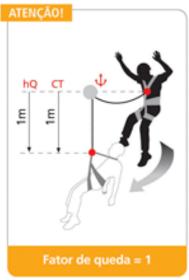

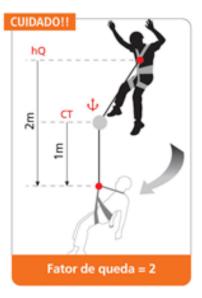




Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		


Página 14 de 54

4.9 EFEITO PENDULO

Um pêndulo é o sistema composto por uma massa acoplada a um fio que permite a movimentação oscilatória em duas extremidades. "Uma queda em pendulo (ou em balanço) é uma queda em que no ponto de retenção de queda a trajetória vertical do usuário é desviada em uma trajetória pendular com velocidade horizontal significativa" (NBR-16489, 2017, pag.115). Quando afastamos a massa da posição de repouso e a soltamos, o pêndulo realiza oscilações conforme a figura abaixo:

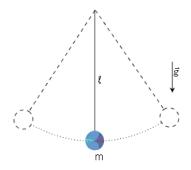

Para efeitos de trabalho em altura, afim de reduzir o tamanho das quedas, o ângulo do trabalhador com o ponto de repouso em caso de queda deve ser entre 30 a 40º (considerar a recomendação do fabricante do equipamento trava-quedas). Caso o trabalhador necessite se movimentar e estiver utilizando um sistema de ancoragem abaixo da cintura, deve atentar-se a distância máxima permitida do ponto de ancoragem, para evitar que em uma possível queda haja um impacto com alguma estrutura existente ou até mesmo quando em distancias maiores haja impacto direto com o solo, neutralizando o efeito do trava-quedas. Na figura abaixo, podemos notar um dos possíveis casos onde ocorre o efeito pendulo. Note que o trabalhador no ponto "D" está próximo a extremidade do telhado e está utilizando um talabarte com comprimento maior do que o recomendado para a situação. Em casos de trabalho sobre telhado, deve atenta-se a distância do ponto de ancoragem com a extremidade do telhado.

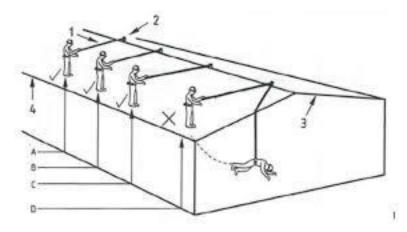



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 15 de 54

5 Conceitos e Noções dos Produtos

5.1.1 LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO MEPI FIXADA EM COBERTURAS

O sistema instalado possui elementos como: trilho especial projetado para ser utilizado como linhas de vida em ambientes internos e externos:

 Trilho em forma de perfil fechado em formato de caixa em aço carbono com tratamento anticorrosivo através de pintura padrão industrial;



- Estrutura fechada evitando o acúmulo de partículas sólidas;
- Sistema blindado que dispensa lubrificação do trole e do trilho;
- Sistema de trole com rolamentos blindados, com rodas de polímero plástico resistente à corrosão química;

O sistema proposto possui os seguintes elementos básicos:

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO
01	Trilho	Aço ASTM A36	Pintura: amarelo seg.
02	Trole	Misto	Misto
03	Fixação do trilho	Aço ASTM A36	Pintura: amarelo seg.
04	Parafusos, porcas,	Aço ASTM A36	Galvanizado
	etc.		







Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 16 de 54

5.2 LINHA DE VIDA EM TRILHO ESPECIAL MEPI

5.2.1 Introdução

A MEPI Engenharia desenvolveu um sistema trilho/trole específico para proteção contra quedas, pela utilização conjugada de trava-quedas.

Todo o sistema trilho/trole desenvolvido pela MEPI Engenharia permite algumas vantagens em comparação com o cabo de aço como linha de vida. Basicamente temos os seguintes aspectos:

- Permite caminhar grandes vão-livres;
- Permite maior facilidade de instalação do trava-quedas;
- Baixo peso estrutural, o que n\u00e3o compromete sua instala\u00e7\u00e3o em coberturas e estrutura existente. O peso do conjunto trilho-trole est\u00e1 dentro dos limites de sobrecarga exigidos nos projetos de coberturas, o que permite que o sistema possa ser instalado sem maiores comprometimentos em coberturas projetadas conforme as diretrizes da NBR 8800 (NB14);

5.2.2 Elementos: Trilho



Figura 4 - Montagem trilho - trole

Confeccionado em aço ASTM A36, o trilho de fabricação da MEPI Engenharia, apresenta características estéticas (ver Figura 4), e elevada resistência mecânica contra quedas, contando inclusive com memorial de cálculo anexo a este *databook*.

Os trilhos, por possuírem carcaça fechada, não acumulam pó, evitando eventuais problemas de acúmulo de partículas sólidas, o que ocorre constantemente em trilhos confeccionados em



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 17 de 54

perfis "I". Esta proteção contra partículas sólidas, também garante maior integridade funcional do trole.

5.2.3 Elementos: Trole

O trole exclusivo da MEPI Engenharia possui rolamentos blindados, o que dispensa a manutenção preventiva do mesmo, além de permitir uma rolagem extremamente suave e sem ruídos. Os rolamentos blindados também permitem que a sua utilização possa ocorrer até mesmo nos ambientes mais agressivos, como por exemplo, fertilizantes em pó.

Outro fator exclusivo e expressivo no trole é a presença de absorvedores de impacto em cada roda, de forma a absorver parte do impacto em situação de queda. Os absorvedores de impacto do trole, mediante a utilização durante impactos, requerem verificação do seu estado, e sendo constatados danos, os mesmos deverão ser substituídos.





Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20		
Objeto:	Objeto: LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 18 de 54

5.3 INSTRUÇÕES DE USO

1° Passo

Vestir cinto de segurança.

- Verificar se a fibra do cinto de segurança não possui:
- •Nenhuma fibra solta /derretimento /corte ou furo.
- Verificar se argolas e as fivelas não contém: amassados /fissuras /sinais de corrosãooxidação.
- Verificar se existe costuras rompidas ou derretidas.
- Verificar se o CA esta válido.
- Vestir o cinto de segurança adequadamente.





2° Passo

•Acionar a cordinha do conjunto roldana e descer o cabo de aço do trava quedas retrátil, até que o tenha em mão quando necessário a existência do sistema.







Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20			
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 19 de 54


3° Passo

3.1 Trava quedas Retrátil

Inspeção antes do uso:

- Mosquetão colocado corretamente e travado.
- Verificar se o mosquetão giratório não está estressado.
- Sistema de travamento do trava quedas retrátil funcionando.
- Aspecto geral do equipamento, cabo de aço, mosquetões, sem desgastes expressivos e ausência de marca de corrosão ou deformação.
- Fixação do mosquetão do trava quedas retrátil na ancoragem dorsal do cinto.



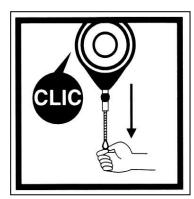






Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG			
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0		
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL		

Página 20 de 54

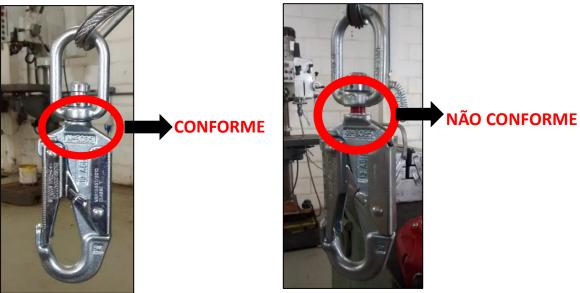

3.2 Instrução de funcionamento – Trava Quedas Retrátil

Este equipamento opera com um sistema de mola retrátil e com um sistema de engrenagens que permite seu travamento em caso de uma queda. Possui dois mosquetões um acima que permite sua ancoragem em um ponto de fixação e um inferior que deve ser conectado ao cinturão de segurança em sua argola dorsal.

O Trava-Quedas retrátil foi projetado para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo das quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades arriscadas e atentar-se ao ângulo máximo de trabalho do trava-quedas, contida na embalagem e/ou manual do sistema.

As quedas por balanço ocorrem quando o ponto de ancoragem não está diretamente acima do ponto onde ocorre uma queda. A força do impacto contra um objeto em uma queda por balanço pode causar ferimentos graves. Minimize os riscos de quedas por balanço, trabalhando o mais próximo possível do ponto de ancoragem. As quedas por balanço irão aumentar significativamente a folga necessária quando se usa um trava-quedas retrátil ou outro subsistema de conexão de comprimento variável.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA					
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 21 de 54

3.3 Instrução de uso - Trava Quedas Retrátil

O cabo de aço deve fica sempre recolhido quando estiver em repouso. Após o término de uma operação nunca deixar que o cabo seja recolhido com velocidade, pois pode danificar o compone.



Cabo Mantido Esticado Fora de Utilização - Incorreto

4° Passo

• Acessar local e executar o trabalho com segurança.

Ressaltamos que, o equipamento deve ser utilizado somente por pessoas qualificadas e que tenha recebido o devido treinamento.



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0.	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 22 de 54

6 Procedimentos de Instalação

Os procedimentos adotados para realizar a instalação do sistema, ocorreu conforme os seguinte passos:

- 1. Liberação para o trabalho (Integração, APR Análise Preliminar de Risco, PT Permissão de Trabalho, outras documentações);
- 2. Mobilização de equipamentos e ferramentas necessários para a realização dos serviços;
- 3. Obrigações dos trabalhadores:
 - a. Cumprir e utilizar todos os equipamentos necessários;
 - Seguir os procedimentos de trabalho e evacuação determinados antes de cada atividade;
- 4. Considerar o fator tempo:
 - a. Em condições adversas do clima como: chuva, ventos fortes e raios, os trabalhos seriam paralisados;
- 5. O Relatório Diário de Obra (RDO) foi preenchido e assinado todos os dias.
- 6. Verificação geral dos sistemas onde foram instaladas as linhas de vida (suportes, cabo de aço, grampos, etc.);
- 7. Emissão de relatório final da obra (DATABOOK), contendo todas as informações técnicas pertinentes à obra em si;



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 23 de 54

7 ANEXOS TÉCNICOS

7.1 CERTIFICADO DE QUALIDADE





Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	A – MG
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 24 de 54

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USINA INTENENTE CAMARA : IRATINAMIGIBASIL	CERTIFICADO DE INSPEÇÃO	Cliente-Customer: SOLUCUES EM ACO USIMINAS SA		Nota Fiscal Commercial Involce	Data de Emissao Date of Issue
USIMINAS BAIRCO HORRINA CER. 1884 BAIRCO BA	INSPECTION CERTIFICATE BOBINA A QUENTE	Tolerâncias - Tolerances	WOR OF 01/00 O	1 003570918 1	07/04/2017
CNP: 80.98473000056.82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 313.002022.0120	HOT ROLLED STEEL COIL	Espessura-Thickness Largura-Width	-0,20/+0,20 mm -0,00/+22,00mm	Ordem de Venda Sale Order	N° Certificado Certificate N°
A Usinina certica que os produtos discriminados foram labricados no Disal pelo processo, de ougicho básico (LD), instandos e enabados de acordo com as especificações tecnicas aplicários. A Usininas disponsibilidas en acordos pelos as apresentes despecial por la productiva de la productiva pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo	ensalados e analisados de acordo com as especificações fecnicas da autenficidade dos certificados de seus produtos. Para sua segura (LD), tested and analyzed according to the applicable technical spe-	pilideveis. A Usiminas disponabiliza, atravès do endereço oletrónico nora, recomende-se a utilização desse recurso. afications. Usiminas maises available, by using the following website	Folha Sheet #	Ne ttem 00396534 5	3995825
The incrementation is because the resolution to the control of the	er to verify (cheek) product certificate authertscin. Usurinas da'v re Dimensões Nominais - Nomina 3,00 x 1200,0 mm	Dimensions Borda - Edge / Oleamento - Oiling NAO APARADA E NAO OLEADA MILL EDGE AND DRY	Aparência Sup SUPERFICIE 2 SURFACE 2 (N	Aparência Superficial - Surface Appearance SUPERFICIE 2 (NBR-11888/NTU) SURFACE 2 (NBR-11888/NTU)	arance
e Pecas por Volume Peso Liqui Pleces per Packaqes Net Weight 2427 1 14280		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			
Peso Liquido Real Total-Total Actual Met Weight = 14,280 Tonelaq Peso Bruto Real Total-Total Actual Gross Weight = 14,321 Tonelaq	= 14,280 Toncladem Métrica-Metric Ton Pec: = 14,321 Toncladem Métrica-Metric Ton	Pocas-Picces = 1 Volumes = 1			
Ensaio de Tracão - Tensilo Test Amostra Pos Dir LE LR LE/LH(%) AL(%) Samolo YS TS YS/TS E1 44488599 T4 L 336 461 76 34 49488599 T4 C 349 461 76 34					
Onidade-Unit = N/mm* Merodo de Ensaio liz-Test Method YS = 0.2% Merodo de Ensaio liz-Test Merodo y S = 0.2%		ř.		en de de la companya	4
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)		and the second	Control of the Party of the Par	Gerétable pulos settans Rossyrenaet system Approved	
Corrida Análise C Si Nn P S Al Cu Heat Análvais 0,11 0,01 0,87 0,013 0,006 0,045 0,00 Abreviaturas Abbreviations	Nb V Ti Cr N 0,001 0,001 0,001 0,03 0	Mo Sn N B Sb E 0,01 0,001 0,0045 0,0000 0,00 C sviaturas - Abbreviations		A The Eddingship Financial Control of the Library Control of the Library Control of the Control	9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LE = Limite de Escoamento - YS = Yield Strenath AL = Altonamento - El = Elondation Bos = Posicio de Amostracem-Samplina Position Bos = Posicio de Amostracem-Samplina Position S = Secão Transversal-Cross Section Al = Aluminio Total-Total Aluminum Al = Aluminio Total-Total Aluminum	# U _ E _ I	IN - Limite do Resistência - TS = Tensile Strength (= Transverse L = Londitudina T = Toos a un quarto da larqura-Too at a quarter width larq = Larqura-Widdh Diam = Diametro-Diameter, memeran P = Panela-Ladle	onarter width	ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF	H. O. C.
Certificamos que este material foi inspecionado e poesui nivel c	de radiacão abaixo de 7084/q. We	certify that this material has been inspected and the radiation level is less than 708s/q.	d and the radiation	on level is less t	han 70Bq/q.
čes - Remarks MAÇÃO ABR / 2017		A. A. C.			
10000314 NSDS - Ficha de Dadoo de Segurança do Produlo número 09, disponível na Extranet da Usiminas MSDS - Material Safety Data Sheet IV* 09 available at Usiminas Extranet	da Usiminas	Helber Liuz Oliveira Ribeiro Peber netrodosiminas, com Peber netrodosiminas, com Peber netrodosiminas, com Peber netrodosiminas, com Petrodosiminas, com Petrodosimina		1	VISTORIADOR



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 25 de 54

CE	CERTIFICADO DE QUALIDADE/CERTIFIED MATERIAL TEST REPORT	MATERIAL TEST REPORT
ee GERDAU	2	
BR-ML-OURO BRANCO-ACO		Norma Técnica / PRODUTO / PRODUCT Specification BOSINA A QUENTE ACABADA
OURO BRANCO, Minas Gerais, CEP 36420-000 Brasil	> 36420-000	ASTH ALD SESS 27 Contant Liquido / Net Weight LOTE / BATCH Diseasedes Nominals / Nominal Liquido / Net Weight LOTE / BATCH Liquido / Net Weight LOTE / BATCH Liquido / Lote /
ORDEM DE VENDA / SALES ORDER	CLIENTE / CUSTOMER	9/SOXIZOU mm Norma Mültipla Certificação / Multigrade
	PERRO E ACO TAKONO SA	
ORDEM DO CLIENTE / CUSTOMER ORDER	NOTA PISCAL / COMMERCIAL INVOICE DATA / DATE	
Edge Type	Garantia de Superfície/Surface (Toleranciae Dimensionais / Dimensional Tolerances Sepseure: Thickness on 0.22 mm / vol. 72 mm Lacrance, Seiche, on 0.22 mm / vol. 72 mm
N° Volume Peça Mãe Corrida Volume Nr Mother Piece Heat	Plan Plan Slab Sample	
161115162800 N 27088511	102	
/ Chemical Ana	D S B) Fortal CF C1 T3 No Nb	N N
0027088511 0,16 0,69 0,02	0.00 0,006 0,039 0,01 0,00 0,001	0,01 0,003 0,0001 0,0004 26 0,279
		DANFE FORNECEDOR
		Nº 112972
		Emissão: 23/02/2017
		Lote Takono; 33264
OBSERVAÇÕES / COMMENTS		RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE
		RIV
		FERNANDO VICTOR DE KAROT CREA 73966/D



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0.	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 26 de 54

7.2 MEMORIAL DE CÁLCULO



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

REVISÃO	DATA
0	20/07/2020

REFERÊNCIA DE ANÁLISE ESTRUTURAL

Propriedades Mecânica Geral

O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações na estrutura, visando efetuar verificações de estados-limites últimos e de serviço.

A análise estrutural deve ser feita com um modelo realista, que permita representar a resposta da estrutura e dos materiais estruturais, levando-se em conta as deformações causadas por todos os esforços solicitantes relevantes. Onde necessário, a interação solo-estrutura e o comportamento das ligações devem ser contemplados no modelo. Para efeito de cálculo devem ser adotados, para os aços aqui relacionados, os seguintes valores de propriedades mecânicas:

- a) módulo de elasticidade, $E = E_a = 200 000 \text{ MPa}$;
- b) coeficiente de Poisson, $v_a = 0.3$;
- c) módulo de elasticidade transversal, $G = 77\,000\,\mathrm{MPa}$;
- d) coeficiente de dilatação térmica, $\beta_a = 1.2 \times 10^{-5} \; ^{\circ}\text{C}^{-1};$
- e) massa específica, $\rho_a = 7 850 \text{ kg/m}^3$.

A resistência de cálculo $f_{
m d}$ de um material é definida como:

$$f_{\rm d} = \frac{f_{\rm k}}{\gamma_{\rm m}}$$

WWW.MEPI.IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-016 TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	A – MG	
Pedido:		-	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 27 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

Nessa expressão, f_k é a resistência característica ou nominal e γ_m é o coeficiente de ponderação da resistência, dado por:

$$\gamma_m = \gamma_{m1} \gamma_{m2} \gamma_{m3}$$

onde:

 γ_{m1} é a parcela do coeficiente de ponderação que considera a variabilidade da resistência dos materiais envolvidos;

 γ_{m2} é a parcela do coeficiente de ponderação que considera a diferença entre a resistência do material no corpo-de-prova e na estrutura;

 γ_{m3} é a parcela do coeficiente de ponderação que considera os desvios gerados na construção e as aproximações feitas em projeto do ponto de vista das resistências.

análise global elástica (diagrama tensão-deformação elástico-linear);

análise global plástica: diagrama tensão-deformação rígido-plástico, elastoplástico perfeito ou elastoplástico não-linear.

análise linear (teoria de primeira ordem), com base na geometria indeformada da estrutura;

análise não-linear, com base na geometria deformada da estrutura.

WWW.MEPI.IND.BR

2

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANA / UBERABA MG/ CEP 38.041-016 TEL: 34 3313- 8569 contato@grupomepi.com.br




Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 28 de 54






Nutrien LVTCOB

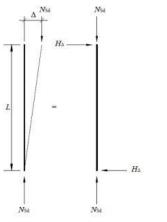

$$H_{\Delta} = \alpha_{\text{red}} \sum N_{\text{Sd}} \frac{\Delta}{L}$$
$$\cos \Delta = L/500$$

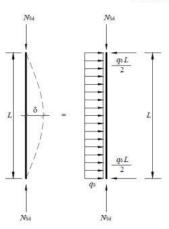

$$q_{\delta} = 8\alpha_{\text{red}} \sum N_{\text{Sd}} \frac{\delta}{L^2}$$
$$\cos \delta = L/1000$$

em seções I duplamente simétricas ou simétricas em relação ao eixo que passa pelo plano médio da alma, com a área da mesa comprimida igual ou maior que a da mesa tracionada, carregadas no plano da alma:

$$L_{\rm pd} = \left[0.12 + 0.076 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right] \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y}$$

em seções sólidas retangulares, seções caixão e tubulares retangulares duplamente simétricas, todas fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia:

$$L_{\rm pd} = \left[0.17 + 0.10 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right] \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y} \ge 0.10 \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y}$$

WWW.MEPLIND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABATHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-016 TEL: 34 33 13- 8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0.	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 29 de 54




STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB


- é o módulo de elasticidade do aço;
- é a resistência ao escoamento do aço;
- é o raio de giração em relação ao eixo de menor momento de inércia;

 M_1/M_2 é a relação entre o menor e o maior dos momentos fletores solicitantes de cálculo, nas extremidades do comprimento destravado considerado, tomada positiva quando os momentos provocarem curvatura reversa e negativa quando provocarem curvatura simples.

São considerados dois tipos de contenção: relativa e nodal. A contenção relativa controla o movimento de um ponto contido em relação aos pontos contidos adjacentes, ao passo que a contenção nodal controla especificamente o movimento do ponto contido, sem interação com os pontos contidos adjacentes (a Figura 2 ilustra os dois tipos de contenção em barras axialmente comprimidas e fletidas). A resistência e a rigidez fornecidas pela análise de estabilidade da contenção não devem ser menores que os limites exigidos.

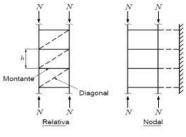

a) Contenção em barras axialmente comprimidas



b) Contenção em barras fletidas

WWW.MEPI.IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38 041-016
contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG	
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 30 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

As contenções de uma viga devem impedir o deslocamento relativo das mesas superior e inferior. A estabilidade lateral de vigas deve ser proporcionada por contenção que impeça o deslocamento lateral (contenção de translação), a torção (contenção de torção) ou uma combinação entre os dois movimentos. Em barras sujeitas à flexão com curvatura reversa, o ponto de inflexão não pode ser considerado por si só como uma contenção.

As contenções de translação podem ser relativas ou nodais, devendo ser fixadas próximas da mesa comprimida. Adicionalmente, nas vigas em balanço, uma contenção na extremidade sem apoio deve ser fixada próxima da mesa tracionada. As contenções de translação devem ser fixadas próximas a ambas as mesas, quando situadas nas vizinhanças do ponto de inflexão nas vigas sujeitas à curvatura reversa.

A força resistente e a rigidez de cálculo necessárias das contenções de translação relativas são dadas, respectivamente, por:

$$F_{\rm br} = 0.008 \frac{M_{\rm Sd}~C_{\rm d}}{h_{\rm o}}$$

$$S_{\rm br} = \frac{4\,\gamma_{\rm r}\,M_{\rm Sd}\,C_{\rm d}}{L_{\rm bb}\,h_{\rm o}} \label{eq:Sbr}$$

onde:

 $\gamma_{\rm r}$ é um coeficiente de ponderação da rigidez, igual a 1,35;

 $M_{
m Sd}$ é o momento fletor solicitante de cálculo;

ho é a distância entre os centros geométricos das mesas;

C_d é um coeficiente igual a 1,00, exceto para a contenção situada nas vizinhanças do ponto de inflexão, em barras sujeitas à flexão com curvatura reversa, quando deve ser tomado igual a 2,00;

Lbb é a distância entre contenções (comprimento destravado)

WWW.MEPI.IND.BR

4

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÃ / UBERABA MG / CEP 38.041-016 TEL: 34 3313- 8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 31 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

A força resistente e a rigidez de cálculo necessárias das contenções de translação nodais são dadas, respectivamente, por:

$$F_{\rm br} = 0.02 \frac{M_{\rm Sd} \, C_{\rm d}}{h_{\rm o}}$$

$$S_{\rm br} = \frac{10\,\gamma_{\rm r}\,M_{\rm Sd}\,C_{\rm d}}{L_{\rm bb}\,h_{\rm o}}$$

Quando a distância entre os pontos de contenção é menor que $L_{\rm qb}$, onde $L_{\rm qb}$ é o comprimento máximo destravado que permite que a viga resista ao momento fletor solicitante de cálculo, pode-se tomar $L_{\rm bb}$ igual a $L_{\rm qb}$.

As contenções de torção podem ser nodais ou contínuas ao longo do comprimento da viga. Lais contenções podem ser fixadas em qualquer posição da seção transversal, não precisando ficar próximas da mesa comprimida.

As contenções de torção nodais devem ter uma ligação com a viga que possua um momento fletor resistente de cálculo, $M_{\rm br}$, e uma rigidez de cálculo mínima de pórtico ou de diafragma, $S_{\rm Tb}$, cujos valores, respectivamente, são:

$$M_{br} = \frac{0.024 M_{Sd} L}{n C_b L_{bb}}$$

$$S_{Tb} = \frac{S_T}{\left(1 - \frac{S_T}{S_{con}}\right)}$$

onde:

L é o vão da viga;

n é o número de pontos de contenções nodais no interior do vão;

C_b é um fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme,

 S_{T} é a rigidez da contenção, excluindo a distorção da alma da viga, dada por:

$$S_{\rm T} = \frac{2.4 \gamma_{\rm r} L M_{\rm Sd}^2}{n E I_{\rm y} C_{\rm b}^2}$$

WWW.MEPI.IND.BR

6

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ / UBERABA MG/ CEP 38.041-016
TEL: 34 3313- 8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		-		MEPI 164-2	0.
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTR COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 32 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

A força axial de tração resistente de cálculo, $N_{\rm t,Rd,}$ a ser usada no dimensionamento, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas por pinos, é o menor dos valores obtidos, considerando-se os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, de acordo com as expressões indicadas a seguir:

a) para escoamento da seção bruta

$$N_{\rm t,Rd} = \frac{A_{\rm g} f_{\rm y}}{\gamma_{\rm al}}$$

b) para ruptura da seção líquida

$$N_{\rm t,Rd} = \frac{A_{\rm e} f_{\rm u}}{\gamma_{\rm a2}}$$

onde:

 $A_{
m g}$ é a área bruta da seção transversal da barra;

A_e é a área líquida efetiva da seção transversal da barra, determinada conforme 5.2.3;

f_v é a resistência ao escoamento do aço;

fu é a resistência à ruptura do aço.

WWW.MEPI.IND.BR

7

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABATHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANA / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		-		MEPI 164-2	0.
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTR COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 33 de 54



STRESS SHEET


Nutrien LVTCOB

Forças de tração e cisalhamento combinadas

Meio de ligação	Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada ^a		
Parafusos ASTM A307	$F_{\rm t,Sd} \leq f_{\rm ub} \; A_{\rm b}/\gamma_{\rm a2} - 1.90 F_{\rm v,Sd}$		
Parafusos ASTM A325	$F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.90 F_{\rm v,Sd}^{\rm b}$ $F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.50 F_{\rm v,Sd}^{\rm c}$		
Parafusos ASTM A490	$F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm a2} - 1.90 F_{\rm v,Sd}$ b $F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm a2} - 1.50 F_{\rm v,Sd}$ °		
Barras redondas rosqueadas em geral	$F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm a2} - 1.90 F_{\rm v,Sd}$		

^a f_{ub} é a resistência à ruptura do material do parafuso ou barra redonda rosqueada especificada no Anexo A; A_b é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, d_b, dada em 6.3.2.2, e F_{v.S4} é a força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

[°] Plano de corte não passa pela rosca.

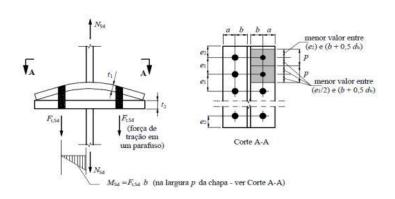

WWW.MEPI.IND.BR

8

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÃ / UBERABA MG/ CEP 38.041-016 TEL: 34 3313- 8569 contato@grupomepi.com.br

^b Plano de corte passa pela rosca.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 34 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

Dimensões máximas de furos para parafusos e barras redondas rosqueadas

	Diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada d_b	Diâmetro do furo-padrão	Diâmetro do furo alargado	Dimensões do furo pouco alongado	Dimensões do furo muito alongado
se sc	≤ 24	$d_{b} + 1.5$	$d_{b} + 5$	$(d_b + 1.5) \times (d_b + 6)$	$(d_b + 1.5) \times 2.5 d_b$
Dimensões em milimetros	27	28,5	33	28,5×35	28,5×67,5
	≥ 30	d _b +1,5	$d_b + 8$	$(d_b + 1.5) \times (d_b + 9.5)$	$(d_b + 1.5) \times 2.5 d_b$
das	≤7/8	d _b +1/16	$d_b + 3/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 1/4)$	$(d_b + 1/16) \times 2.5 d_b$
Dimensões em polegadas	1	11/16	11/4	11/16×15/16	11/16×21/2
Din em p	≥11/8	d _b +1/16	$d_{\rm b} + 5/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 3/8)$	$(d_b + 1/16) \times 2.5 d_1$

Limitações relativas ao emprego de furos alargados ou alongados

Tipo de	Tipo de	Limi	tações	
furo	ligação permitido	Posição do furo	Arruelas ^a	
Alargado	Por atrito	Em qualquer uma ou em todas as chapas da ligação	Endurecidas, sobre furos alargados em chapas externas da ligação	
Pouco alongado Por atrito p		Em qualquer uma ou em todas as chapas de ligação. Qualquer posição, independentemente da direção da solicitação	Sobre furos pouco alongados em chapas externas da ligação devem ser usadas arruelas, que devem se	
		Em qualquer uma ou em todas as chapas da ligação. Maior dimensão normal à direção da solicitação	endurecidas quando os parafusos forem de alta resistência	
Por atrito Muito alongado		Em somente uma das partes da ligação, para a mesma superficie de contato. Qualquer posição, independentemente da direção da solicitação	Arruelas de chapa ou barras chatas continuas, de aço estrutural, com espessura mínima de 8 mm e com furos-padrão, devem ser usadas sobre furos muito alongados em chapas externas. Tais arruelas ou barras devem ter dimensões suficientes para cobrir totalmente os furos alongados após a instalação	
	Por contato	Em somente uma das partes da ligação, para a mesma superficie de contato. Maior dimensão normal à direção da solicitação	dos parafusos. Quando for necessár usar arruelas endurecidas (ver 6.7.4 e a) estas serão colocadas sobre	

Quando forem usados parafusos ASTM A490 de diâmetro superior a 25.4 mm, em furos alongados ou alargados, nas chapas externas da ligação, devem ser usadas arruelas endurecidas de acordo com a ASTM F436, porêm de espessura mínima igual a 8 mm, em lugar das arruelas-padrão.

WWW.MEPI.IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ (UBERABA MG/CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		-		MEPI 164-2	0.
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTR COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 35 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda "/

Diâme	Diâmetro d_{b}		Borda laminada ou cortada a maçarico	
pol	mm	serra ou tesoura mm	mm	
1/2		22	19	
5/8	16	29	22	
3/4		32	26	
	20	35	27	
7/8	22	38 °	29	
ESAMBA	24	42 °	31	
1		44	32	
1 1/8	27	50	38	
	30	50 53	39	
1 1/4		57	42	
1000	36	64	46	
> 1 1/4	> 36	1,75 d _b	$1,25d_{b}$	

^a São permitidas distâncias inferiores às desta Tabela, desde que a equação aplicável de 6.3.3.3 seja satisfeita.

WWW.MEPI.IND.BR

10

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANA / UBERABA MG/ CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br

Poesta coluna, as distâncias podem ser reduzidas de 3 mm, quando o furo está em um ponto onde a força solicitante de cálculo não exceda 25 % da força resistente de cálculo.

[°] Nas extremidades de cantoneiras de ligação de vigas e de chapas de extremidade para ligações flexiveis, esta distância pode ser igual a 32 mm.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA				
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 36 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA USADOS NA ANÁLISE ESTRUTURAL

NOME DO DOCUMENTO

LVTCOB

Modelo de elementos finitos

Modelo geométrico (INVENTOR)

MODELO COMPUTACIONAL DE DISCIPAÇÃO DE CARGA EM KSI

Name	Minimum	Maximum
Volume	244,914 in^3	
Mass	69,4574 lbmass	
Von Mises Stress	0,00 116 522 ksi	42,26 ksi
1st Principal Stress	-27,1755 ksi	98,5098 ksi
3rd Principal Stress	-79,9917 ksi	62,8581 ksi
Displacement	0 in	0,253678 in

Tipo de carga	Força
Magnitude	13000,000 N
Vetor X	0,000 N
Vetor Y	13000,000 N
Vetor Z	-0,000 N

WWW.MEPI.IND.BR

11

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG/ CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br




Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		- Ref. MEPI: MEPI 164-20		0	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRU COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 37 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

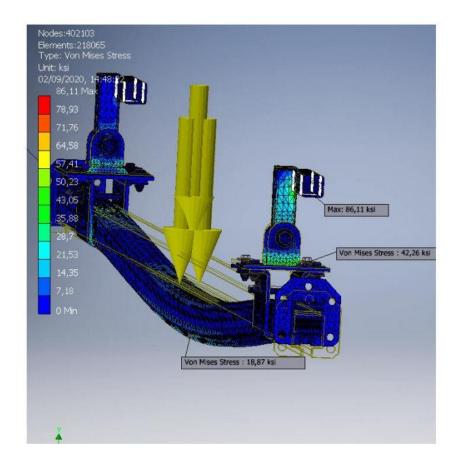

WWW.MEPI.IND.BR

12

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÃ / UBERABA MG/ CEP 38.041-016 TEL: 34 3313- 8569 contato@grupomepi.com.br



_						
	Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG	
	Pedido:	edido: -		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
	Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO I COBERTURA			ESTRUTURA DA
	Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL


Página 38 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

MODELO COMPUTACIONAL DE DISCIPAÇÃO DE CARGA EM MM

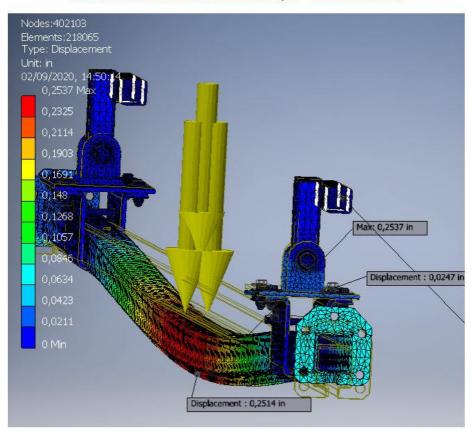

WWW.MEPI.IND.BR

13

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTURA		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 39 de 54



STRESS SHEET

Nutrien LVTCOB

CONCLUSÃO

A estrutura atende satisfatoriamente para uma carga aplicada de 13 KN, para uso de 2 pessoas. A estrutura proposta absorve com segurança a norma NBR8800 / NR 35 e NBR 16325-1. O ensaio realizado consiste na aplicação de uma força de 13KN conforme regulamenta a NBR16325-1, onde por meio de uma simulação é identificado o ponto que sofrerá maior esforço e posteriormente comparado com as propriedades mecânicas dos materiais utilizados (AÇO ASTM A36).

Utilizado Ruptura = 72%

WWW.MEPI.IND.BR

14


MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 14 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALINA – MG		
Pedido:	dido: - Ref. MEPI: MEPI 164 -		0			
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL	

Página 40 de 54

7.3 DESENHO DE REFERÊNCIA

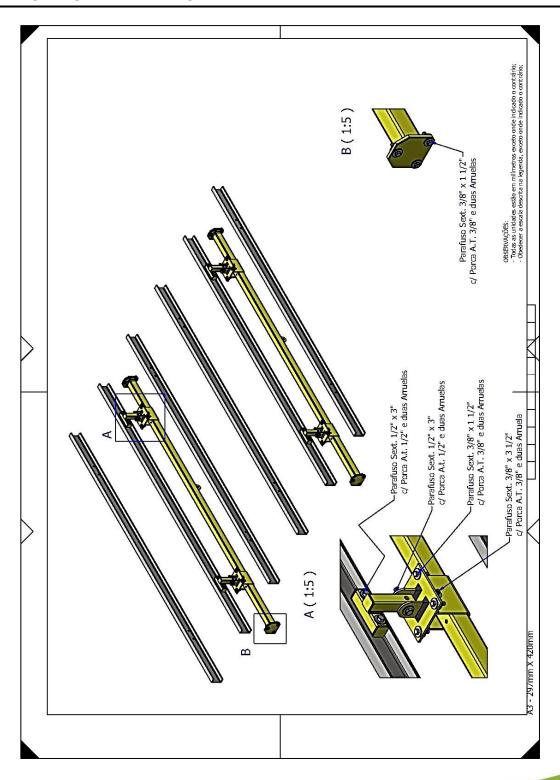



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		•	Ref. MEPI:	PI: MEPI 164-20	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTUR COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 41 de 54

7.4 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		•	Ref. MEPI:	PI: MEPI 164-20	
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTUR COBERTURA			ESTRUTURA DA	
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 42 de 54

7.5 Mapa de Inspeções Periódicas

Disponibilizamos abaixo um mapa de verificações periódicas da Linha de Vida Móvel a fim de facilitar a verificação de manutenções de suas partes e elementos.

TAG	CATEGORIA	AÇÃO	ANO					
IAG	CATEGORIA	AÇAU		2021	2022	2023	2024	2025
1		Х						
2	Documentos	Providenciar Laudo de inspeção e manutenção do trava-quedas retrátil	х					
3		Providenciar documentação geral de operação - conf. NR12	х					
4	Manutenção	Providenciar limpeza estrutural completa	х					

Maiores detalhes sobre as ações discriminadas poderão ser encontrados no corpo do manual técnico;



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 43 de 54

7.6 MANUTENÇÃO

7.6.1 Manutenção Preventiva

A manutenção do sistema poderá em alguns casos ser realizada pelo cliente. É importante que estas medidas sejam observadas, a fim de que o sistema conserve sua capacidade de proteção.

Nos casos em que for necessária alguma manutenção corretiva no sistema, é imperativo que o fabricante seja comunicado, para que não haja perda da garantia fornecida ao cliente. Sempre que o sistema passar por manutenção, seu uso deverá ser interditado.

TAG	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	ITENS DE AÇÃO	PERIODICIDADE
01	Limpeza estrutural	Evitar corrosões por intempéries climáticas e por agentes químicos	Limpeza superficialProteção quando exposto a agentes químicos	Sempre que necessário
02	Reaperto nos de fixação Reaperto nos de fixação Manter a estabilidade do sistema		-Reapertar componentes de fixação como parafusos e clipes	Semestral
03	Trava-quedas retrátil	-Lubrificação e ajuste interno - Cumprimento de normas técnicas (NBR 14628)	- Enviar trava-quedas retrátil para empresa especializada em manutenção e inspeção de TQ retrátil	Anual



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 44 de 54

7.6.2 Manutenção Corretiva

Recomendamos que toda e quaisquer manutenção corretiva que venha a ser necessária seja realizada pelo fabricante ou empresa certificada pelo mesmo.

TAG	CAUSA GERADORA	POSSÍVEIS DANOS	ITENS DE AÇÃO
01	Deformação estrutural causada por colisões de veículos e/ou outros equipamentos	- Deformidades dimensionais e estruturais	Isolamento do equipamento;Bloqueio de operaçãoSolicitar manutençãocorretiva junto ao fabricante
02	Queda durante içamento / movimentação do equipamento	- Deformidades dimensionais e estruturais	 Isolamento do equipamento; Bloqueio de operação Solicitar manutenção corretiva junto ao fabricante Armazenar peças em local coberto e protegido contra intempéries climáticas
03	Demais danos	- Imprevisível	- Solicitar consultoria da MEPI



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:	LVTCOB - L COBERTUR		A EM TRILHO	FIXADA NA	ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 45 de 54

7.7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO







Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 46 de 54

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILF COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 47 de 54

9 Conclusão

Para a garantia do sistema de proteção contra quedas, foram contemplados pela MEPI Engenharia, os seguintes tópicos:

- a) Projeto elaborado por profissional devidamente habilitado (correto dimensionamento do sistema);
- Respectiva ART Anotação de Responsabilidade Técnica, referente à projeto, fabricação e execução da montagem dos produtos;
- c) Utilização de equipamentos devidamente certificados;
- d) Execução por profissionais treinados e qualificados;
- e) Verificação dos pontos de solda por ensaios não destrutivos;
- f) Análise da estrutura que suportará as linhas de vida;

Salientamos que é importante realizar com frequência, inspeções/manutenções na estrutura ligada às linhas de vida.

Fora realizada pela MEPI Engenharia, inspeção e análise da estrutura a qual suportará os equipamentos e constatamos que a mesma, resiste com alto fator de segurança a instalação das linhas de vida.

A MEPI Engenharia, portanto, disponibiliza um sistema de proteção contra queda em altura, devidamente certificado pelas normas de uso corrente, bem como pelos regulamentos inerentes à atividade.

Este relatório técnico foi elaborado pela seguinte equipe técnica:

Luiz Carlos Augusto Nunes Engenheiro Mecânico

CREA/MG 141782-D



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILF COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 48 de 54

10 BIBLIOGRAFIA E NORMAS DE REFERÊNCIA

BS EN 13411-1:2002:2008 / A. BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION // Terminations for steel wire ropes. Safety. Thimbles for steel wire rope slings. - [s.l.]: BSI, 2008.

BS EN 13411-2:2001:2008 / A. BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION // Terminations for steel wire ropes. Safety. Splicing of eyes for wire rope slings. - [s.l.] : BSI, 2008.

BS EN 13411-3:2004+A1:2008 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Ferrules and ferrule-securing. - [s.l.]: BSI, 2008.

BS EN 13411-4:2011 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Metal and resin socketing. - [s.l.]: BSI, 2011.

BS EN 13411-5:2003+A1:2008 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. U-bolt wire rope grips. - [s.l.] : BSI, 2008.

BS EN 13411-6:2004:2008 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Asymmetric wedge socket. - [s.l.] : BSI, 2008.

BS EN 13411-7:2006+A1:2008 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Symmetric wedge socket. - [s.l.] : BSI, 2008.

BS EN 13411-8:2011 / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Swage terminals and swaging. - [s.l.] : BSI, 2011.

BS EN 795:2012 / A. BSI - British Standards Institution // Personal fall protection equipment. Anchor devices. - [s.l.] : BSI, 2012.

NBR 11098: Grampos pesados para cabo de aço / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1989.

NBR 11099: Grampos pesados para cabos de aço - Dimensões / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1989.

NBR 11900-1 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS // Terminal para cabos de aço - Parte 1: Sapatilho. - [s.l.] : ABNT, 2013.

NBR 11900-3 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS // Terminal para cabos de aço - Parte 3: Olhal com presilha. - [s.l.] : ABNT, 2011.

NBR 14626 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas deslizante guiado em linha flexível / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14627 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas guiado em linha rígida / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14628 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas retrátil / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14629 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Absorvedor de energia / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15834 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Talabarte de segurança / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:		•	Ref. MEPI:	MEPI 164-2	0
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ES COBERTURA			
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 49 de 54

NBR 15835 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15836 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Cinturão de segurança tipo paraquedista / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15837 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Conectores, diretiva Européia 89/686/EEC de 30 de novembro de 1989 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 2408: Cabos de aço para uso geral / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2005.

NBR 7160: Grampos leves para cabo de aço / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1990.

NBR 7163: Grampos leves para cabo de aço - Dimensões / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1991.

NBR 8029:2013 - Esticador para cabo de aço - Requisitos / A. Associação Brasileira de Normas Técnicas. - 2013.

NBR 8800: Projeto de Estruturas de Aço em Edifícios / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

Norma Regulamentadora nº 08 - Edificações / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2001.

Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e Equipamentos / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : MTB, 2011.

Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2011.



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILF COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 50 de 54

11 CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

	CLIENTE							
Nome fantasia:	NUTRIEN							
Razão Social:		NUTRIEN AG SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.						
CNPJ:	88.305.859/0020	88.305.859/0020-12 Insc. Est.: 10.777.085-7						
Endereço dos serviços:	RODOVIA BR 0 CEP: 73850-000 CRISTALINA - 0)	/I 104					
	SI	ERVIÇOS	EXECU	JTADC	S			
Descrição:	FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO - LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – 2 unidades (03 metros)							
Início:	07/2020	Término:	08/202	20	Pedido Nº:	-		

	LAUDO DA INSPEÇÃO TÉCNICA										
	ITENS A INSPECIONAR										
TAG	LOCAL	DESCRIÇÃO	INSP. 1	INSP. 2	INSP. 3						
01		Condições estruturais do trilho (Corrosão, danos estruturais).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
02	LVTCOR	Condições estruturais do trole MEPI (rolagem suave sem trepidações).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
03	LVTCOB – Linha de vida em trilho	Condições estruturais dos acessórios de fixação	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
04	fixada na estrutura existente	Condições estruturais do suporte tipo L (corrosão, danos estruturais)	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
05	3 metros – MEPI 164-20- 01	Condições estruturais e fixação da tampa fim de curso do trilho (tampa deve estar fixada e sem danos estruturais ou químicos).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
06		Condições do trava-quedas retrátil.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
07		Condições do cinto com engate dorsal.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	IA – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILF COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página **51** de **54**

	LAUDO DA INSPEÇÃO TÉCNICA										
	ITENS A INSPECIONAR										
TAG	LOCAL	DESCRIÇÃO	INSP. 1	INSP. 2	INSP. 3						
01		Condições estruturais do trilho (Corrosão, danos estruturais).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
02	LVTCOB –	Condições estruturais do trole MEPI (rolagem suave sem trepidações).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
03	Linha de vida em trilho	Condições estruturais dos acessórios de fixação	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
04	fixada na estrutura existente	Condições estruturais do suporte tipo L (corrosão, danos estruturais)	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
05	3 metros – MEPI 164-20- 02	Condições estruturais e fixação da tampa fim de curso do trilho (tampa deve estar fixada e sem danos estruturais ou químicos).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
06		Condições do trava-quedas retrátil.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
07		Condições do cinto com engate dorsal.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALIN	A – MG
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 52 de 54

		HI	STÓRICO DE	INSPEÇÃO		
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇ	ÕES:		1.41100	□APROVADO)
INSP 1				LAUDO FINAL:	REPROVAD	00
				1 11 4/ (L.	□APROVADO) C/ CORREÇÕES
				ASSINATURA	:	
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇ ⁰	ÕES:			□APROVADO)
INSP 2				LAUDO FINAL:	REPROVAD	00
					□APROVADO) C/ CORREÇÕES
				ASSINATURA:		
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇ ⁰	ÕES:		LAUDO	□APROVADO)
INSP 3				LAUDO FINAL:	REPROVAD	00
			·	1 11 (7 (L.	□APROVADO) C/ CORREÇÕES
-				ASSINATURA	:	



Cliente:	NUTRIEN		Cidade:	CRISTALINA – MG	
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20	
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRI COBERTURA			ESTRUTURA DA
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL

Página 53 de 54

DEMAIS OBSERVAÇÕES								
D	ATA	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL					
Ž								
PROCEDIMENTOS E OBSERVAÇÕES								
1	químico,	Todas as ocasiões em que os equipamentos sofrerem algum dano, seja ele estrutural, físico, e/ou químico, deverá ser realizado uma inspeção técnica no mesmo a fim de avaliar a sua integridade;						
2	anos nos	A MEPI Engenharia recomenda que seja realizada uma inspeção técnica em períodos máximos de 2 anos nos equipamentos, a fim de garantir a integridade dos elementos;						
3	O certificado anexo neste DataBook, é um termo de garantia que o cliente possui, o qual deverá ser preenchido pelo técnico credenciado na MEPI Engenharia em todas as ocasiões que forem realizadas inspeções técnicas. A MEPI Engenharia garante todos os serviços e elementos, desde que sejam observadas as restrições e procedimentos estabelecidos neste databook;							
4	Caso o espaço disponível no certificado anexo, não seja suficiente para descrever as observações do inspetor técnico, o mesmo estará autorizado a fornecer certificado avulso em formulário o qual deverá ser anexado a este;							
5	É obrigação do cliente exigir que o Inspetor Técnico realize o preenchimento deste Certificado, bem como do formulário interno de inspeção o qual ficará armazenado em nossos arquivos;							



Cliente:	NUT	RIEN	Cidade:	CRISTALINA - MG				
Pedido:	-		Ref. MEPI:	MEPI 164-20				
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA							
Emissão:	09/2020	Validade:	09/2021	Emissão:	00 – EMISSÃO INICIAL			

Página 54 de 54

TERMO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Atesto para todos os fins que recebi o documento abaixo relacionados referentes aos serviços previstos no contrato / pedido de compras referenciados no cabeçalho deste termo.

DATABOOK TÉCNICO contendo:

- Descrição detalhada dos elementos envolvidos na obra;
- Normas técnicas de referência;
- Procedimentos utilizados na instalação;
- Memorial de Cálculo;
- Certificados de Qualidade, quando aplicável;
- Certificados de Aprovação (CA), quando fornecido EPIs;
- Desenhos de Referência;
- Cópia das ARTs Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Registro Fotográfico da Obra;

Nome	:		
CPF	:		
Data	:		