

ผู้จัดทำ

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แก้ไขครั้งที่ : 0


Moderate or bigger earthquake:
4 or more on the Japanese intensity scale

Work Intruction

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57 หน้าที่ :1

ชื่อเอกสาร : งานทั่วไปในที่สูง (General / Overhead Work)

578 HOSWIE 2 27 (V2 37

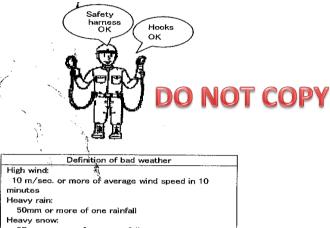

ผู้อนุมัติ

หมายเลข : SM-W-021-00-27/02/57

No.	จุดอันตราย	Hazard Point (English)
1	การปฏิบัติงานในที่สูง ต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้	Overhead works are permitted only to those who completed designated education. –
	(สถานที่ปฏิบัติงานสูงกว่า 1.8 เมตร)	For 1.8 meters or higher locations.
2	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำที่ขึ้น (นั่งร้าน)	The construction contractor shall build scaffold, a work-level floor.
3	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหารั้วกั้น คอกกั้น หรือที่คลุมสำหรับขอบปลายพื้นที่	The construction contractor shall place handrails, enclosures and protection covers
	ปฏิบัติงาน รูตามพื้น ไว้ก่อนล่วงนหน้าที่จะปฏิบัติงาน	at the end of the work-level floor and an opening area before starting overhead
		works.
4	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาบันไดขึ้นลงที่ปลอดภัยเตรียมไว้	The construction contractor shall set safe ladders.
5	หัวหน้างานต้องแสดงป้ายแจ้งว่ากำลังอยู่ในระหว่างทำงานในที่สูง ณ จุดที่	A flap sign saying "Overhead Work" shall be posted where it is visible.
	สามารถมองเห็นได้ง่าย	
6	ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน	The workmen shall inspect protective gears.
7	ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน (เช่นหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย	The workmen shall wear protective gears appropriate for overhead works. – e.g.
	ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ)	Helmet, Safety harness
8	หากจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีปั้นจั่นติดเพดาน หรือสาขพาน	The foreman shall take measures for the workmen to work where overhead traveling
	หัวหน้างานต้องเตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมคนตรวจดูแลไว้	cranes and conveyors run, for example, by allocating someone to watch.
9	หัวหน้างานต้องจัดให้มีแสงสว่างในที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ	The foreman shall keep enough illumination at the work area Not less than
	(ความสว่างที่ตำแหน่งทำงาน ต้องไม่น้อยกว่า 70 ลุกส์)	70 lux at the work location.
10	หากมีการใช้ไฟ หัวหน้างานต้องระวังป้องกันการกระเด็นของ	When a hot work is performed, the foreman shall prevent sparks from flying and
	ลูกไฟ โดยการจัดหาคนตรวจดูแลมาประจำไว้	allocate someone to watch.
11	หากผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถจัดให้มีที่ขึ้น (นั่งร้าน) ได้ต้องติดตั้งตาข่าย	In case it is impossible to build a scaffold, a work-level floor, the construction contractor
	กันตกหรือสายเชือกนิรภัยกันไว้ และให้ผู้ปฏิบัติงานติดเข็มขัดนิรภัยกับตัว	spread a safety net and a parent rope and make the overhead workmen wear safety lifebelt.
12	หากผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานที่จุดปลายพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือใกล้รูให้คล้อง	The workmen shall wear safety lifebelts when they work at locations such as the end of an
	เข็มขัดนิรภัยติดตัวไว้ (ให้ตำแหน่งตาขอของเข็มขัดนิรภัยสูงกว่าเอว)	overhead work-level floor and an opening mouth Safety harness shall be hooked on to
		the body upper from the waist
13	ห้ามโยนของขึ้น หรือโยนของลงเป็นอันขาด (ให้ใช้ถุงคล้อ'เชือกขึ้นลง)	Throwing things upward or downward is prohibited. – Must use a hang bag.
14	ผู้ปฏิบัติงานห้ามวางวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือไว้บนที่สูง	The workmen shall not leave materials, tools and others at overhead work areas.
15	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเตรียมพื้นที่ให้สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยให้ได้ก่อนอื่น	The construction contractor shall establish the environment where a use of safety
		lifebelt is placed top priority.

ผู้ทบทวน