Úloha 02 – Systém přerušení, časovač

Jméno: Kateřina Hrnečková Měřeno: 21.10.2022

Klasifikace:



1 Pracovní úkoly

- 1. Naučte se pracovat s přerušením.
- 2. Využijte některý vnitřní časovač (TMR0 nebo TMR1) s použitím přerušení ke generování signálu nebo měření frekvence.

2 Vypracování

Pokracovani:

movf

on, w

Řešená úloha: Plynule se rozsvěcející diody.

```
p=PIC16F877A
        __config 0x2F09
        #include "p16f877a.inc"
work
            equ
                        0x20
                                     ; zaloha pracovniho registru
                        0x21
                                     ; zaloha status
stat
            equ
                     0x22
                                  ; kolik preruseni probehlo
         equ
                      0x23
                                   ; jak dlouho ma dioda svitit
on
          equ
                       0x26
                                    ; jak dlouho ma byt zhasnuta
off
           equ
celkem
               equ
                          0x25
                                       ; kolik cyklu ma probehnout
                                    ; ma dioda svitit?
led
                       0x24
           equ
                    0
        org
        goto
                     Start
        org
                    0x04
        {\tt movwf}
                      work
        swapf
                      status, w
        clrf
                     status
        movwf
                      stat
        bcf
                    intcon,tmr0if
                      0xCC
        movlw
        movwf
                      tmr0
        incf
                     i,f
        movf
                     celkem, w
                                            ; i-celkem
        subwf
                      i, w
        btfsc
                      status,z
                                       ; z=1 <=> i=celkem
                 goto Zmena
```

subwf i, w ; i-on ; z=1 <=> i=on btfsc status,z goto Zhasni banksel portc portc,2 bsf goto Konec Zmena: clrf led,0 bcf decfsz on,f goto Konec d'49' movlw on movwf goto Konec Zhasni: bsf led,0 banksel portc bcf portc,2 Konec: swapf stat, w movwf status swapf work, f swapf work, w retfie Start: banksel option_reg bsf intcon, 5 ; TMROIE bcf option_reg, 3 ; prescaler pripojen k TMRO option_reg, 2 ; nasledujci 3 instrukce nastavi hodnotu prescaleru bcf bcf option_reg, 1 option_reg, 0 bsf bcf option_reg, 5 banksel tmr0 movlw 0xCC movwf tmr0 banksel trisc bcf trisc, 1 ; nastaveni bargrafu na vystup clrf trisd bcf trisc,2 banksel portc bcf portc, 1 ; logicka O aktivuje bargraf

; same 1 v portd = vypnu diody v bargrafu

0xff

portd

movlw movwf clrf i ; kolik cyklu probehlo

movlw d'49'

movwf on ; jak dlouho ma dioda svitit

movlw 0x01

movwf off ; jak dlouho ma byt zhasnuta

movlw d'50'

movwf celkem ; kolik cyklu ma probehnout

bsf intcon,gie

Main:

btfsc led,0

goto Sviti

Nesviti:

banksel portd

movlw 0xff; same 1 v portd = vypnu diody v bargrafu

movwf portd

goto Main


Sviti:

banksel portd

clrf portd ;rozsvitim bargraf

goto Main

 $\quad \text{end} \quad$

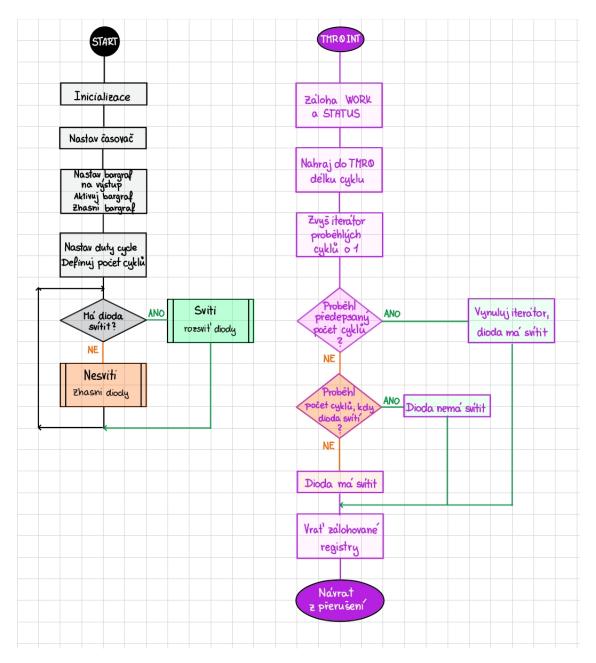

Obr. 1: Diagram vypracování úlohy – Plynule se rozsvěcející diody.