

Laborator 12 Senzorul de Temperatură și Umiditate

Objective

- Înțelegerea funcționalității senzorului
- Utilizarea senzorului în aplicație

Cuprins

Obiective	1
Cuprins	1
Cum comunică microcontroller-ul cu senzorul?	
Aplicatii	,
Αριισιζίι	
Scopul laboratorului	




Cum comunică microcontroller-ul cu senzorul?


Senzorul de temperatură și umiditate "DHT11" este funcțional la tensiuni de 3-5V și poate măsura temperatura (0*C – 50*C) și umiditatea (20% - 90%). Modulul DHT11 are 3 pini (VCC, GND, DATA), iar comunicarea este realizată printr-un fir (One-wire protocol) prin intermediul pinului DATA.

Pentru ca senzorul sa livreze datele, este necesar un "request" de catre microcontroller.

Request-ul se face prin setarea pinului DATA la 0 logic pentru 18-20ms după care setat pe 1 logic.

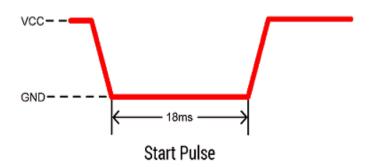

În momentul în care microcontroller-ul a trimis "request-ul", senzorul, la randul său, trimite un impuls de "reponse", iar pentru a putea citi pulsul, pinul DATA este setat pe INPUT și in funcție de "response-ul" primit putem verifica dacă senzorul a primit "request-ul". Pulsul ce indică faptul că senzorul a primit "request-ul" este atunci când pinul DATA este coborât la 0 logic pentru 54us după care urcat la 1 logic pentru 80us. În cazul în care senzorul nu a primit "request", pinul DATA va citi doar valoarea 1.

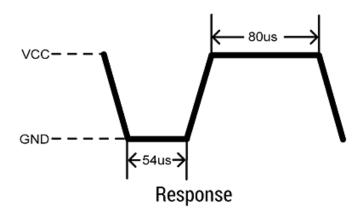

Laborator 12: Senzorul de Temperatură și Umiditate




Urmat de "response" senzorul trimite datele ce conțin umiditatea, temperatura și checksum. Fluxul de date are 40 de biți împărțiți pe 5 segmente (byte) în care fiecare segment este de 8 biți.

Primele două segmente conțin valoarea umidității, primii 8 biti reprezentând valoarea zecimală, iar următorii 8 valoarea fracțională.

Urmatoarele doua segmente conțin valoarea temperaturii tot sub forma zecimală și fracțională.

Ultimul segment este checksum, reprezentând o adunare între umiditate și temperatură, fiind utilă în cazul în care vrem să verificăm daca datele s-au transmis corect.

Interpretarea biţilor de 0 si 1 logic se face după imaginea de mai jos

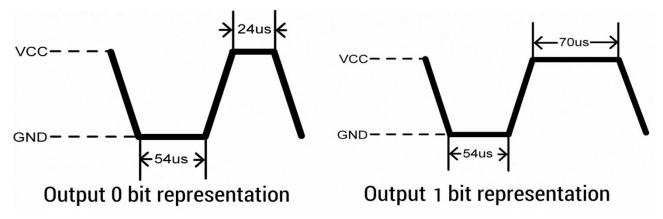

În momentul în care datele au fost trimise, senzorul merge pe modul low consumption până la următorul request.

Laborator 12: Senzorul de Temperatură și Umiditate



Aplicații

Functie	Parametrii	Descriere
DHT11_vRequest	-	Funcția trimite un impuls pentru a activa senzorul.
DHT11_vResponse	-	Funcția verifică dacă senzorul a fost activat.
DHT11_u8Receive	-	Funcția citește și returnează 8 biți de date primiți de la senzor.
DHT11_dht11Read	-	Funcția efectuează o operație completă de citire a senzorului și returnează o structură de date ce conține valorile citite.
DHT11_vTaskTempAndHumCalculate	-	Funcția efectuează o citire completă și o actualizare a temperaturii și umidității în structura de date ce va fi trimisă către client.

Scopul laboratorului

- 1. Creati functiile: DHT11_vRequest, DHT11_vResponse, DHT11_u8Receive, DHT11_dht11Read si DHT11_vTaskTempAndHumCalculate.
- 2. Cititi temperatura aerului din incapere si afisati valoarea temperaturii in aplicatie.
- 3. *Porniti ventilatorul daca in incapere sunt mai mult de 20 de grade.
- 4. *Afisati procentul de umiditate in aplicatie.
- 5. *Calculati temperatura resimtita si afisati-o in aplicatie.