

Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi





# Daftar isi

Da	ftar isi	i
Pra	akata	ii
1	Ruang lingkup	1
2	Acuan normatif	1
3	Istilah dan definisi	1
4	Klasifikasi dan bagian-bagian sepatu	4
5	Persyaratan mutu	6
6	Pengambilan contoh	8
7	Cara uji	8
8	Syarat lulus uji	20
9	Syarat penandaan	20
Bik	oliografi	21

#### **Prakata**

Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi disusun dengan tujuan untuk merevisi SNI 12-0111-1987, Mutu dan cara uji sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet sistem cetak vulkanisasi. Revisi dilakukan dalam rangka pengembangan standardisasi khususnya penilaian kesesuaian untuk sertifikasi produk melengkapi revisi 2 (dua) SNI sebelumnya yaitu SNI 12-7079-2005, Mutu dan cara uji sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi dan SNI 12-7034-2004, Mutu dan cara uji sepatu pengaman sistem goodyearwelt.

Revisi dilakukan secara menyeluruh dengan menambahkan klausul acuan normatif, istilah dan definisi, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan. Perubahan mendasar terjadi pada ruang lingkup, dimana SNI dapat diterapkan pada sepatu pengaman dengan sol karet cetak sistem vulkanisasi maupun sistem lem. Persyaratan mutu juga mengalami perubahan mengacu ISO 20345, *Personal protective equipment — Safety footwear* disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri. Sedangkan cara uji sebagian mengacu pada SNI dan sebagian lagi mengacu pada ISO 20344, *Personal protective equipment — Test methods for footwear*.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 59-02, Kulit, produk kulit dan alas kaki dan telah dibahas dalam rapat konsensus di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2008 yang dihadiri oleh wakil dari produsen, konsumen, pemerintah, asosiasi, perguruan tinggi, tenaga ahli bidang kulit, produk kulit dan alas kaki serta institusi terkait lainnya. SNI ini juga telah melalui konsensus nasional yaitu jajak pendapat pada tanggal 25 Mei 2009 s.d 25 Juli 2009.

# Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi

## 1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan syarat mutu dan cara uji sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi, yang perakitannya dengan cara vulkanisasi langsung maupun sistem lem

#### 2 Acuan normatif

Untuk referensi yang tak bertanggal digunakan edisi terakhir dari referensi yang disebut (termasuk jika ada amandemennya).

SNI 0646, Cara uji pH kulit tersamak.

SNI 0778, Sol karet cetak.

SNI 1508, Cara uji benang jahit untuk barang kulit.

SNI 1794, Cara uji kekuatan sobek dan kekuatan sobek lapisan kulit.

SNI 1795, Cara uji kekuatan tarik dan kemuluran kulit.

SNI 1848, Sepatu bot dari PVC.

SNI 7128, Cara uji pengukuran tebal kulit jadi.

#### 3 Istilah dan definisi

## 3.1

#### sepatu pengaman (safety shoes)

sepatu kerja yang dilengkapi pengeras depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan dan benturan serta bahaya lain yang berhubungan dengan lingkungan kerja

## 3.2

#### kulit

kulit rajah asli/full grain, rajah buatan/corrected grain atau kulit split, yaitu kulit jadi/matang, umumnya digunakan untuk kulit sepatu bagian atas

#### 3.3

#### sol karet cetak

komponen bagian bawah alas kaki yang dibuat dari kompon karet dengan sistem cetak vulkanisasi

#### 3.4

#### vulkanisasi langsung

cara perakitan antara bagian atas sepatu (upper) dengan bagian bawah (sole) yang dicetak vulkanisasi secara langsung menggunakan mesin vulkanisasi

## 3.5

## Sistem lem

Cara perakitan antara bagian atas sepatu *(upper)* dengan bagian bawah (sole) menggunakan lem

#### 3.6

## bagian atas (upper)

bagian sepatu yang terletak di sebelah atas, merupakan bagian sepatu yang melindungi dan menutupi sebelah atas dan samping kaki. Bagian atas umumnya terdiri dari beberapa komponen yang dijahit menjadi satu

#### 3.7

# bagian depan (vamp)

komponen bagian atas sepatu terletak di bagian depan, dimulai dari tumpuan lidah ke muka sampai pada ujung, menyebar ke samping berbatasan dengan kedua ujung sebelah samping

#### 3.8

## bagian samping (quarter)

komponen bagian atas yang terletak di bagian samping dimulai dari ujung yang berbatasan dengan bagian depan (*vamp*) sampai dengan bagian belakang, yang terdiri dari samping luar dan samping dalam

#### 3.9

## lidah (tongue)

komponen bagian atas sepatu yang disambungkan pada lengkung tengah bagian depan atau menjadi satu secara utuh dengan bagian depan

#### 3.10

## bis belakang (back piece)

komponen bagian atas berbentuk pita yang dipasangkan pada bagian sambungan antara kedua samping belakang

#### 3.11

#### pelisir atas (collar)

pita dari kulit, tekstil atau bahan lain yang dipasang di sekeliling tepi atas (leher) sepatu, berfungsi memperkuat dan mendapatkan kenampakan yang baik pada tepi atas sepatu

## 3.12

## bis mata ayam (eyelets stay)

komponen bagian atas yang dipasang pada sebelah depan *quarter*, berfungsi untuk memperkuat kedudukan mata ayam

## 3.13

## mata ayam (eyelets)

komponen pelengkap sepatu berbentuk pipa pipih, dibuat dari logam tidak berkarat atau bahan sintetis, tempat untuk memasang tali sepatu

#### 3.14

#### lapis (*lining*)

kulit, kulit imitasi atau tekstil yang melapisi bagian dalam sepatu

#### 3.15

#### lapisan busa (foam lining)

busa dari bahan karet atau plastik yang terletak di bagian depan sepatu di bawah pengeras depan, berfungsi untuk menambah kenyamanan pakai

#### 3.16

## pengeras depan (toe cap)

pengeras depan dari baja atau bahan lain yang dipasang pada bagian depan sepatu, berfungsi memperkuat bagian depan dan melindungi jari-jari kaki dari benturan dan tekanan.

#### 3.17

## pengeras belakang (counter)

komponen bagian atas yang terletak di belakang *quarter*, dipasang di antara *quarter* dan lapis samping (*quarter lining*), berfungsi untuk menjaga bentuk bagian belakang sepatu agar selalu tetap dan kuat

#### 3.18

# lapisan pengeras depan

pelunak yang dipasang pada sisi ujung belakang pengeras depan baja agar tidak melukai punggung kaki

#### 3.19

## tali sepatu (lace)

komponen pelengkap sepatu berbentuk tali yang dipasang pada mata ayam, untuk mengikat ujung kedua *quarter* 

#### 3.20

## elastik (elastic)

komponen bagian atas yang terletak pada kedua bagian samping depan yang berfungsi sebagai penguat (pengikat)

#### 3.21

## katup sleret (zipper)

komponen bagian atas yang terletak pada kedua bagian samping depan yang berfungsi sebagai alat pengikat

## 3.22

#### sol dalam (in sole)

komponen bagian bawah yang menjadi fondasi sepatu, tempat untuk melekatkan bagian atas, melalui proses pengopenan (lasting)

#### 3.23

#### sol tengah (middle sole)

komponen bagian bawah yang terletak di antara sol dalam dan sol luar

#### 3.24

# baja anti tusukan (penetration insert)

lembaran baja yang disisipkan di antara sol tengah dan sol dalam guna melindungi kaki dari tusukan

#### 3.25

## tatakan (sock lining)

pelapis sepatu yang melapisi bagian telapak kaki

#### 3.26

#### sol luar (out sole)

komponen bagian bawah sepatu yang letaknya paling luar dan langsung berhubungan dengan lantai/tanah, yang berfungsi sebagai alas sepatu

#### 3.27

## kembangan sol (cleated sole)

bagian yang menonjol dari sol luar dengan berbagai motif, berfungsi agar pemakai tidak mudah tergelincir

#### 3.28

## hak (heel)

komponen bagian bawah pada sol luar sebelah belakang (tumit), untuk memberi dukungan pada bagian tumit agar kedudukan sepatu menjadi kuat, serasi dan seimbang

#### 3.29


## garis tepi sepatu (feather line)

garis batas antara bagian atas sepatu dengan sol luar

# 4 Klasifikasi dan bagian-bagian sepatu

#### 4.1 Klasifikasi

Klasifikasi sepatu pangaman dibedakan menjadi 5 desain seperti yang terlihat pada Gambar 1.

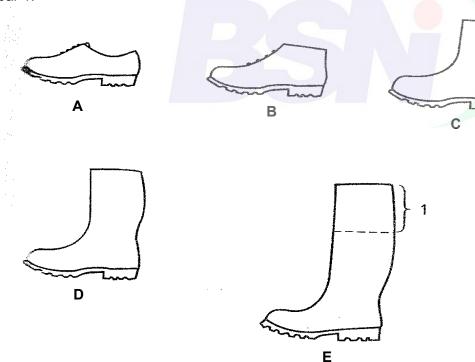

#### Keterangan:


- A adalah desain pendek (A low shoe)
- B adalah desain pergelangan kaki (Ankle boot)
- C adalah desain setengah lutut (*Half knee boot*)
- D adalah desain setinggi lutut (*Knee height boot*)
- E adalah desain setinggi diatas lutut (*Thigh boot*)
- 1 adalah tambahan tinggi sepatu sesuai panjang kaki pemakai

**CATATAN** Desain E merupakan desain D yang bagian atasnya diperpanjang sesuai panjang kaki pemakai.

## Gambar 1 - Desain sepatu pengaman

# 4.2 Bagian-bagian sepatu

Bagian-bagian sepatu pengaman diperlihatkan dalam Gambar 2 (salah satu contoh sepatu)

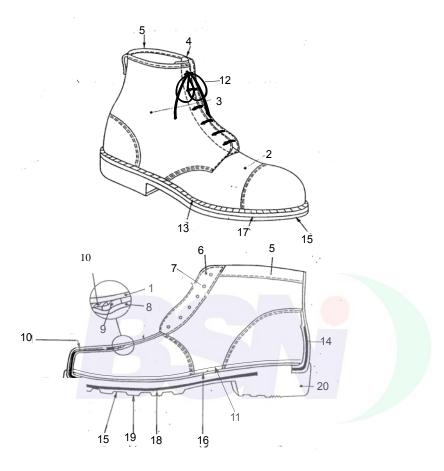

Kei	leranyan.				
1	Kulit bagian atas sepatu	9	Lapisan busa	17	Sol tengah
2	Bagian depan	10	Pengeras depan	18	Plat baja
3	Bagian samping	11	Tatakan	19	Kembangan sol
4	Lidah	12	Tali sepatu	20	Hak
5	Pelisir atas	13	Garis tepi sepatu		
6	Tempat mata ayam	14	Pengeras belakang		
7	Mata ayam	15	Sol luar		
8	Lapis	16	Sol dalam		

Gambar 2 - Bagian-bagian sepatu pengaman

# 5 Persyaratan mutu

Tabel 1 - Persyaratan mutu

Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
Organoleptis		
	_	Harus simetris
	_	Tidak cacat atau rusak yang
3 - 13 - 11 - 11 - 1		berupa gores, retak dan sobek
c. Pencantuman tanda.kode pada	_	Harus sama dan simetris
•	_	Harus sama
	_	Sepatu harus mempunyai sol
2. Pengeras depan		yang kuat. Sol dalam harus terletak sedemikian rupa sehingga tidak dapat diambil tanpa merusak sepatu Pengeras depan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilepas tanpa merusak sepatu
	mm	Sesuai Tabel 2
Bagian atas sepatu dengan sol luar	N/mm	minimum 4,0
2. Sol tengah dan sol luar (jika ada)	N/mm	Jika terjadi sobekan pada salah satu lapisan, maka kuat rekat minimum 3,0 minimum 4,0 Jika terjadi sobekan pada salah satu lapisan, maka kuat rekat minimum 3,0
Mutu Bahan :		
1. Kulit bagian atas sepatu		
	mm	minimum 1,5
		minimum 120
		minimum 15
	_	minimum 3,5
	-	3 helai
· /		minimum 70
,		maksimum 42,5
	,,	
	N	minimum. 30
		minimum. 15
	N	minimum 30
		minimum 18
b) pH (bila bahan dari kulit)	''	minimum 3,5
	1. Keadaan dan kenampakan a. Bentuk sepatu kanan dan kiri b. Bagian atas dan bawah c. Pencantuman tanda,kode pada sepatu kanan dan kiri 2. Nomor sepatu kanan dan kiri 2. Nomor sepatu kanan dan kiri Sepatu secara keseluruhan 1. Konstruksi  2. Pengeras depan  Tinggi bagian atas sepatu Kuat rekat 1. Bagian atas sepatu dengan sol luar  2. Sol tengah dan sol luar (jika ada)  Mutu Bahan: 1. Kulit bagian atas sepatu - Tebal - Kekuatan sobek - Kekuatan tarik - pH 2. Benang jahit bagian atas sepatu a) Jumlah lilitan b) Kekuatan tarik c) Kemuluran 3. Lapis bagian depan dan samping: Kekuatan sobek - Bahan kulit - Bahan tekstil dan kulit imitasi 4. Lidah a) Kekuatan sobek - Bahan kulit - Bahan tekstil dan kulit imitasi	Organoleptis  1. Keadaan dan kenampakan a. Bentuk sepatu kanan dan kiri b. Bagian atas dan bawah  c. Pencantuman tanda,kode pada sepatu kanan dan kiri 2. Nomor sepatu kanan dan kiri - Sepatu secara keseluruhan  1. Konstruksi  -  Tinggi bagian atas sepatu Kuat rekat  1. Bagian atas sepatu dengan sol luar  N/mm  Autu Bahan:  1. Kulit bagian atas sepatu - Tebal mm - Kekuatan sobek - Kekuatan tarik - pH - Dengan jahit bagian atas sepatu a) Jumlah lilitan b) Kekuatan tarik c) Kemuluran 3. Lapis bagian depan dan samping: Kekuatan sobek - Bahan kulit - Bahan tekstil dan kulit imitasi N  Kekuatan sobek - Bahan kulit - Bahan tekstil dan kulit imitasi N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N

Tabel 1 - (lanjutan)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
140	•	Jatuan	reisyaiataii
	5. Pengeras depan	mm	Sesuai Tabel 3
	a) Panjang sisi dalam b) Ketahanan pukul dengan energi 200 J	mm	Sesuai Tabel 3 Sesuai Tabel 4.
	b) Ketanahan pukui dengan energi 200 3	mm	Sesual Tabel 4.  - Pengeras depan tidak boleh
			menunjukkan tanda keretakan
	c) Ketahanan terhadap tekanan dengan	mm	Sesuai Tabel 4
	beban 15 kN		Ocsual Tubel 4
	d) Ketahanan terhadap korosi		- maksimum. 5 bercak korosi
			- luas area korosi tiap bercak
			maksimum 2,5 mm <sup>2</sup>
	6. Sol dalam		
	a) Tebal	mm	minimum 2.0
	b) pH (bila bahan dari kulit)	-	minimum 3,5
	c) Penyerapan air dan penguapan air		
	- Penyerapan air, % fraksi massa	-	minimum 35
	- Penguapan air, % fraksi massa	_	minimum 40
	7. Sol luar		
	a) Area kembangan sol :		
	- Bagian depan	mm	minimum 0,45 x panjang sol
	- Bagian belakang	mm	minimum 0,25 x panjang sol
	b) Tebal sol		
	- Tebal tanpa kembangan	mm	minimum 4
	- Tebal kembangan	mm	minimum 2,5
	c) Kekuatan sobek		
	- Sol satu lapis	N/mm	minimum 5
	- Sol dua lapis	N/mm	minimum 8
	d) Berat jenis	g/cm <sup>3</sup>	maksimum 1,3
	e) Ketahanan kikis (volume terkikis)	mm <sup>3</sup>	maksimum 250
	f) Kekerasan	Shore A	70-75
	g) Ketahanan terhadap perluasan	mm	maksimum 4
	sobekan 30.000 bengkukan		
	h) Ketahanan terhadap minyak pelumas	-	maksimum 12
	(perubahan volume), %		

Tabel 2 - Tinggi bagian atas sepatu (height of upper)

Ukuran	Tinggi bagian atas sepatu (mm)				
Sistim Perancis	Sistim Inggris	Desain A	Desain B minimum	Desain C minimum	Desain D minimum
≤ 36	≤ 3	< 103	103	162	255
37 dan 38	4 dan 5	< 105	105	165	260
39 dan 40	6	< 109	109	172	270
41 dan 42	7 dan 8	< 113	113	178	280
43 dan 44	9 dan 10	< 117	117	185	290
≥ 45	≥ 11	< 121	121	192	300

Tabel 3 - Panjang sisi dalam (internal length) pengeras depan

Ukuraı	Panjang minimum (mm)	
Sistem Perancis	Sistem Inggris	Panjang milimum (min)
≤ 36	≤ 3	34
37 dan 38	4 dan 5	36
39 dan 40	6	38
41 dan 42	7 dan 8	39
43 dan 44	9 dan 10	40
≥ 45	≥ 11	42

Tabel 4 - Jarak minimum ruang antara pengeras depan dengan sol dalam

Ukuraı	Jarak minimum (mm)	
Sistem Perancis	Sistem Inggris	Jarak Illillillillilli (Illill)
≤ 36	≤ 3	12,5
37 dan 38	4 dan 5	13,0
39 dan 40	6	13,5
41 dan 42	7 dan 8	14,0
43 dan 44	9 dan 10	14,5
≥ 45	≥ 11	15,0

## 6 Pengambilan contoh

- 6.1 Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) untuk setiap merek sebanyak 6 pasang, dengan perincian 3 pasang untuk pengujian dan 3 pasang untuk arsip/disimpan di perusahaan.
- **6.2** Untuk uji bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu, contoh sedapat mungkin diambil dari contoh sepatu. Apabila tidak memungkinkan, contoh dapat diambil dari bahan yang diproses sesuai dengan pembuatan barang jadinya.

## 7 Cara uji

Sebelum dilakukan pengujian contoh uji dikondisikan terlebih dahulu pada suhu (23  $\pm$  2) °C dengan kelembaban relatif 50 % sampai dengan 65 % selama minimum 24 jam.

#### 7.1 Organoleptis

## 7.1.1 Keadaan dan kenampakan

- a) Bentuk sepatu kanan dan kiri
  - Letakkan contoh sepatu kanan dan kiri di atas bidang datar, amati secara visual bentuk sepatu pada bagian atas dan sol luar. Jika bentuk kiri dan kanan sesuai, dinyatakan simetris.
- b) Bagian atas dan bawah
  - Letakkan contoh sepatu kanan dan kiri pada posisi berdiri di atas bidang datar, kemudian amati secara visual bentuk bagian atas sepatu (bagian depan, bagian samping, bagian tumit) dan bagian bawah sepatu (sol, hak dan kembangan sol). Lakukan pengamatan terhadap kerusakan berupa goresan, retak dan sobek.
- Pencantuman tanda, kode pada sepatu kanan dan kiri
   Amati letak pencantuman tanda atau kode pada sepatu kanan dan kiri.

## 7.1.2 Nomor sepatu kanan dan kiri

Angkat kedua belah sepatu, kemudian balikkan posisinya sampai permukaan telapak sol di atas. Amati nomor sepatu sebelah kanan dan kiri.

## 7.2 Sepatu secara keseluruhan

#### 7.2.1 Konstruksi


- a) Pegang salah satu contoh sepatu bagian kiri atau kanan;
- b) Letakkan satu tangan pada bagian atas dan satu tangan pada bagian bawah/ sol;
- c) Lakukan pemisahan bagian atas dan bawah secara manual (menggunakan tangan) pada bagian ujung, samping dan belakang. Jika sulit dipisahkan, contoh sepatu dinyatakan mempunyai sol yang kuat;
- d) Lakukan juga pada contoh sepatu bagian pasangannya;
- e) Pegang salah satu contoh sepatu bagian kiri atau kanan;
- f) Amati konstruksi pemasangan sol dalam;
- g) Lakukan pemisahan sol dalam secara manual (menggunakan tangan) tanpa merusak sepatu. Jika sol dalam tidak dapat diambil, contoh sepatu dinyatakan sol dalam tidak dapat diambil tanpa merusak sepatu;
- h) Lakukan juga pada contoh sepatu bagian pasangannya.

# 7.2.2 Pengeras depan

- a) Pegang salah satu contoh sepatu bagian kiri atau kanan;
- b) Amati konstruksi pemasangan pengeras depan;
- c) Lakukan pelepasan/pemisahan pengeras depan dan konstruksinya secara manual (menggunakan tangan) tanpa merusak sepatu. Jika pengeras depan tidak dapat dilepas, maka dinyatakan pengeras depan tidak dapat dilepas tanpa merusak sepatu:
- d) Lakukan juga pada contoh sepatu bagian pasangannya.

#### 7.3 Tinggi bagian atas sepatu

Letakkan contoh sepatu pada bidang datar dan keras. Pengukuran dilakukan pada bagian samping belakang sepatu di atas hak. Ukur tinggi bagian atas sepatu mulai dari titik terendah pada sol dalam bagian belakang (bagian hak) sampai titik tertinggi dari bagian atas sepatu seperti yang terlihat pada Gambar 3.

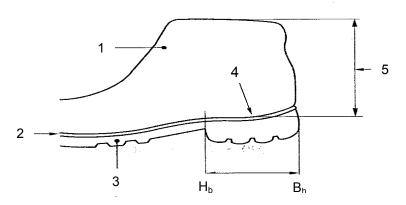

- 1 bagian atas sepatu
- 2 sol dalam
- 3 sol luar
- 4 titik terendah pada sol dalam bagian hak
- 5 tinggi bagian atas sepatu
- H<sub>b</sub> heel breast / hak bagian depan
- B<sub>h</sub> back of the heel / hak bagian belakang

Gambar 3 - Pengukuran tinggi bagian atas sepatu

# 7.4 Kuat rekat

## 7.4.1 Kuat rekat bagian atas sepatu dengan sol luar

#### 7.4.1.1 Peralatan

- Pisau potong
- Pisau panas
- Jangka sorong
- Mesin uji kuat tarik (tensile strength tester)

#### 7.4.1.2 Prosedur

- a) Potong cuplikan tegak lurus pada tepi sol dengan pisau potong hingga memotong sol luar, sol dalam dan bagian atas sepatu selebar 25 mm dan panjang 50 mm;
- b) Ukur lebar cuplikan di tiga tempat dengan jangka sorong kemudian hitung rata-rata lebar, dinyatakan dalam milimeter;
- c) Pasang cuplikan pada alat uji seperti Gambar 4, kemudian lakukan penarikan dengan kecepatan (100 ± 20) mm/menit. Catat beban rata-rata yang diperlukan untuk memisahkan bagian atas sepatu dengan sol luar atau sampai salah satu bagian lapisan menjadi rusak. Kuat rekat dinyatakan dalam Newton per milimeter.


## Perhitungan:

Kuat rekat 
$$=\frac{F}{W}$$

## Keterangan:

F adalah beban yang diperlukan untuk memisahkan bagian sol tengah dengan sol luar, dinyatakan dalam Newton (N)

W adalah lebar cuplikan, dinyatakan dalam milimeter (mm)

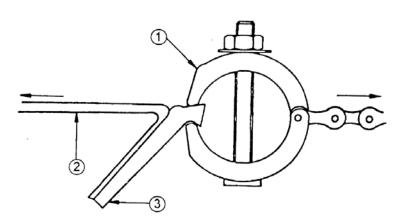

- 1 penjepit
- 2 bagian atas sepatu
- 3 sol luar

Gambar 4 - Cuplikan kuat rekat bagian atas sepatu dengan sol luar

## 7.4.2 Kuat rekat sol tengah dengan sol luar

# 7.4.2.1 Peralatan

- Pisau potong/pons
- Pisau panas
- Jangka sorong
- Mesin uji kuat tarik (tensile strength tester)

#### 7.4.2.2 Prosedur

- a) Ambil bagian atas sepatu dengan memotong pada garis tepi *(feather line),* lepaskan sol dalam;
- b) Potong lapisan sol tengah dan sol luar secara paralel dengan ukuran lebar 15 mm, panjang minimum 50 mm;
- c) Pisahkan sol tengah dengan sol luar sepanjang 10 mm dengan memasukkan pisau panas ke dalam perekat lapisan, seperti pada Gambar 5;
- d) Ukur lebar cuplikan di beberapa tempat dengan jangka sorong kemudian hitung rata-rata lebar, dinyatakan dalam milimeter;
- e) Pasang cuplikan pada alat uji, penarikan dilakukan dengan kecepatan (100 ± 20) mm/menit. Catat beban rata-rata yang diperlukan untuk memisahkan bagian sol tengah dengan sol luar atau sampai salah satu bagian lapisan menjadi rusak. Kuat rekat dinyatakan dalam Newton per milimeter.


Perhitungan:

Kuat rekat 
$$=\frac{F}{W}$$

#### Keterangan:

F adalah beban yang diperlukan untuk memisahkan bagian sol tengah dengan sol luar, dinyatakan dalam Newton (N)

W adalah lebar cuplikan, dinyatakan dalam milimeter (mm)

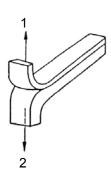

- 1 Sol tengah
- 2 Sol luar

Gambar 5 - Cuplikan kuat rekat sol tengah dengan sol luar

# 7.5 Mutu bahan

## 7.5.1 Kulit bagian atas sepatu

- a) Tebal kulit diuji sesuai SNI 7128;
- b) Kekuatan sobek dengan cuplikan bentuk celah diuji sesuai SNI 1794;
- c) Kekuatan tarik diuji sesuai SNI 1795;
- d) pH diuji sesuai SNI 0646.

# 7.5.2 Benang jahit

- a) Buka lilitan dan hitung jumlah helai dalam lilitan;
- b) Uji kuat tarik dan kemuluran sesuai SNI 1508.

# 7.5.3 Lapis bagian depan dan samping

Amati jenis bahan yang digunakan, kemudian uji kekuatan sobeknya sesuai SNI 1794 dengan cuplikan bentuk lidah.

#### 7.5.4 Lidah

- a) Amati jenis bahan yang digunakan, kemudian uji kekuatan sobek sesuai SNI 1794, dengan cuplikan bentuk celah;
- b) Apabila lidah terbuat dari kulit, maka dilakukan uji pH sesuai SNI 0646.

## 7.5.5 Pengeras depan


# 7.5.5.1 Panjang sisi dalam (internal toe cap length)

# 7.5.5.1.1 Peralatan

Alat ukur panjang dengan ketelitian 0,5 mm.

## 7.5.5.1.2 Prosedur


- a) Ambil pengeras depan dari dalam sepatu kemudian letakkan pengeras depan pada bidang datar dan rata, dengan bagian terbuka terletak di bawah;
- b) Tentukan sumbu uji (garis yang letaknya di bagian tengah pengeras depan), seperti pada Gambar 6;
- c) Ukur panjang sisi dalam pengeras depan dengan alat pengukur panjang yang mempunyai ketelitian 0,5 mm;
- d) Lakukan pengukuran sepanjang sumbu uji mulai dari jari depan ke belakang, dengan jarak 3-10 mm di atas bidang datar tempat pengeras depan diletakkan (Gambar 7).

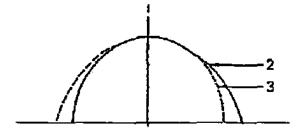

## Keterangan:

- 1 sumbu uji
- 2 sisi kanan
- 3 sisi kiri

Gambar 6 - Cara penentuan sumbu uji

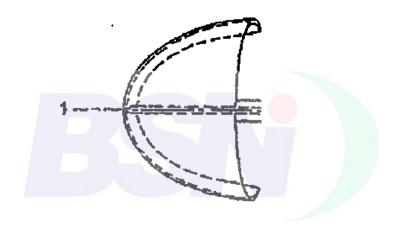

#### Keterangan:

1 sumbu uji

Gambar 7 - Pengukuran panjang sisi dalam (internal length) pengeras depan

# 7.5.5.2 Ketahanan terhadap pukulan

#### 7.5.5.2.1 Bahan

- Wax/oil clay
- Aluminium foil


#### 7.5.5.2.2 Peralatan

- Pisau
- Alat uji ketahanan pukul yang dilengkapi pemukul baja (striker)
- Alat ukur panjang dengan ketelitian 0,5 mm

## 7.5.5.2.3 Prosedur


Pengujian dilakukan dengan alat uji ketahanan terhadap pukulan yang dilengkapi pemukul baja (striker) dengan massa (20 ± 0,2) kg yang dapat jatuh bebas dari ketinggian (100 ± 2) cm (Gambar 9).

a) Potong cuplikan dari bagian atas sepatu berjarak 30 mm dari tepi belakang pengeras depan seperti Gambar 8;

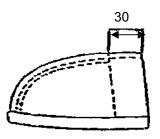

Gambar 8 - Cuplikan ketahanan terhadap pukulan

- b) Pasang cuplikan pada alat uji dan kencangkan penjepit sehingga cuplikan tidak dapat bergeser sewaktu alat pemukul jatuh di atas sumbu uji sepatu. Atur dan kencangkan penjepit agar cuplikan sejajar dengan bidang datar dari sol dalam;
- c) Masukkan wax atau oil clay yang berdiameter 20 mm di atas sol dalam dan bagian atas pengeras depan sedemikian rupa sehingga tepi atas oil clay menyentuh bagian atas pengeras depan;
- d) Sisipkan *aluminium foil* di atas *oil clay* agar *oil clay* tidak melekat pada pengeras depan apabila dilakukan pengujian. Alat uji ketahanan terhadap pukulan seperti tertera pada Gambar 9;
- e) Jatuhkan pemukul baja dari ketinggian (100  $\pm$  2) cm sehingga memberikan tenaga pukulan sebesar (200  $\pm$  4) J;
- f) Ambil *oil clay* dan ukur tingginya dibagian titik terendah. Nilai te<mark>rseb</mark>ut merupakan jarak minimum ruang antara pengeras depan dengan sol dalam.

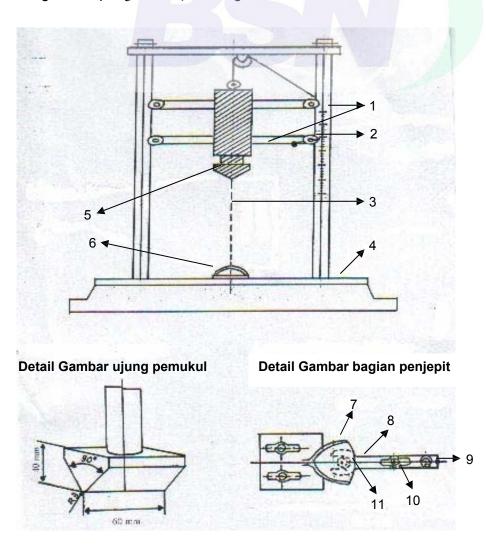

#### Keterangan:

- 1 Penyangga
- 2 Indikator ketinggian jatuhan
- 3 Jarak ketinggian jatuhan
- 4 Plat dasar
- 5 Pemukul baja
- 6 Pengeras depan baja (steel toe cap)
- 7 Pengeras depan baja (steel toe cap)
- 8 Penjepit
- 9 Sekrup pengatur
- 10 Sekrup penjepit
- 11 Oil clay

## Gambar 9 - Alat uji ketahanan terhadap pukulan

## 7.5.5.3 Ketahanan terhadap tekanan

#### 7.5.5.3.1 Bahan

- Wax/oil clay
- Aluminium foil


#### 7.5.5.3.2 Peralatan

- Alat uji ketahanan terhadap tekanan
- Pisau potong kulit
- Alat ukur panjang dengan ketelitian 0,5 mm

#### 7.5.5.3.3 Prosedur

Pengujian dilakukan dengan alat uji ketahanan terhadap tekanan. Alat terdiri dari dua plat penekan baja yang permukaannya halus dan rata serta tetap dalam posisi sejajar selama pengujian dilakukan. Kepala plat penekan mempunyai diameter 75 mm.


a) Potong cuplikan sepanjang ± 30 mm dari pengeras depan sepatu, dengan bagian depan (*vamp*) dan pelapisnya (*lining*) masih tersisa seperti terlihat pada Gambar 10;

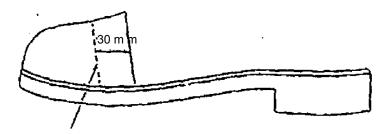

Bagian belakang pengeras depan

## Gambar 10 - Bentuk cuplikan ketahanan terhadap tekanan

b) Tatakan bila ada, dibiarkan tetap di tempatnya. Letakkan bagian jari pada ujung cuplikan di atas plat dasar sedemikian rupa sehingga bagian tertinggi dari pengeras depan terletak pada sumbu beban dari plat penekan seperti Gambar 11;

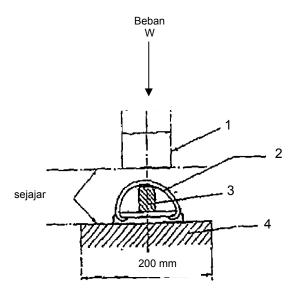

#### Keterangan:

- 1. Pelat penekan
- 2. Pengeras depan
- Oil clay
- 4. Pelat dasar

# Gambar 11 - Alat uji ketahanan terhadap tekanan

- c) Sisipkan oil clay (wax) yang berbentuk silinder dengan diameter 25 mm di antara sol dalam dan bagian tertinggi dari bagian belakang pengeras depan sehingga tinggi oil clay sama dengan tinggi bagian belakang pengeras depan;
- d) Lapisi oil clay dengan aluminium foil agar oil clay tidak melekat pada pengeras depan apabila dilakukan pengujian;
- e) Tekan cuplikan dengan tenaga kompressi sebesar 15 kN. Ambil *oil clay* dan ukur tingginya di bagian titik terendah. Nilai tersebut merupakan jarak minimum antara pengeras depan dengan sol dalam.

## 7.5.5.4 Ketahanan terhadap korosi

#### 7.5.5.4.1 Bahan

NaCl 1% (berat/berat).

## 7.5.5.4.2 Peralatan

- Gelas piala
- Lembaran plastik

#### 7.5.5.4.3 Prosedur

- a) Ambil pengeras depan dari dalam sepatu atau pengeras depan baru sebagai cuplikan;
- b) Masukkan cuplikan ke dalam gelas piala dan tuangkan larutan NaCl 1% (b/b) sampai terendam dengan kedalaman 150 mm;
- c) Tutup gelas piala dengan lembaran plastik untuk mengurangi penguapan;
- d) Diamkan cuplikan terendam selama 7 (tujuh) hari;
- e) Buang larutan NaCl dan amati cuplikan terhadap adanya tanda korosi. Apabila cuplikan menunjukkan tanda korosi, hitung banyaknya tanda korosi dan ukur luasnya dalam mm².

#### 7.5.6 Sol dalam

#### 7.5.6.1 Tebal

Ukur tebal sol dalam menggunakan alat ukur tebal yang mempunyai ketelitian 0,1 mm, masing-masing bagian di tiga tempat kemudian hasilnya dirata-rata.

## 7.5.6.2 pH

Apabila sol dalam terbuat dari kulit, maka dilakukan uji pH sesuai SNI 0646.

## 7.5.6.3 Penyerapan air dan penguapan air

#### 7.5.6.3.1 Peralatan

- Timbangan dengan ketelitian 0,01 g
- Jangka sorong
- Kertas saring/ filter paper

## 7.5.6.3.2 Persiapan cuplikan

Potong cuplikan sol dalam dengan ukuran (50  $\pm$  1) mm x (50  $\pm$  1) mm, dan kondisikan pada suhu (23  $\pm$  2) °C dengan kelembaban relatif 50% sampai dengan 65% selama 24 jam.

#### 7.5.6.3.3 Prosedur

- a) Penverapan air
- Timbang cuplikan dengan timbangan yang mempunyai ketelitian 0,01 g dan catat beratnya (m₀).
- Masukkan cuplikan ke dalam air suling pada suhu (23  $\pm$  2)  $^{\circ}$ C selama 8 jam, kemudian angkat.
- Keringkan dari tetesan air menggunakan kertas saring kemudian timbang dan catat beratnya (m<sub>1</sub>).
- Hitung penyerapan air sebagai prosentase berat menggunakan persamaan sebagai berikut:

Penyerapan air 
$$=\frac{m_1 - m_0}{m_0} \times 100$$

#### Keterangan:

mo adalah berat awal cuplikan dalam keadaan kering, (g)  $m_1$  adalah berat akhir cuplikan dalam keadaan basah, (g) Penyerapan air dinyatakan dalam satuan %

- b) Penguapan air
- Setelah diuji penyerapan air, kondisikan cuplikan pada suhu (23  $\pm$  2) °C dan kelembaban relatif 50 % sampai dengan 65 %, selama 16 jam.
- Timbang dan catat beratnya (m<sub>2</sub>).
- Hitung penguapan air sebagai prosentase berat dengan menggunakan persamaan :

Penguapan air 
$$=\frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_0} \times 100$$

#### SNI 0111:2009


## Keterangan:

 $m_0$ adalah berat awal cuplikan pada keadaan kering, (g)  $m_1$ adalah berat akhir cuplikan pada keadaan basah, (g)  $m_2$ adalah berat cuplikan setelah dikondisikan kembali, (g) Penguapan air dinyatakan dalam satuan %

#### 7.5.7 Sol luar

## 7.5.7.1 Area kembangan sol

Ukur panjang sol mulai dari ujung depan sampai belakang hak. Tentukan area kembangan sol dengan mengukur panjang kembangan sol di bagian telapak sol dan bagian hak, seperti pada Gambar 12.

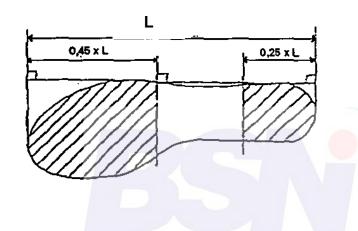


## Keterangan:

L panjang sol luar

Gambar 12 - Area kembangan sol luar

#### 7.5.7.2 Tebal sol

Ukur tebal sol tanpa kembangan ( $d_1$ ) dan tebal kembangan sol ( $d_2$ ) di berbagai titik dengan alat ukur tebal yang mempunyai ketelitian 0,1 mm seperti Gambar 13. Lakukan 3 (tiga) kali pengukuran dan hasilnya dirata-rata.

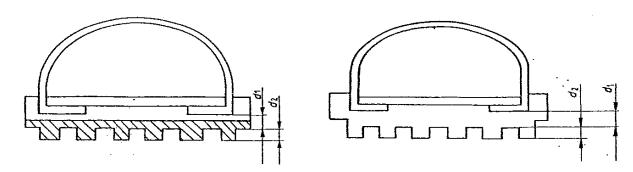

- d<sub>1</sub> tebal sol tanpa kembangan
- d<sub>2</sub> tebal kembangan sol

Gambar 13 - Tebal sol

## 7.5.7.3 Kekuatan sobek

Sesuai dengan SNI 0778.

## 7.5.7.4 Berat jenis

Sesuai dengan SNI 0778.

#### 7.5.7.5 Ketahanan kikis

Sesuai dengan SNI 0778.

#### 7.5.7.6 Kekerasan

Sesuai dengan SNI 0778.

## 7.5.7.7 Ketahanan terhadap perluasan sobekan

Sesuai dengan SNI 1848.

# 7.5.7.8 Ketahanan terhadap minyak pelumas

#### 7.5.7.8.1 Bahan

2,2,4 trimetil pentana/iso oktana

#### 7.5.7.8.2 Peralatan

- Jangka sorong
- Densimeter dengan ketelitian 0,01 g

## 7.5.7.8.3 Prosedur

- a) Potong cuplikan dari bagian sol luar dengan ukuran diameter (16  $\pm$  1) mm dan tebal (4  $\pm$  0,5) mm. Untuk sol dua lapis (*two layer*) potong cuplikan termasuk lapisan kedua yang tidak terpisahkan;
- b) Timbang di udara berat cuplikan mula-mula  $(m_1)$ , timbang pula didalam air cuplikan mula-mula  $(m_2)$  dengan menggunakan alat Densimeter dengan ketelitian 0,01 g;
- c) Rendam cuplikan dalam minyak pelumas (2,2,4 trimetilpentana/iso oktana) pada suhu (23  $\pm$  2) °C selama (24  $\pm$  0,25) jam. Pada akhir pengujian, ambil cuplikan dan keringkan dengan kertas saring;
- d) Timbang di udara berat cuplikan setelah perendaman (m<sub>3</sub>), timbang di dalam air berat cuplikan setelah perendaman (m<sub>4</sub>);
- e) Ukur perubahan volumenya dengan rumus sebagai berikut :

Perubahan volume = 
$$\frac{(m_4 - m_3) - (m_2 - m_1)}{m_2 - m_1} \times 100$$

# Keterangan:

m<sub>1</sub> adalah berat cuplikan mula-mula (g), penimbangan di udara

m<sub>2</sub> adalah berat cuplikan mula-mula (g), penimbangan didalam air

m<sub>3</sub> adalah berat cuplikan setelah perendaman (g), penimbangan di udara

m<sub>4</sub> adalah berat cuplikan setelah perendaman (g), penimbangan di dalam air

Perubahan volume dinyatakan dalam satuan %.

# 8 Syarat lulus uji

Contoh dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan pada pasal 5.

# 9 Syarat penandaan

Dalam setiap sepatu sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a) Merek
- b) Ukuran
- c) Identitas perusahaan



# **Bibliografi**

SNI 12-0111-1987, Mutu sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet sistim cetak vulkanisasi.

SNI 06-0462-1989, Mutu dan cara uji karton kulit (Leather Board).

SNI 0392, Istilah dan definisi bagian-bagian sepatu serta cara pembuatan sepatu

AS/NZS 2210.2 2000, Occupational protective footwear - Part 2 : Requirement and test methods.

ISO 17708 2003, Footwear - Test methods for whole shoe-upper sole adhesion.

ISO 20344: 2004, Personal protective equipment – Test methods for footwear.

ISO 20345: 2004, Personal protective equipment – Safety footwear.

JIS T 8101.1997, Protective footwear.







BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.or.id