


АВАРІЙНА КАРТКА № 261

Номер ООН	Найменування вантажу	
1026	ДИЦІАН	

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

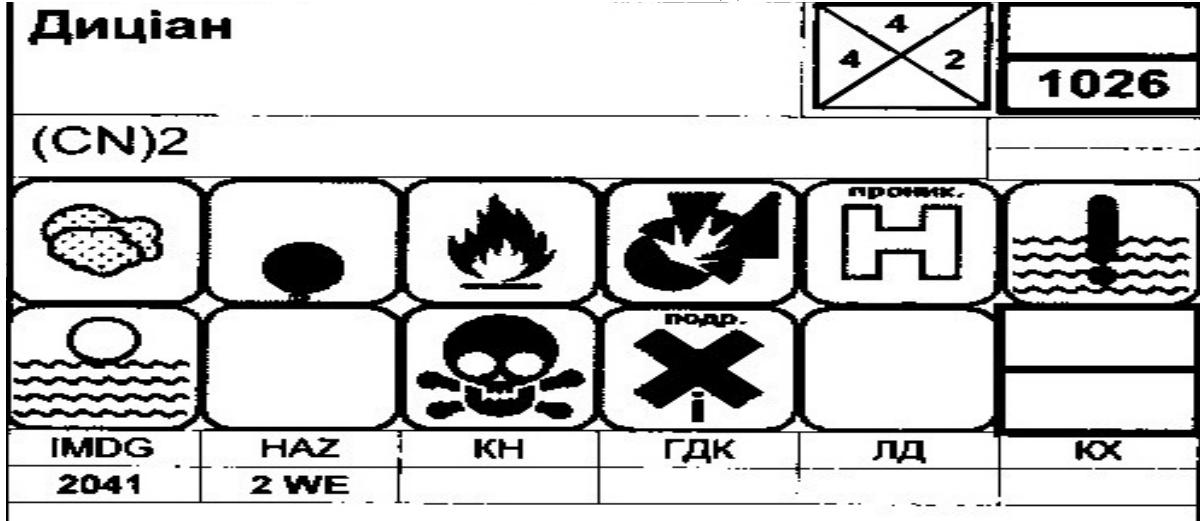

Основні властивості	Газоподібна. Безбарвна. Різкий запах. Малорозчинна. Корозійна. Важча за повітря. Збирається в низинах, підвалих, тунелях. Перевозиться в стисненому, зрідженному або розчиненому у воді стані. Забруднює водоймища.
Вибухо- та пожежонебезпека	Горюча, займається від іскор і полум'я. З повітрям утворює вибухонебезпечні суміші на відкритих площадках. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях утворюється вибухонебезпечні суміші.
Небезпека для людини	Можливий летальний кінець! Небезпечна при: I – вдиханні, III – попаданні на шкіру, IV – попаданні в очі. Подразнення слизових оболонок, чихання, задуха. Нудота, блювання, болі у стравоході. Хімічний опік. При пожежі та вибуках можливі опіки і травми.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізолюючий протигаз ПП-4М та спецодяг. При зайнанні – вогнезахисний костюм у комплекті з саморятуючим СПІ-20.

НЕОБХІДНІ ДІЇ

Загального характеру	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх осіб. Триматися навітряного боку. Уникати низин. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей із зони ураження на медобстеження.
У разі витоку, розливу та розсипу	Викликати газорятуючу службу району. Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). При інтенсивному витіканні дати газу цілком витісти. Ізолювати район, доки газ не розсіється. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху хмарі токсичного газу.
У разі пожежі	Не наблизатися до ємкостей. При наявності витікання не припиняти горіння. Гасити вогнегасними порошками, газовими речовинами. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати тонкорозпиленою водою.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Для осадження (розсіювання, ізоляції) газів використовувати розпилену воду. Місце розливу обвалувати і не допускати попадання речовини у водоймища; промити великою кількістю води; покрити повітряно-механічною піною. Ушкоджені балони винести з небезпечної зони і помістити в ємкість з водою або слабким розчином кислоти.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промивати водою протягом 15 хв. У ніс закапати олію. Накласти асептичну пов'язку на уражені ділянки шкіри.