Двигатель Стирлинга

Лабораторная работа

Высшая школа экономики, Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук Физика, 1 курс

Андрей Ситников

Никита Афанасьев

08.12.2022

Введение

В этой работе мы изучали двигатель Стирлинга путём измерения различных показателей, связанных с его работой. Это один из первых и самых распространённых двигателей внешнего сгорания, поэтому знакомство с принципами и процессом его работы полезно для понимания работы повседневных механизмов. Так как мы имели достаточно ограниченный инструментарий, то снятие показателей было весьма сложной и нетривиальной задачей. В данной работе мы сфокусировались на измерении КПД двигателя и других параметров, связанных непосредственно с его использованием и строением, а именно силы трения, частоты и максимальной мощности.

Эта работа примечательна тем, что мы не используем никакое оборудование и программное обеспечение, кроме секундомера на телефоне. Оказывается, что даже с настолько простым оборудованием можно провести много содержательных измерений и получить некоторые количественные характеристики.

Цель работы

Измерить КПД двигателя и другие показатели, характеризующие его термодинамический цикл.

Установка и визуальное описание работы



Рисунок 1: Фото установки

Измерительная установка состоит из сосуда, электронагревателя, поршня, и механической части, обеспечивающей его движение. Электронагреватель нагревает газ у дна сосуда. Горячее дно нагревает газ в сосуде, из-за чего растет давление, которое заставляет поршень подниматься, совершая работу для выравнивания давления с газом с верхней частью сосуда. После чего происходит смешение газов, и поршень под своей массой уходит вниз, завершая цикл. ## Общий вид процесса

Попробуем описать этот процесс более подробно.

В начале происходит нагревание воздуха, при этом основной поршень (P_1) поднимается для того, чтобы горячий воздух мог подняться вверх. Но так как объём рабочей части не меняется, то эту часть процесса можно считать

изохорной. При всём при этом поршень двигается из крайнего нижнего положения в крайне верхнее:

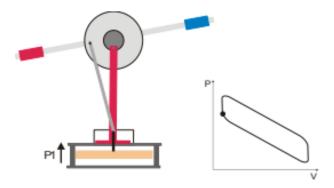


Рисунок 2: Нагрев

В процессе достигается ситуация с минимальным объёмом и максимальным давлением:

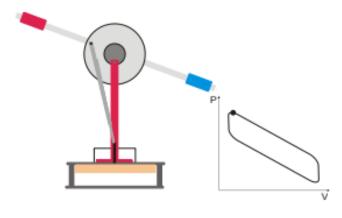


Рисунок 3

Далее нагретый воздух поднимает вверх рабочий поршень (P_2). В следствие этого приводится в движение ротор. В результате подъёма сверху (на расширенной части) происходит теплообмен воздуха:

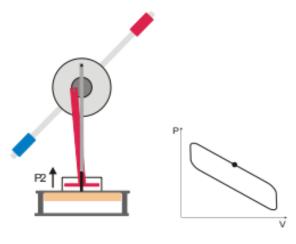


Рисунок 4

В результате движения ротора основной поршень (P_1) переводится в нижнее положение позволяя охлаждённому воздуху занять больший объём, тем самым понижая температуру рабочего газа.

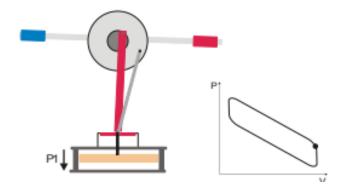


Рисунок 5: image-20221207190455517

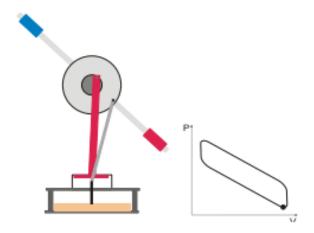


Рисунок 6: image-20221207190413625

После чего рабочий поршень приводится в нижнее положение из-за охлаждения газа, и, как следствие, уменьшения давления. Система возвращается в изначальное положение.

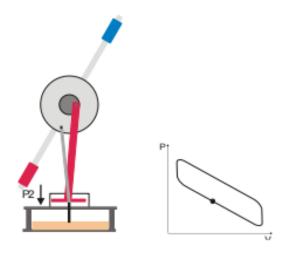


Рисунок 7: image-20221207190527553

Запишем уравнения для этих процессов (здесь мы делаем существенное допущение, что сжатие и расширение — изотермы): Процесс нагрева:

$$P_1 = P_0 + \frac{Q_1}{V_0}Q_1 = V_0(P_1 - P_0) = C_V(T_1 - T_0)$$

Процесс расширения:

$$PV = const A_2 = Q_2 = \mathbf{v}RT_1 \ln \frac{V_1}{V_0}$$

Процесс охлаждения:

$$P_3 = P_2 - \frac{Q_3}{V_1}$$

Процесс сжатия

$$PV = constA_4 = Q_4 = \mathbf{v}RT_0 \ln \frac{V_0}{V_1}$$

Отсюда видно, что КПД равен:

$$\eta = \frac{A_2 + A_4}{Q_1 + Q_2} = \frac{\mathbf{v} R(T_1 - T_0) \ln \frac{V_1}{V_0}}{C_V(T_1 - T_0) + \mathbf{v} R T_1 \ln \frac{V_1}{V_0}}$$

Данная система не учитывает трения и других механических факторов.

$$\mathbf{v}RT_0 = P \cdot V_0; \\ \eta = \frac{\mathbf{v}R(T_1 - T_0) \ln \frac{V_1}{V_0}}{i/2 \cdot \nu R(T_1 - T_0) + \mathbf{v}RT_1 \ln \frac{V_1}{V_0}} = \frac{P_0V_0(T_1/T_0 - 1) \ln \frac{V_1}{V_0}}{i/2 \cdot P_0V_0(T_1/T_0 - 1) + P_0V_0 \cdot T_1/T_0 \ln \frac{V_1}{V_0}}$$

Разница температур в нашем опыте не была постоянной. Обе пластины со временем становились горячее, поддерживать температуры постоянными или хотя бы известными у нас не было возможности. Можно оценить характерную температуру нижней пластины как абсолютно черного тела из закона Стефана-Больцмана:

$$W=\sigma T^4\cdot S;\; T=\sqrt[4]{rac{W}{\sigma\cdot S}}pprox \sqrt[4]{rac{25}{5.67\cdot 10^{-8}\cdot \pi\cdot 0.075^2}}$$
 Вт $pprox 400$ К

Тогда $\Delta T \approx 100$ K, откуда η мы можем оценить подставив объёмы из справочных данных к аппарату $\frac{V_1}{V_0} = \frac{23}{20}V_0 = 330^3$

$$\eta = \frac{(T_1/T_0-1) \ln \frac{V_1}{V_0}}{i/2 \cdot (T_1/T_0-1) + T_1/T_0 \ln \frac{V_1}{V_0}} \approx 0.0175$$

Следствия

Как можно заметить система проводит процессы 1, 3 без "вынуждающей силы" (движется только за счет инерции ротора). Это значит, что система не может быть приведена в движение без внешнего взаимодействия из положения равновесия.

Методика

В работе мы провели несколько серий экспериментов. Начали мы с того, что измерили свободный ход двигателя — мы раскрутили выключенный двигатель (не нагревая нижнюю пластину), а потом измерили зависимость количества оборотов двигателя от времени. Затем мы собрали простую установку, используя грузик массы 25 грамм, блок и нитку, для того, чтобы поднимать грузик при работе двигателя. Мы снова несколько раз измеряли количество оборотов от

времени вплоть до момента полного подъёма грузика. Завершили серию экспериментов мы измерением движения поршня после отключения нагревателя.

В дополнение к этим сериям экспериментов мы провели ещё одну, раскрутив поршень в обратную сторону, а затем наблюдали его замедление — тем самым мы хотели изучить нарушение симметрии в нашей системе.

Сами измерения заключались в нажатии кнопки секундомера, после каждых 1 - 5 оборотов (в зависимости эксперимента). Кнопка нажималась в момент, когда одно и то же плечо пересекало луч измерителя.

КПД

В первой серии экспериментов, где не было разности температур, целью было найти зависимость угловой скорости от времени, чтобы сделать какие-то выводы о "силе трения" в системе. Если бы цикл был бы идеальным, то есть приближение сжатий как изотерм было бы "хорошим", то процесс был бы обратимым, а значит, движение вверхвниз по изотерме не требовало бы внешней работы. Введя "силу трения", мы хотим приблизить потери от такого приближения и механического трения чем-то, пропорциональным скорости. Это не идеальное приближение, но какую-то поправку при нашей точности измерений оно дать может.

Во второй серии мы подтолкнули систему и наблюдали за тем, как она ускорялась при работе двигателя.

В *тетьей* серии экспериментов с грузиком мы поднимали его на фиксированную высоту, измеряя время каждого оборота. Это позволяет нам построить зависимость координаты грузика от времени. Из неё мы можем определить "реальную" мощность системы в какой-то момент времени, а так как мощность, поступающая на систему известна и постоянна, то мы можем посчитать КПД системы с учётом момента импульса движущейся части двигателя.

В первом приближении КПД двигатели оценивается как:

$$\eta = \frac{P}{UI} = \frac{mg}{UI}\frac{dh}{dt} = \frac{mg}{UI}v$$

Мощность в этом приближении равна мощности подъёма грузика

$$v = \omega r$$

Учтём ускорение системы (M — эффективный момент инерции системы):

$$\eta = \frac{P}{UI} = \frac{mg}{UI}\frac{dh}{dt} + \frac{1}{UI}\frac{d(M\omega(t)^2/2)}{dt} = \frac{mg}{UI}v(t) + \frac{M\omega(t)}{UI}\frac{d\omega}{dt} = \frac{mgv(t) + M\omega(t)\dot{\omega}(t)}{UI}v = \omega r$$

Во второй серии экспериментов нет грузика, но есть ускорение:

$$\eta = \frac{M\omega(t)\dot{\omega}(t)}{UI}$$

Ну и наконец, если учитывать трение для подсчёта КПД тепловой части двигателя (без учёта потерь энергии из-за механических причин) получится следующее:

$$\eta_1 = \frac{P}{UI} = \frac{mg}{UI}\frac{dh}{dt} + \frac{M\omega}{UI}\frac{d\omega}{dt} + \frac{P_f(\omega)}{UI} = \frac{mgv(t) + M\omega(t)\dot{\omega}(t) + P_f(\omega(t))}{UI}v = \omega r\eta_2 = \frac{M\omega\dot{\omega}(t) + P_f(\omega)}{UI}v = \frac{M\omega\dot{\omega}(t) + P_f(\omega)}{U$$

А мощность трения, определяемая угловой скоростью системы, в точке мы получим из первой серии экспериментов

$$P_f(\omega) = M\omega\dot{\omega} = 4\pi^2\nu\dot{\nu}$$

Для удобства подстановки данных перепишем уравнения в частотах (j) и производных частот по времени (u)

$$\omega = 2\pi\nu\dot{\omega} = \frac{d\omega}{dt} = 2\pi\frac{d\omega}{dt} = 2\pi\dot{\nu}$$

Подставим их в выражения для η :

$$\eta_1 = \frac{mg\omega_3 r + M\omega_3 \dot{\omega}_3 + P_f(\omega_3)}{UI} = \frac{2\pi mg\nu_3 r + 4\pi^2 M\nu_3 \dot{\nu}_3 + P_f(\nu_3)}{UI} \\ \eta_2 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\nu_2)}{UI} \\ \eta_3 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\nu_2)}{UI} \\ \eta_4 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_5 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_5 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_5 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{M\omega_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} \\ \eta_7 = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI} = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\omega}_2 + P_f(\omega_2)}{UI}$$

КПД установок в таком случае должны быть равны при одинаковых угловых скоростях (угловые ускорения - разные). Тогда возьмём такие моменты серий экспериментов, в которые частоты равны :

$$\nu_1 = \nu_2 = \nu_3 \frac{2\pi mg\nu_3 r + 4\pi^2 M\nu_3 \dot{\nu}_3 + P_f(\nu_3)}{UI} = \eta_2 = \frac{4\pi^2 M\nu_2 \dot{\nu}_2 + P_f(\nu_2)}{UI}$$

Значит:

$$mgr + 2\pi M\dot{\nu}_3 = 2\pi M\dot{\nu}_2 M = \frac{mgr}{2\pi(\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3)}$$

Посчитаем мощность затухания (по модулю):

$$P_f(\nu_1) = -4\pi^2 M \nu_1 \dot{\nu}_1 = -2\pi \frac{mgr}{\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3} \nu_1 \dot{\nu}_1$$

Имея этот момент инерции и мощность затухания нетрудно посчитать КПД тепловой машины от частоты:

$$\eta_2(\nu_2) = \frac{\frac{2\pi mgr}{\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3} \nu_2 \dot{\nu}_2 + 2\pi \frac{mgr}{\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3} \nu_2 \dot{\nu}_1}{UI} = \frac{2\pi mgr \nu_2 (\dot{\nu}_2 + \dot{\nu}_1)}{(\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3)UI} = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 (\dot{\nu}_2 + \dot{\nu}_1)}{UI}$$

И если нам нужно узнать КПД двигателя с учётом его "механического несовершенства", то:

$$\eta_{full}(\nu_2) = \frac{2\pi m g r \nu_2 \dot{\nu}_2}{(\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3) U I} = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{U I}$$

Результаты

Примерно за две минуты нагреватель мощностью 27 Вт нагревает нижнюю пластину от комнатной температуры (~25°С) до температуры человеческого тела (~36°С), проверка "на ощупь" (значит, если пренебречь потерями, теплоемкость пластины порядка 300 Дж \cdot К). Через 13 минут двигатель смог начать самостоятельно вращаться. Можно предположить, что температура пластины на тот момент была около 70-80°С.

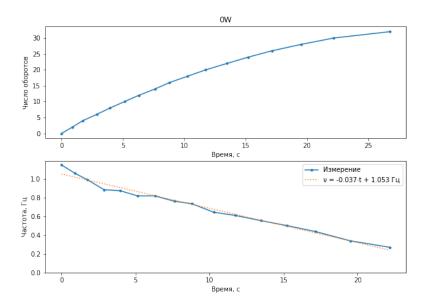


Рисунок 8: Тормоз

Серия 1

$$\dot{\nu}_1 \approx -0.037 \pm 0.001 \mathrm{c}^{-2}$$

(погрешность получена из метода наименьших квадратов; в реальности почти наверняка есть серьезная систематическая погрешность, которую мы не можем оценить)

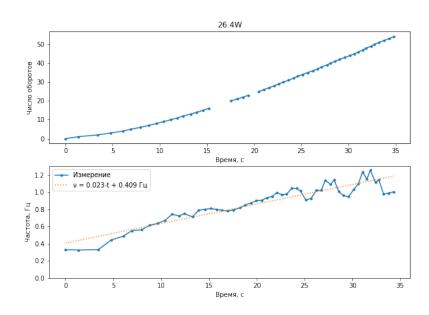


Рисунок 9: Крут_1


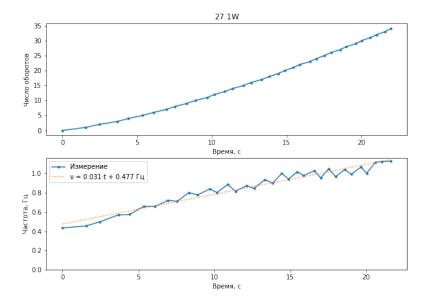


Рисунок 10: Крут_2

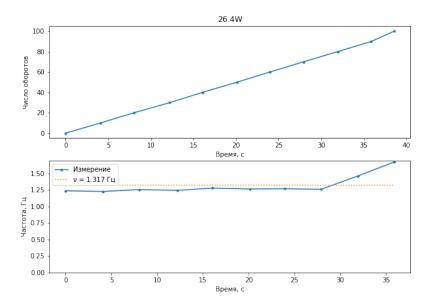

Серия 2

$$\dot{\nu}_2 \approx 0.025 \pm 0.05 \mathrm{c}^{-2}$$

Последнее измерение не получилось "раскручивающимся" — возможно, начальный толчок был слишком сильным, или мы стартовали из положения с высокой "потенциальной энергией".

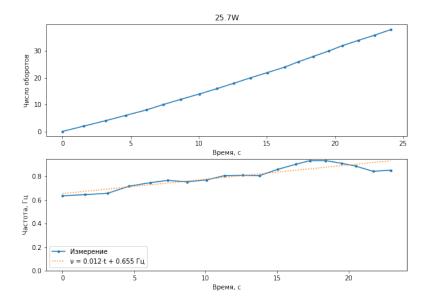


Рисунок 11: η2

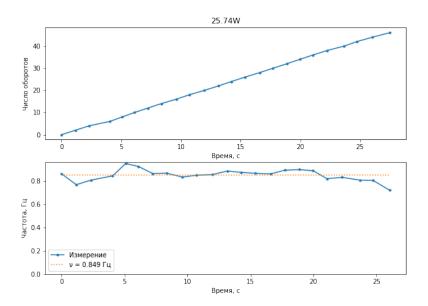


Рисунок 12: η3

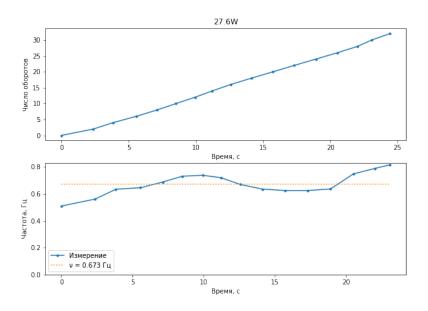


Рисунок 13: η

Серия 3 Частота в последнем эксперименте меньше, скорее всего — из-за того, что он проводился одним из первых, пластина не успела полностью прогреться.

В целом видно, что ν_3' в нашем случае мала, ею можно пренебречь в расчетах при известной ν_3 .

Отсюда, считая, что $\dot{
u}_3 << \dot{
u}_2$:

$$M = \frac{mgr}{2\pi(\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3)} \approx \frac{mgr}{2\pi\dot{\nu}_2} \approx \frac{0.025 \cdot 9.8 \cdot 0.01}{2 \cdot 3.14 \cdot 0.025} \approx 0.0156 (*^2)$$

$$P_f(\nu) = -4\pi^2 M \nu \dot{\nu}_1 = -2\pi \frac{mgr}{\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_3} \nu_1 \dot{\nu}_1$$

$$\eta_2(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2(\dot{\nu}_2 + \dot{\nu}_1)}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 4\pi^2 M \frac{\nu_2 \dot{\nu}_2}{UI} = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = \frac{4 \cdot 9.86 \cdot 0.0156 \cdot (0.025 + 0.037) \cdot \nu_2}{26.7} = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full}(\nu_2) = 0.00143 \nu_2 \\ \eta_{full$$

Ниже представлены графики последовательных измерений, которые мы проводили без груза на разных мощностях. Таким образом мы хотели понять, как зависит частота работы двигателя от мощности подогрева. Стрелками обозначены мощности, изменившиеся во время подогрева (из-за нагрева меняется проводимость нагревательного элемента, из-за чего меняется напряжение/ток).

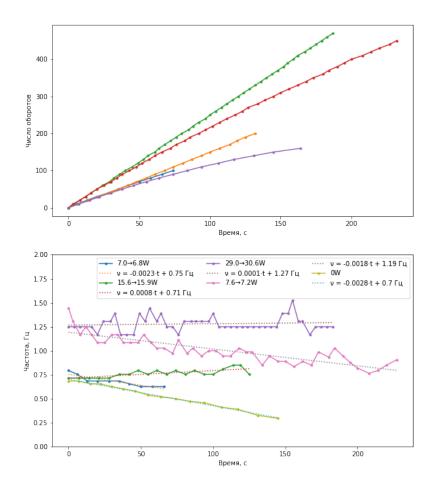


Рисунок 14: coords

Из графика видно, что увеличение мощности в четыре раза приводит к увеличению частоты только в два раза. При слишком маленькой мощности (<5 Вт) двигатель не запускается, а мощность, большую 30 Вт, не рекомендуется подавать из соображений безопасности. Чтобы визуально определить "расстояние" между сериями (нам приходилось делать небольшие паузы, чтобы перебивать данные с секундомера), мы отложили их в хронологическом порядке.

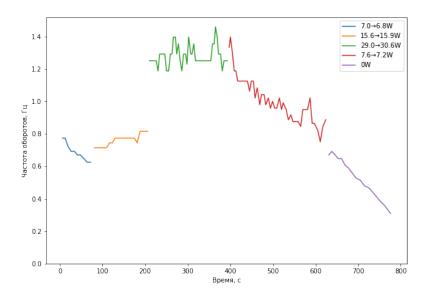


Рисунок 15: speeds

Между вторым и третьим измерением прошел большой промежуток времени, насос успел "разогнаться". В остальных же частях частота более непрерывна. Из пятого измерения (резко уменьшили мощность с 30 до 7 Вт) видно, что характерное время изменения частоты двигателя — около 200 секунд (за 200 секунд вернулся с уровня 30 Вт до начального, 7 Вт). Из последнего измерения хорошо видно, что частота убывает до нуля практически линейно.

S

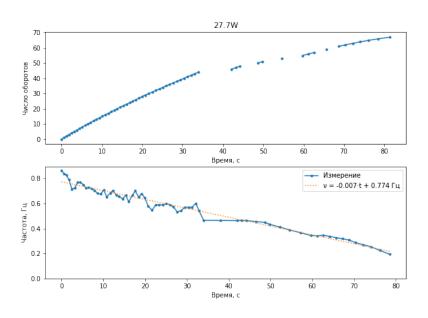


Рисунок 16: Оборотень

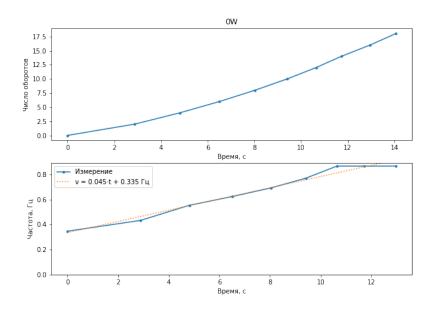


Рисунок 17: Падение

Выводы

Несмотря на то, что в работе из измерительного оборудования был лишь один секундомер, мы извлекли из нее достаточно много интересных данных (на самом деле мы также используем для теоретических предсказаний некоторые известные параметры системы, такие как V_1/V_0 или масса с радиусом вращающегося стержня с грузами, но для измерений динамики системы действительно используется только секундомер).

Как и следовало ожидать, КПД такого двигателя оказался крайне малым, он не подходит для практического применения.