# Лекция 6 Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 8:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

Лекция 9: Периферийные модули: CAN, USB, Ethernet, SDIO



# Программное обеспечение используемое при разработке встраиваемой системы

- 1. Встраиваемое программное обеспечение программное обеспечение для исполнения в микроконтроллере;
- 2. Инструментальное программное обеспечение комплекс специальных программ для разработки и отладки встраиваемого программного обеспечения;
- 3. Программное обеспечение общего назначения различное вспомогательное программное обеспечение, например браузер или текстовый редактор.




## Инструментальное программное обеспечение

- 1. Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса (editor);
- 2. Acceмблер (assembler);
- 3. Компилятор (compiler);
- 4. Компоновщик (линковщик, linker);
- 5. Генератор исходных текстов (source code generator);
- 6. Программно-логический симулятор (simulator);
- 7. Отладчик (debugger);
- 8. Драйвер для отладочного устройства;
- 9. Драйвер для программатора;
- 10. Менеджер проекта;
- 11. Графические интерпретаторы отладки/симуляции.



# Процесс сборки встраиваемого программного обеспечения

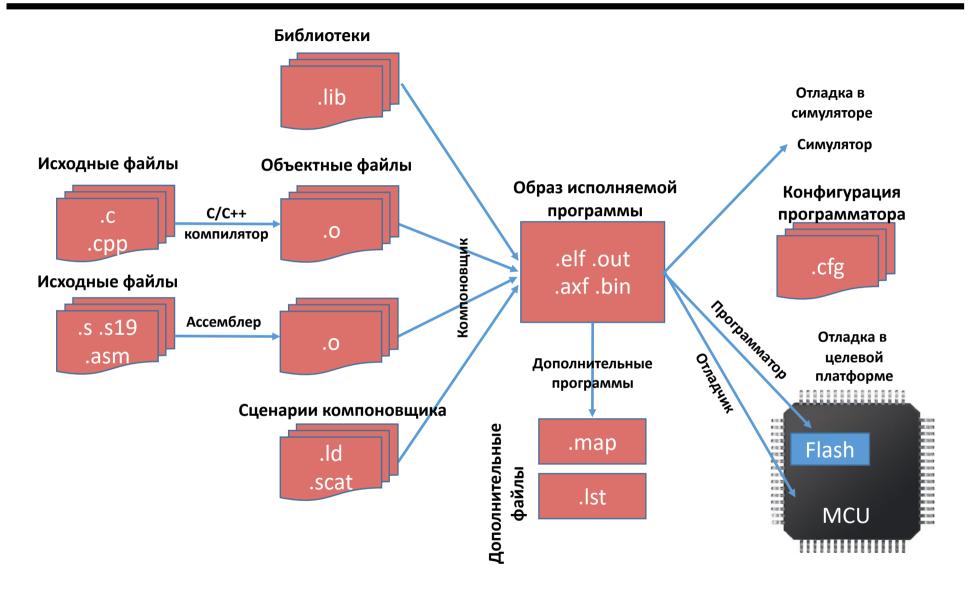



## Редактор кода или интегрированная среда разработки

• Интегрированная среда разработки (IDE – Integrated Development Environment).

Все инструментальное программное обеспечение собрано в одной программе.

Настройка проекта в графическом интерфейсе.

Все инструментальное программное обеспечение собрано в IDE.

Пример: Keil MDK, Atmel Studio, Visual Studio, Eclipse, Arduino IDE.

• Редактор кода и сборка проекта в командной строке.
Запуск проекта например в утилите make и по сценарию из текстового файла Makefile.

Необходимое программное обеспечение вызывается из командной строки. Пример: редактор кода (vi, Emacs, Notepad++, atom, vscode), набор программ для компиляции и отладки (gcc, clang, armcc), программа для сборки (make), отладчик (OpenOCD).



# Интегрированные среды разработки для Cortex-M

#### Коммерческие среды:

Keil Microcontroller Development Kit (MDK-ARM)

IAR Embedded Workbench for ARM Cortex-M

Atmel Studio (только для Cortex-M от Atmel)

Texas Instruments Code Composer Studio (только для Cortex-M от TI)

#### Open-source среды:

VS Code + GCC (GNU Compiler Collection) + OpenOCD (open on-chip debugger)



#### Зачем отслеживать изменения?

Чтобы искать ошибки в новых версиях

#### Как хранить изменения?

Файлы/директории с версией/датой в названии

#### Как синхронизировать изменения при работе в команде?

Хранилище файлов – Google Drive, Dropbox, ... или общая (shared) директория

Для отслеживания и синхронизации изменения применяют системы контроля версий:


git – распределенная система (наиболее популярная)

svn – централизованная система


hg – гибридная система

Основной способ работы с системой контроля версия это командная строка, но существуют графические интерфейсы, например TortoiseGit или плагины для редакторов кода.



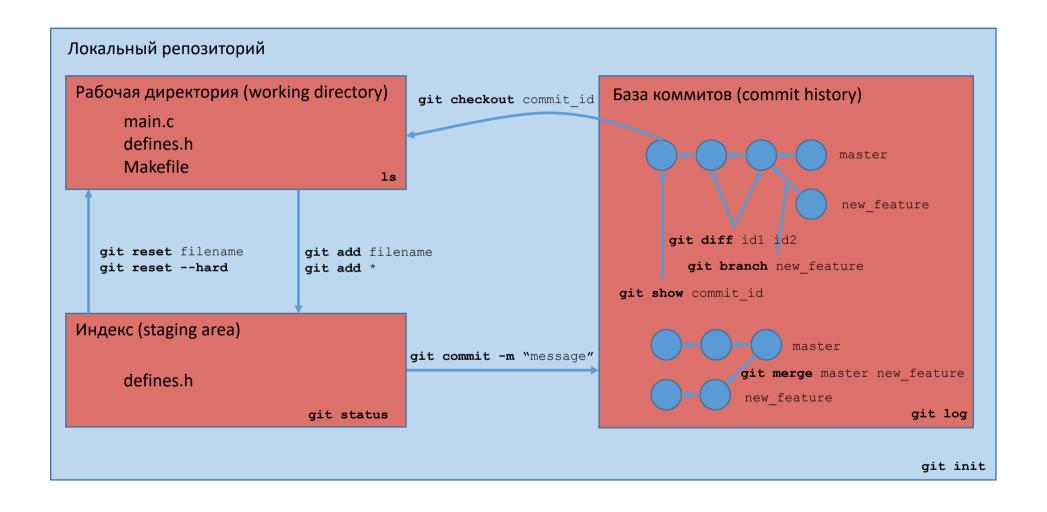



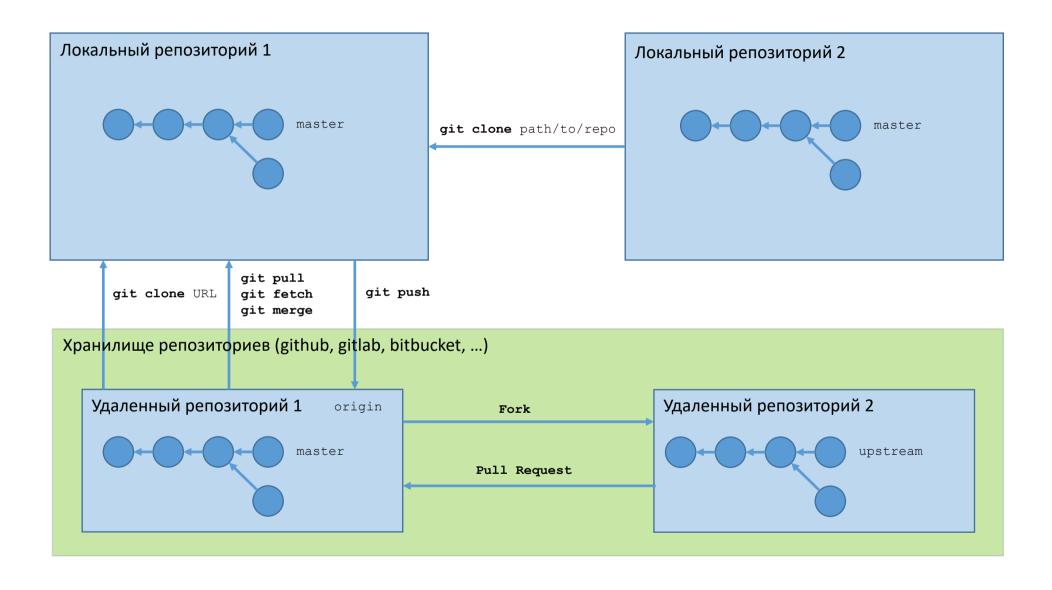



Добавить в глобальные настройки имя и email, которые будет ассоциироваться с вашими коммитами

git config --global user.name "Sam Smith"
git config --global user.email sam@example.com

Создать новый локальный репозиторий в текущей директории

git init .

Сделать копию локального репозитория

git clone /path/to/repository

Сделать копию удаленного репозитория

git clone username@host:/path/to/repository

Добавить один или все файлы в индекс

git add <filename>
git add \*

Сделать коммит в локальный репозиторий (но не в удаленный)

git commit -m "Commit message"

Сделать коммит и добавление всех изменений в индекс одной командой

git commit -a

Отравить изменения ветки master в удаленный репозиторий origin

git push origin master

Список файлов в котором есть изменения и которые нужно добавить в индекс или сделать коммит

git status

Добавление удаленного репозитория по имени origin или upstream

git remote add origin <server>
git remote add upstream <server>

Список всех удаленных репозиториев

git remote -v

Создать новую ветку и переключиться на нее

git checkout -b <br/>branchname>

Переключиться на другую ветку

git checkout <branchname>

Список всех веток в локальном репозитории и указание на текущую ветку

git branch

Удалить ветку

git branch -d <branchname>

Отправить ветку в удаленный репозиторий origin

git push origin <br/>branchname>

Отправить все ветки в удаленный репозиторий origin

git push --all origin

Удалить ветку в уделенном репозитории origin

git push origin :<branchname>

Получить изменения из удаленного репозитория origin и объединить с рабочей директорией

git pull origin



Получить изменения с удаленного репозитория origin

git fetch origin

Объединить текущую активную ветку с branchname

git merge <branchname>

Показать все конфликты слияния

git diff

Показать конфликты слияния для базового файла

git diff --base <filename>

Предпросмотр изменений перед слиянием

git diff <sourcebranch> <targetbranch>

После ручное разрешения конфликтов слияния файл нужно добавить в индекс

git add <filename>

Коммитам можно добавлять тэги, например о том, что был релиз

git tag 1.0.0 <commitID>

Посмотреть ID коммитов

git log

Отправить все тэги в удаленный репозиторий origin

git push --tags origin

Изменения которые были добавлены в индекс, так же как и новые файлы будут сохранены

```
git checkout -- <filename>
```

Подтянуть все изменения из удаленного репозитория и сбросить локальный репозиторий до последнего коммита

```
git fetch origin
git reset --hard origin/master
```

Поиск в рабочей директории слова foo()

```
git grep "foo()"
```



# Свойства программ симуляторов и аппаратных средств отладки

#### Основные свойства:

- 1. Загрузка программы в память;
- 2. Чтение содержимого любой ячейки памяти и любого регистра ЦП;
- 3. Изменение содержимого любой ячейки памяти и любого регистра ЦП;
- 4. Запуск и останов программы в произвольной контрольной точке (точке останова breakpoint), возможность исполнения программы по шагам.

#### Дополнительные свойства:

- 1. Установка множества точек останова;
- 2. Установка условных контрольных точек (conditional breakpoint) и точек наблюдения (watchpoint);
- 3. Установка динамических точек останова (count breakpoint);
- 4. Полная символьная отладка (синхронизация исходных файлов и счетчика команд);
- 5. Загрузка внешних файлов с данными, сохранение информации в файлы;
- 6. Графическое отображение данных из памяти.

#### Для симуляторов

- 1. Симулятор реального времени;
- 2. Большое количество периферии.




# Принципы организации аппаратной отладки

- 1. Отладка через интерфейс внешней памяти;
- 2. Отладка на ПЛИС;
- 3. Внутрисхемная отладка;
- 4. Отладка через монитор отладки.




## Отладка через интерфейс внешней памяти

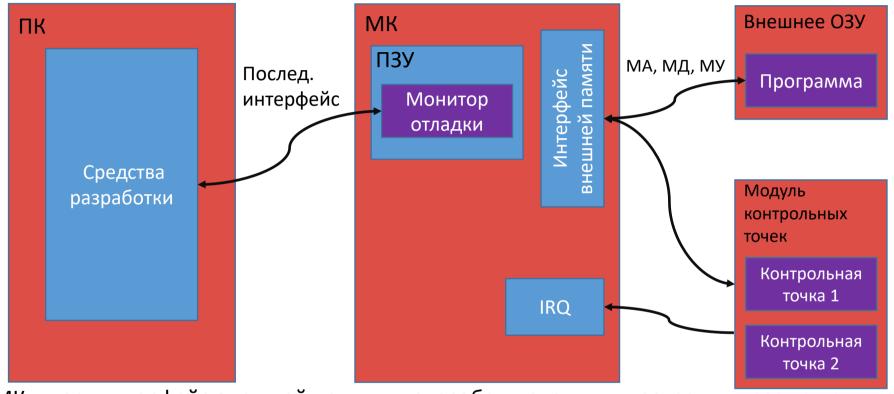

МК имеет интерфейс внешней памяти и способен исполнять программу, размещенную во внешней памяти. В ПЗУ МК располагается программа монитор отладки, которая взаимодействует с персональным компьютером через последовательный интерфейс (USB, UART). Применяется для МК с однократно программируемой или внутренней ПЗУ малого объема.




## Отладка на ПЛИС

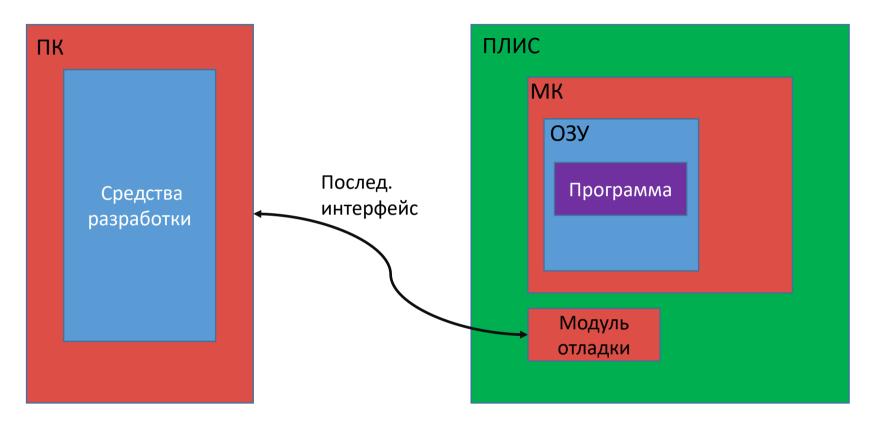

МК (ядро, периферия и память) полностью реализован на ПЛИС. В ПЛИС сконфигурирован модуль отладки, который взаимодействует с персональным компьютером через последовательный интерфейс (USB, UART). Может применяться для отладки массовых микроконтроллеров с однократно программируемой ПЗУ.




## Внутрисхемная отладка

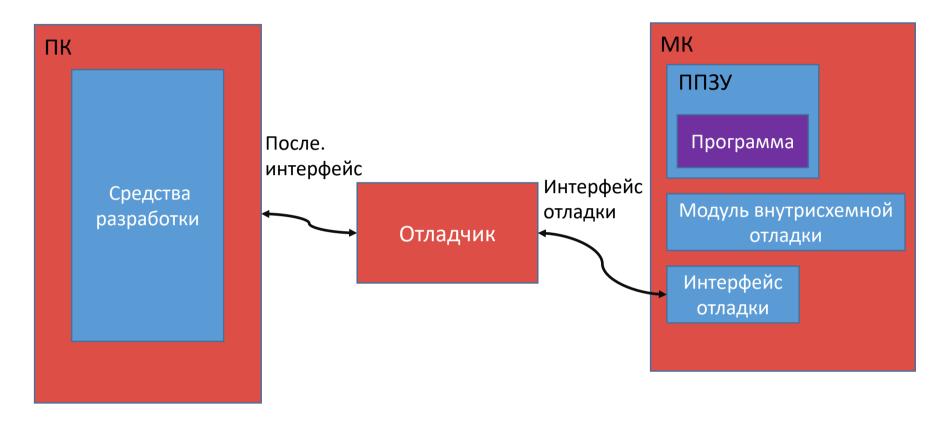

В МК реализован специальный модуль внутрисхемной отладки (OCD – on chip debugger). Специальное устройство отладчик (debug adapter) подключается через интерфейс отладки к МК с одной стороны и через последовательный интерфейс (USB) к ПК с другой стороны.



## Внутрисхемная отладка с монитором отладки

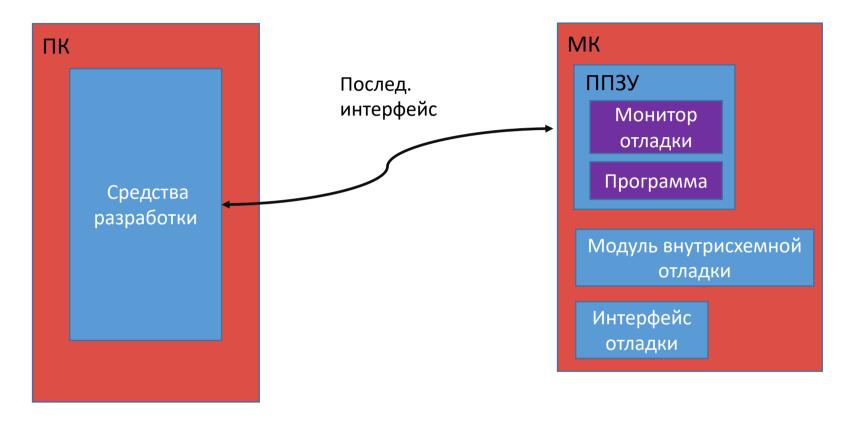

В МК реализован специальный модуль внутрисхемной отладки, однако он не используется. В МК предварительно загружается программа монитор отладки, которая взаимодействует с персональным компьютером через последовательный интерфейс (USB, UART). Дополнительное устройство отладчик не требуется.



# Примеры интерфейсов внутрисхемной отладки

#### 1. JTAG – Joint Test Action Group

Отраслевой стандарт интерфейса внутрисхемной отладки. Применяется во всех современных микроконтроллерах. Изначально разработан для тестирования устройств на плате (пограничное сканирование).


#### 2. SWD – Serial Wire Debug

Интерфейс отладки от компании ARM для МК с ядром Cortex-M.



# Внутрисхемная отладка: Интерфейс JTAG


Daisy Chaining («Гирлянда»)— подключение нескольких устройств к одному отладчику через JTAG

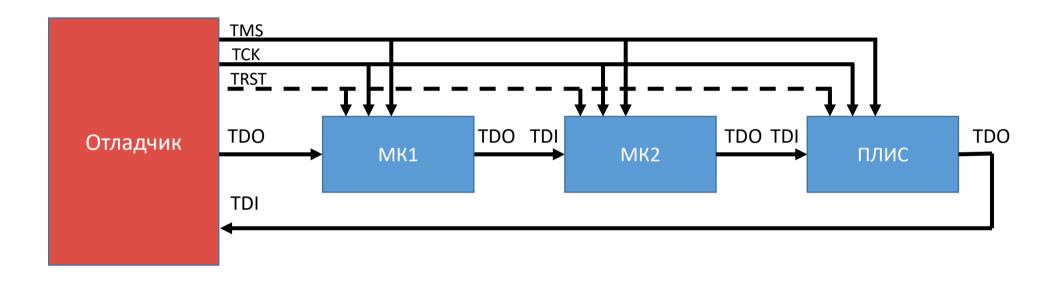



## Внутрисхемная отладка: Интерфейс JTAG


JTAG – Joint Test Action Group

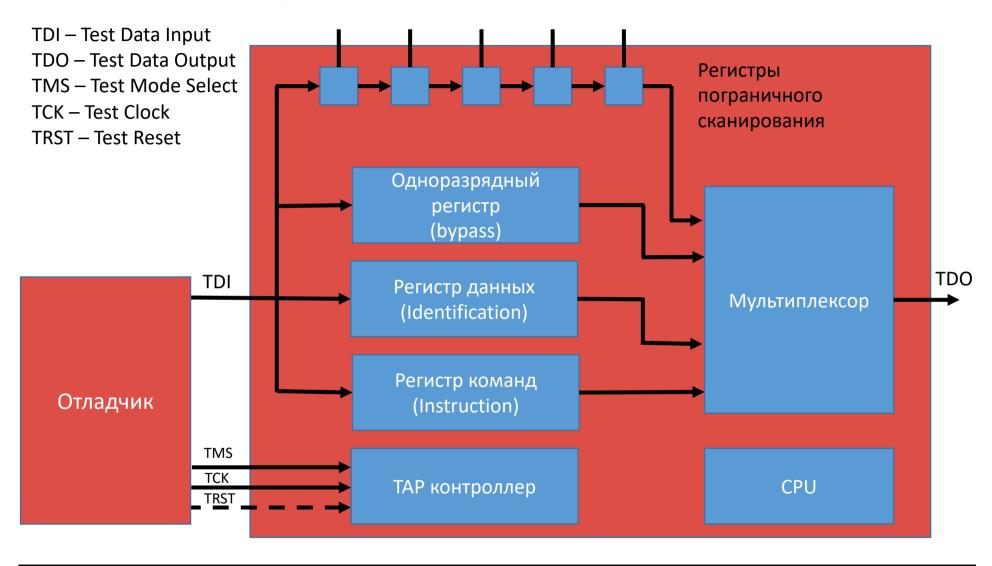



# Внутрисхемная отладка: Интерфейс SWD

SWD – Serial Wire Debug ARM Cortex-M

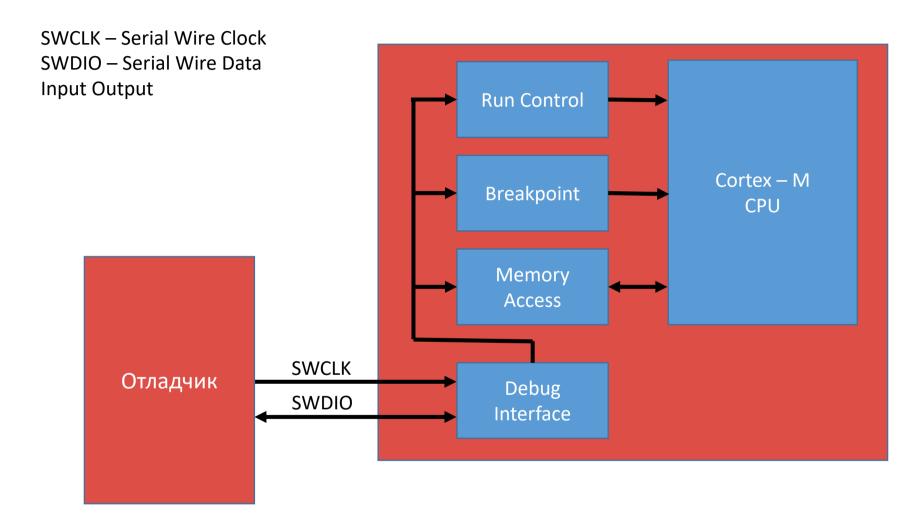




## Загрузка программы

- 1. Через внутрисхемный отладчик и программу загрузчик;
- 2. Через последовательный интерфейс и программу загрузчик (bootloader);
- 3. Непосредственно в интегральную схему памяти с помощью специального программатора для МК с внешней памятью.




# Загрузка программы в микроконтроллер через внутрисхемный отладчик

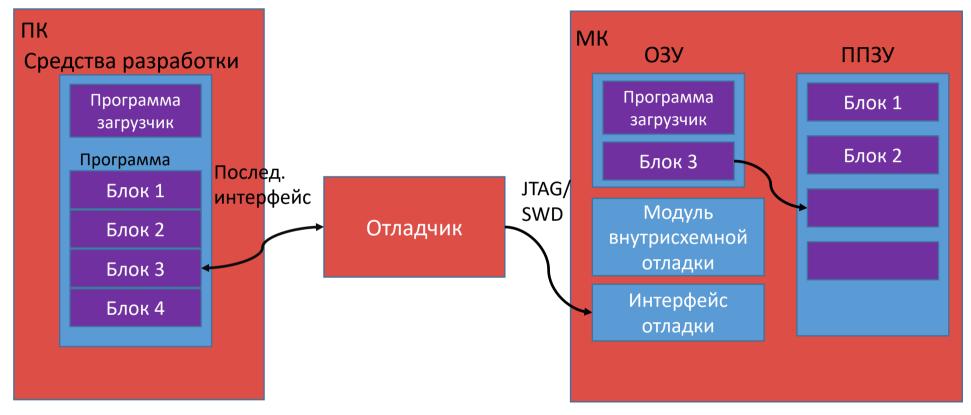

Отладчик загружает в ОЗУ МК специальную программу загрузчик, которая осуществляться программирование ППЗУ МК. Вся программа может не поместиться в ОЗУ МК, поэтому программирование идет блоками.



# Загрузка программы в микроконтроллер через загрузчик

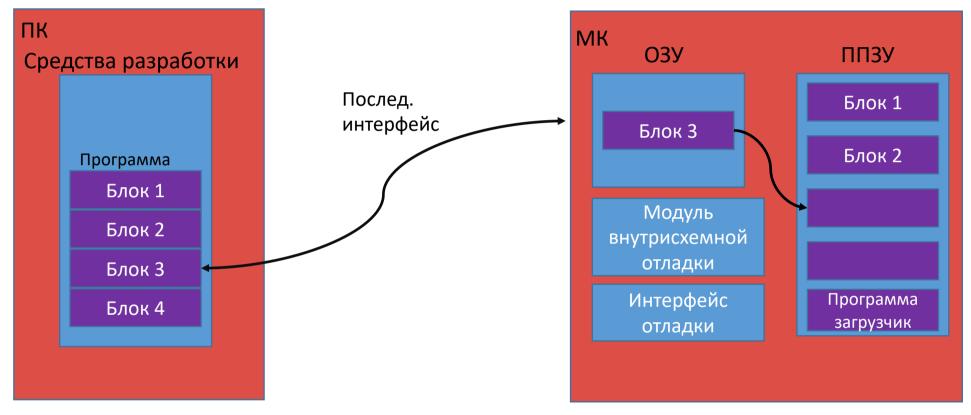

Предварительно (производителем или разработчиком) в МК загружена программа загрузчик (bootloader), которая с помощью последовательного интерфейса загружает пользовательскую программу в ОЗУ и программирует ППЗУ.



## Трассировка

#### Трассировка – дает дополнительные возможности при отладке:


- 1. Печать пользовательской отладочной информации (printf, trace, log);
- 2. Подсчет количества и длительности выполнения прерываний (Exception Trace);
- 3. Профилирование время исполнения подпрограмм (Profiling);
- 4. Измерение покрытия кода статистика использования кода (Code Coverage);
- 5. Отображение потока исполнения программы (Instruction Trace);
- 6. Отображение памяти в реальном времени (Access Data).

#### Средства трассировки:

- 1. Через программу трассировки;
- 2. Через порты ввода/вывода общего назначения;
- 3. Через аппаратный трассировщик.




## Программная трассировка

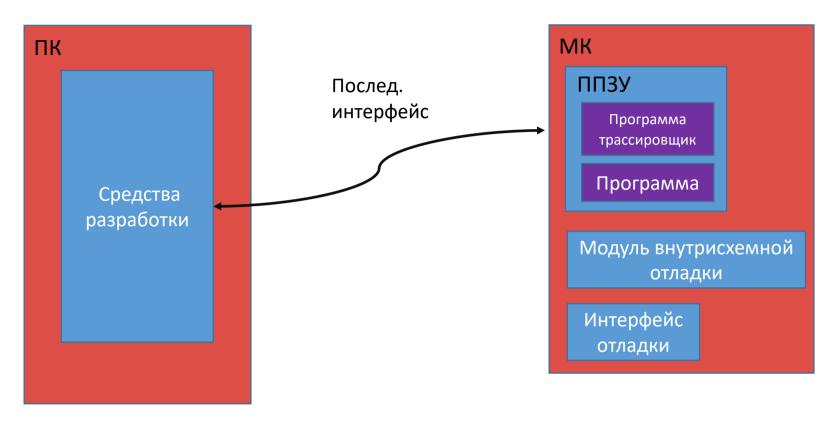

В МК загружается программа трассировщик. Простейшим трассировщиком являются функции текстового ввода/вывода (printf, scanf) через последовательный интерфейс (UART, USB). Остальные задачи трассировки (подсчет количества прерываний, профилирование и т.д.) можно решить добавлением переменных счетчиков и периодическим выводом значений через printf. Основной недостаток: функции текстового ввода/вывода влияют на время исполнения программы (медленный UART и USB).




## Трассировка через порты ввода/вывода общего назначения

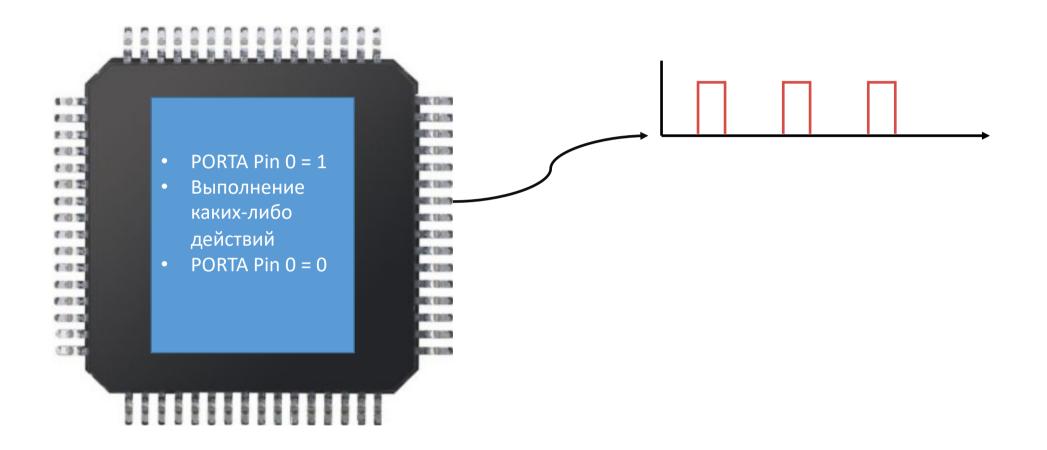

Трассировка через порты ввода/вывода позволят проводить профилирование, подсчет и фиксацию событий практически не влияя на ход исполнения программы.



## Аппаратная трассировка: SWD, TRACEPORT

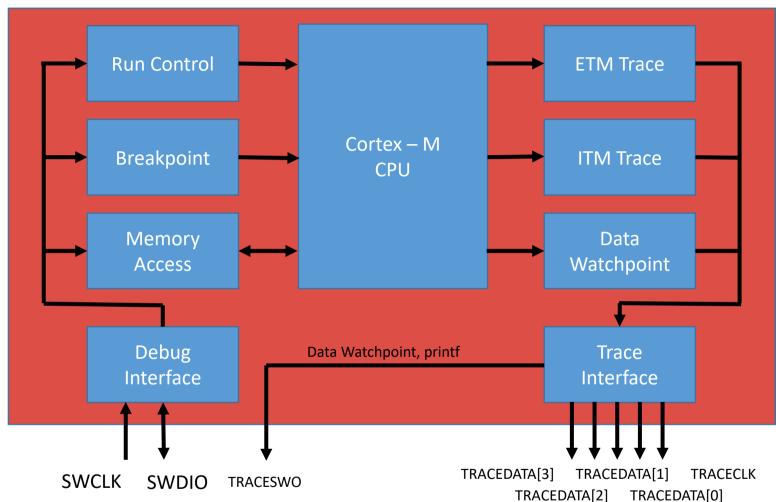

В МК реализован модуль и интерфейс трассировки. Для подключения к ПК требуется специальное устройство отладчик/трассировщик. Можно проводить трассировку в реальном времени не влияя на ход выполнения программы.



## Загрузка/отладка минимальными аппаратными средствами

- 1. Отладка/трассировка:
  - В реальном масштабе времени: светодиоды, свободные порты ввода вывода + осциллограф;
  - В остальных случаях: средства ввода/вывода текстовой информации, например, printf и scanf через последовательный интерфейс UART или USB.
- 2. Загрузка программы через программу-загрузчик (bootloader):
  - Современные МК имеют прошитый на заводе программу загрузчик (bootloader). Активация программы производится установкой комбинации логических сигналов на портах ввода/вывода при подаче питания. Интерфейсом взаимодействия могут являться UART, USB, CAN, Ethernet.



#### Заключение

- 1. Выбор инструментального программного обеспечения (IDE или toolchain) зависит от многих факторов: скорость разработки, бюджет, квалификация разработчика;
- 2. По возможности следует избегать отладки (исполнение кода по шагам, контрольные точки и т.д.). Исполнение программы по шагам и применение точек останова во встраиваемых системах реального времени может приводить к серьезным авариям при отладке;
- 3. Если отладка необходима, то в большинстве случаев достаточно отладки при помощи портов ввода/вывода (для систем реального времени) и печати текстовой информации (для всего остального);
- 4. Применение аппаратных отладчиков требуется в исключительных случаях, когда печать текстовой информации вносит недопустимые изменения в ход выполнения программы, а информации полученной через порты ввода/вывода недостаточно для выявления ошибки.

Правильно спроектированное программное обеспечение (декомпозиция на подпрограммы, модули с подпрограммами, уровни абстракции) с максимально полным покрытием программы тестами позволяет создавать надежное программное обеспечение не прибегая к отладке.

