Simulación de Eventos Discretos. Informe de Modelo e Implementación. Simulación de Fallas de Máquinas.

María Andrea Cruz Blandón 0831816. Edgar Andres Moncada 0832294. Luis Felipe Vargas Rojas 0836342.

1 de diciembre de 2012

1. Análisis del Sistema y del Problema.

1.1. Descripción del Sistema

El sistema esta compuesto de un conjunto de máquinas que funcionan en una fábrica, entre las cuales no existe conexión de manera que cada una trabaja independientemente de las otras; estas se mantienen encendidas 8 horas del día, es decir que el rendimiento total semanal se calcula con la fórmula 8*5*50 donde 8 son las horas del día, 5 son los días de la semana, y 50 es el número de máquinas que están laborando.

Dentro de la fábrica se cuenta con un conjunto de máquinas adicionales que son enviadas a trabajar si alguna de las máquinas presenta una falla. También se cuenta con personal de mantenimiento que se encargan de reparar las máquinas que fallen; cada empleado puede reparar una máquina al tiempo, en caso de no tener a algún empleado disponible se debe poner en espera la máquina que falló, y en el momento de que un empleado la repare ésta se convierte en una máquina adicional.

1.2. Descripción Gráfica del Sistema

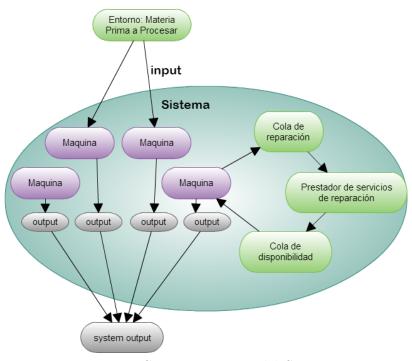


Figura 1. Comportamiento del Sistema

1.3. Descripción del Problema

La fábrica quiere mantener el stock de maquinaria principal en funcionamiento continuo por lo menos en un 96 % o 98 %. El problema que se tiene es que las máquinas son componentes que pueden presentar fallas, y estas afectan de manera general a la producción de la fábrica.

Para solucionar este problema la fábrica ha dispuesto de máquinas adicionales dispuestas a reemplazar las máquinas que se dañen durante el proceso, que tienen a fallar luego de 160 ± 30 horas. También se cuenta con un equipo de mantenimiento que puede reparar, las máquinas que se dañen, en aproximadamente 8 ± 3 horas. Sin embargo no siempre son suficientes las máquinas auxiliares y la cantidad de personal para atender las máquinas que fallan y mantener la utilidad requerida de funcionamiento de las 50 máquinas. Por esta razón la fábrica quiere determinar cuántas máquinas adicionales y cuánto personal es el necesario para cumplir la meta.

2. Modelo de Simulación.

2.1. Simulación en general

Puntos claves:

- Se debe trabajar con una lista de eventos futuros.
- Cada máquina de la fábrica tiene la probabilidad de fallar en un periodo de 160 ± 30 horas con una distribución uniforme.

- Una vez un reparador inicia la repación de una máquina esta reparación puede tomarle 8 ± 3 horas con una distribución uniforme.
- La cantidad de reparadores puede variar según los escenarios planteados.
- La cantidad de máquinas adicionales puede variar según los escenarios planteados.
- Es adecuado realizar un tiempo de calentamiento ya que existe formación de colas.
- Una máquina que se esté reparando o esté esperando para ser reparada no puede generar un evento de fallo, pues no está en funcionamiento.

Al iniciar la simulación se genera un evento de fallo por cada una de las máquinas de la fábrica. Estos eventos se generan con un espacio de 20 horas. Esto es con el fin de evitar la situación: Todas las máquinas fallan a la vez. Una vez se tiene este conjunto de eventos, se realiza el período del calentamiento, este consiste en realizar las acciones según el evento siguiente en la lista de eventos futuros hasta cumplir un tiempo, el cual hemos determinado 30 semanas, durante el calentamiento las variables de desempeño no están activadas, pero si se tiene en cuenta las colas y estados de éstas. Alcanzado este tiempo de calentamiento se activan las variables de desempeño, se usan las colas tal cual quedaron y se realizan las acciones pertinenetes según el tiepo de evento que se extraiga de la lista de eventos futuros esto se realiza por un tiempo t que se establezca para análisis del sistema. Al finalizar se debe calcular la función de costo y realacionarla con las variables de desempeño para poder comparar dicha simulación con otros escenarios.

Se determinó un tiempo de 30 semanas desarrollando el siguiente análisis. Las máquinas tienen un evento de fallo que se produce una vez estén activas en una distribución uniforme de 160 ± 30 horas lo que es equivalente a 4 ± 0.75 semanas (tener encuenta que una semana corresponde al trabajo de 8*5 horas). Dado los primeros 50 eventos de fallo generados al iniciar la simulación, estos se generaron con un espacio de 20 horas lo que es equivalente a 0.5 semanas. Ahora bien 50*0.5 siendo 50 la cantidad de eventos y 0.5 el tiempo con el que se generan los eventos (en semanas), nos da 25 semanas para que posiblemente se halla ejecutado el último de los 50 eventos generados al principio, sin embargo para extenderlo y tener seguridad de su ejecución se suman 5 semanas más al tiempo de calentamiento quedando finalmente en 30 semanas, esta extención de tiempo también da la oportunidad que se hallan creado una cantidad suficientes de eventos tanto de falla como de reparación. Así pues tendrémos un sistema estable el cual analizar.

Con el tiempo de calentamiento lo que se busca es crear un ambiente donde las colas y eventos ya estén más estables para ahí si calcular las variables de desempeño. También se busca eliminar el sesgo que ocasionan las observaciones en tiempo de transición del modelo (Cuando se inicia una simulación sin tiempo de calentamiento).

A continuación se muestra un diagrama de flujo de la simulación en general.

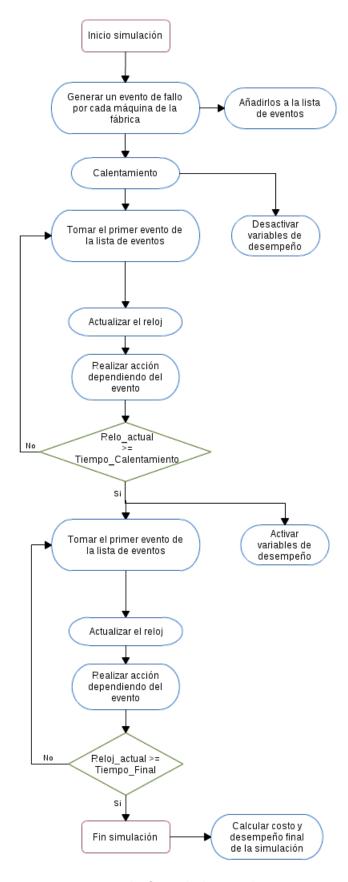


Figura 1: Diagrama de flujo de la simulacin en general.

2.2. Eventos.

Según la describción de la simulación en general, se identificaron dos eventos estos son:

1. Fallo de una máquina.

Cuándo una máquina falla se debe verfificar si existe máquina adicional que la reemplace para no perdudicar el rendimiento de la fábrica, si existe tal máquina que la pueda reemplazar entonces el número de máquinas adicionales diminuye en uno y se genera un evento de fallo para la máquina que asumió el puesto, esta acción también afecta la variable de desempeño de la cola promedio de máquinas adicionales; sino es así se disminuye en uno la cantidad de máquinas que están trabajando en la fábrica esto afecta la variable de desempeño de rendimiento de la fábrica.

Lo siguiente es verificar si hay disponible un reparador para iniciar la reparación, si es así el reparador inicia la repación y se genera el evento de repación correspondiente a dicha máquina, también se debe disminuir el número de reparadores disponibles, esta acción afecta la variable de desempeño relacionada con el promedio de ocupación de los reparadores. Si no había reparadores disponibles, la máquina debe pasar a la cola de reparación y esperar hasta poder ser reparada, la cola de repación aumenta en una unidad además esta acción afecta la variable de desempeño relacionada con la cola de reparación promedio.

2. Reparación de una máquina.

Cuando una máquina ha sido reparada se debe verificar si hay una estación para reemplazar en la fábrica, si es así esta máquina reasume y se genera su correspondiente evento de fallo, se aumenta en uno la cantidad de máquinas que están funcionando, además esto afecta la variable de desempeño relacionada con el desempeño de la fábrica; sino había una estación que reasumir, la máquina pasa a la cola de máquinas adicionales y ésta acción afecta la variable de desempeño relacionada con la cola promedio de la cola de máquinas adicionales.

Lo siguiente a verificar es si existen más máquinas para ser reparadas, si es así se inicia la reparación con la máquina que sigue en ser reparada y se genera un evento de reparación relacionado con dicha máquina, esta acción afecta la variable de desempeño relacionada con la cola promedio de reparación. Sino había más máquinas para ser reparadas se aumenta en uno la cantidad de reparadores disponibles y se afecta la variable de desempeño relacionada con el promedio de ocupación de reparadores.

Diagramas de flujo de los eventos:

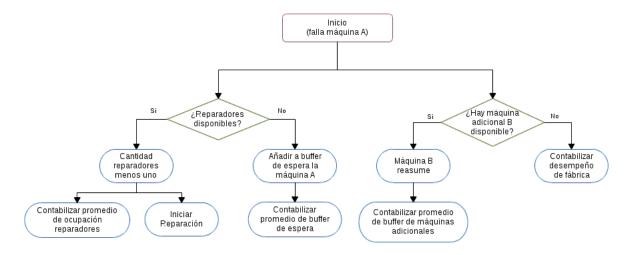


Figura 2: Evento: Se presenta una falla en una de las máquina.

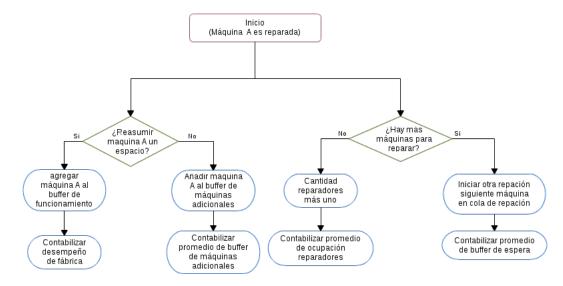


Figura 3: Evento: Se realiza la reparación de una de las máquinas dañadas.

2.3. Reloj de La Simulación

La unidad de tiempo que se va a emplear es la hora. El reloj va a avanzar de acuerdo al modelo de simulación LEF, donde se almacenan los tiempos de los eventos futuros y se ordenan cronológicamente, así el cambio de estado del reloj se va a dar por el tiempo del evento más próximo en cada iteración.

La simulación termina cuando:

- 1. El reloj del sistema a llegado a un valor indicado (tiempo final).
- 2. No hay mas eventos futuros en la lista de eventos.

2.4. Comportamiento de los Datos.

Tiempo entre los fallos de una máquina

El tiempo en que ocurre un evento de falla sigue una distribución uniforme 160 ± 30 horas, es decir, U(130, 190).

Tiempo duración reparación de una máquina

El tiempo que dura una repación sigue una distribución uniforme 8 ± 3 horas, es decir, U(5,11).

- 3. Diseño y Analisis de Escenarios.
- 4. Implementación del Modelo.
- 5. Conclusiones.