

➤ Hay 2 métodos para hacer la interface del espacio de E/S :


► E/S aislado

> E/S mapeado en memoria

E/S aislado (1)

- Técnica utilizada por sistemas basados en procesadores Intel.
- ➤ Aislado: las posiciones de E/S están "separadas" de la memoria del sistema, en un espacio distinto de direcciones.
- Las direcciones de E/S llamadas puertos están separadas de memoria.




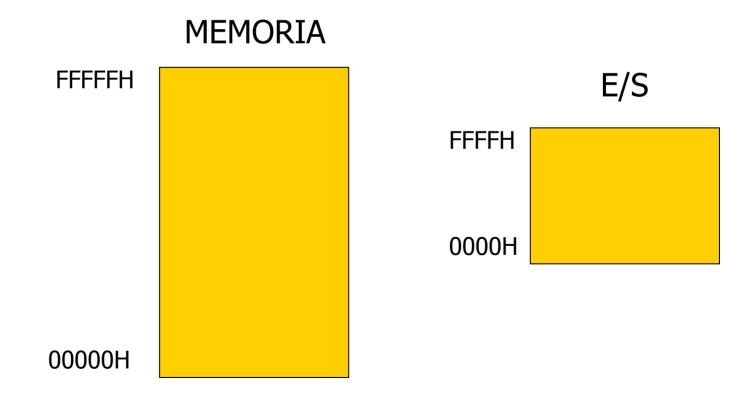

E/S aislado (3)

Ventaja : todo el espacio de memoria está ocupado por la misma.

Desventaja : para transferir datos entre el μp y e/s tenemos que usar instrucciones especiales como in y out.

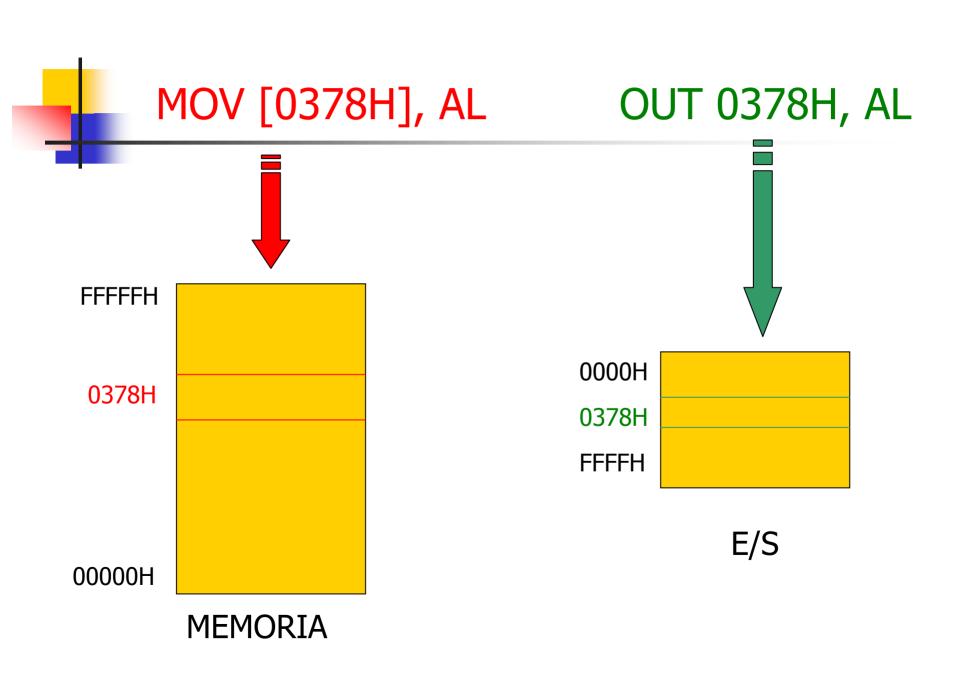

E/S aislado (4)

- Recordemos, todas las instrucciones que vimos eran de la forma :
 - ❖MOV mem, reg
 - ❖MOV reg, mem
 - MOV reg, reg

Son entre el procesador y memoria

E/S aislado (5)

- > Ahora tenemos instrucciones :
 - ✓ IN AL, puerto Lee un byte de la dirección de e/s puerto.
 - ✓ IN AL, DX Lee un byte de la dirección de e/s almacenada en DX.
 - ✓OUT puerto, AL Escribe un byte de AL en la dirección de e/s puerto.
 - ✓OUT DX, AL Escribe un byte de AL en la dirección de e/s contenida en DX.

E/S aislado (6)

- Cuando la UC decodifica OUT ó IN, activa las líneas del bus de control iow=input/output write ior=input/output read
- Cuando la UC decodifica MOV, activa las líneas del bus de control mwr=memory write mrd=memory read
- Se puede ver en el simulador.

E/S mapeada en memoria (1)

- Las direcciones de e/s están mapeadas en las direcciones de memoria.
- Las direcciones de e/s pertenecen al espacio de memoria.
- ➤ No se distingue una posición de e/s de una posición de memoria.



FFFFH MEMORIA

E/S

MEMORIA

00000H

E/S mapeada en memoria (3)

Ventaja: puedo usar todo el conjunto de instrucciones del μp, porque todas las posiciones son tomadas como direcciones. No hay instrucciones como IN y OUT.

> Desventaja : ocupa espacio de memoria

PIO (1)

- 2 puertos paralelos de 8 bits: A y B.
- ➤ Se puede programar c/bit por separado como entrada ó salida.
- > 4 reg internos de 8 bits :
 - 2 de datos, PA y PB.
 - 2 de control CA y CB, para programar los bits de PA y PB.

PIO (2)

Las direcciones de los registros son :

```
    O PA
    O PB
    30H
    31H
```


- O CA 32H
- O CB 33H

PIO (3)


- ➤ CA= un bit en 0 selecciona como salida a la línea correspondiente en PA.
- ➤ CA= un bit en 1 selecciona como entrada a la línea correspondiente en PA.
- > CB= controla de la misma manera a PB.

Conexión con el sistema (1)

- Configuración 0 (C0)
- ► PA= entrada de los microinterruptores PA₇......PA₀
- ➤ CA= todos en 1, pues todas las líneas de PA son entradas.
- ➤ Los interruptores se controlan con las teclas 0...7

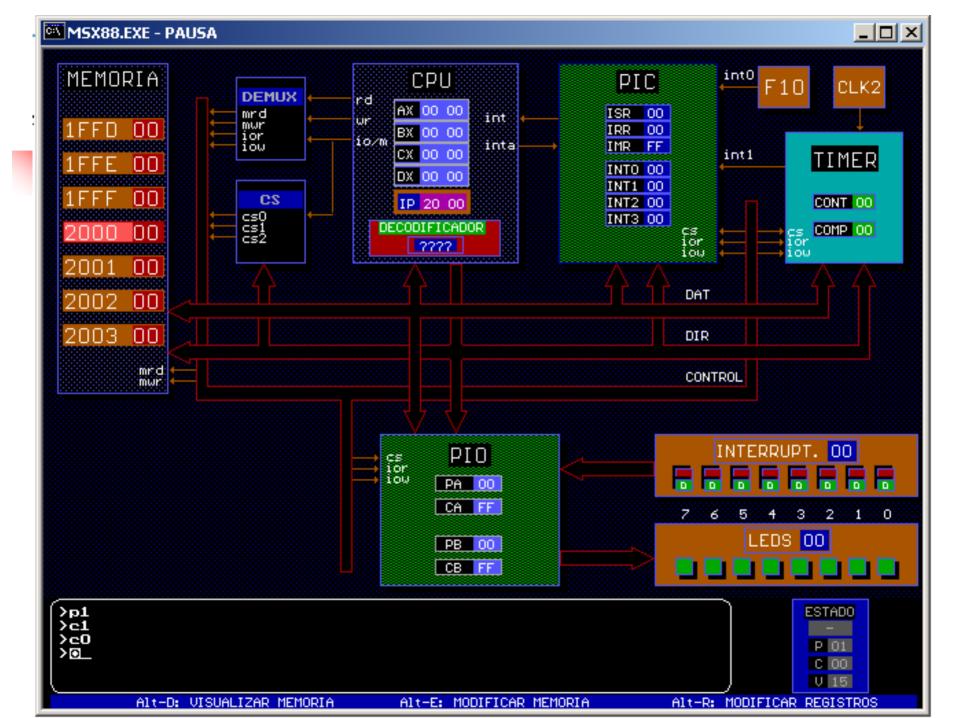

Ampliada

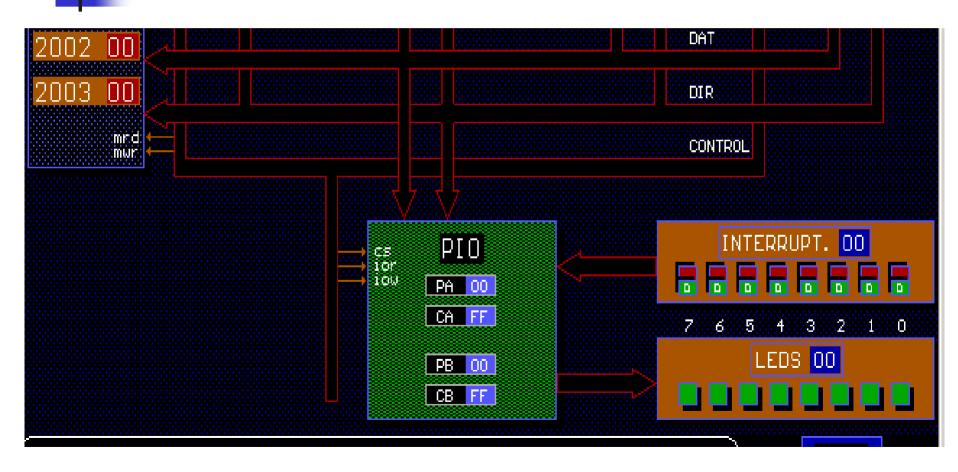


Conexión con el sistema (2)

✓ Configuración 1 (C1): interfaz con la impresora

❖PA0 : línea BUSY

❖PA1 : línea STROBE

❖PB0....PB7 : línea de datos

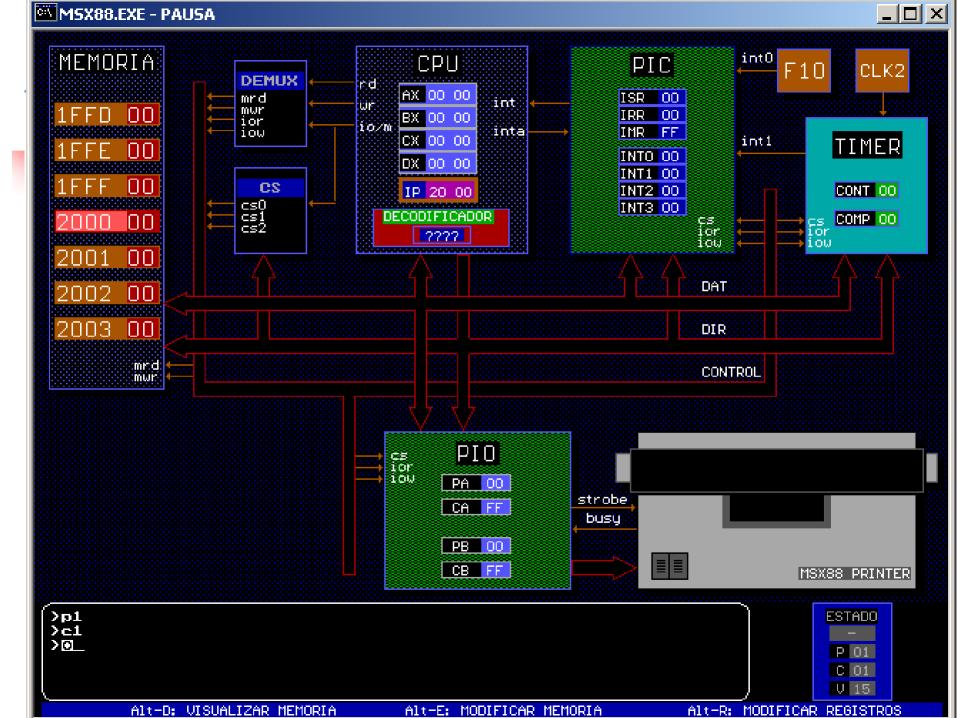

HAND – Configuración 2

- ➤ Interfaz con la impresora : cumple temporización necesaria Centronics.
- Dos registros de 8 bits:
- ➤ DATO: D0......D7 (40H)
- ➤ EST: registro de estado (41H)

INT X X X	X	X	STR	BUSY
-----------	---	---	-----	------

HAND (2)

- > En lectura:
 - o BIT 0 0:línea BUSY desactivada
 - 1: línea BUSY activada
 - o BIT 1 0:línea STROBE desactivada
 - 1:línea STROBE activada
 - o BIT 2..6 No se usan
 - o BIT 7 0: no se activará la línea INT
 - 1:se activará la línea INT cuando BUSY no esté activa


HAND (3)

✓ En escritura :

```
✓BIT 0....6 : no se usan
```

✓BIT 7 0 : inhibe la activación de la línea INT

1 : se activa INT

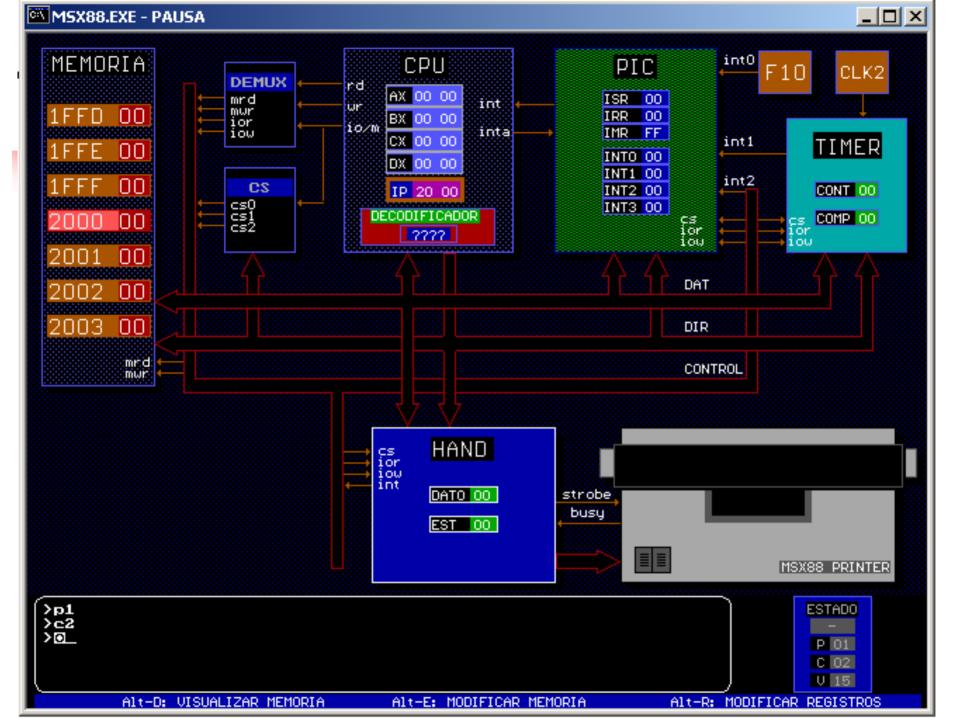

```
PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H
```

EJ1P4

ORG 2000H

MOV AL, 0FFH; PA TODAS ENTRADAS

OUT CA, AL

MOV AL, 0; PB TODAS SALIDAS

OUT CB, AL

POLL: IN AL, PA: LEE EL ESTADO DE LOS SWITCH

OUT PB, AL ;ENCIENDE LOS LEDS

JMP POLL

END

```
PIC EQU 20H
TIMER EQU 10H
PIO EQU 30H
N_CLK EQU 10
```

LAZO: JMP LAZO

EJ2P4 PROGRAMA PRINCIPAL

ORG 40 : 4X10 DIRECCIÓN DEL SERVICIO IP CLK DW RUT CLK ORG 1000H INICIO DB 0 CLI MOV AL, 0FDH OUT PIC+1, AL; HABILITA INT1 MOV AL, N CLK OUT PIC+5, AL; REGISTRO DE PUNTERO INT1 (VALOR 10) MOV AL. 1 ; CUENTA HASTA 1CON CADA PULSO DE CK2 OUT TIMER+1. AL MOV AL, 0 OUT PIO+3, AL; TODAS SALIDAS EN PB OUT TIMER, AL STI

ORG 3000H

RUT CLK: INC INICIO; INCREMENTA C/PULSO CLK2

CMP INICIO. 0FFH

JNZ LUCES; SE HACE HASTA FF

MOV INICIO, 0

LUCES: MOV AL, INICIO; NUMERO CONTADO EN

OUT PIO+1, AL; INICIO A LOS LEDS

MOV AL, 0

OUT TIMER, AL; CUENTA DEL TIMER 0

MOV AL, 20H

OUT PIC, AL; FIN DE INTERRUPCIÓN

IRET

END

SERVICIO DE INTERRUPCION