
# 1 Modélisation du contact ponctuel entre 2 pièces

### 1.1 Torseur des actions mécaniques


Considérons le contact ponctuel ponctuel entre deux pièces  $\mathbf{1}$  et  $\mathbf{2}$ . En considérant la liaison parfaite, le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 s'écrit sous la forme suivante :  $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} F_{12} \overrightarrow{n_{12}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_I$  en notant  $\overrightarrow{n_{12}}$  le vecteur normal au contact orienté de 1 vers 2. En considérant que la liaison n'est pas parfaite, plusieurs situation peuvent se présenter.

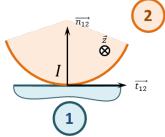

- Si on considère qu'un effort tend à faire translater 2 suivant  $\overrightarrow{t_{12}}$ , le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme  $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} N_{12}\overrightarrow{n_{12}} + T_{12}\overrightarrow{t_{12}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_I$ .
- Si on considère qu'un effort tend à faire rouler 2 autour de  $\overrightarrow{z_{12}}$ , le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme  $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} N_{12} \overrightarrow{n_{12}} \\ M_{r12} \overrightarrow{z} \end{array} \right\}_I$  avec  $M_{r12}$  moment de résistance au roulement.
  Si on considère qu'un effort tend à faire pivoter 2 autour de  $\overrightarrow{n_{12}}$ , le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2
- Si on considère qu'un effort tend à faire pivoter 2 autour de  $\overrightarrow{n_{12}}$ , le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme  $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} N_{12}\overrightarrow{n_{12}} \\ M_{p12}\overrightarrow{n_{12}} \end{array} \right\}_I$  avec  $M_{p12}$  moment de résistance au pivotement.
- Il est possible de modéliser l'ensemble des composantes dues au frottement dans un même torseur. On fait l'hypothèse ici d'un problème plan, mais il peut aisément être adapté à un modèle 3D.

### 1.2 Facteur de alissement et d'adhérence

Considérons la pièce 2 sur un plan incliné 1. Notons  $\varphi_a$  l'angle à partir duquel la pièce 2 se met à glisser sur le plan. On appelle  $f_a = \tan \varphi_a$  le facteur d'adhérence. On constate expérimentalement qu'une fois la pièce est en mouvement, si on diminue l'angle  $\varphi$ , la pièce continue à glisser, jusqu'à un angle  $\varphi_g$ . On appelle  $f_g = \tan \varphi_g$  le facteur de glissement.




Ces facteurs sont sans unité. Ils dépendent de la nature des matériaux en contact ainsi que de la nature des surfaces de contact (et d'un lubrifiant éventuel). Ils sont indépendants de l'effort de 2 sur 1. Ces deux facteurs étant relativement proches, on fera l'hypothèse que  $f = f_a = f_g$ .

#### 1.3 Modélisation de l'adhérence et du glissement – Lois de Coulomb

Cas 1 – Glissement – 
$$\overrightarrow{V(I \in 2/1)} \neq \overrightarrow{0}$$
 Cas 2 – Adhérence –  $\overrightarrow{V(I \in 2/1)} = \overrightarrow{0}$ 

- Connaissant le sens et la direction de  $V(I \in 2/1)$ , alors  $\overrightarrow{t_{12}}$  s'oppose à  $V(I \in 2/1)$ .
- $|T_{12}| = f|N_{12}|$ .
- La vecteur vitesse appartenant au plan tangent au contact, on dit que l'effort résultant  $(\overrightarrow{F_{12}} = N_{12}\overrightarrow{n_{12}} + T_{12}\overrightarrow{t_{12}})$  est sur le cône de frottement.
- La direction de  $\overrightarrow{t_{12}}$  n'est pas connue.
- $|T_{12}| \le f|N_{12}|$ .
- La direction  $\overrightarrow{t_{12}}$  n'étant pas connue, on dit que l'effort résultant  $(\overrightarrow{F_{12}} = N_{12} \overrightarrow{n_{12}} + T_{12} \overrightarrow{t_{12}})$  appartient au cône d'adhérence.

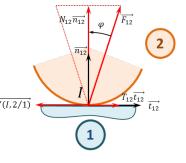

En considérant que la direction du vecteur vitesse peut décrire le plan tangent au contact, la résultante des efforts  $\overrightarrow{F_{12}}$  décrit alors un cône. On parle donc de cône d'adhérence.

1



#### 1.4 Modélisation de la résistance au roulement et au pivotement

#### Modélisation de la résistance au roulement

- Le moment de résistance au roulement  $\overrightarrow{M_{r_{12}}}$  s'oppose à  $\Omega(2/1) \cdot \overrightarrow{z}$ .
- On note r le coefficient de résistance au roulement ([m]) et on a  $||\overrightarrow{M_{r12}}|| = r||\overrightarrow{N_{12}}||$ .

#### Modélisation de la résistance au pivotement

- Le moment de résistance au pivotement  $\overrightarrow{M_{p12}}$  s'oppose à  $\Omega(2/1) \cdot \overrightarrow{n_{12}}$ .
- On note p le coefficient de résistance au pivotement ([m]) et on a  $||\overrightarrow{M_{p_{12}}}|| = p||\overrightarrow{N_{12}}||$ .

Ainsi pour modéliser la résistance au roulement, on peut faire l'hypothèse que l'action normale de 1 sur 2 est « avancée » de r par rapport au point I.





## 2 Modélisation locale des actions mécaniques

**Définition** Localement, les actions mécaniques dans un contact ponctuel avec frottement peuvent être modélisées


$$\operatorname{par le torseur suivant}: \{\mathscr{T}(1 \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{(1 \to 2)}} = \iint\limits_{\mathscr{S}} f(M) \overrightarrow{u(M)} \mathrm{d}\mathscr{S} \\ \overrightarrow{\mathscr{M}(P, 1 \to 2)} = \iint\limits_{\mathscr{S}} \overrightarrow{PM} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 2)} \end{array} \right\}_{M}.$$
 La densité surfacique d'effort peut alors se décomposer sur le vecteur normal au contact et sur un vecteur

La densité surfacique d'effort peut alors se décomposer sur le vecteur normal au contact et sur un vecteur appartenant au plan tangent au contact. On a alors  $f(M)\overrightarrow{u(M)} = p_{12}(M)\overrightarrow{n_{12}} + \overrightarrow{\tau_{12}}(M)$ . Dans le cas du glissement :  $\|\overrightarrow{\tau_{12}}(M)\| = p_{12} \cdot f$ . En notant :

- $p_{12}(M)$  pression de contact au point M (en  $\lceil Nm^{-2} \rceil$ );
- $\overrightarrow{\tau_{12}}(M)$ : la projection tangentielle de la densité surfacique (norme en  $\lceil Nm^{-2} \rceil$ );
- f facteur de frottement.

### 3 Résolution des problèmes d'arc-boutement

L'arc-boutement est un phénomène de blocage d'une liaison (souvent glissière ou pivot glissant). Ce phénomène est causé d'une part par le frottement dans une liaison et d'autre part par le jeu existant entre les deux pièces en mouvement. En effet, le jeu dans la liaison autorise une légère rotation de la pièce mâle, modifiant les zones de contact. Le frottement dans ces zones de contact conduit à l'arc-boutement.

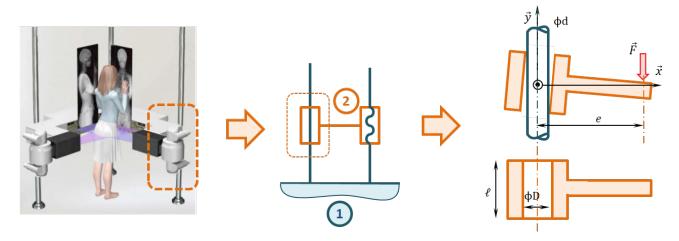

On commence donc par modéliser le contact par des liaisons ponctuelles avec frottement. L'écriture du PFS et l'utilisation du modèle de Coulomb permet de déterminer des conditions géométriques à la limite du coincement. (Pour cela, on fait l'hypothèse qu'on est à la limite du glissement en un point (égalité) et dans le cône d'adhérence à l'autre point inégalité.)