# Fertigungssystem

Dickbauer Y., Moser P., Perner M.

PS Computergestützte Modellierung, WS 2016/17

January 6, 2017

#### Outline

- Aufgabenstellung
- Interpretation und Vorgehensweise
- Flow Chart
- Programmcode
  - Main Funktion
  - Verwendete Funktionen
- Beispiel

## Aufgabenstellung

In einem Fertigungssystem werden Aufträge auf einer Maschine bearbeitet. Es gibt zwei Typen von Produkten: Typ 1 (Typ 2) benötigt auf der Maschine eine Bearbeitungszeit, die stetig gleichverteilt zwischen 2 und 6 min (1.5 und 4.5 min) liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt vom Typ 1 ist, ist 0.4. Die Produkte kommen exponentialverteilt mit Erwartungswert von 4 in das System. Die Kapazität der Warteschlange ist mit 5 Stück begrenzt; Produkte, die in das System kommen, während die Warteschlangenkapazität ausgelastet ist, werden aus dem System eliminiert.

## Aufgabenstellung

Anschließend an die Bearbeitungsphase kommt eine Inspektion. Die Zeit, die man braucht, um diese durchzuführen, ist für Produkttyp 1 (Produkttyp 2) gleichverteilt zwischen 3 und 5 min (1 und 3 min). Es wird überprüft, ob ein Produkt defekt ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt defekt ist und somit aussortiert wird, ist 0.1.

- (a) Zählen Sie die Stücke, die entfernt werden, weil die Kapazität der Warteschlange vor der Maschine zu gering war, und die Anzahl der defekten Stücke.
- (b) Bestimmen Sie die durchschnittliche Länge der Warteschlange vor der Inspektionsstation und die Auslastung der Maschine und der Inspektionsstation.
- (c) Wie lange brauchen die Produkte durchschnittlich, um durch das System geschleust zu werden?

## Aufgabenstellung

Beginnen Sie die Simulation mit einer Aufwärmphase von 8h. Danach sollen alle statistischen Werte gelöscht werden. Die Zeit der tatsächlichen Simulation ist 800h. Stellen Sie im Rahmen der Präsentation den Ablauf des Programmes anhand von selbstgewählten Zufallszahlen vor.

- Eingabe: -
- Output: Verlauf von Produktion (Startzeit, Bearbeitungszeit, Endzeit je Produkt), Warteschlangenlänge bei Bearbeitung und Inspektion, sowie die oben angeführten Kennzahlen.


## Problem Fertigungssystem

- 2 verschieden Produkttypen mit jeweiligen Processing Time Intervallen
- 1 Maschine
- 1 Inspektionsstation
- 2 Queues
  - vor Maschine mit Kapazität 5
  - vor Inspektionsstation mit Kapazität INF

#### Simulation

- Simulation in Sekunden Schritten
- Generation von exponential-verteilten ZZ für den Produktrelease in das Fertigungssystem
- Produkttypen treten mit bestimmter WK auf
- Generation von ZZ im gegeben Produktionsprozessintervall
- Fehler treten mit gewisser WK auf

#### Flow Chart

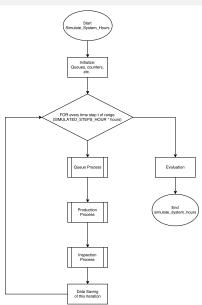

# Main Funktion - Programmeinstieg

```
def main():
    print('Starting_the_warming_phase_(8_hours):\n')
    simulate_system(8)

for i in range(5): print()
    print('Starting_the_real_simulation_(800h):')

simulate_system(800)
```

• Funktion simulate\_system(): siehe .py file bzw. Flow Chart

# Funktion random\_number\_from\_interval(..)

- Diese Funktion verlangt zwei Eingabeparameter lower und upper
- Gibt eine (pseudo)Zufallszahl (float) im Intervall [lower, upper) zurück
- random.random() ist eine Funktion der Python Standardbibliothek,
   welche ein Zufallszahl (float) im Intervall [lower, upper) zurück gibt
- Mersenne Twister Methode wird als Generator der ZZ verwendet<sup>1 2</sup>

```
1  def random_number_from_interval(lower, upper):
2   val = random.random()
3   return lower + (upper -lower) * val
```

https://docs.python.org/3.5/library/random.html

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne\_Twister

# Funktion loaded\_random\_choice(..)

- Diese Funktion verlangt eine WSKL Liste als Eingabeparameter
- Gibt einen Index zurück, welcher 0 bis  $|probality\_list| 1$  sein kann.
- Diese Indizes haben eine gewichtete WSKL, welche jeweils an der Position in der Eingabeliste steht
- Beispiel probility\_list :=  $[0.9, 0.1] \Rightarrow \text{mit p} = 90\% \text{ wird } 0$ zurückgegeben, p=10% für 1

```
def loaded_random_choice(probability_list):
   n = len(probability_list)
   random number = random.random()
   cum_p = 0
   for i in range(n):
       cum_p += probability_list[i]
       if cum_p > random_number:
           return i
   return None
```



# Funktion random\_exp(n, p)

- Erzeugt exponential verteilte Zufallszahl
- Gemäß Inversionsmethode:
- $ZZ = -\frac{1}{\lambda} ln(u)$  mit u=R(0,1)

```
def random_exp(lambd):
    rand = random.random()
    return -(1/lambd) * log(rand)
```

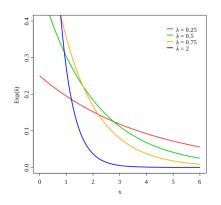


Figure 1: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Exponentialverteilung (Wikipedia)

# Produktrelease: Funktion generate\_time\_until\_next\_product(..)

- Exponentialverteilung
- $\lambda = 4$  (Minuten)
- Beispiel:
  - ZZ1 = 0.83
  - $ZZ = -\frac{1}{4} ln(0.83) \Rightarrow 0.0202 * 60 = 1.212 sek$

# Funktionen zur Produkterzeugung und Processing:

- Funktion: generate\_product():
  - erzeugt mittels einer loaded\_random\_choice Funktion entweder Produtktyp 1 oder 2

- Funktion: generate\_processing\_time():
  - erzeugt gegeben des Produkttyps aus einer random\_number\_from\_interval Funktion eine ZZ ( processing time in Minuten)

#### Funktionen zur Inspektion:

- Funktion: is\_product\_defect():
  - sagt aus, ob Produkt einen Defekt hat (mit Hilfe von loaded\_random\_choice)

- Funktion: generate\_inspection\_time():
  - mit Hilfe von random\_number\_from\_interval

#### Berechnung eines Durchlaufs

