
## 407) 02-99-D-B4

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36′22,357~126°58′14,325			
주소	서울시 종로구 평창동 205-1	종점	37°36'22,999~126°58'18,164			
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	105m			
시설물 현황	주택 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 하부 하천 존재					

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
20	15	직선형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	무	25	-10	43/C
3	2	2	2	1	0	0	2	8	2	1	5	25	-10	43/C

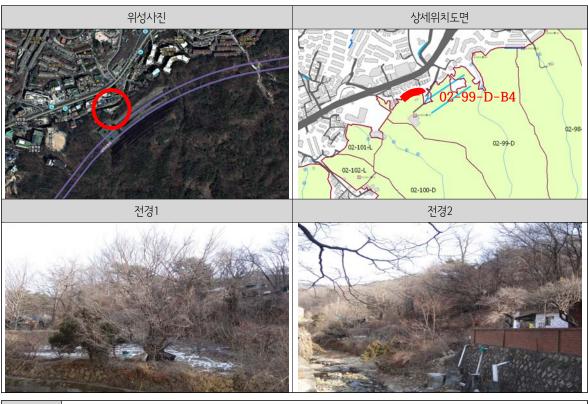

조사 의견	식생 양호하나 주택 배후 배수시설이 설치되지 않음 일부구간 하부에 하천이 있어 피해요소는 작음
대책 방안	배수시설 정비