


Connect to EV3

Ver β3.1.0

Reference book

Author

**Koushiro Achioku
(Higashiyama High School/FARst)**

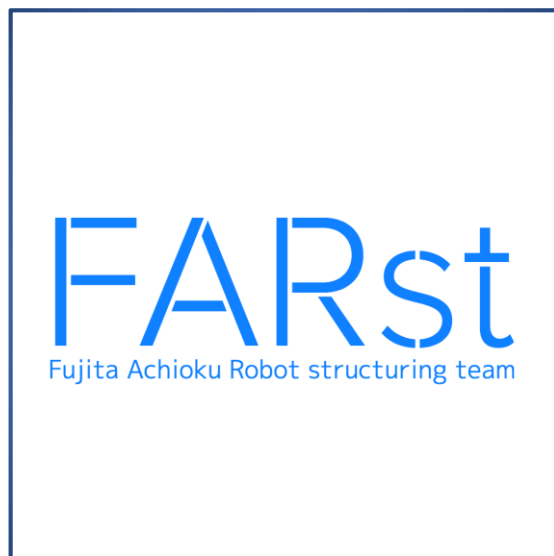

①はじめに

この度は「Connect to EV3」をダウンロードしていただきありがとうございます。このソフトはOSにEV3rtを搭載したインテリジェントブロックと、Windows PCをBluetooth経由仮想シリアルポート通信でセンサー値を監視します。EV3標準ソフトウェアの機能をEV3rtでも実現しようとして開発いたしました。なお、開発者は高校生である私であり、決して上手くプログラムできているとは言えません。その事を理解の上、ご使用ください。また、本書にこのプログラムのライセンス関係も記しておりますので、よくご確認ください。

①ソフトウェア

本ソフトウェアではWindows側のアプリケーションが既にコンパイルしてあります。本ソフトの基本機能であるセンサー値の監視のみの使用であれば、これらを使用していただけと比較的に簡単に扱えます。

EV3側はご自身のVer.を確認の上コンパイルしてください。ただし、HiTechnic Color Sensor 対応の関係で、β7.1以上が必要です。


EV3側：**app** (code: TOPPERS/EV3rt/C)

Windows側：**Connect to EV3.exe** (code: Visual C#)

また、フォルダ内にソースコードも同梱しております。自己責任ではありますが、コードの書き換えをしていただいても構いません。ご自分のチームに合わせてカスタマイズしてみてください。

EV3側：**EV3_files** (code: TOPPERS/EV3rt/C)

Windows側：**Connect to EV3** (code: Visual C#)

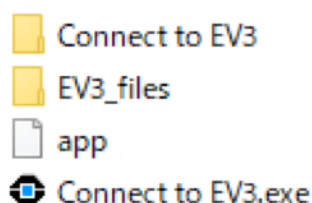

Windows側ソースコード
EV3側ソースコード
EV3側アプリケーション
Windows側アプリケーション


②接続方法(Bluetooth)

本ソフトはBluetooth経由の仮想シリアルポートを使用しており、Bluetoothの接続が複雑です。
以下の手順に従い、接続を完了してください。

(i)Windows PCとEV3をBluetoothで接続

まずは通常通りPCとEV3をBluetoothで接続してください。

Windows標準の設定を使用する場合は以下の通りです。

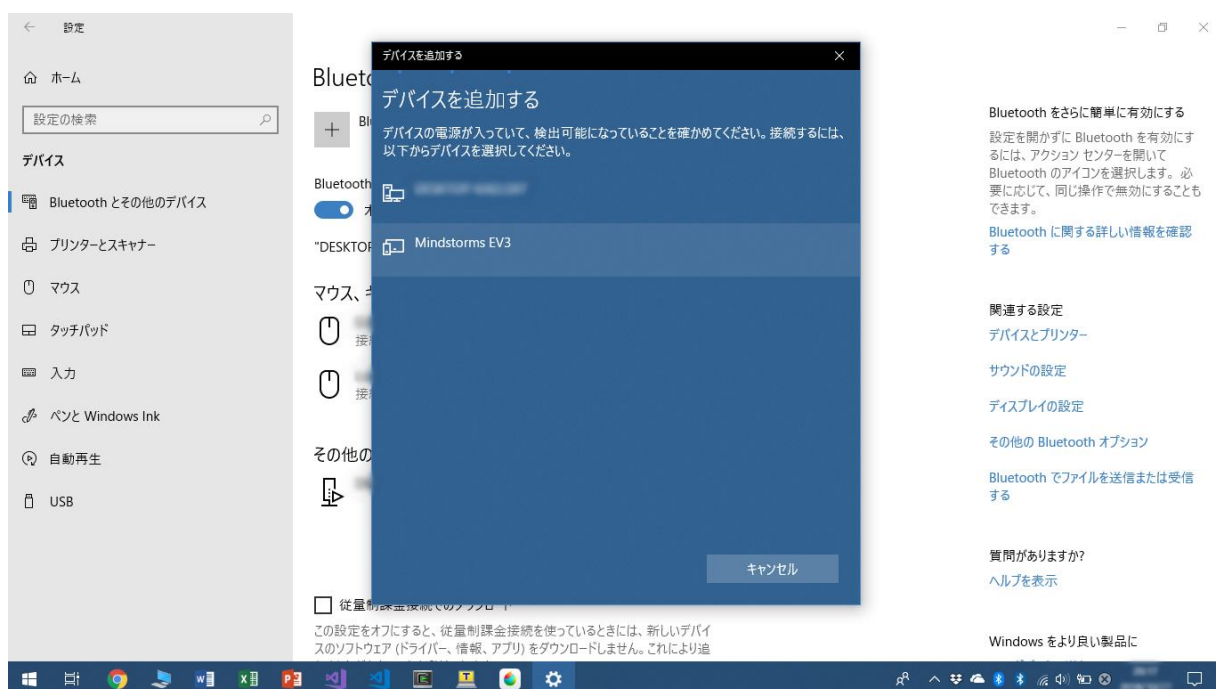

「Mindstorms EV3」を選択してください。

パスコードは rc.conf.ini にて設定されている Pincode です。

デフォルトは「0000」になっています。

ペアリング済みと表示されれば接続完了です。




ここで、本ソフトを使うにあたりどのCOMポートに接続されたかを確認する必要があります。
以下、接続したCOMポートの確認方法を記します。

「コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスとプリンター」にアクセス。
「Mindstorms EV3」を選択。



「プロパティ」を開いて「ハードウェア」もしくは「サービス」タブを選択。この欄にかか
れているCOMポートが接続元です。


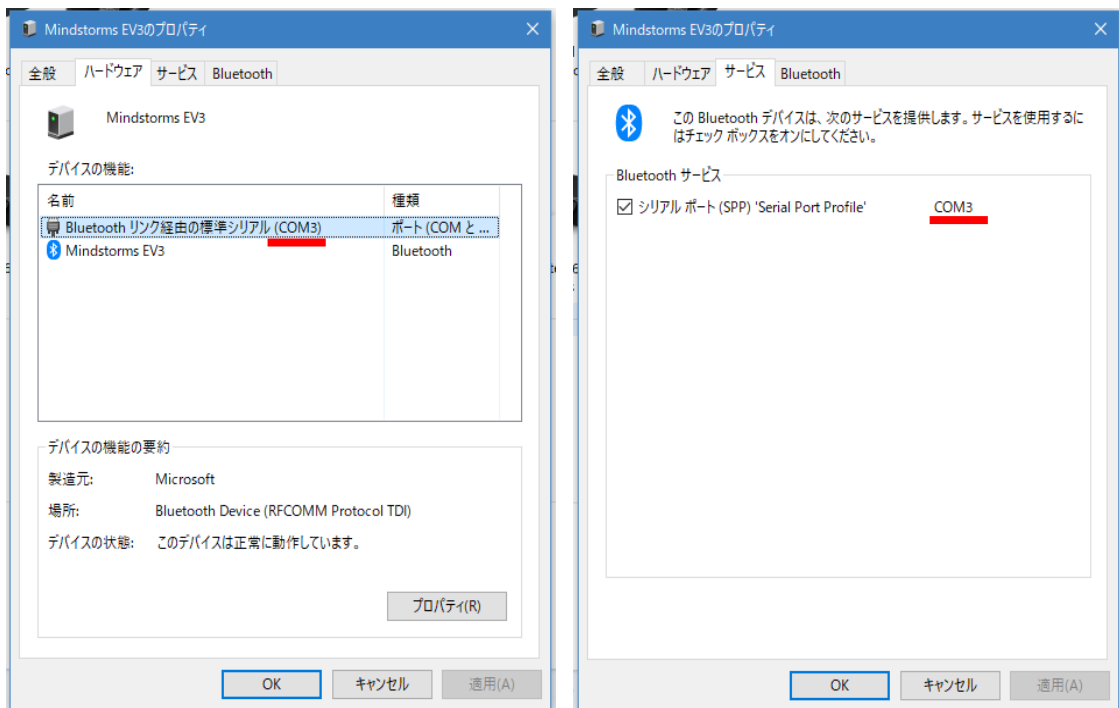


今回の例の場合は「COM3」となります。このCOMポートを必ず控えておいてください。


また、Windows標準のBluetoothが不安定な場合、TOSHIBA製Bluetoothスタックを使用す
ると安定性が向上します。以下、TOSHIBA製Bluetoothスタックでの接続方法を記します。



まずは「新しい接続」を押し、カスタムモードで接続を進めます。(接続先が無い場合は自動で接続画面に切り替わります。)

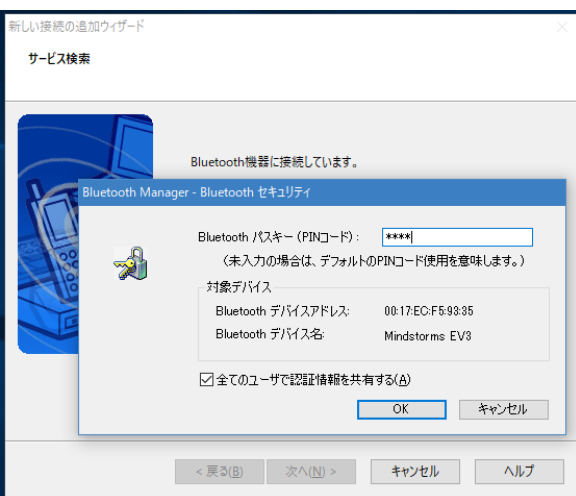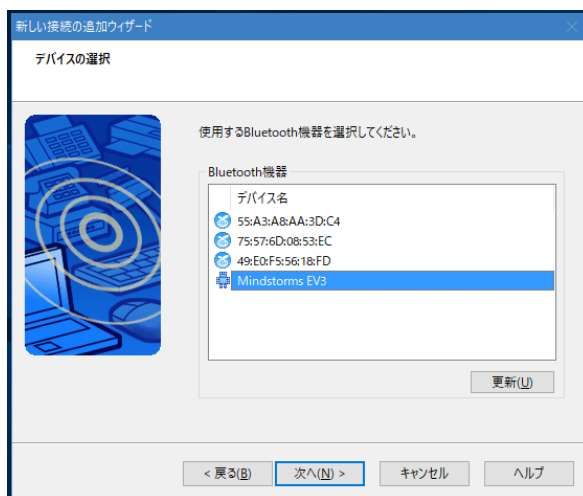

検索が終了したら、「Mindstorms EV3」を選択してください。パスコードは rc.conf.ini にて設定されている Pincode です。
デフォルトは「0000」になっています。

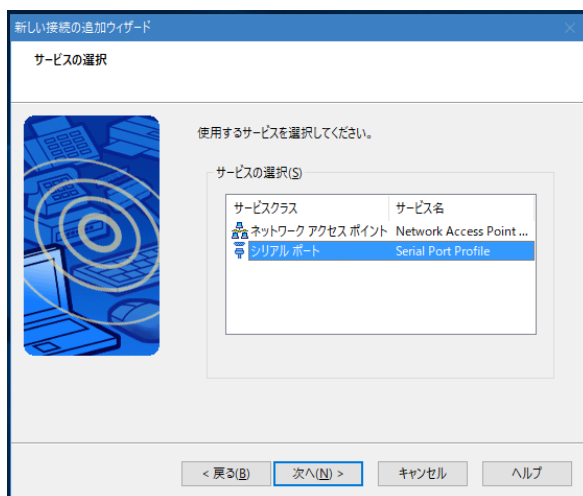

サービス選択画面では「シリアルポート」を選択してください。
次のCOMポート選択画面では接続元のCOMポートを選択します。こだわりがなければデフォルトのままで構いません。

③起動方法


起動にあたり、**EV3_files**コンパイルした**app**をEV3に送信しておいてください。起動するとLEDがオレンジに点灯し、「Please Start」と表示されます。この状態で次に進んでください。




次に、Windows側のアプリを起動します。
「**Connect to EV3.exe**」です。




起動すると以下のような画面が表示されます。まずは**COMポート**を設定してください。これは先ほどのBluetoothの接続の際に控えたCOMポートです。次に、**赤い「Connect」**ボタンを押して、COMポートを開通させてください。(開通する前に、Tera Term等の接続は**全て切断**してください。)開通できればボタンが**緑色**に変わります。開通できなかった場合、例外が発生し、エラーが起こります。この時点では、EV3側には何も変化は起きません。

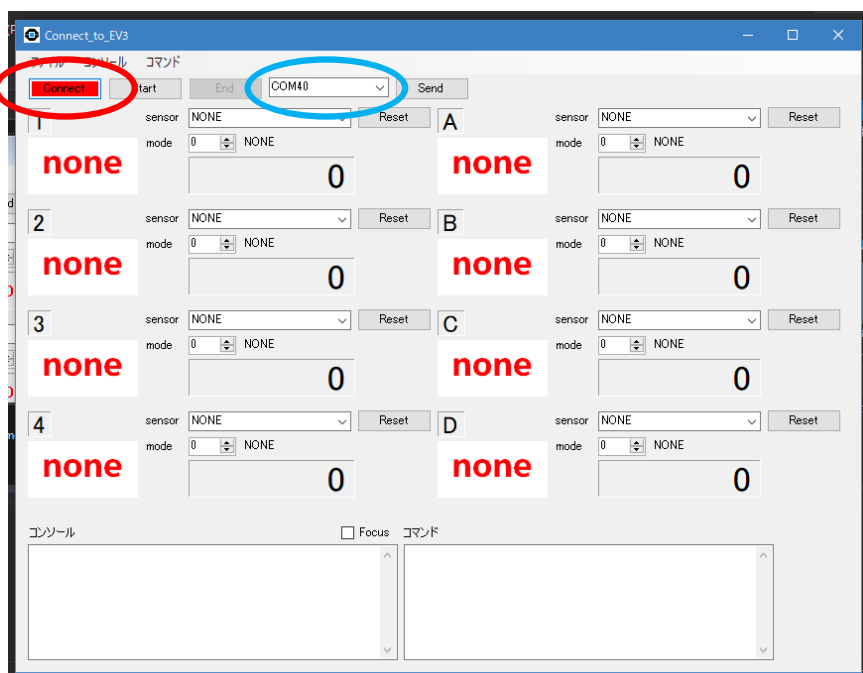

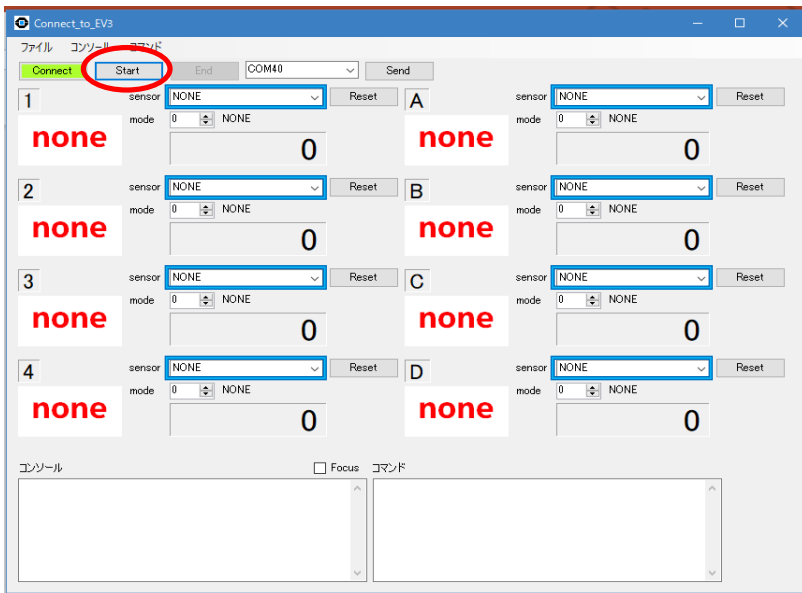

接続が完了したら、「**Start**」を押してください。正常に作動すれば、EV3側での送受信が始まります。センサー値を取得するにはセンサーをConfigする必要があるので、**各ポートのモーター・センサー**を正確に選んでください。間違ったセンサーを選択すると、EV3側が固まってしまうです。

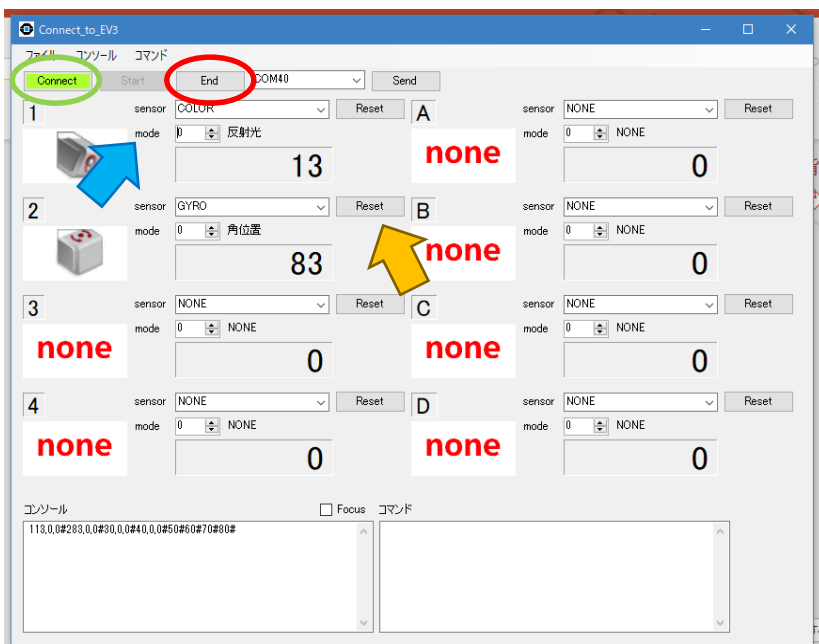

このようにセンサー値がリアルタイムで表示されます。また、角ポートのmodeを変更することで、取得する値を変えることができます。「Reset」ボタンはジャイロセンサーとモーターのみ有効です。その他センサー別の各種設定は別の項で説明いたします。

終了時は必ず「End」を押した後、「Connect」をもう一度押しシリアルポートを閉じてください。この作業を怠ると、EV3において次回app起動時にクラッシュします。

④Windows側アプリの説明

センサー用のポート1～4の説明は以下の通りです。



- ①ポート番号
- ②センサーイメージ
- ③センサー種選択
- ④モード選択
- ⑤モニター
- ⑥リセットボタン


また、モーター用のポートA～Dの説明は以下の通りです。



- ①ポート番号
- ②モーターイメージ
- ③モーター種選択
- ④モード選択
- ⑤モニター
- ⑥リセットボタン

以下、各センサーごとの説明を記します。


(i)超音波センサー[ULTRA SONIC]

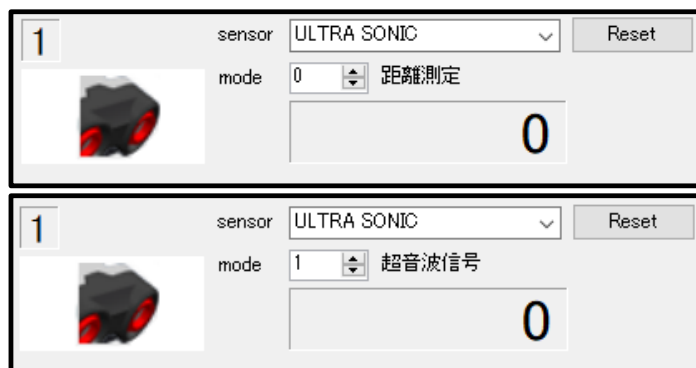

測定モード(2種)
0:距離測定
1:超音波信号

Resetボタン：使用不可

(ii)ジャイロセンサー[GYRO]

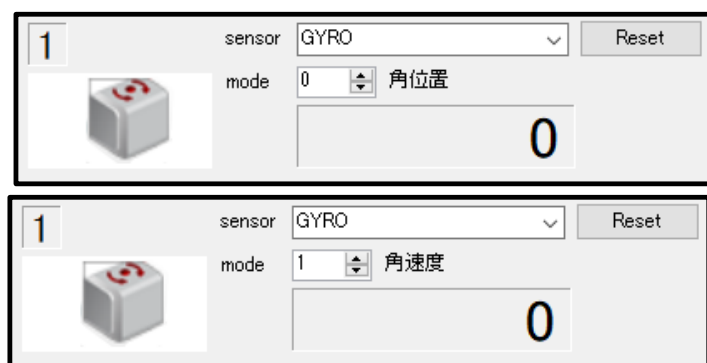

測定モード(2種)
0:角位置
1:角速度

Resetボタン：使用可
(使用後、センサー値が勝手に増減する可能性があります。その場合は静止するまでResetを押し続けてください。)

(iii)タッチセンサー[TOUCH]

1	sensor	TOUCH	Reset
	mode	0 状態(押・離)	
			0

測定モード(1種)

0:状態(押・離)


Resetボタン：使用不可

(iv)カラーセンサー[COLOR]

1	sensor	COLOR	Reset
	mode	0 反射光	
			0

1	sensor	COLOR	Reset
	mode	1 周辺光	
			0

1	sensor	COLOR	Reset
	mode	2 カラー	
			0

1	sensor	COLOR	Reset
	mode	3 RGB	
			0 0 0

測定モード(4種)

0:反射光

1:周辺光

2:カラー

3:RGB

Resetボタン：使用不可


(v)HiTechnic カラーセンサー[HT COLOR]

1	sensor	HT COLOR	Reset
	mode	0 カラー	
			0

測定モード(2種)

0:カラー

1:RGB

1	sensor	HT COLOR	Reset
	mode	1 RGB	
			0 0 0

Resetボタン：使用不可

また、モーターに関しては以下の通りです。


(i)Lモーター[L motor]



測定モード(2種)

0:角位置

1:パワー

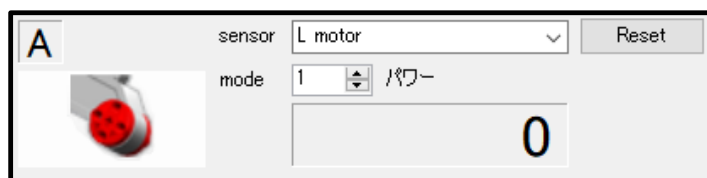

Resetボタン：使用可


(ii)Mモーター[M motor]



測定モード(2種)

0:角位置


1:パワー

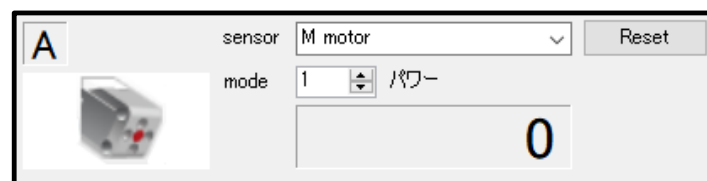

Resetボタン：使用可

下左部には「コンソール」パレットがあり、EV3から送られてきたコマンドが流れます。開発用に使用していたものなので、使用用途はあまりないかと思います。「Focus」にチェックを入れると最新のコマンドを常に表示します。解除するにはパレット上にマウスカーソルを合わせてください。

下右部の「コマンド」パレットでは、カスタムのコマンドを送信できます。これも開発用に使用していたものなので、使用用途はあまりないかと思います。

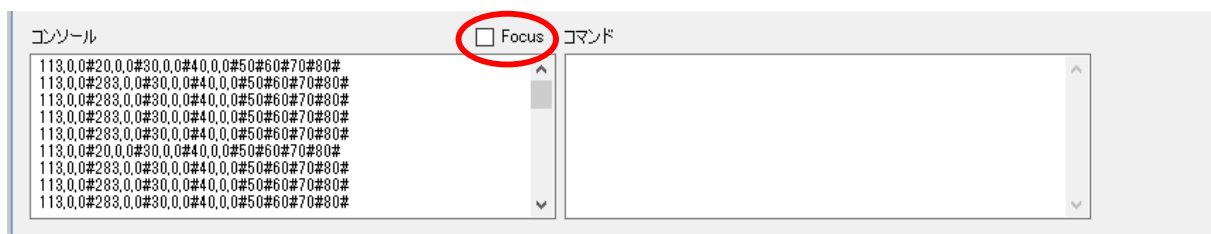

⑤使用にあたり

本ソフトの使用にあたり、以下をご熟読ください。

【1】「Connect to EV3」(以下、本ソフト)の製作者はKoushiro Achiokuであり、TOPPERS/EV3のライセンスに沿った範囲で製作者としての権利を有するものとします。

【2-1】本ソフトには、発見済みを含めたいくつかのバグが確認されており、それによりインテリジェントブロック等に不具合が発生する可能性があります。解消に向け努力はしておりますが、個々の事象への責任は負いかねます。

【2-2】バグを発見した場合は、専用フォームに報告ください。

【3-1】本ソフトは多くの方に使っていただきたいという思いから、オープンソースとして配布いたします。アプリの使用、ならびにソースコードの改変は自由とします。ただし、改変によって生じた事象に関しては、一切の責任を負いません。

【3-2】改変後の二次配布も可とします。ただし、改変状況の調査のため、専用フォームへの申請のご協力をお願いします。これはアプリ開発の発展のためであります。

【4-1】本プロジェクト用のGithubリポジトリを用意しています。ご自由にお使いください。
(<https://github.com/Koushiro-Achioku/Connect-to-EV3-Project.git>)

【4-2】push/pull Requestする際は、自分のものだとして明確にわかるブランチを作成して、そこにpushしてください。また、一括管理するため、専用フォームの方にも申請をお願いします。

【5】本プログラムのアップデートに当たり、みなさまのコードを使用させていただくことがあります。公開し、申請されたものに関しては、このことに同意したとみなします。

⑥レコード機能【α2.0.0追記】

監視するセンサー値をcsvファイルで保存する機能を新たに実装しました。
以下、使用方法を記します。

α2.0.0から、右上に「Record」ボタンを追加しました。

まずはこのボタンを押してください。

すると、CSVファイルの保存先・名前が聞かれるので、任意の場所を指定してください。

完了すると、実際に記録が始まります。実行中は「Record」ボタンが赤色になります。

終わるときは「Record」ボタンを押すことで終了します。

完成したファイルはExcelで開くと、各ポートごとに分かれて表示されるため見やすいです。