



<u>תעודת כיול</u>

אתר דלתון 2208370/6

22/08/2022

מספר התעודה:

כתובת האתר בו בוצע הכיול:

עמוד 1 מתוך 3 עמודים

:תאריך הוצאת התעודה

שם וחתימת העובד המכייל:

שם המאשר תעודה:

אבי נחמיאס אבי נחמיאס

התימה וחותמת של מאשר התעודה:

אלכם מדיקל שם הלקוח:

ד.נ. מרום הגליל קיבוץ ברעם 13860 כתובת הלקוח:

זיהוי הפריט המכויל: **תגור**

BINDER תוצרת:

FD 56 דגם:

20180000012719 מס' סידורי:

> ספרתי סוג הבקר:

200.0 °C טמפרטורה: טווח הכיול:

0.1 °C הבחנת המכשיר (תצוגה):

 ± 5 °C דרגת דיוק:

> תקין חזותית בדיקה חזותית ותפקודית:

22/08/2022 תאריך הכיול:

המלצה למועד הכיול הבא: 22/09/2023

 $21.0 \,^{\circ}\text{C} \pm 3.0 \,^{\circ}\text{C}$:טמפרטורה תנאי הסביבה בעת הכיול:

מפרט כיול: זיהוי נוהל,שיטת הכיול: WI-C062/13

ודרישת לקוח DIN 12880 מסמך יחוס:

נבדק ע"י הצבת רגשי TC בחלל התא, ראה שרטוט מצורף. תיאור תהליך הכיול:

עומד בדרישות המפרט בנקודות המדידה צמידת הפריט המכויל במפרט:

ILAC-G8:09/2019, קביעת עמידה במפרט בהתאם למסמך

כלל קביעת ההחלטה מסתמך על אפשרות ב' (ראה מטה) בתקן אלא אם קיימת דרישה סותרת בתקן הכיול המקצועי המצוין במסמך הייחוס, קביעת כלל החלטה להדירות במקרים ישימים מבוסס על אפשרות א'.

עומד במפרט הכיול- כל תוצאות המדידה המורחבת באי הוודאות המוצהרת נמצאות בגבולות הסטיה המותרת.

לא עומד במפרט הכיול- חלק מתוצאות המדידה המורחבת באי הוודאות המוצהרת נמצאות מחוץ לגבולות הסטיה המותרת.

לא ניתן לקבוע עמידה או אי עמידה במפרט - חלק מתוצאות המדידה עוברות את גבולות הסטיה המותרת לאחר הרחבתם באי הוודאות המוצהרת.

תוצאות הכיול בעמוד/ים הבא/ים

מ.ב.א הזורע | QCC Hazorea טכנולוגיות כיול Calibration Technologies

עמוד 2 מתוך 3 עמודים 2208370/6 מספר דוח:

שם התחום: טמפרטורה מכוונת 200.0°C


זמן כיול	תיקון תצוגה	תיקון בקר	תצוגה	** ממוצע	ערך מכוון
	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
00:51:23	1.3	-1.3	200.0	201.3	200.0

^(**) ממוצע הטמפרטורה הינו ממוצע הממוצעים בנקודות שנבדקו בחלל התא

טבלת מיפוי רגשים בתא:

ממוצע	ערך מקסימום	ערך מינימום	רגש
[°C]	[°C]	[°C]	
202.1	202.4	201.7	T1
200.4	200.9	199.9	T2
201.7	202.1	201.3	Т3
1.7	2.5		Max - Min


גרף טמפרטורה מדודה ביחס לזמן:

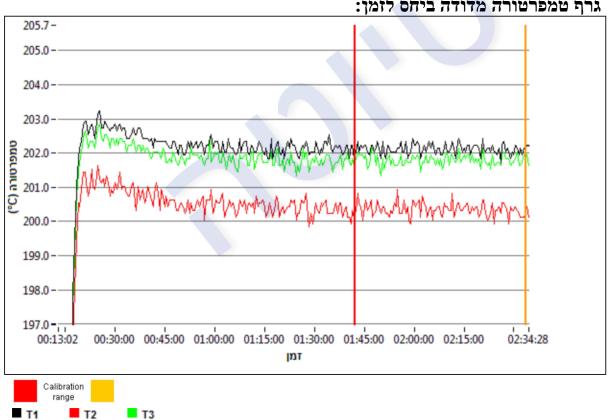

מ.ב.א הזורע QCC Hazorea Calibration Technologies

עמוד 3 מתוך 3 עמודים מספר דוח: 2208370/6

מיקום רגשים בתא:

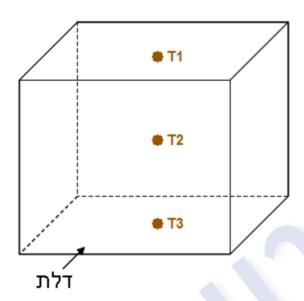

מיקום הרגשים בשרטוט הינו להמחשה בלבד

<u>:הערות</u>

<u>מיקום המכשיר:</u> מחלקת הזרקות

נפה התא: נפה התא:

הערות כלליות: נבדק ללא מטען

נבדק כאשר הארובה פתוחה

טמפרטורות הבדיקה, מספר ומיקום נקודות הבדיקה-בתאום עם הלקוח.

 ± 0.7 °C אי וודאות המדידה:

מכשיר הכיול
21-261
21-629