

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики
Высшая школа энергетического машиностроения

Отчёт по практической работе №1
по дисциплине «Теория автоматического регулирования»
«Исследование влияния параметров САР паровой турбины на качество
переходных процессов»

Выполнили:

Студент гр.3231303/21201 п/г 2 _____ А. К. Дмитриев

Студент гр.3231303/21201 п/г 2 _____ А. Д. Ярошевич

Принял:

Доцент ВШЭМ _____ В. А. Суханов

Санкт-Петербург
2025

Реферат

Отчет объемом 17 страниц, содержит две таблицы и 10 рисунков.

В данной практической работе было проведено исследование влияния параметров системы автоматического регулирования (САР) паровой турбины на качество переходных процессов. Основная цель состояла в анализе изменения переходных процессов при варьировании параметров САР: постоянные времени ротора, паровой емкости, сервомотора, а также степени неравномерности датчика угловой скорости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС, РОТОР, ПАРОВАЯ ЕМКОСТЬ, СЕРВОМОТОР, СТЕПЕНЬ НЕРАВНОМЕРНОСТИ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание исследуемой САР и исходные данные	4
2 Система уравнений, описывающих переходные процессы в исследуемой САР и её перевод в программный вид	5
3 Методика исследования	7
4 Результаты численного моделирования	10
4.1 Варьирование T_a	11
4.2 Варьирование T_π	12
4.3 Варьирование T_s	13
4.4 Варьирование δ_ω	14
5 Анализ результатов численного моделирования	14
Заключение	15
Литература	16

Введение

Цель работы состоит в исследовании влияния параметров САР на качество переходных процессов и в анализе качества переходных процессов в системе автоматического регулирования (САР) угловой скорости ротора паровой турбины. В ходе исследования использовались классические методы теории автоматического регулирования [1]. Работа проведена с помощью пакетов DifferentialEquations.jl [2] и Makie.jl [3] языка программирования Julia в среде Pluto.


Задача исследования заключается в анализе влияния параметров T_a , T_π , T_s и δ_ω системы автоматического регулирования на качество переходных процессов.

Актуальность исследования заключается в:

1. Повышении экономичности процесса получения энергии на электростанциях;
2. Улучшении эксплуатационных характеристик систем регулирования турбоагрегатов;
3. Значительном увеличении срока службы систем автоматического регулирования турбин САР и повышении их надежности;
4. Качественном повышении показателей переходных процессов и быстродействия, снижение стоимости САР и в итоге снижении стоимости вырабатываемой электроэнергии.

1 Описание исследуемой САР и исходные данные

Объектом исследования является система регулирования угловой скорости ротора паровой турбины без промежуточного перегрева пара, принципиальная схема которой изображена на рисунке 1.1.

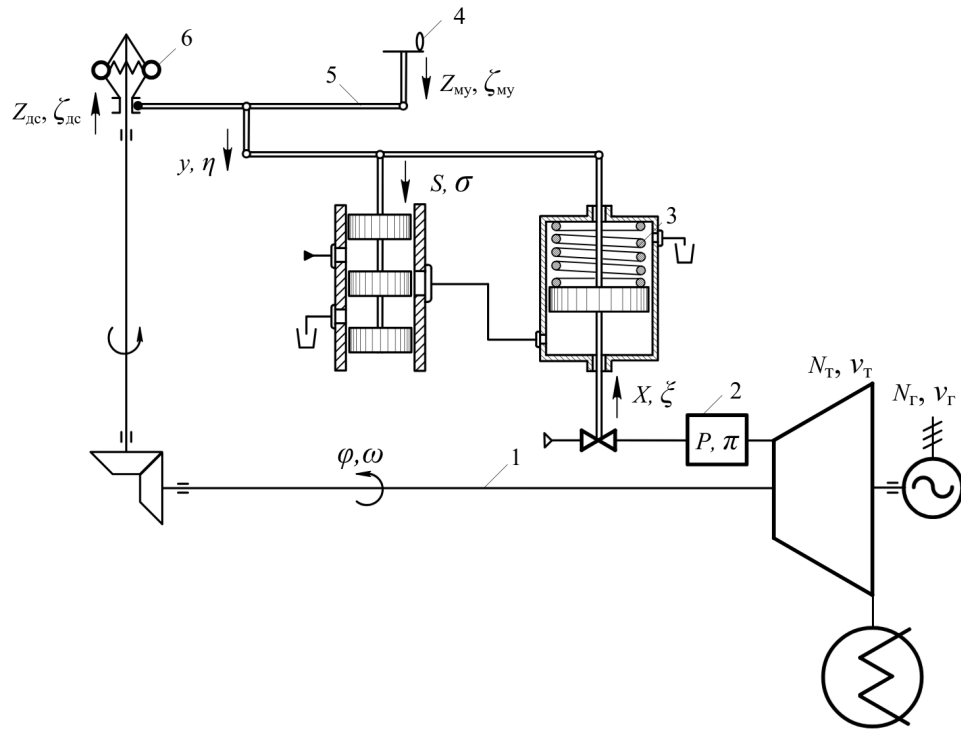

1 — ротор турбогенератора; 2 — паровая ёмкость между регулирующим клапаном и соплами турбины; 3 — сервомотор; 4 — механизм управления; 5 — управляющий рычаг; 6 — датчик угловой скорости ротора; φ — относительное изменение угловой скорости ротора (величина, характеризующая ошибку регулирования); π — относительное изменение давление пара перед соплами турбины; ξ — относительное изменение положения регулирующего клапана (или поршня сервомотора); η — относительное изменение положения выходной координаты элемента сравнения; ν_{Γ} — относительное изменение нагрузки на генераторе; $\zeta_{\text{му}}$ — относительное изменение положения механизма управления

Рисунок 1.1 — Принципиальная схема САР ПТУ

Исходные значения параметров САР указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Значения параметров САР

T_a	T_{π}	T_s	δ_{ω}
7	0.4	0.7	0.12

2 Система уравнений, описывающих переходные процессы в исследуемой САР и её перевод в программный вид

В работе рассматривается представление САР в виде линейной математической модели в стандартной форме:

$$\begin{cases} T_a \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \pi - \nu_r \\ T_\pi \cdot \frac{d\pi}{dt} + \pi = \xi \\ T_s \cdot \frac{d\xi}{dt} + \xi = \eta \\ \eta = -\frac{\varphi}{\delta_\omega} + \zeta_{\text{му}} \end{cases} \quad (2.1)$$

где T_a — постоянная времени ротора;

T_π — постоянная времени паровой ёмкости;

T_s — постоянная времени сервомотора;

δ_ω — величина, пропорциональная коэффициенту усиления разомкнутой системы;

η — относительное изменение положения выходной координаты элемента сравнения;

φ — относительное изменение угловой скорости ротора турбины и генератора. Характеризует ошибку регулирования;

π — относительное изменение давления пара в паровой ёмкости;

ξ — относительное изменение положения регулирующего органа;

$\zeta_{\text{му}}$ — относительное изменение положения механизма управления турбиной;

ν_r — относительное изменение нагрузки на генераторе.

Эта система уравнений, подготовленная для анализа средствами DifferentialEquations.jl, записана в функции, приведённой на листинге 2.1.

Листинг 2.1 — Функция, описывающая исследуемую САР

```
1  function simulate_system(;
2      Ta = 7,
3      Tπ = 0.4,
4      Ts = 0.7,
5      δω = 0.12,
6      νr = t -> t >= 2 ? -1 : 0.0,
7      u0 = [0.0, 0.0, 0.0],
8      tspan = (0.0, 30.0)
9  )
10     function system!(du, u, p, t)
11         φ, π, ξ = u
12         η = -φ / δω
13         du[1] = (π - νr(t)) / Ta
14         du[2] = (ξ - π) / Tπ
15         du[3] = (η - ξ) / Ts
16     end
17
18     prob = ODEProblem(system!, u0, tspan)
19     solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-6, abstol=1e-6)
20 end
```

Рассмотрим листинг 2.1 построчно:

- На строках 2-9 задаются значения параметров САР $T_a, T_\pi, T_c, \delta_\omega$ согласно выданному варианту, а также закон зависимости внешнего воздействия от времени $\nu_r(t)$, начальные условия u_0 и время симуляции;
- На строках 10-16 описана собственно исследуемая система;
- На строке 18 из уравнения, начальных условий и времени симуляции формулируется задача `prob` для решателя;
- На строке 19 происходит решение системы уравнений с помощью выбранного решателя `Tsit5()` и выбранных коэффициентов для него; Результат представляет из себя численную зависимость $\varphi(t)$ для одного режима САР.

3 Методика исследования

Первым шагом исследования является поиск значений варьируемых параметров, при которых система теряет устойчивость по Ляпунову, то есть не существует $\delta(\varepsilon)$ для любого ε , при котором все величины $\varphi_{t>t_0} \leq \delta(\varepsilon)$. В результате анализа с помощью двухстороннего бинарного поиска получено, что для параметров T_s, T_π и δ_ω таких значений нет, а критическим значением T_a является $T_{a_k} = 2.125$, что демонстрирует рисунок 3.1, на котором изображено решение системы уравнений на большом промежутке времени. Видно, что это предельное значение, при котором $\varphi_{t \geq t_0} \leq \delta(\varepsilon)$, при более высоких значениях T_a каждый следующий пик $\varphi(t)$ будет выше предыдущего, то есть не будет существовать $\delta(\varepsilon)$, при котором выполняется условие, а значит система не будет устойчива по Ляпунову.

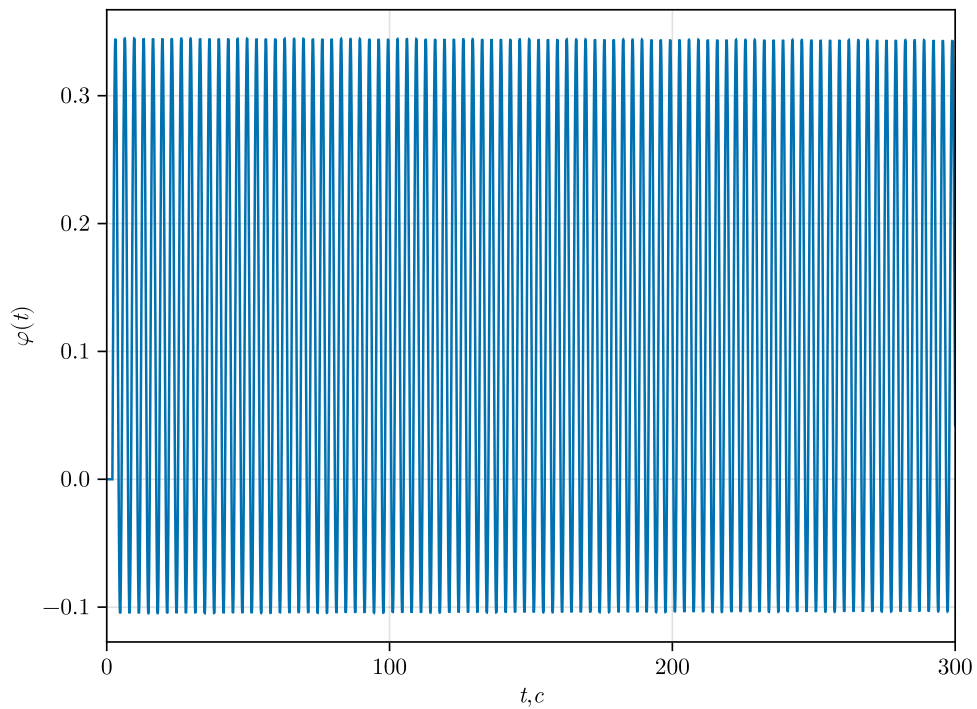


Рисунок 3.1 — График зависимости $\varphi(t)$ от t при $T_{a_k} = 2.125$

Таким образом, можно назначить промежутки для варьирования параметров САР. Для T_s, T_π и δ_ω промежутки произвольного размера назначены симметрично их исходным значениям из соображения наглядности. Для T_a промежутков назначен с учётом T_{a_k} , чтобы продемонстрировать потерю устойчивости системы. Назначенные промежутки указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Назначение промежутков варьирования

Параметр	Исходное значение	Промежуток
T_a	$7c$	$2.125c — 10c$
T_π	$0.4c$	$0.4c — 1c$
T_s	$0.7c$	$0.2c — 0.6c$
δ_ω	0.12%	$0.08\% — 0.16\%$

По итогам варьирования параметров САР и решения системы описывающих её уравнений получены трёхмерные графики в координатах, отражающих зависимость φ от t и варьируемого параметра САР, а также двумерные графики зависимости параметров переходного процесса от варьируемого параметра САР.

Для вычисления установившейся ошибки регулирования φ_0 производится визуальная оценка времени переходного процесса по полученным трёхмерным графикам, после чего берётся значение $\varphi(t)$ при t заведомо больше $t_{\text{п}}$. Ответственная за это функция приведена на листинге 3.2.

Листинг 3.2 — Функция для вычисления φ_∞

```

1  function compute_static_errors(solutions)
2      static_errors = [sol[1,end] for sol in solutions]
3  end

```

Для поиска времени переходного процесса используется функция, приведённая на листинге 3.3. В ней при обратном ходе по времени происходит поиск значения времени, при котором значение $\varphi(t)$, отличается от φ_0 больше, чем на допуск 5%.

Листинг 3.3 — Функция для вычисления t_{π}

```
1 function find_settling_time(sol, phi_steady; tolerance=0.05)
2     times = sol.t
3     phi_values = sol[1, :]
4     lower = phi_steady * (1 - tolerance)
5     upper = phi_steady * (1 + tolerance)
6
7     # Идем с конца к началу
8     for i in length(phi_values):-1:1
9         if !(lower <= phi_values[i] <= upper)
10             return i < length(times) ? times[i+1] : times[end]
11         end
12     end
13     return times[1]
14 end
```

Для вычисления максимальной динамической ошибки регулирования φ_{\max} используется функция, приведённая на листинге 3.4. В ней берётся наибольшее по модулю значение φ , так как $\varphi_0 = 0$.

Листинг 3.4 — Функция для вычисления φ_{\max}

```
1 function compute_dynamic_errors(sol)
2     maximum(abs.(sol[1, :]))
3 end
```

4 Результаты численного моделирования

4.1 Варьирование T_a

На рисунке 4.1 изображён трёхмерный график зависимости $\varphi(t)$ от T_a . На рисунке 4.2 изображены графики зависимости $t_{\text{п}}$, φ_{max} и φ_{∞} от T_a .

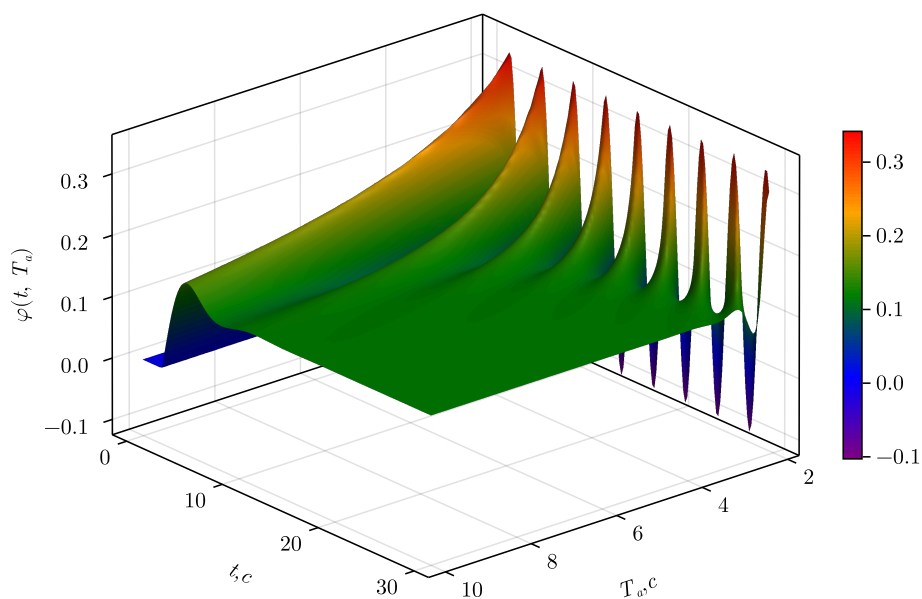


Рисунок 4.1 — График зависимости $\varphi(t)$ от T_a

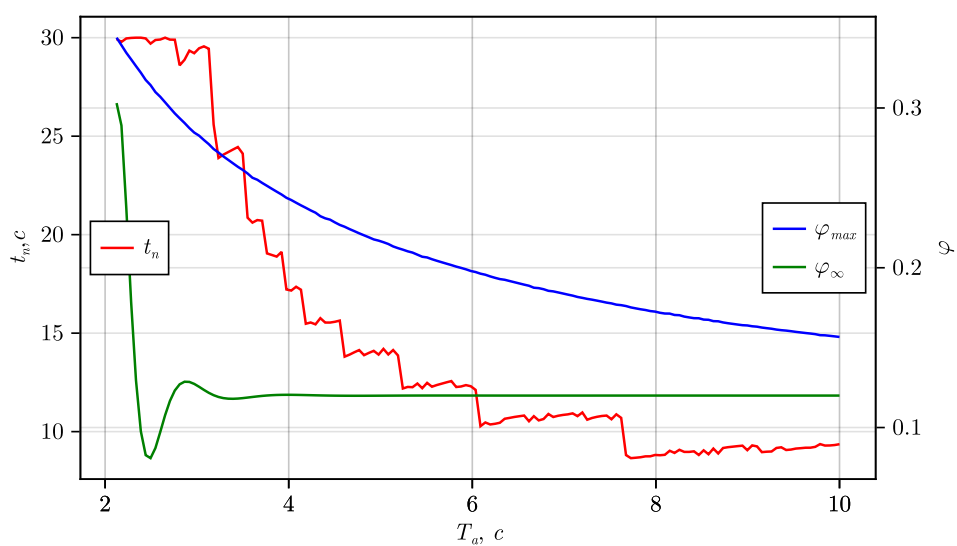


Рисунок 4.2 — Графики зависимости $t_{\text{п}}$, φ_{max} и φ_{∞} от T_a

4.2 Варьирование T_π

На рисунке 4.3 изображён трёхмерный график зависимости $\varphi(t)$ от T_π .
На рисунке 4.4 изображены графики зависимости t_π , φ_{\max} и φ_∞ от T_π .

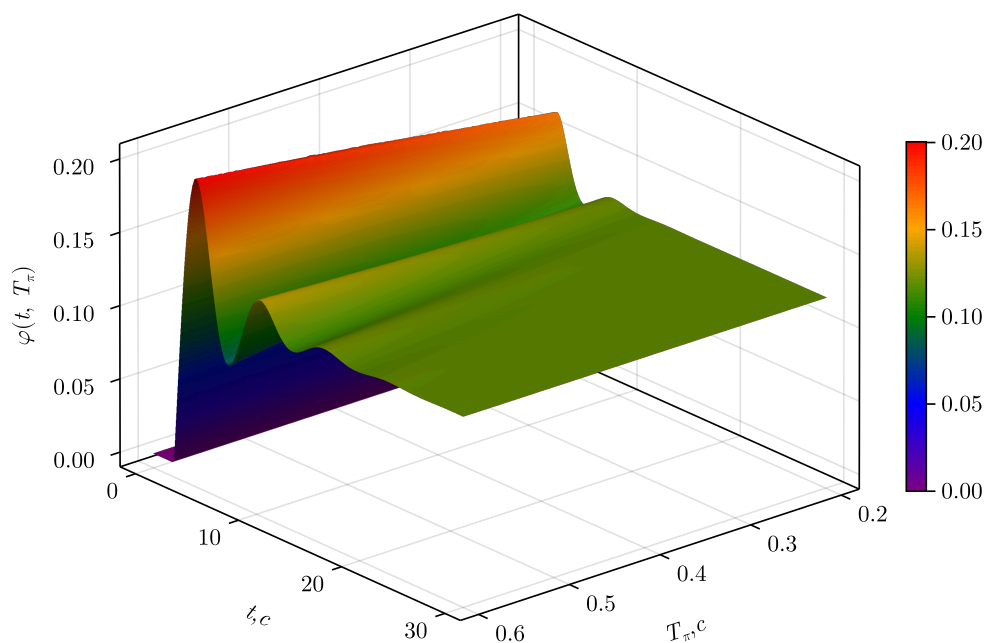


Рисунок 4.3 — График зависимости $\varphi(t)$ от T_π

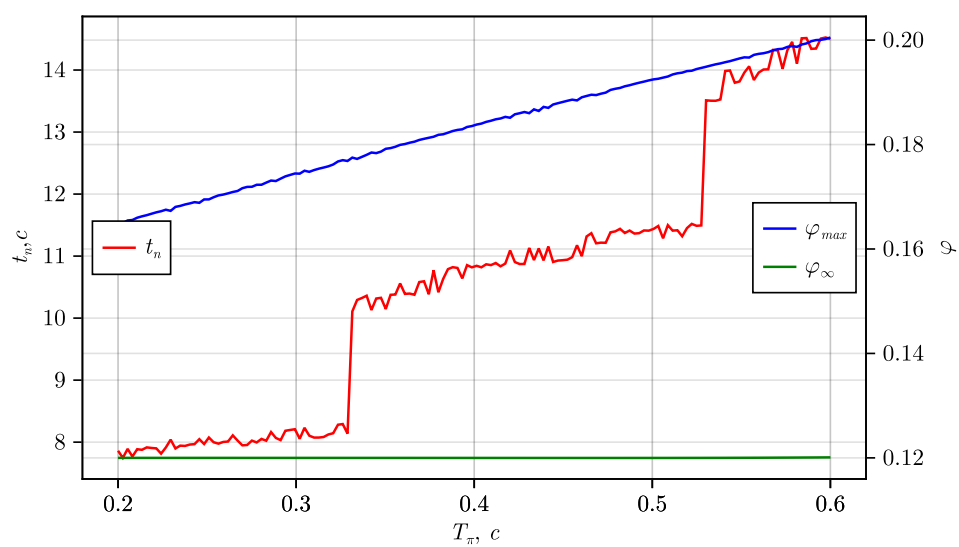


Рисунок 4.4 — Графики зависимости t_π , φ_{\max} и φ_∞ от T_π

4.3 Варьирование T_s

На рисунке 4.5 изображён трёхмерный график зависимости $\varphi(t)$ от T_s .
На рисунке 4.6 изображены графики зависимости t_n , φ_{\max} и φ_{∞} от T_s .

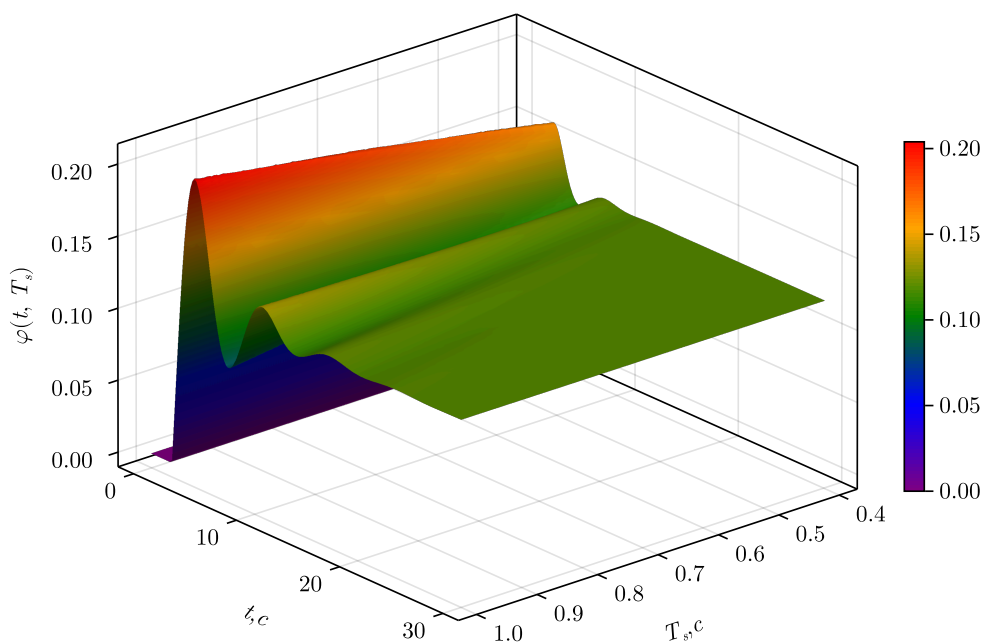


Рисунок 4.5 — График зависимости $\varphi(t)$ от T_s

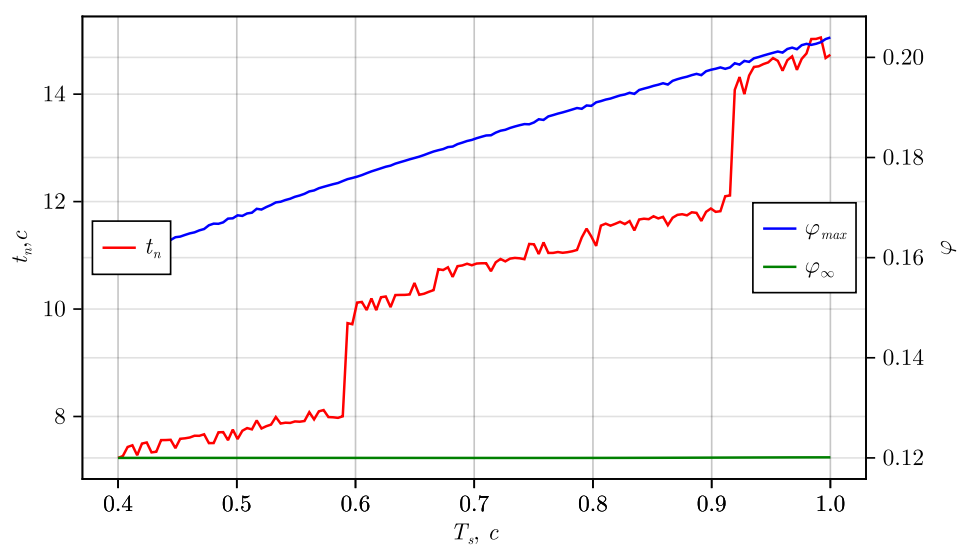


Рисунок 4.6 — Графики зависимости t_n , φ_{\max} и φ_{∞} от T_s

4.4 Варьирование δ_ω

На рисунке 4.7 изображён трёхмерный график зависимости $\varphi(t)$ от δ_ω .
На рисунке 4.8 изображены графики зависимости t_n , φ_{\max} и φ_∞ от δ_ω .

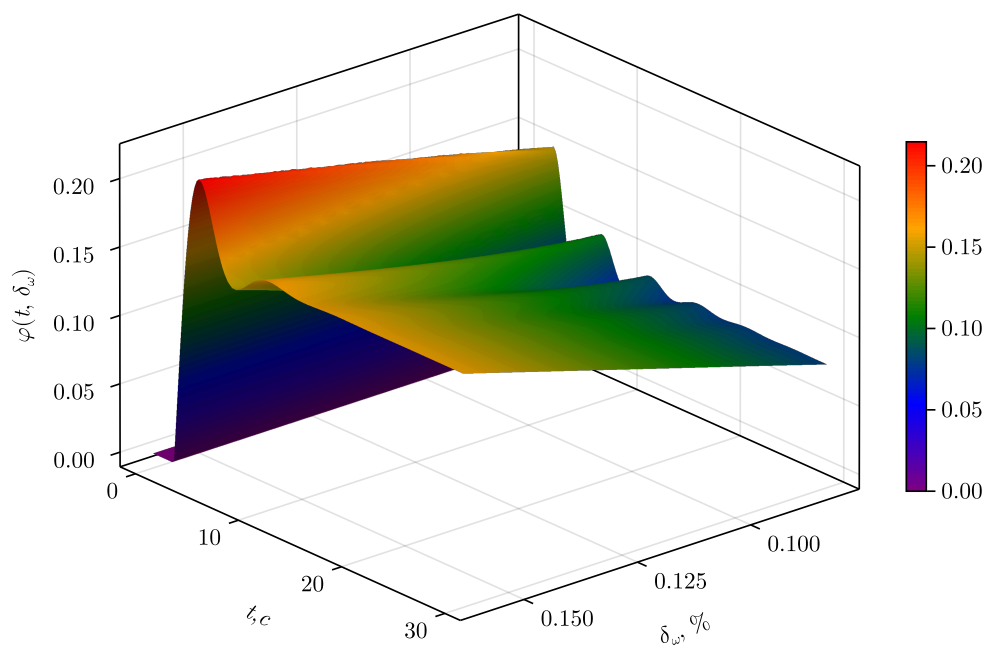


Рисунок 4.7 — График зависимости $\varphi(t)$ от δ_ω

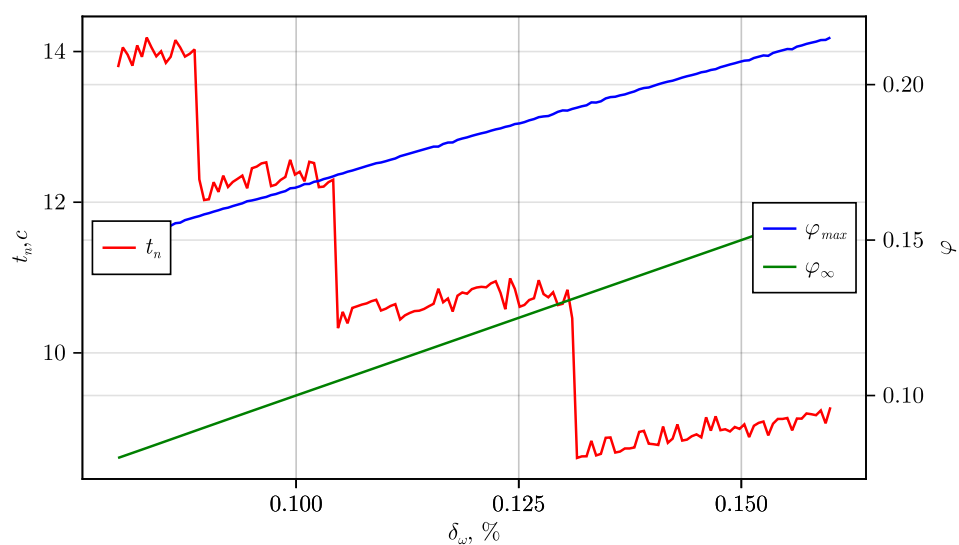


Рисунок 4.8 — Графики зависимости t_n , φ_{\max} и φ_∞ от δ_ω

5 Анализ результатов численного моделирования

Из анализа графиков зависимости времени переходного процесса t_{π} от варьируемых параметров САР следует, что:

1. Изменение t_{π} происходит ступенчато, что, как видно из объёмных графиков, связано с «горбами», возникающими при колебаниях и методом определения этой величины, связанной с допуском. Наивысшая точка «горба» находится в его середине, по мере его уменьшения или увеличения сначала проходят допуск будут его крайние точки, но не центр, а с прохождением центра «горба» в допуск в него попадает вся его длина;
2. При увеличении T_a и δ_{ω} величина времени переходного процесса падает, тогда как при увеличении T_s и T_{π} это значение растёт.

Из анализа графиков зависимости максимальной динамической ошибки регулирования φ_{\max} от варьируемых параметров САР следует, что:

1. С ростом T_{π} , T_s и δ_{ω} значение динамической ошибки регулирования растёт, тогда как с ростом T_a её значение падает;
2. При варьировании T_{π} , T_s и δ_{ω} значение максимальной динамической ошибки изменяется линейно, тогда как при варьировании T_a значение изменяется нелинейно. Скорость этого уменьшения уменьшается с ростом T_a .

Из анализа графиков зависимости статической ошибки регулирования φ_{∞} от варьируемых параметров САР следует, что:

1. При варьировании параметров T_s и T_{π} , а также T_a , исключив участок неустойчивости, значение φ_{∞} остаётся неизменным и численно равным значению коэффициента обратной связи $\delta_{\omega} = 0.12$;
2. С ростом δ_{ω} значение φ_{∞} линейно растёт.

Закключение

По итогам проведения численного моделирования изменения параметров переходного процесса при варьировании параметров САР конденсационной паровой турбины без промежуточного перегрева пара получено, что:

- Для уменьшения времени переходного процесса t_{π} следует увеличивать значения T_a и δ_{ω} и уменьшать значения T_s и T_{π} ;
- Для уменьшения максимальной динамической ошибки регулирования φ_{\max} следует увеличивать значение T_a и уменьшать значения T_{π} , T_s и δ_{ω} ;
- Для уменьшения статической ошибки регулирования φ_{∞} следует уменьшать величину δ_{ω} ;
- При уменьшении величины постоянной времени ротора T_a система может потерять устойчивость по Ляпунову.

Литература

1. Егоршин В.П., Маспанов С.Н., Суханов В.А. Теория автоматического регулирования и автоматизация энергетических установок. учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2021.
2. Rackauckas C., Nie Q. Differentialequations.jl—a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in julia // Journal of Open Research Software. Ubiquity Press, 2017. Т. 5, № 1. С. 15.
3. Danisch S., Krumbiegel J. Makie.jl: Flexible high-performance data visualization for Julia // Journal of Open Source Software. The Open Journal, 2021. Т. 6, № 65. С. 3349.