

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°635-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 325 INT. 806 URB. LOS GRANADOS, DIST.
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1669-25

PROYECTO ** : TL1014_SAUL_CANTORAL

OT N° : 1709-25

UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759079, -79.824044°), DIST.
JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

FECHA EMISIÓN : 2025-11-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3052-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	97
No. 20	850 µm	93
No. 40	425 µm	91
No. 60	250 µm	88
No. 100	150 µm	86
No. 140	106 µm	83
No. 200	75 µm	78

CURVA DE GRANULOMETRICA

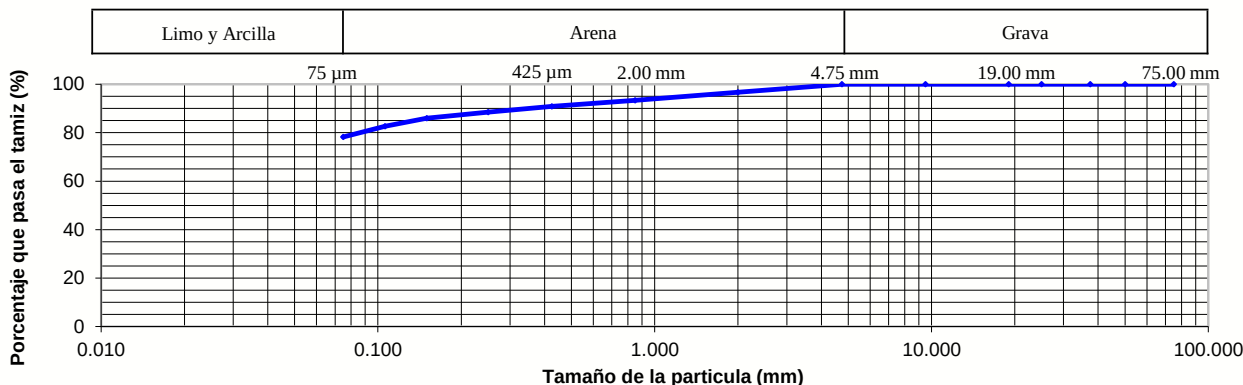

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°635-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 325 INT. 806 URB. LOS GRANADOS, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1669-25

PROYECTO ** : TL1014_SAUL_CANTORAL **OT N°** : 1709-25

UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759079, -79.824044°), DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE. **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3052-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	No
Tamaño del tamiz separador	----
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1}	CL	Ref. Informe N°574-25 SU22
Condición de la muestra	Alterada	
Tamaño máximo de partícula (in.)	No. 4	
Forma de la partícula	-	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 28/11/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

