

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°665-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DIST. SURQUILLO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : EBC_SN21
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL A ALT CUADRA 13 DE AV. BAUSATE Y MEZA CRUCE
CON AV. PARINACOCHAS, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1861-25
OT N° : 1906-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-29

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3607-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-18
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-23
REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	91
1 1/2 in.	37.5 mm	89
1 in.	25.0 mm	86
3/4 in.	19.0 mm	84
3/8 in.	9.5 mm	79
No.4	4.75 mm	75
No. 10	2.00 mm	73
No. 20	850 µm	71
No. 40	425 µm	57
No. 60	250 µm	36
No. 100	150 µm	16
No. 140	106 µm	10
No. 200	75 µm	9

CURVA DE GRANULOMETRICA

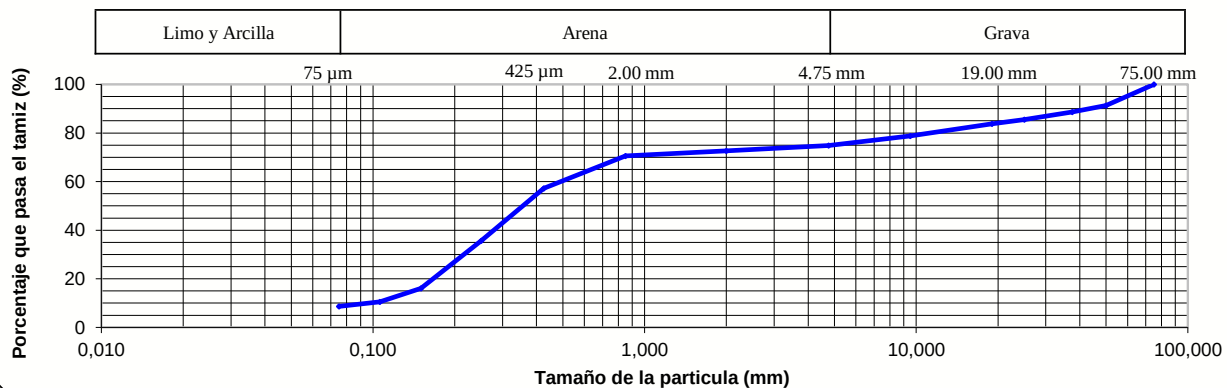

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°665-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DIST. SURQUILLO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : EBC_SN21
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL A ALT CUADRA 13 DE AV. BAUSATE Y MEZA CRUCE
CON AV. PARINACOCHAS, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1861-25
OT N° : 1906-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-29

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3607-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-18
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-23
REALIZADO POR : B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

SP-SM
Alterada
3
SUB-ANGULAR

Ref. Informe N°602-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

