

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO
DIRECCIÓN ** : CAL.JOSE GALVEZ NRO. 690 DPTO. 402 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARK PRADO
UBICACIÓN ** : AV JAVIER PRADO ESTE 1035, SANTA CATALINA – LA VICTORIA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 125-25
OT N° : 125-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : FONTANA - PETRAMAS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 197-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-01
REALIZADO POR : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	99
1 1/2 in.	37.5 mm	94
1 in.	25.0 mm	84
3/4 in.	19.0 mm	76
3/8 in.	9.5 mm	50
No.4	4.75 mm	34
No. 10	2.00 mm	26
No. 20	850 µm	19
No. 40	425 µm	15
No. 60	250 µm	13
No. 100	150 µm	11
No. 140	106 µm	10
No. 200	75 µm	9

CURVA DE GRANULOMETRICA

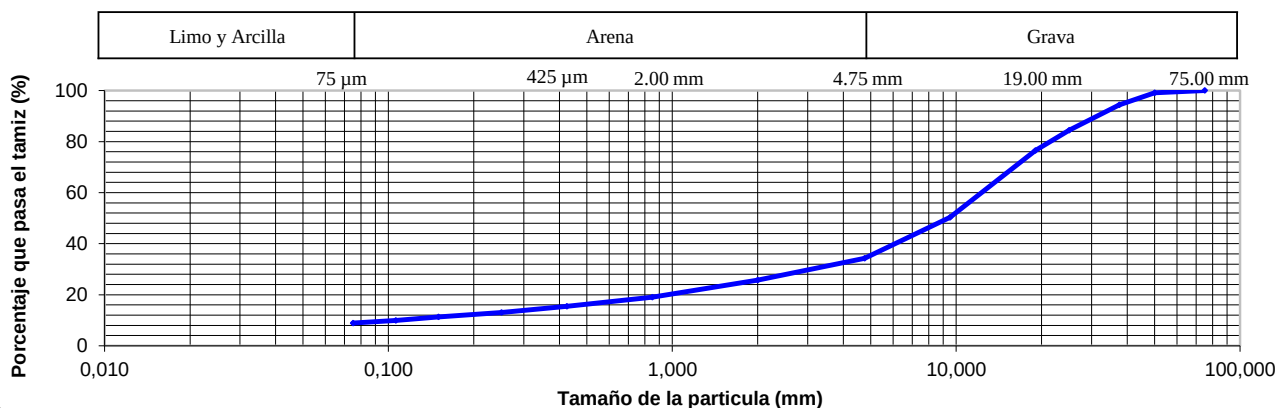



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°054-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO
DIRECCIÓN ** : CAL.JOSE GALVEZ NRO. 690 DPTO. 402 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARK PRADO
UBICACIÓN ** : AV JAVIER PRADO ESTE 1035, SANTA CATALINA – LA VICTORIA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 125-25
OT N° : 125-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : FONTANA - PETRAMAS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 197-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-01
REALIZADO POR : HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

Alterada
3
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

