

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°105-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 267-25
OT N° : 275-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C1 / C-1 ESTRUCTURA E36LÍNEA L2013
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 423-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-08
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	88
1 1/2 in.	37.5 mm	80
1 in.	25.0 mm	69
3/4 in.	19.0 mm	63
3/8 in.	9.5 mm	49
No.4	4.75 mm	41
No. 10	2.00 mm	36
No. 20	850 µm	31
No. 40	425 µm	25
No. 60	250 µm	17
No. 100	150 µm	10
No. 140	106 µm	7
No. 200	75 µm	5

CURVA DE GRANULOMETRICA

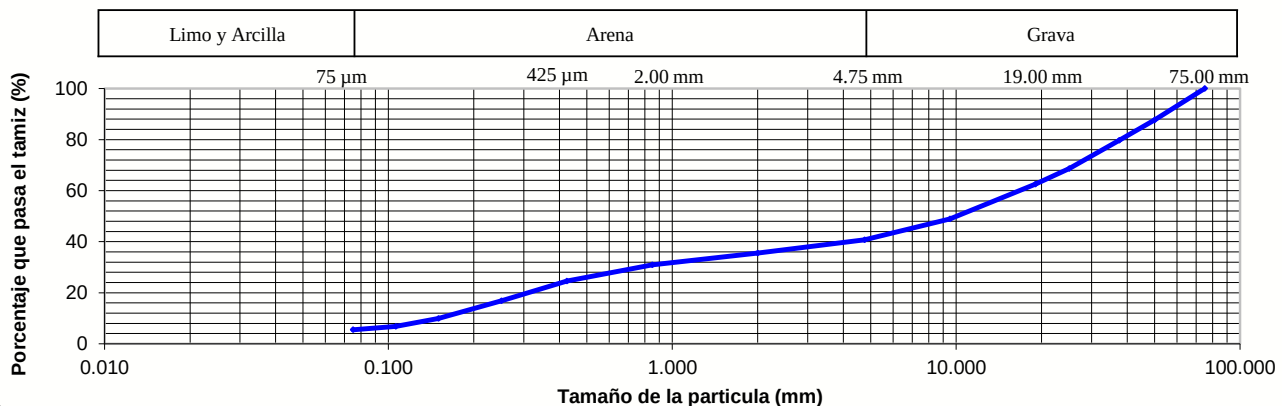



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°105-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 267-25
OT N° : 275-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C1 / C-1 ESTRUCTURA E36 LÍNEA L2013
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 423-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-08
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP-GM
Alterada
3
SUB ANGULAR

Ref. Informe N°096-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
Colocar en observaciones lo siguiente : Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

