

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°254-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : AR1143_RODRIGUEZ BALLON
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR ANDRES BELAUNDE MZ. X SUB LOTE 23B ZONA A, DIST. CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 610- 25
OT N° : 624- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 919-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-17
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	96
3/4 in.	19.0 mm	92
3/8 in.	9.5 mm	82
No.4	4.75 mm	72
No. 10	2.00 mm	60
No. 20	850 µm	44
No. 40	425 µm	30
No. 60	250 µm	20
No. 100	150 µm	12
No. 140	106 µm	8
No. 200	75 µm	6

CURVA DE GRANULOMETRICA

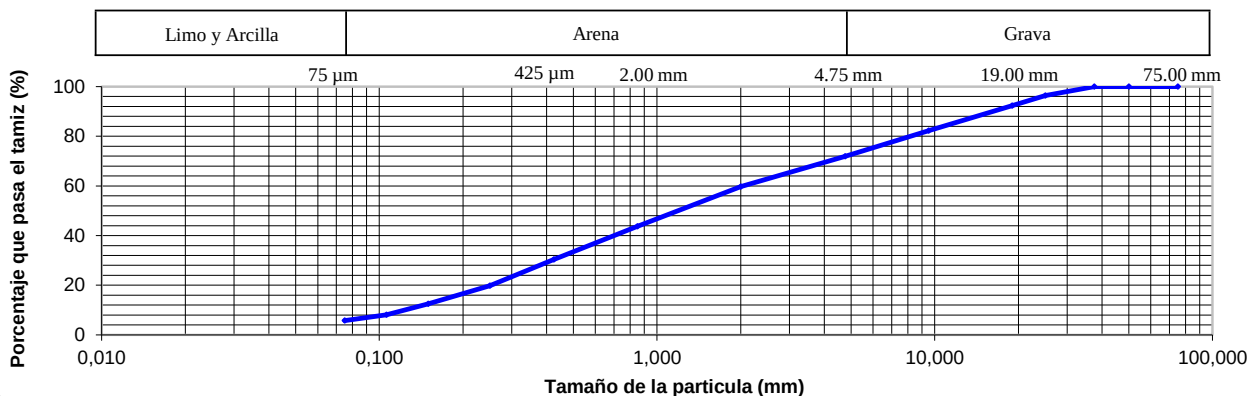

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°254-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : AR1143_RODRIGUEZ BALLON
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR ANDRES BELAUNDE MZ. X SUB LOTE 23B ZONA A, DIST. CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 610- 25
OT N° : 624- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 919-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-17
TIPO DE MUESTRA : SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-17
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No.4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1} (*)	SP-SM	Ref. Informe N°224-25 SU22
Condición de la muestra	Alterada	
Tamaño máximo de partícula (in.)	1 1/2	
Forma de la partícula	Angular	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

