
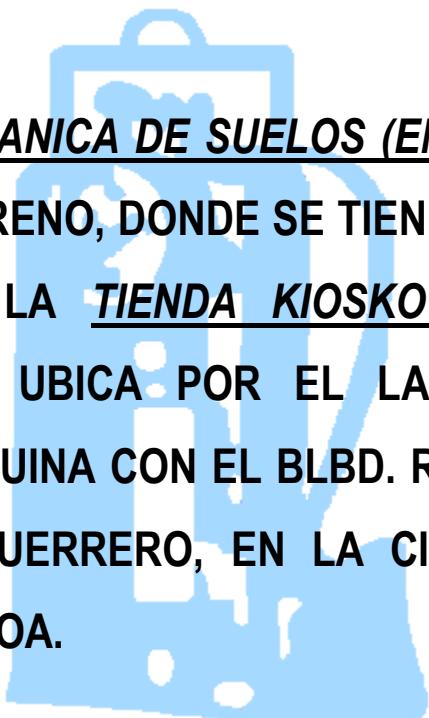


ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) EFECTUADO EN
UN LOTE DE TERRENO, DONDE SE TIENE EN PROYECTO DE
CONSTRUCCION LA TIENDA KIOSKO “ GARMENDIA ”,
MISMO QUE SE UBICA POR EL LA CALLE GUSTAVO
GARMENDIA, ESQUINA CON EL BLBD. REVOLUCION, EN LA
COL. VICENTE GUERRERO, EN LA CIUDAD CAPITAL DE
CULIACAN, SINALOA.

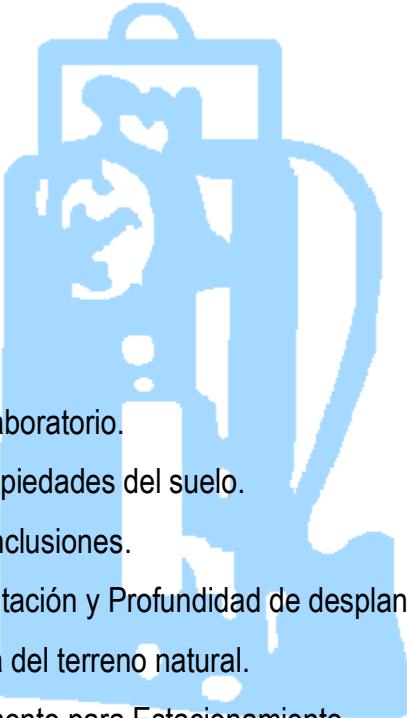


Indice:

- 
- 1) Antecedentes.
 - 2) Ubicación geográfica.
 - 2.1) Localización.
 - 3) Diseño por sismo.
 - 4) Diseño por viento.
 - 5) Estudios de campo.
 - 6) Exploración y muestreo.
 - 7) Estudios y pruebas de laboratorio.
 - 8) Perfil estratigráfico y propiedades del suelo.
 - 9) Recomendaciones y conclusiones.
 - 9.1) Propuesta de cimentación y Profundidad de desplante.
 - 9.2) Capacidad de carga del terreno natural.
 - 9.3) Estructura de Pavimento para Estacionamiento.
 - 10) Bancos de materiales.
 - 11) Especificaciones de construcción

1) Antecedentes :

BRN Inmobiliaria del Pacífico S.A. de C.V., a través del C. Ing. Sarah Michelle Valencia Galindo, solicito los servicios de **Control de Laboratorio para la Construcción “Control-Lab”**, con la finalidad de efectuar un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) en un Lote de Terreno, con dimensiones de 22.73 x 13.20 mts. y con una superficie de 298 m²; mismo donde se tiene proyectada la construcción de la **Tienda Kiosko “Garmendia”**, mismo que se ubica por la Calle Gustavo Garmendia, esquina con el Blvd. Revolución, en la Col. Vicente Guerrero, en la ciudad capital de Culiacán, Sinaloa.

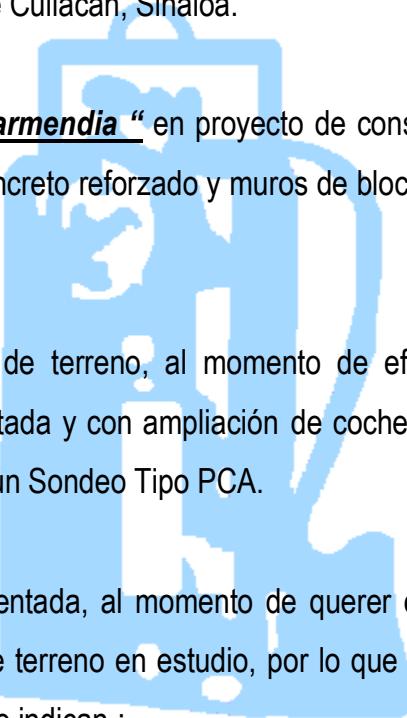

La Tienda Kiosko **“Garmendia”** en proyecto de construcción, es una edificación de un solo nivel, estructurada con elementos de concreto reforzado y muros de block, rigidizados con dalas y castillos y con una losa aligerada.

Dicho lote y fracción de terreno, al momento de efectuar este estudio, se encontró todo construido con una vivienda ya deshabitada y con ampliación de cochera techada, misma que no tenía ningún área libre donde se pudiera efectuar algún Sondeo Tipo PCA.

Dado la situación presentada, al momento de querer efectuar el “**EMS Garmendia**” no se podía efectuar la exploración del lote de terreno en estudio, por lo que aquí había de dos maneras ó procesos por seguir, mismos que a continuación se indican :

Una primer manera, era esperar a que se demoliera toda la vivienda y tener ya desocupado el lote de terreno libre, esto pasaría alrededor de unos tres a cuatro meses.

Una segunda manera, era hacerlo en el frente de la vivienda, en el área de banqueta y es ahí donde finalmente se efectuó la exploración y excavación de Un Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto, para determinar el perfil estratigráfico y propiedades del terreno en estudio; porque ya se necesitaba definir el proceso constructivo para la cimentación de la **Tienda Kiosko “Garmendia”**, en proyecto de construcción.



Las colindancias de este terreno en estudio, son como a continuación se indican: Al Norte y Oriente, colinda con más viviendas habitadas actualmente, al Sur colinda con la Calle Gustavo Garmendia, misma que cuenta con pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones; mientras que ya finalmente y por último, al Poniente colinda con el Blvd. Revolución, mismo que cuenta con pavimento asfáltico en buena condiciones también.

En el anexo # 1 de este estudio, se anexa la ubicación del terreno con respecto a la ciudad capital de Culiacán Sinaloa, sus colindancias y la distribución de los PCA efectuados, distribuidos representativamente en el terreno en estudio.

2) Ubicación geográfica :

2.1) Localización Geográfica :

El lote de terreno en estudio, se encuentra ubicado por la Calle Gustavo Garmendia, esquina con la Av. Revolucion, en la Col. Vicente Guerrero, en la ciudad capital de Culiacán, Sinaloa y la ubicación del

mismo con respecto al centroide de esta ciudad capital de Culiacán, Sinaloa, este se ubica en el Cuadrante I, muy cercano y colindante con el Cuadrante II y específicamente, el área donde se efectuó este estudio, en su punto medio, es en las coordenadas siguientes : 24°48'18.68" de Latitud Norte y 107°21'58.50" de Longitud Oeste, con un altitud de 54 Metros Sobre el Nivel Medio del Mar (MSNMM) aprox.

3) Sismicidad :

Como en este caso en particular, se trata de una edificación pequeña de un solo nivel, tipo tienda, esta es relativamente chica, de baja altura y de construcción pequeña y ligera, que normalmente no es necesario una revisión ó diseño por sismo; con respecto a otras edificaciones grandes y altas, tipo edificios de varios niveles, Puentes, Bodegas, Silos, Tanques, etc.,

4) Diseño por Viento :

Igualmente como en este caso en particular, se trata de una edificación pequeña de un solo nivel, tipo tienda, esta es relativamente chica, de baja altura y de construcción pequeña y ligera, que normalmente no es necesario una revisión ó diseño por viento; con respecto a otras edificaciones grandes y altas, tipo edificios de varios niveles, Puentes, Bodegas, Silos, Tanques, etc.,

5) Estudios de campo :

Para definir la exploración y la cantidad de Pozos a Cielo Abierto por efectuar (PCA), en este caso en particular, se efectuó un recorrido físico en el lugar del terreno en estudio y como se trata de un lote regular relativamente chico y completamente techado y cerrado, se determinó que prácticamente con la exploración y excavación de un solo Sondeo Tipo PCA, era suficiente por lo pequeño del terreno en estudio, efectuado en el área de banqueta de enfrente de la vivienda, por el lado Sur colindante con la Calle Gustavo Garmendia; para que con este Sondeo Tipo PCA efectuado, poder determinar el perfil estratigráfico del terreno

en estudio y así como también las propiedades físicas y mecánicas de las capas del sub-suelo en estudio, para que con esta información se determine el tipo de cimentación más adecuada y la profundidad de desplante, para determinar y calcular la resistencia del sub-suelo en donde se desplantará la cimentación de la **Tienda Kiosko “Garmendia”**, en proyecto de construcción.

Como se mencionó anteriormente, los estudios de campo consistieron en la exploración y excavación de un solo Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA), efectuado con máquina retroexcavadora, hasta una profundidad máxima de exploración de 1.20 mts., medido a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente al momento de efectuar este estudio.

6) Exploración y muestreo :

El muestreo de los materiales se efectuó del tipo alterado con muestras para el contenido de humedad natural, verificación del peso volumétrico natural para reproducirse en el laboratorio las mismas propiedades del suelo y poder determinar así la resistencia de los estratos para fines del diseño de la cimentación de la **Tienda Kiosko “Garmendia”**, en proyecto de construcción.

Durante la exploración y excavación del único Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuado, se detectaron los cambios exhibidos por los materiales del sub-suelo en estudio, definiéndose así la estratigrafía del depósito observado en el único PCA efectuado, siendo este uniforme; mismo que aquí a continuación se describe :

En general, en lo que respecta al área del terreno en estudio; que relativamente es chica, se encontró superficialmente en todo el terreno en estudio, una 1^a. Capa de arcilla del terreno natural, de color café oscuro, de muy mala calidad, seguida ya del suelo firme natural, formado por una roca arenisca, llamada localmente como tipo “ Balastre ”, de color café, excavable superficialmente y ya a mayor profundidad, presenta una dureza muy alta que ya no es posible excavar con una máquina retroexcavadora.

Como se describió al inicio de este informe, la edificación en proyecto es chica y prácticamente ligera, de un solo nivel, por lo que no requiere de un suelo muy firme de alta resistencia y si en caso de que lo requiriera, entonces se procedería a efectuar un mejoramiento de suelo debajo de la cimentación; pero creo que en este caso no será necesario porque como ya lo mencionamos anteriormente, es construcción chica y ligera y además se encontró un suelo muy firme, compacto y resistente, aceptable y apropiado para el desplante de la cimentación de la edificación tipo Tienda Kiosko, en proyecto de construcción.

7) Estudios y pruebas de laboratorio :

Las muestras obtenidas se clasificaron en el laboratorio según los procedimientos manuales y visuales del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), determinándose en el laboratorio las propiedades índice de los suelos encontrados.

Las pruebas índice efectuadas son como a continuación se indican :

- *) Análisis granulométrico (curva granulométrica).
- *) Límites de consistencia de Atterberg (plasticidad del suelo como lo es límite líquido (LL), límite plástico (LP), índice plástico (IP) y contracción lineal (CL), todos en porcentaje (%)).
- *) Peso Volumétrico Seco y Suelto (γ_{vss} en kg/m^3).
- *) Contenido de Humedad natural del suelo (W %).
- *) Peso Volumétrico Seco Máximo (γ_d en kg/m^3).
- *) Humedad Optima (%).
- *) Capacidad de carga admisible (Q adm. en ton/ m^2).

En el anexo # 2 de este estudio, se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas a los materiales encontrados en dicho terreno en estudio, mismo donde se presentan las propiedades físicas de los materiales del sub-suelo en estudio.

8) Perfil Estratigráfico y Propiedades del Suelo :

De la observación directa de la excavación del único Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuado, pudo definirse el perfil estratigráfico del terreno en estudio; determinándose así las variaciones del depósito observado.

Cabe mencionar y es muy importante recalcar, que hasta las profundidades máximas exploradas y excavadas de 1.20 mts., medidos a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente al momento de efectuar este estudio, **No se observaron Filtraciones, Ni Escurrimientos de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).**

La composición estratigráfica del terreno en estudio, encontrada en el único Sondeo Tipo PCA efectuado, por lo que a continuación se describen las Dos (2) capas ó estratos encontradas en el terreno en estudio, las cuales definen el perfil estratigráfico encontrado, mismos que es la siguiente :

1^a. Capa :

Superficialmente se encontró primeramente una losa de concreto perteneciente a una Banqueta de concreto hidráulico, con espesor de 8 cms., seguido ya de una **1a. Capa**, formada por el suelo de origen y formación natural, correspondiente a una arcilla de color café oscuro, de alta compresibilidad y de consistencia blanda, encontrada desde la superficie a la profundidad de 0.08 mts., hasta la profundidad de 1.00 mts., con espesor de 0.92 mts., misma que es clasificada en base a su dureza de excavación como material tipo III-A (Suelo Blando) y en base al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), este se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.

Las propiedades físicas de esta 1^a. capa de arcilla de color café oscuro, son como a continuación se indican : presenta un Contenido de Humedad Natural (Wo %) de 24.6 %, presenta un Límite Líquido (LL) es de 62.2 %, el Límite Plástico (LP) es de 27.7 %, el Indice Plástico (IP) es de 34.5 %, el Límite de Contracción Lineal (LC) es de 13.8 %, un Peso Volumétrico Seco Suelto (PVSS) de 1,130 kg/m³ y un Peso

Volumétrico Seco Máximo (PVSMaX.) de 1,550 kg/m³, con un contenido de humedad óptimo (Wo %) de 27.0 %, en su prueba de Granulometría, la Malla # 4 pasa 100 % y la Malla # 200 pasa 72 %; por lo que contiene Gravas 0 %, Arenas 28 % y Finos Arcillosos de alta compresibilidad de 72 %; mismo que es clasificado en base a su dureza de excavación como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS, este se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.

2^a. Capa :

Inferiormente a mayor profundidad, se encontró la 2^a. Capa, correspondiente al Terreno Firme Natural, formado por una roca arenisca excavable superficialmente, llamada localmente como "Balastre" y ya a mayor profundidad presenta una dureza muy alta, misma que la máquina retroexcavadora ya no puede excavar, esta roca arenisca tipo Balastre, es de color café claro, de compacidad alta a muy alta, encontrada desde la profundidad de 1.00 mts., hasta la máxima profundidad explorada y excavada de 1.20 mts., con espesor de 0.20 mts., misma que es clasificada superficialmente en base a su dureza de excavación como material tipo II-B (Suelo Intermedio Firme) y en base al S.U.C.S, como tipo GW-GM, de muy buena calidad y ya finalmente a mayor profundidad donde ya no es excavable normalmente con una máquina retroexcavadora, este se clasifica ya como un suelo muy firme tipo I-C (Suelo Muy Firme) y en base al SUCS, este ya se clasifica como tipo GW, de muy buena calidad, especial para explotarse como banco de préstamo de material para trituración.

Las propiedades físicas de esta 2^a. capa de roca arenisca tipo Balastre de color café claro, que es donde sí se pudo todavía excavar, donde ya presenta una dureza alta, son como a continuación se indican :

Presenta un Contenido de Humedad Natural (Wo %) de 6.5 %, presenta un Límite Líquido (LL) es de 32.8 %, el Límite Plástico (LP) es de 25.3 %, el Índice Plástico (IP) es de 7.5 %, el Límite de Contracción Lineal (LC) es de 3.0 %, un Peso Volumétrico Seco Suelto (PVSS) de 1,390 kg/m³ y un Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSMaX.) de 1,900 kg/m³, con un contenido de humedad óptimo (Wo %) de 12.0 %, en su prueba de Granulometría, la Malla # 4 pasa 42 % y la Malla # 200 pasa 10 %; por lo que contiene Gravas 58 %, Arenas 32 % y Finos limosos de baja compresibilidad de 10 %; mismo que es clasificado superficialmente en base a su dureza de excavación como Tipo II-B (Suelo Intermedio Firme) y en base al SUCS, este se clasifica como tipo

GW-GM, de muy buena calidad; ya finalmente a mayor profundidad donde ya no puede ser excavado por una máquina retroexcavadora normal, presenta ya una dureza muy alta, este ya se clasifica como tipo GW, de muy buena calidad, especial para explotarse como banco de préstamo de material para trituración.

9) Recomendaciones y Conclusiones :

9.1) Alternativa de cimentación y Profundidad de Desplante :

Tomando en consideración las características geométricas y cargas para una edificación pequeña de un solo nivel, tipo **Tienda Kiosko “ Alquequenje ”**, las propiedades físicas determinadas en el terreno en estudio, así como la uniformidad estratigráfica observada, tenemos Tres (3) opciones de cimentación, mismas que a continuación se describen :

9.1.1) Opción # 1, Zapata Aislada :

En esta **1^a. Opción**, se recomienda normalmente emplear una cimentación del tipo superficial a base de Zapata Cuadrada Aislada, desplantada a la profundidad de 1.00 mts. mínimo, sobre la **2^a. Capa** de suelo firme tipo Balastre, de color café claro, de muy buena calidad.

9.1.2) Opción # 2, Zapata Corrida :

En esta **2^a. Opción**, se recomienda normalmente emplear una cimentación del tipo superficial a base de Zapata Corrida, desplantada a la profundidad de 1.00 mts. mínimo, sobre la **2^a. Capa** de suelo firme tipo Balastre, de muy buena calidad. (**Nota** : Esta No Se Recomienda ya que con Zapata Aislada es suficiente).

9.1.3) Opción # 3, Losa de Cimentación :

En esta **3^a. Opción**, se recomienda emplear una cimentación del tipo superficial pero en este caso se trata de una Losa de Cimentación, desplantada sobre un relleno de plataforma con material de banco, ya que presenta una 1^a. capa de arcilla con espesor de 60 cms., cortarse y retirarse y sustituirse por material de banco de buena calidad, tipo Sub-Rasante mínimo, en tres capas de 20 cms., compacto al 95 % mínimo.

Nota Importante :

Es muy importante mencionar y recalcar que de estas Tres (3) opciones de cimentación descritas anteriormente, la más viable a criterio de nosotros, es la Opción # 3. Por lo que cualquiera de las tres opciones son adecuadas y correctas, la elección final dependerá ya del Ing. Estructurista, considerando, costos y tiempos de construcción

9.2) Capacidad de Carga Admisible :

9.2.1) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Zapata Aislada y Corrida :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q_{adm.}$) en estado natural obtenida a la profundidad de 1.00 mts., sobre la 2^a. Capa formada por un Balastre de color café claro, de compacidad alta, considerando conservadoramente un suelo puramente friccional-cohesivo leve, con una Cohesión (C) = 0.15 kg/cm², un ángulo de Fricción Interna (Φ) = 30°, con un ancho de cimentación (B) = 1.00 mts., una Profundidad de Desplante (D_f) = 1.10 mts., con un X_n = 2.050 kg/m³ y unos coeficientes de capacidad de carga de N_c = 35, N_q = 22 y N_x = 20; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q_{adm.} = 35.6 \text{ ton/m}^2$$

Notas : 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.

9.2.2) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Losa de Cimentación :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q_{adm.}$), desplantada superficialmente sobre una plataforma, con material friccional de banco, de buena calidad tipo Sub-Base mínimo, con espesor de 0.45 mts. mínimo ya existente, de compacidad alta y considerando conservadoramente un Ángulo de Fricción Interna (Φ) = 30°, con una Cohesión (C) = 0.15 kg/cm², con un ancho de cimentación (B) = 1.00 mts.,


un $D_f = 0.00$ mts., con un $\gamma_n = 1,950 \text{ kg/m}^3$ y unos coeficientes de capacidad de carga de $N_c = 35$, $N_q = 22$ y $N_X = 20$; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q \text{ adm.} = 27.5 \text{ ton/m}^2$$

Notas : 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.

9.3) Estructura de Estacionamiento para Estacionamiento :

Para el área de Estacionamiento, como esta es prácticamente estacionario y de puro tráfico ligero tipo "A" y en base al suelo natural existente que se trata de un Limo de regular calidad, para estas condiciones de baja resistencia estructural VRS, se recomienda la siguiente estructura de pavimento (Ya Existente) :

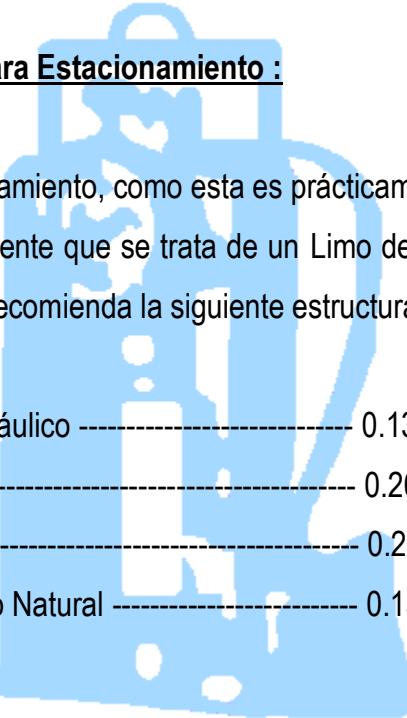- 
- Losa de concreto hidráulico ----- 0.13 mts., $f'_c = 250$, $\frac{3}{4}$ ", Rev. 10 ± 2.5 cms.
 - Base Hidráulica ----- 0.20 mts. al 95 % mínimo.
 - Sub-Base (de banco) ----- 0.20 mts. al 95 % mínimo.
 - Desplante del Terreno Natural ----- 0.15 mts. al 90 % mínimo.


Culiacán, Sinaloa a 21 de Mayo de 2024

Atentamente:
Control de Laboratorio para la Construcción


Ing. Carlos A. Garcia Mellado
(Director General)


Atentamente:
Control de Laboratorio para la Construcción

Ing. Marco A. Garcia Alvarez
(Representante Técnico)
Ced. Prof. 7255010

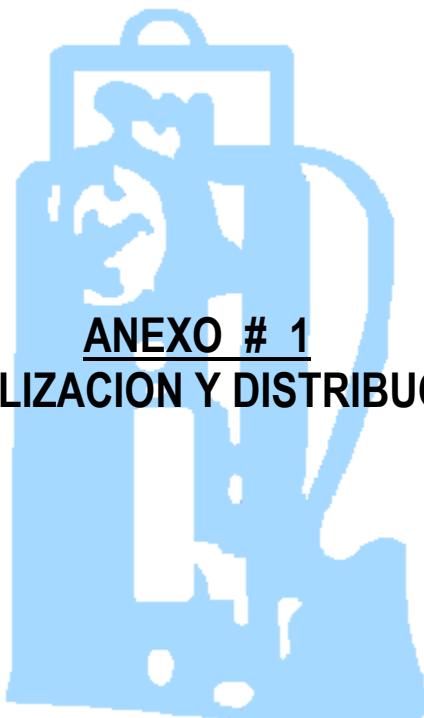


(CROQUIS DE LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS PCA)

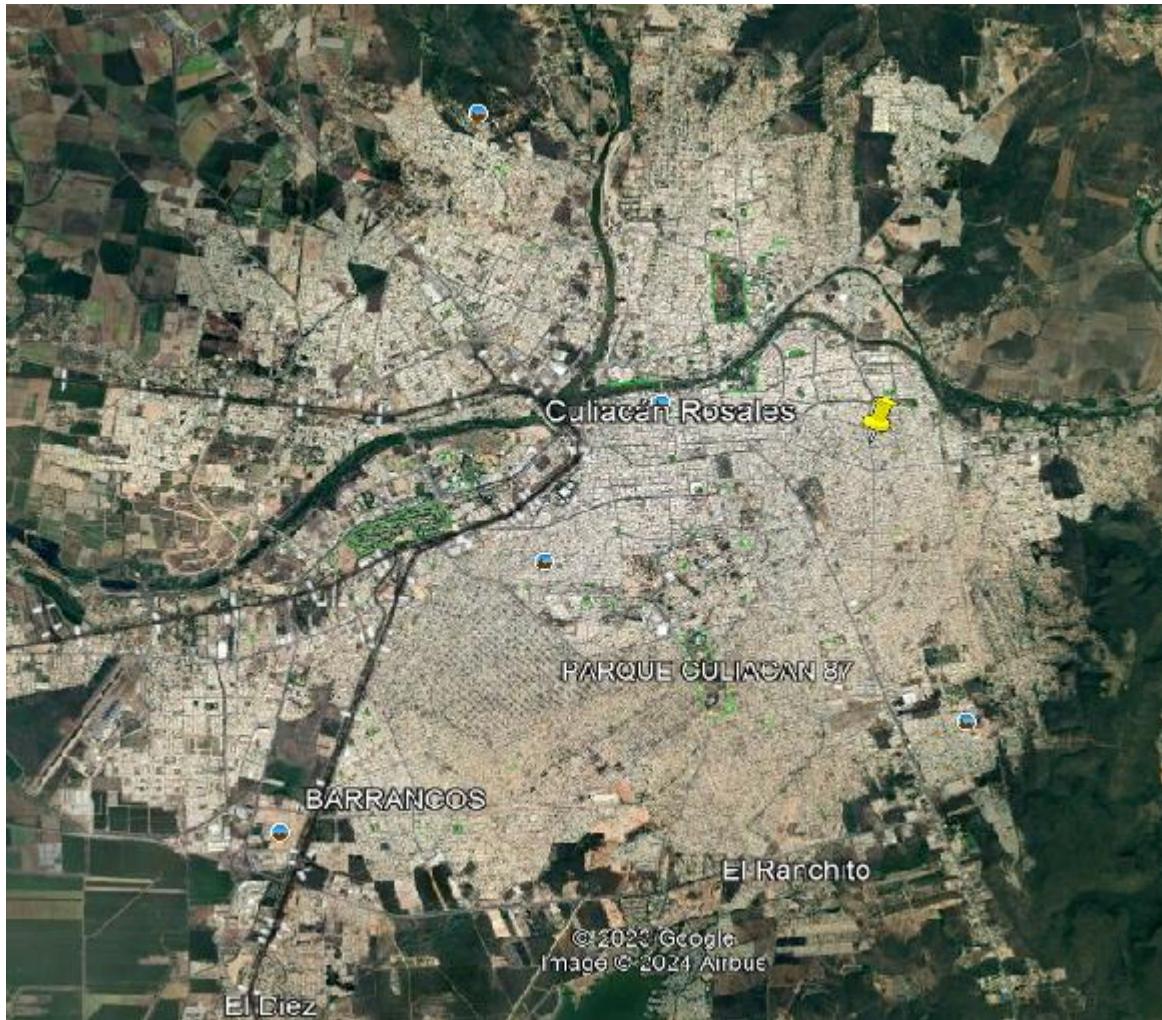

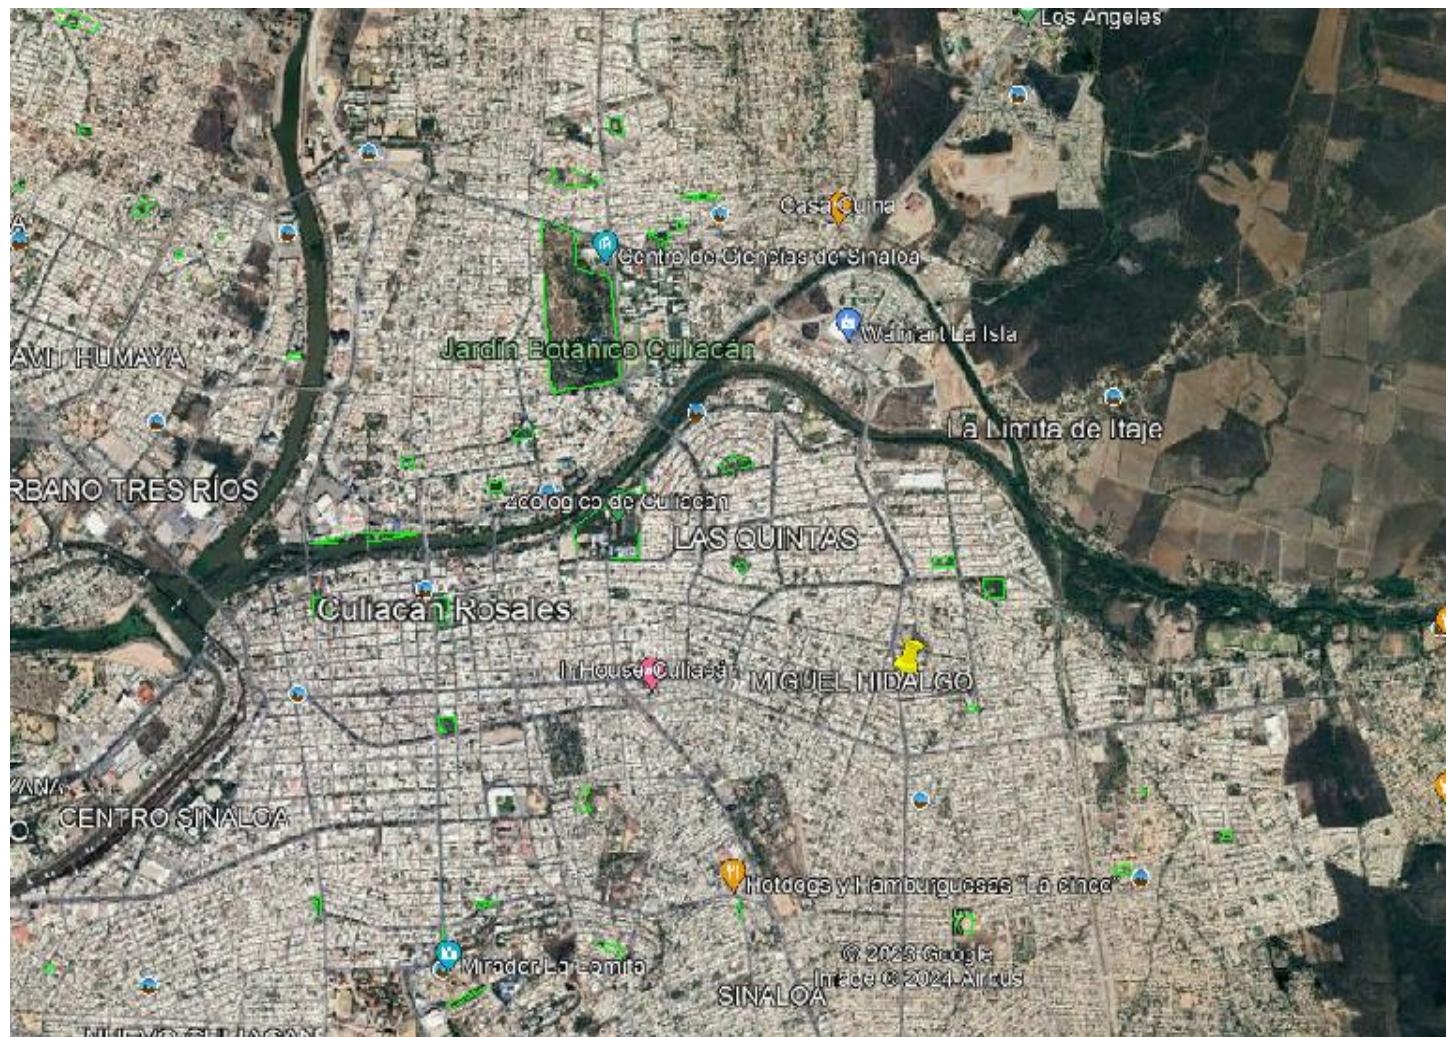




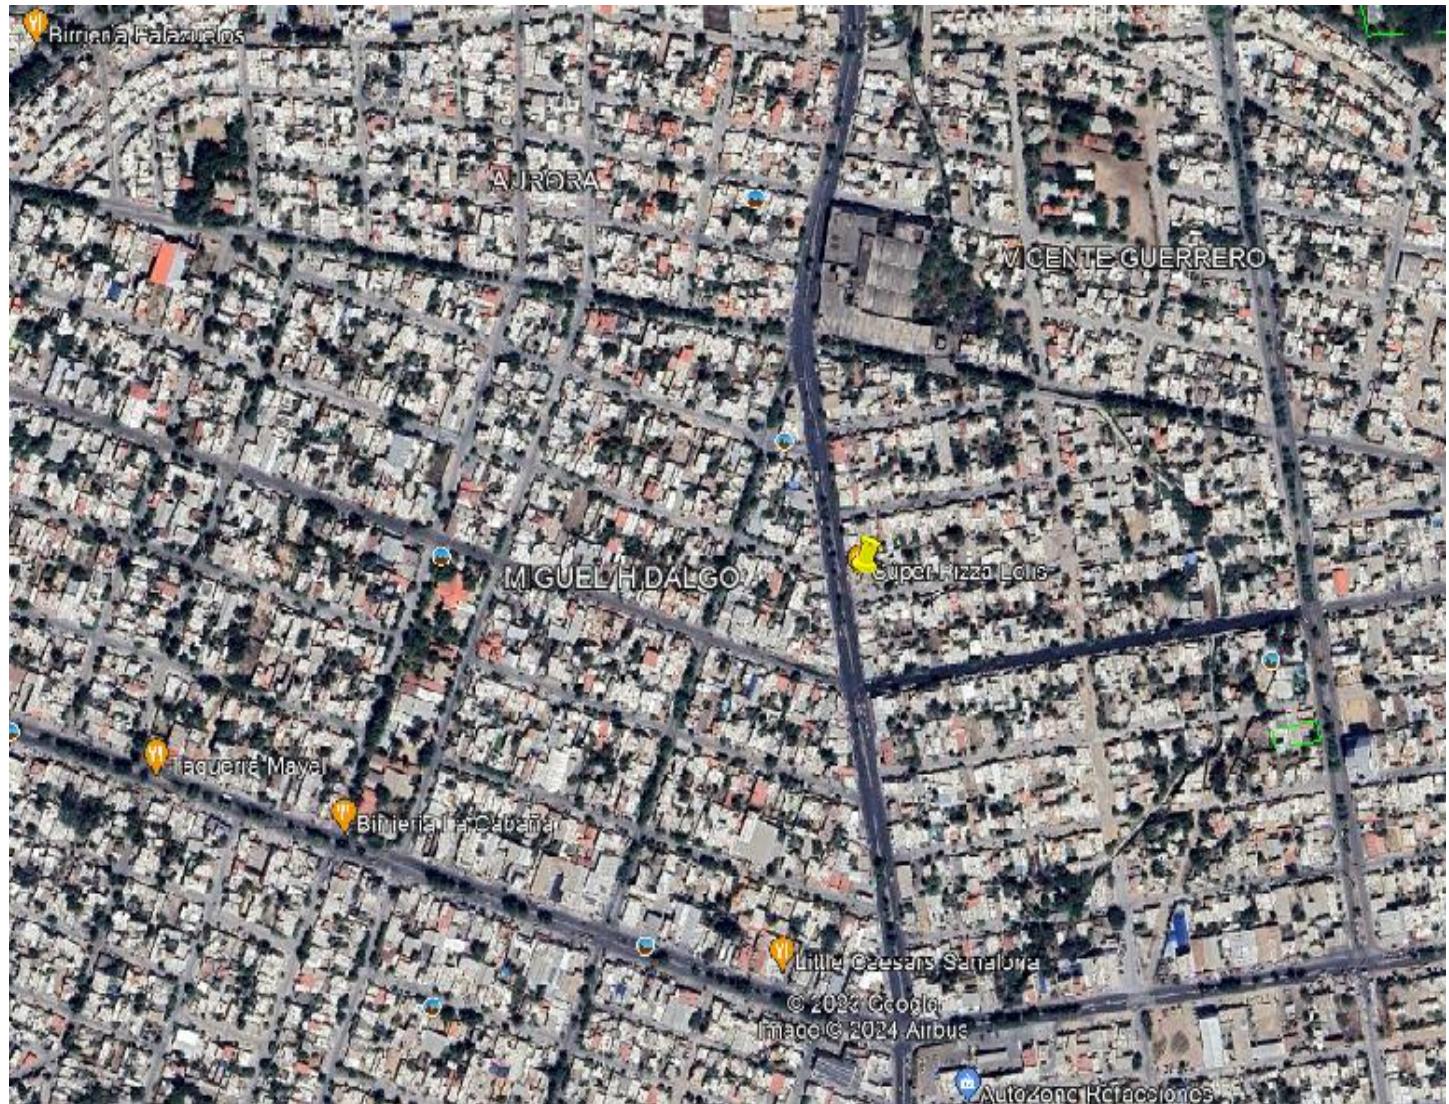

e-mail : control-labcn@prodigy.net.mx
controlabcln@gmail.com


MECANICA DE SUELOS-DISEÑO DE PAVIMENTOS-CONCRETOS-ASFALTOS
ING. CARLOS A. GARCIA MELLADO R.F.C. GAMC-470219-1B9
TELS. : (667) 750-25-89 OFICINA Y (667) 996-83-35 CELULAR

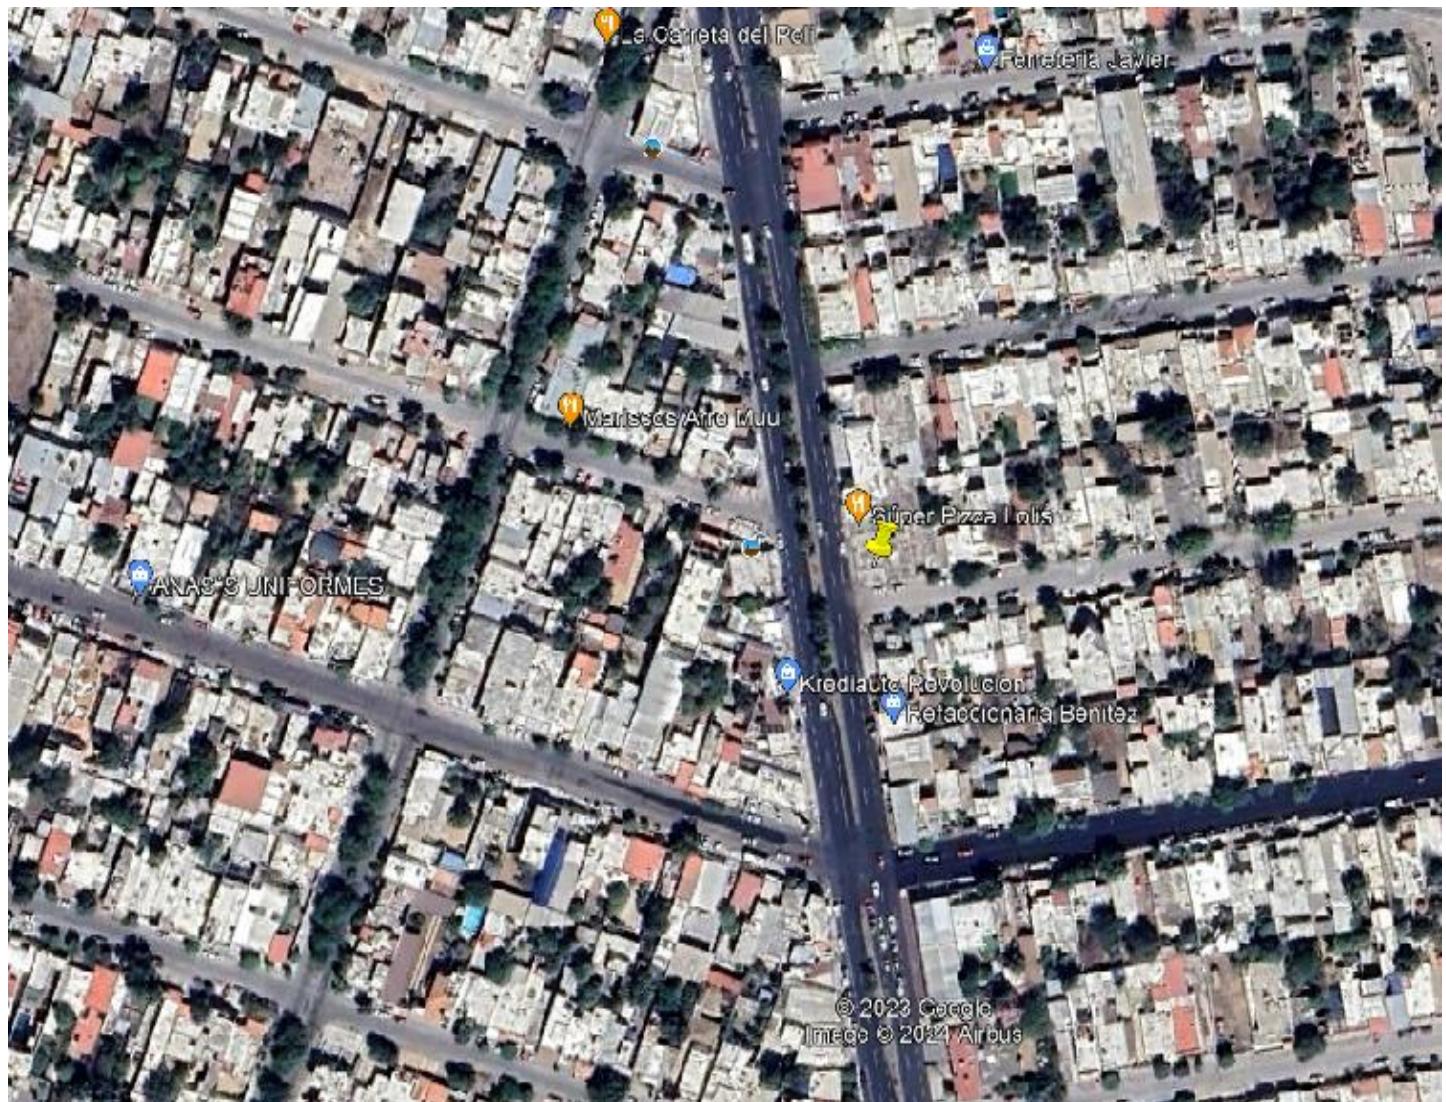

e-mail : control-labcn@prodigy.net.mx
controlabcln@gmail.com

MECANICA DE SUELOS-DISEÑO DE PAVIMENTOS-CONCRETOS-ASFALTOS
ING. CARLOS A. GARCIA MELLADO R.F.C. GAMC-470219-1B9
TELS. : (667) 750-25-89 OFICINA Y (667) 996-83-35 CELULAR




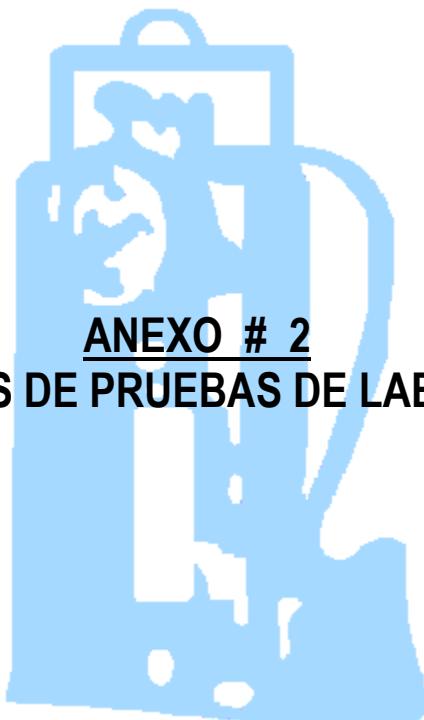


ANEXO # 2
(RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO)






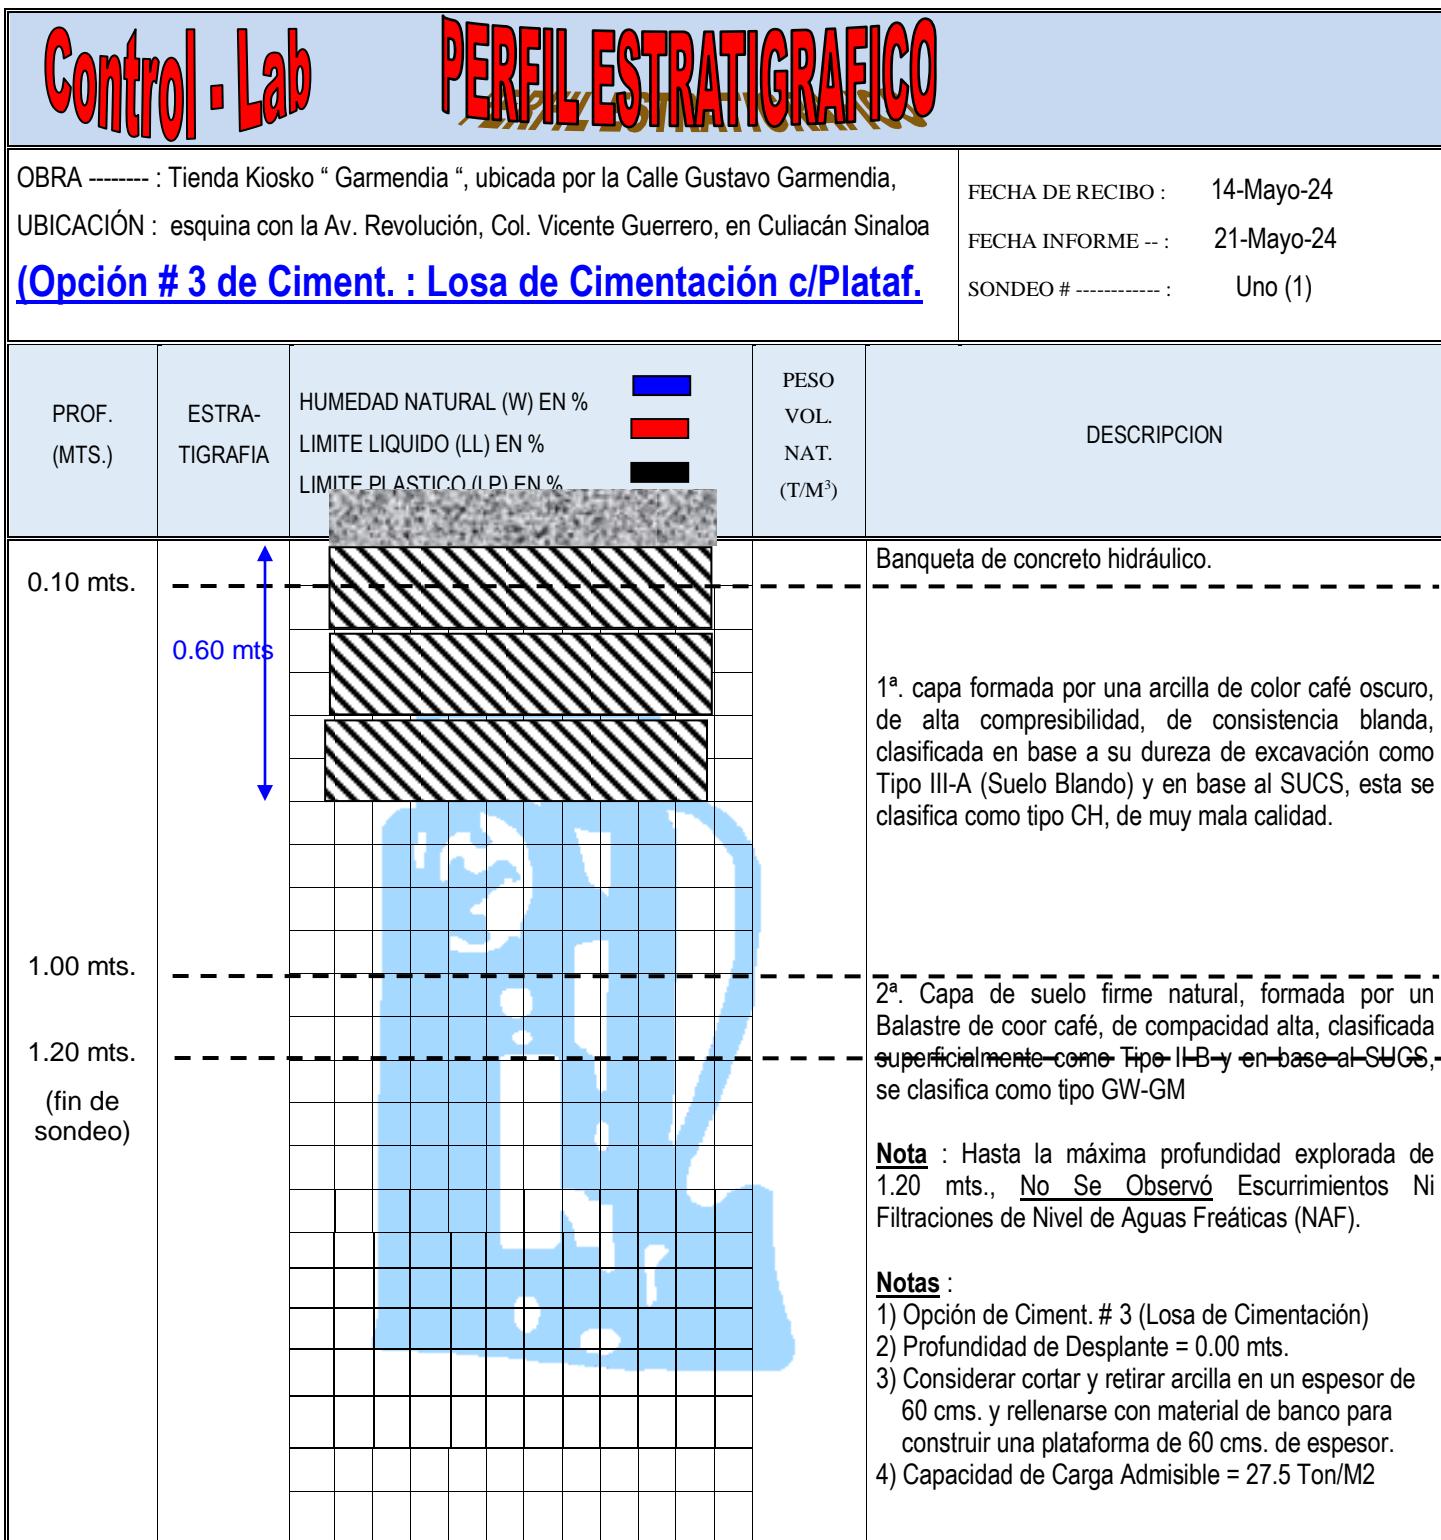


ARCILLA

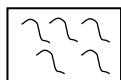


LIMO

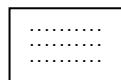

ARENA

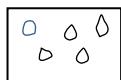

GRAVA

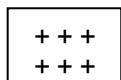

RELLENO



“INFORME FOTOGRAFICO “



CONTINUACION :

